

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12798/7/26-15201	Data raportu	26-07-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	20-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/63415/26/07/09	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KNAGT811AJ5254671
Marka, model	KIA Optima Kombi 16-18
Typ, wersja	Optima 2.0 M
Numer rejestracyjny	WD7183H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1999 ccm/120 kW
Stan licznika	153 942 km
Data 1. rej./rok prod.	08-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	16-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Alarm obwodowy, Automatyczne włączanie świateł, BAS - asystent układu hamulcowego, Chromowana listwa wykończeniowa wokół górnej części szyb, Chromowana osłona chłodnicy, Czujnik deszczu, Czujnik obecności pasażera, przód/tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy ust. elektrycznie w 8 kierunkach i 4-kierunkową regulacją lędźwiową z pamięcią, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Funkcja oświetlania drogi do domu, Gniazdo USB + AUX, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny, Immobilizer, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje pomiędzy fotelami, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, System antyoblodzeniowy wycieraczek przednich, System nawigacji satelitarnej KiaNaviSystem z 7-calowym ekranem dotykowym, Bluetooth+ kamera cofania, Szyba przednia - termoizolacyjna, Szyby z powłoką hydrofobową dla kierowcy i pasażera, Tapicerka materiałowa, Termometr zewnętrzny, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza materiałem w kolorze srebrnym, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy diennej LED, Światła przeciwmieglne LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURABZA T005	215/60 16 95V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURABZA T005	215/60 16 95V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURABZA T005	215/60 16 95V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURABZA T005	215/60 16 95V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 200
2	Słupki przedni prawy	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.4
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
3	Nakładka progu zewn. R	inne	NA	
4	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
5	Dach	odpryski lakieru, wgniecenie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
7	Rama drzwi, przód L	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
8	Rama drzwi, przód R	wgniecenie		
9	Błotnik tylny L	odpryski lakieru, wgniecenie		
10	Błotnik tylny R	wgniecenie		
11	Pokrywa tylna	wgniecenie		
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
14	Nakładka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		
15	Nakładka oparcia 1.rząd R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

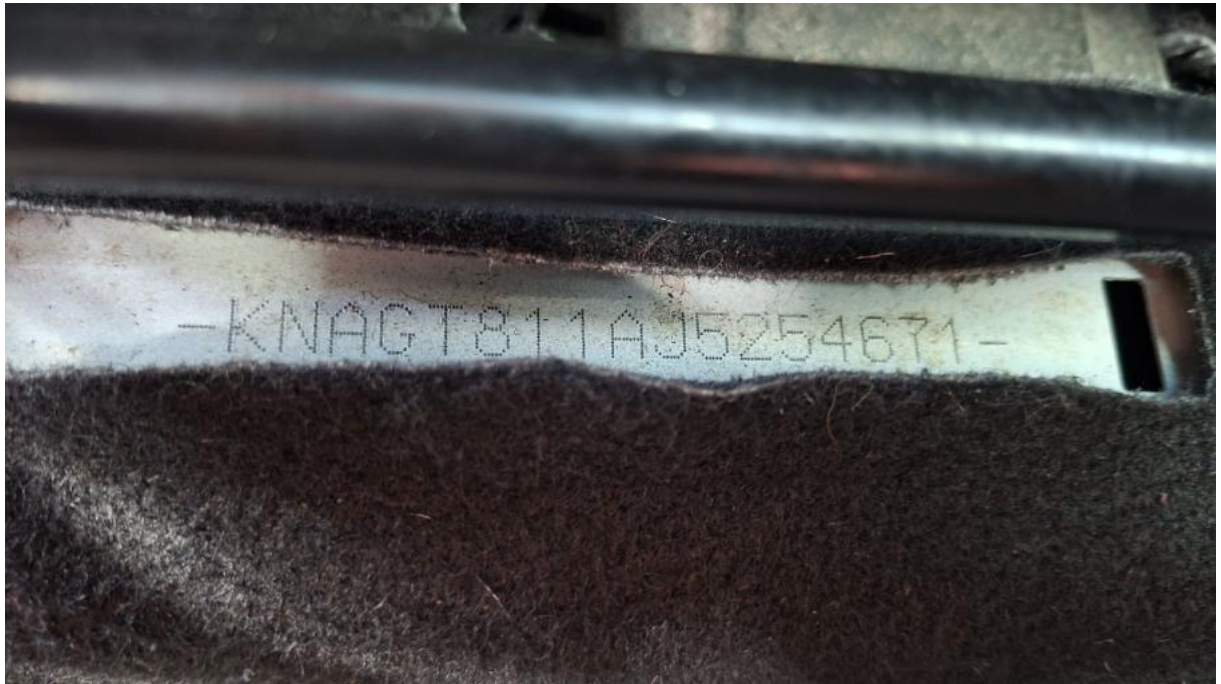

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

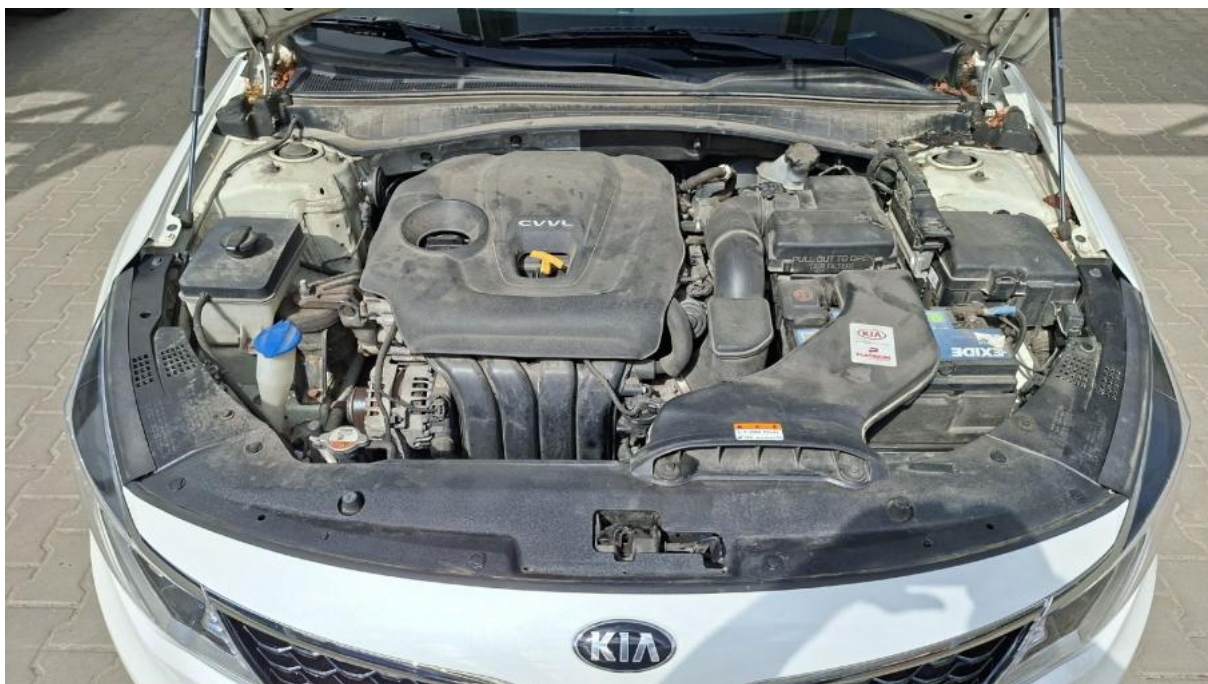

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Inne 2



Fot. 46

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz górna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz górna - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1