

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                           |                  |                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 219612/6/26-11401                                         | Data raportu     | 24-06-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Damian Koch (WSP)                                         | Data oględzin    | 18-06-2026                       |
| Nr zlecenia   | mgr inż. Przemysław Ostap<br>PKOM(DZS)/GDA/54316/26/06/12 | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P... |

### Dane pojazdu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | TMBJB6NJ4KZ008331           |
| Marka, model                | SKODA Fabia III Kombi 18-22 |
| Typ, wersja                 | Fabia 1.0 Ambition          |
| Numer rejestracyjny         | LU849RJ                     |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./999 ccm/55 kW         |
| Stan licznika               | 353 557 km                  |
| Data 1. rej./rok prod.      | 24-08-2018/2018             |
| Data nast. bad. techn.      | 29-10-2026                  |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                     |
| Lakier                      | biały/UNI                   |
| Skrzynia biegów             | manualna                    |



### Wposażenie pojazdu

ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + TPM, ACS - system pokolizyjny, Bluetooth, Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu, Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Panel instrumentów – Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Przegroda wnętrza nadkola – z prawej i lewej strony, Przycisk hamulca ręcznego chromowany, Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, Siatki (dwie) na bokach oparć foteli przednich, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby boczne-tyłne przyciemniane, Szyby elektrycznie sterowane przednie, Tyłne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wykończenie wnętrza - Ambition, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny ze składanym kluczykiem, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi aluminiowe 15 CYGNUS z ogumieniem 185/60, Funkcja SmartLink+, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni Biel Candy, Radio Swing Plus (ekran 6,5 cala, SmartLink+, Skoda Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu), Instalacja LPG

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ    | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | DEBICA, NAVGIATOR | 185/60 15 88H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, NAVGIATOR | 185/60 15 88H | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | DEBICA, NAVGIATOR | 185/60 15 88H | 5,5 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, NAVGIATOR | 185/60 15 88H | 5,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                       | Opis uszkodzeń                                     | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Okladzina zderzaka przedniego       | rysa/odprysk, rozerwanie                           | WY        | 1.7           |
| 2    | Zaślepka cylindra zamka L           | brak                                               | WY        | 0.1           |
| 3    | Prowadnica okna drzwi tylnych R     | ubytki materiału                                   | WY        | 0.5           |
| 4    | Okladzina zderzaka tylnego          | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie | WY        | 1.2           |
| 5    | Tarcza koła aluminiowa przód R      | brak                                               | WY        | 0.2           |
| 6    | Tarcza koła aluminiowa tył L        | brak                                               | WY        | 0.2           |
| 7    | Tapicerka drzwi, przód L            | przepalenie                                        | WY        | 1.1           |
| 8    | Tapicerka siedziska 1.rząd L        | przepalenie                                        | WY        | 0.8           |
| 9    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R     | rysa/odprysk                                       | NA        | 0.5           |
| 10   | Klamka zewnętrzna drzwi przednich L | rysa/odprysk                                       | NA        | 0.3           |
| 11   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L        | rysa/odprysk                                       | NA        | 0.5           |
| 12   | Próg R                              | wgniecenie/odkształcenie                           | NA        | 1.5           |
| 13   | Błotnik tylny L                     | rysa/odprysk                                       | NA        | 0.5           |
| 14   | Błotnik tylny R                     | rysa/odprysk, ślady korozji                        | NA        | 0.5           |
| 15   | Tarcza koła aluminiowa tył R        | rysa/odprysk, ubytki materiału                     | NA        | 2             |
| 16   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R        | zarysowanie, zabrudzenie                           |           |               |
| 17   | Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L   | rysa/odprysk                                       |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony




**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik

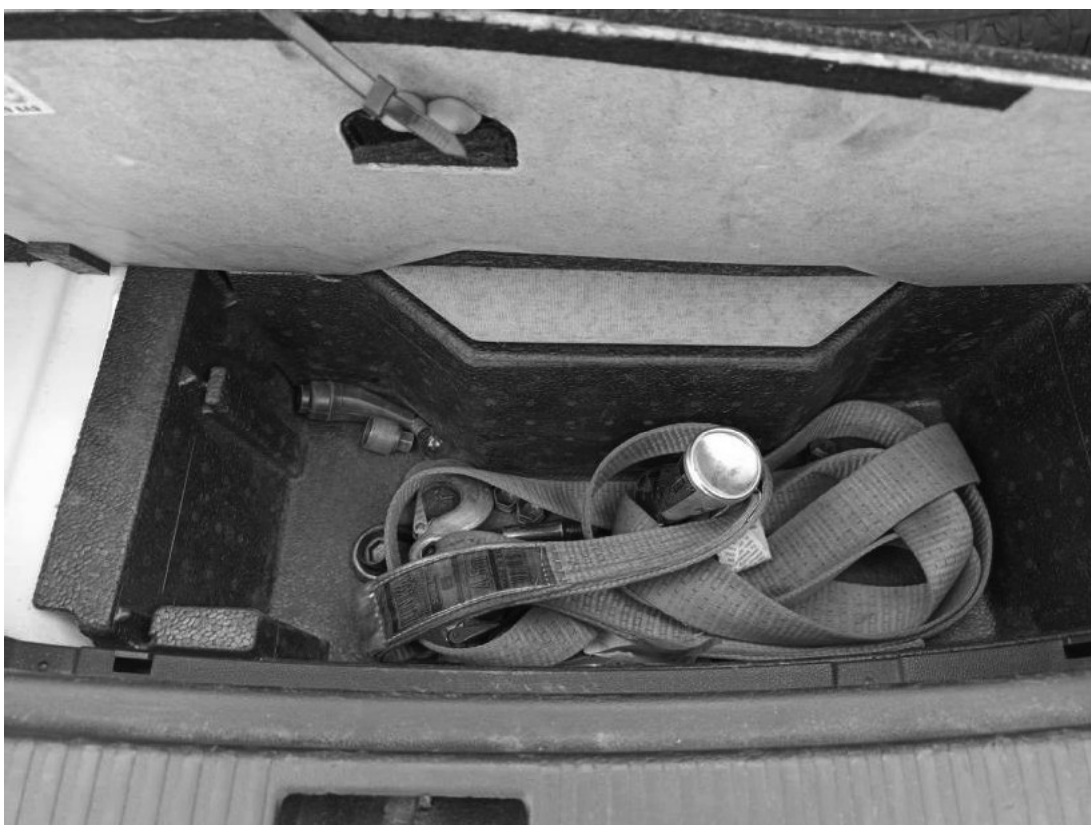

**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**


Tarcza hamulcowa tylna lewa

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

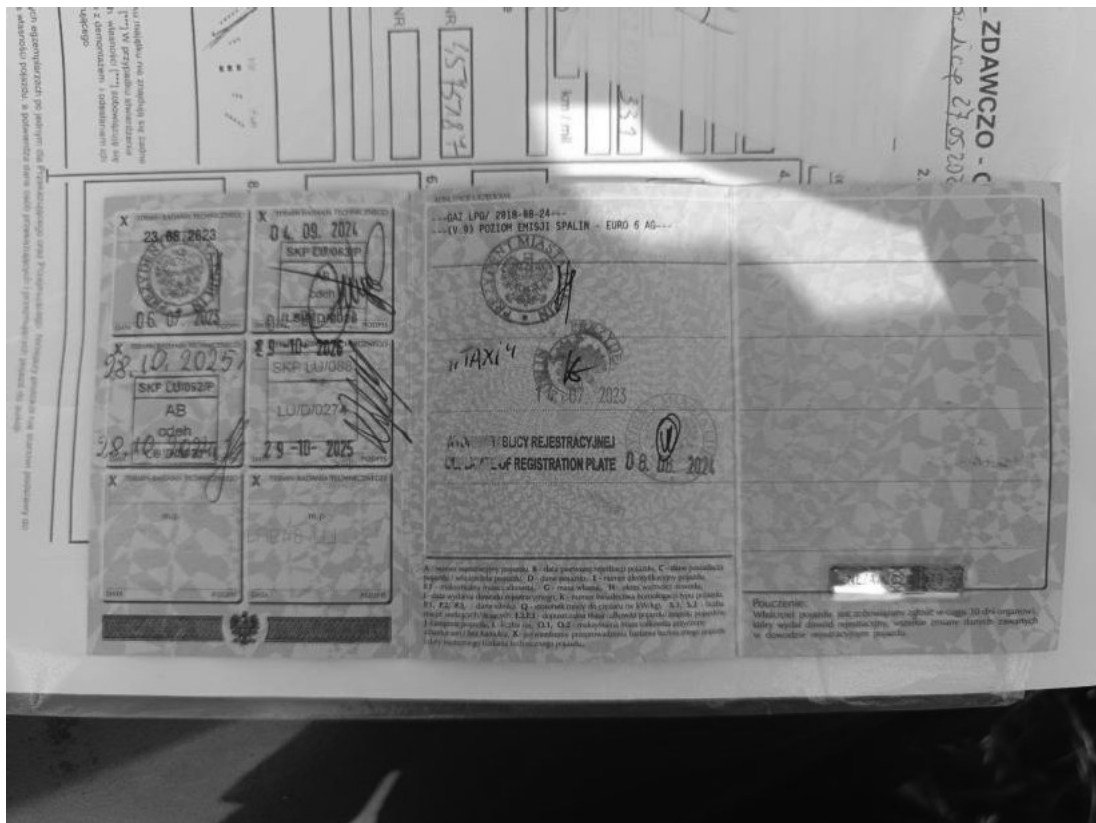

Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Kluczyki



**Fot. 36**  
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 38**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Fot. 40**

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 42**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Uszczelka szyby bocznej śr P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Uszczelka szyby bocznej śr P - Inne 1



**Fot. 50**

Uszczelka szyby bocznej śr P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 52**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



**Fot. 54**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Fot. 60**

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 62**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 64**

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66**

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 68**

Klamka drzwi tyl L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Kłamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 72**

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 74**

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1