

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	434475/6/26-9586	Data raportu	26-06-2026
Rzeczoznawca	Marcin Sosnowski.	Data oględzin	16-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53655/26/06/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARECYHT2GJ976274
Marka, model	TOYOTA Proace City Verso 19...
Typ, wersja	Proace City Verso 1.5 D-4D C...
Numer rejestracyjny	WD3886S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	147 100 km
Data 1. rej./rok prod.	13-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	07-01-2027
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Czujnik zmierzchu, Drzwi tylne (otwierane na boki 60/40), przeszklone, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy podstawowy (regulacja wysokości i pochylenia), HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, PCS - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Radio ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB), 2 głośniki, Roleta przestrzeni bagażowej, System eCall, System monitorowania ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy, System utrzymywania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, ZIEX ZE914A	205/60 16 96V	5,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE914A	205/60 16 96V	5,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, ZIEX ZE914A	205/60 16 96V	5,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE914A	205/60 16 96V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
5	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
6	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
7	Dywaniki podłogi przód	przypalenie	WY	1.2
8	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie	NA	0.5
9	Poszycie drzwi przednich L	ślady korozji, wgniecenie, rysa/odprysk	NA	0.5
10	Próg R	wgniecenie	NA	1
11	Bok kompletny R	ślady korozji, wgniecenie	NA	0.5

12	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie		
13	Błotnik przedni L	wgniecenie		
14	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie, wgniecenie		
15	Nakładka dolna drzwi przednich L	zarysowanie		
16	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie		
17	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
18	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
19	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie, rysa/odprysk		
20	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie		
21	Nakładka dolna drzwi tylnych L	zarysowanie		
22	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie		
23	Próg L	zarysowanie		
24	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie		
25	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
26	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie, rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

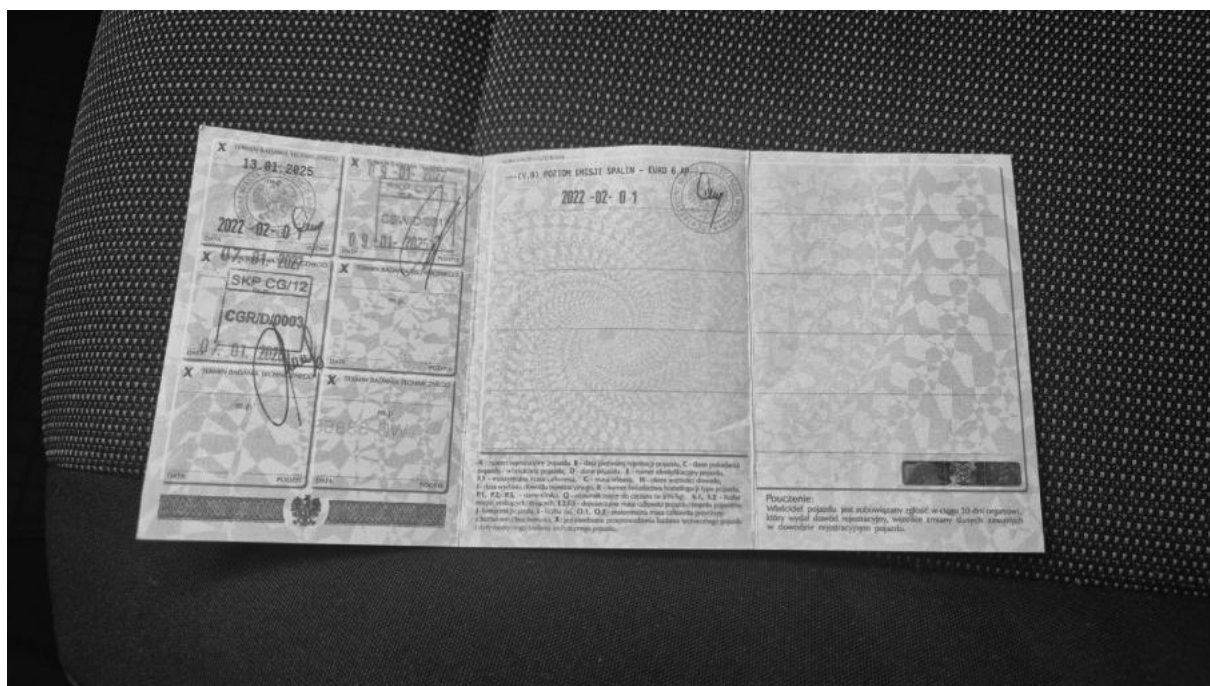


Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Kluczyki

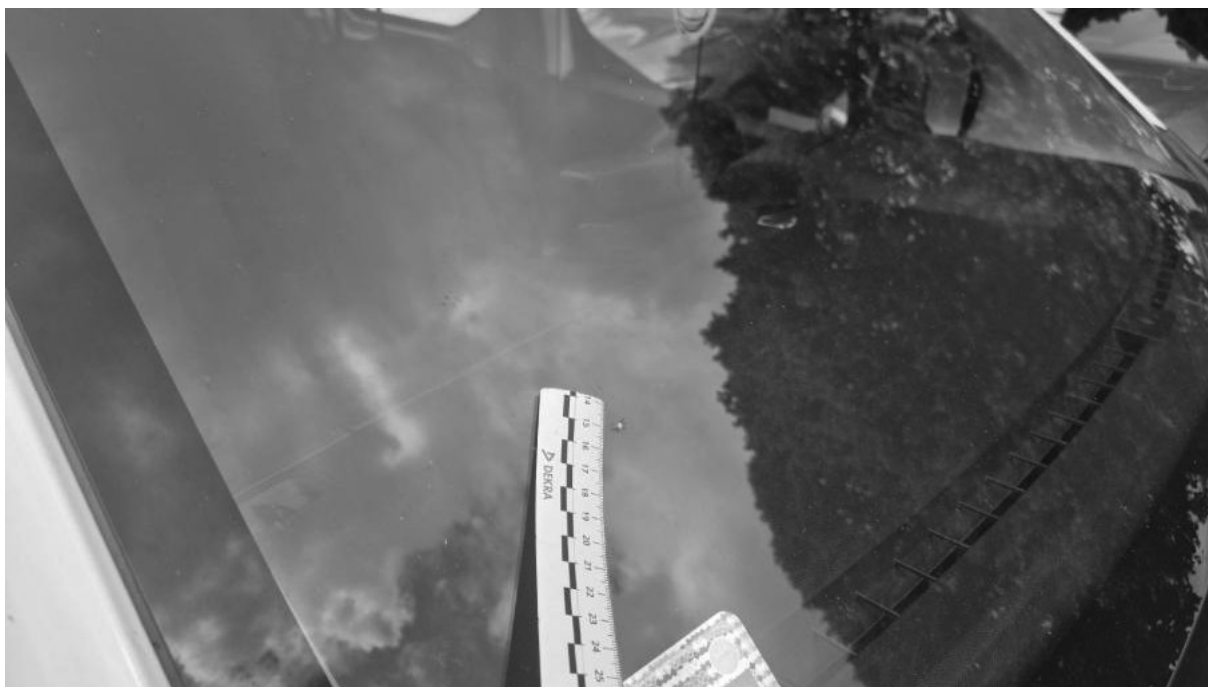

Fot. 36
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

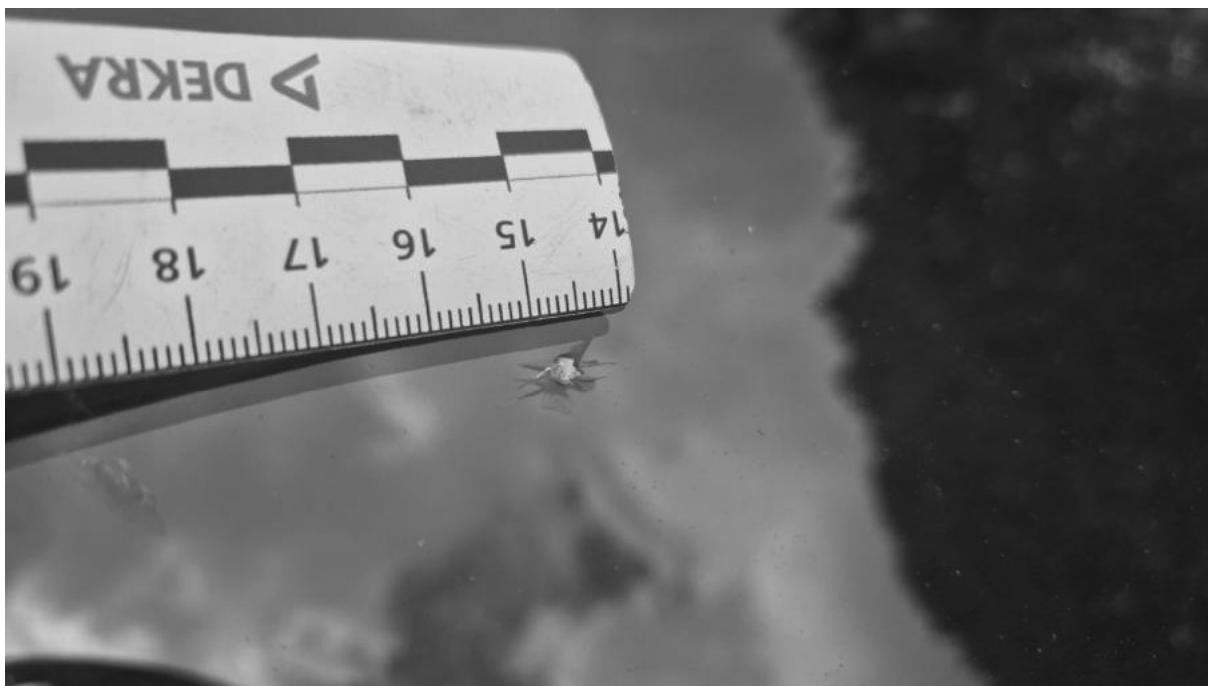

Fot. 37

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Rama dachu L - Inne 1



Fot. 56

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

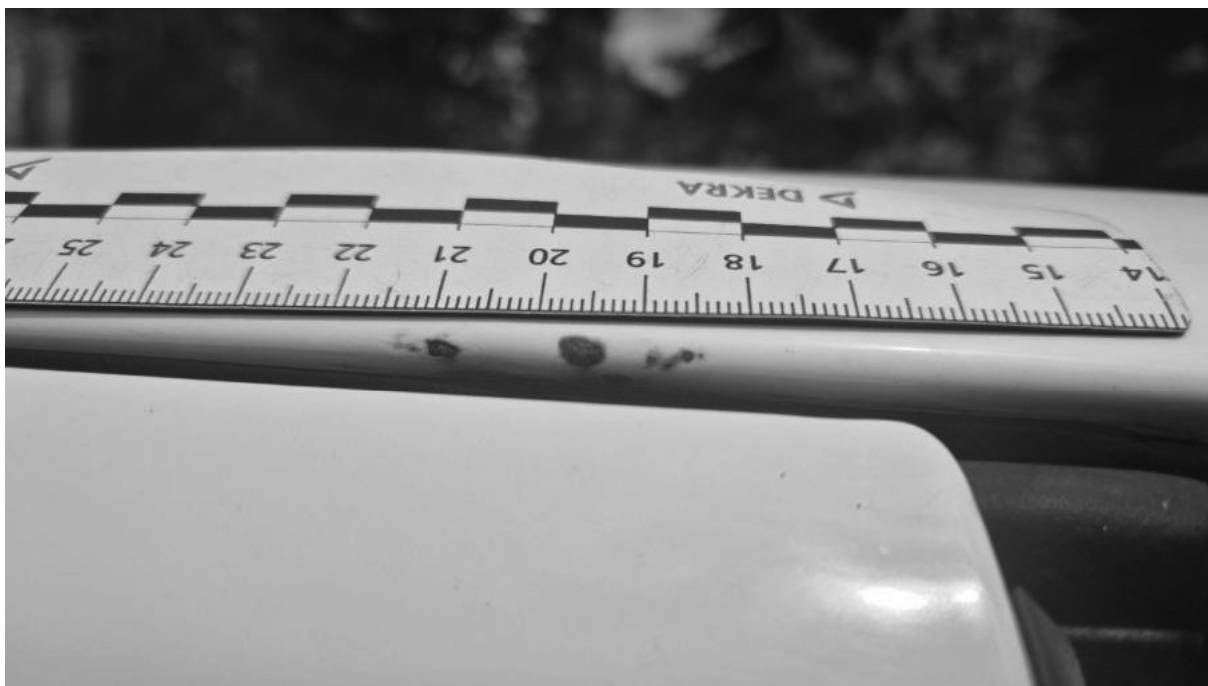

Fot. 57

Rama dachu P - Inne 1



Fot. 58

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 74

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1