

Nr zlecenia: 76/24/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Marcin Skiba/zatw. Pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZAWZMU015297
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WND93435
Model pojazdu:	Polo VI 1.0 TSI MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	040-08982
Wersja:	Trendline	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	232493 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/11		
Data ważności badania technicznego	2027/01/14		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1550 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 70kW (95KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	System Hill Hold
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	21	System p/poślizgowy MSR
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu

4	Kierownica 3-ramienna	23	ASR
5	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	24	System Start/Stop
6	Klimatyzacja manualna Climatic	25	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
7	Komputer pokładowy MFA Plus	26	System wspomagania nagłego hamowania
8	Kurtyny powietrzne boczne	27	System wykrywania pieszych
9	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	28	Szyby atermiczne
10	Panel na desce rozdzielczej "deep black pearl"	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	30	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Światła do jazdy dziennej LED
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	32	Światła z funkcją Coming Home
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	Tapicerka siedzeń "Basket"
15	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane	34	Tarcze kół stalowe 14"
16	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy	35	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
17	System "We Connect Go"	36	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	37	Zderzaki w kolorze nadwozia
19	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania		Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Autoalarm
- Koło zapasowe
- System Car-Net: App Connect

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 185/70 R14 88T DYNAXER HP3 TL	3,5
Przednie prawe:	KLEBER 185/70 R14 88T DYNAXER HP3 TL	3,5
Tylne lewe:	KLEBER 185/70 R14 88T DYNAXER HP3 TL	3,5
Tylne prawe:	KLEBER 185/70 R14 88T DYNAXER HP3 TL	3,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowane na rancie		
5	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	155	
6	Błotnik tylny	L	130	
7	Błotnik przedni	P	115	
8	Drzwi przednie	P	115	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Zarysowania, odpryski		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
10	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
11	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

- Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13

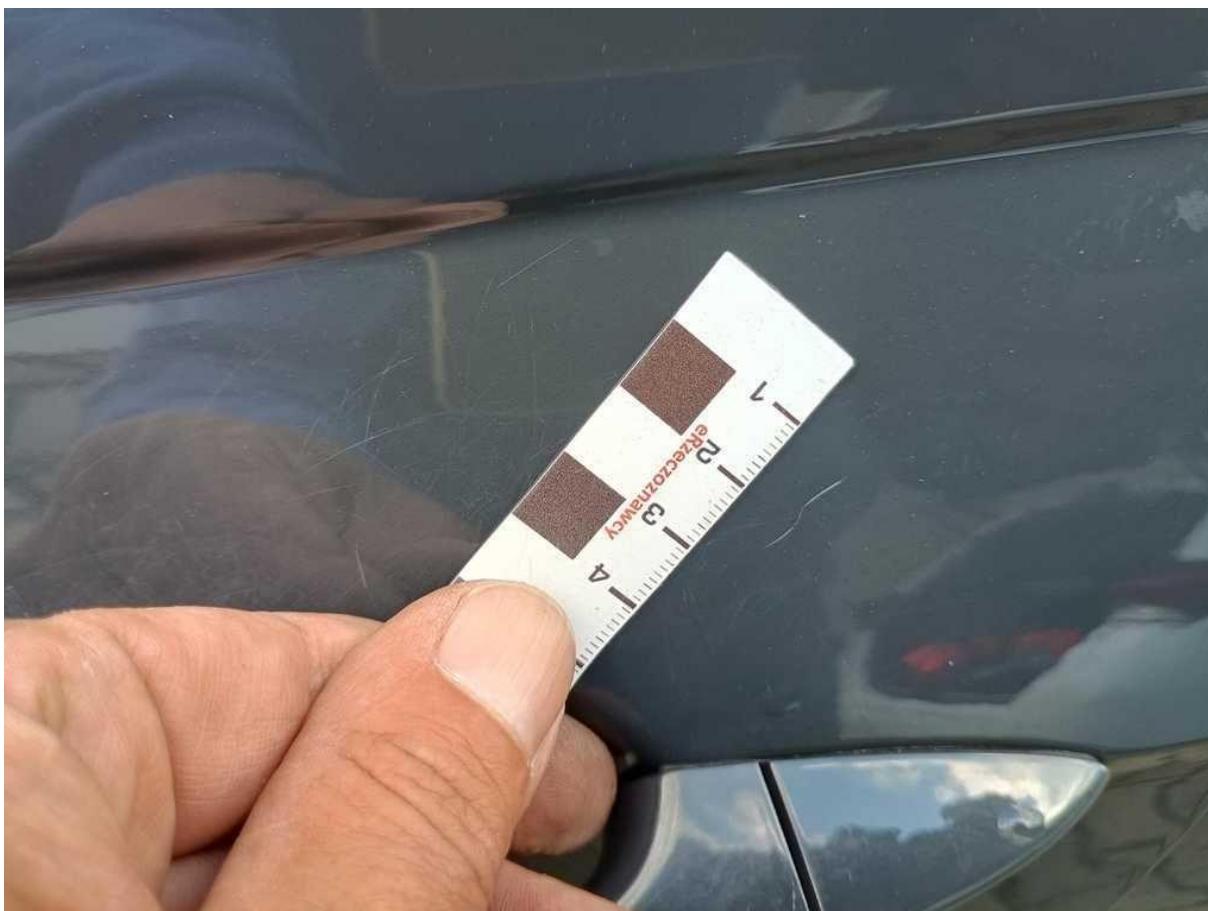

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

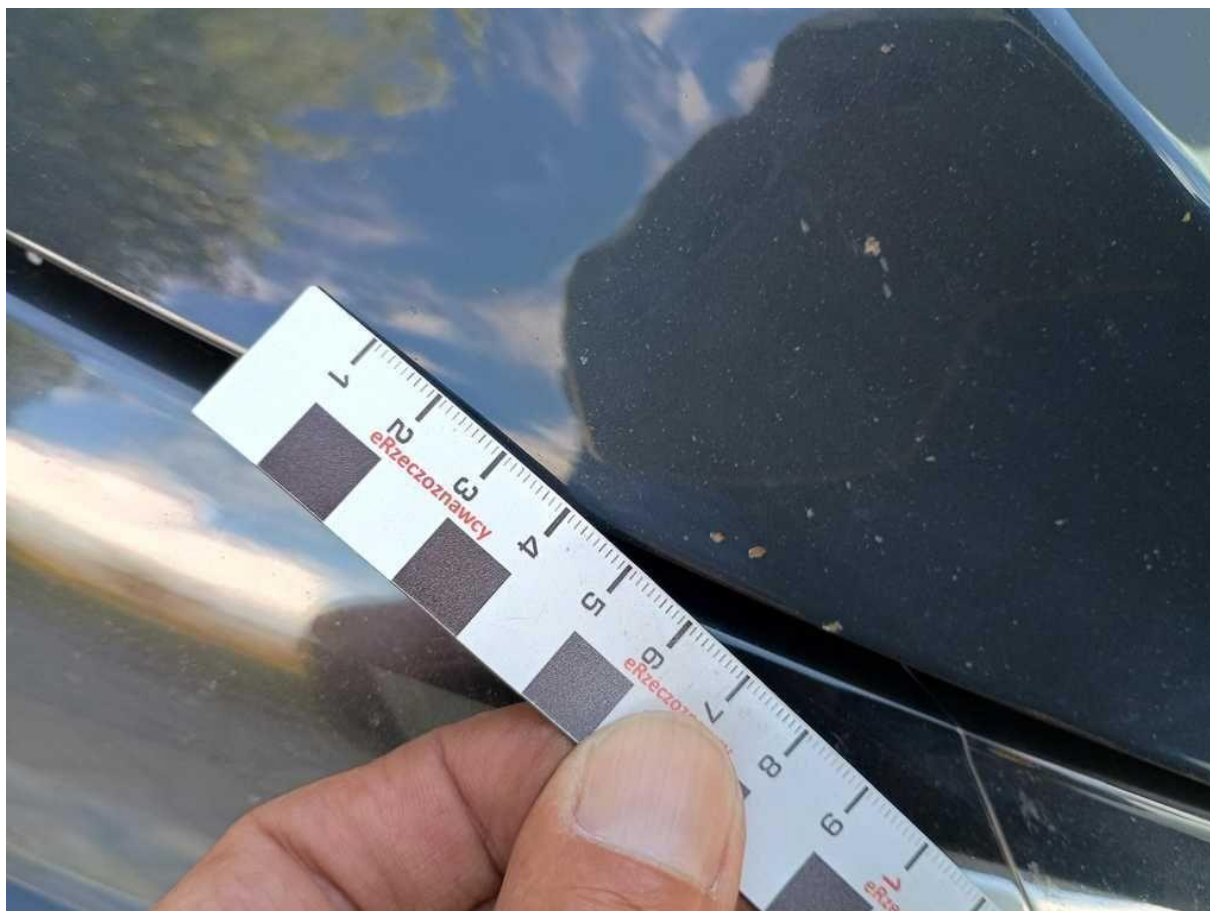

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

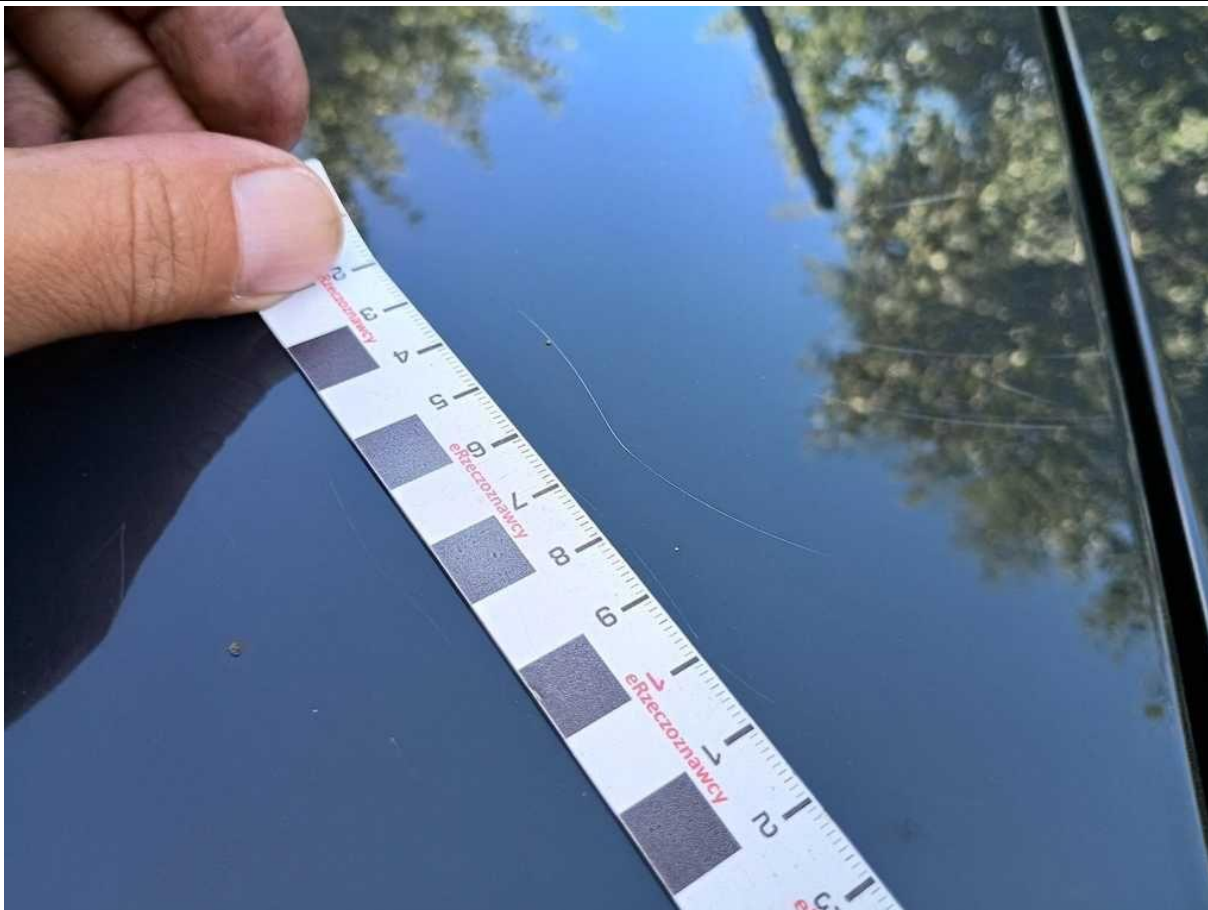

Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

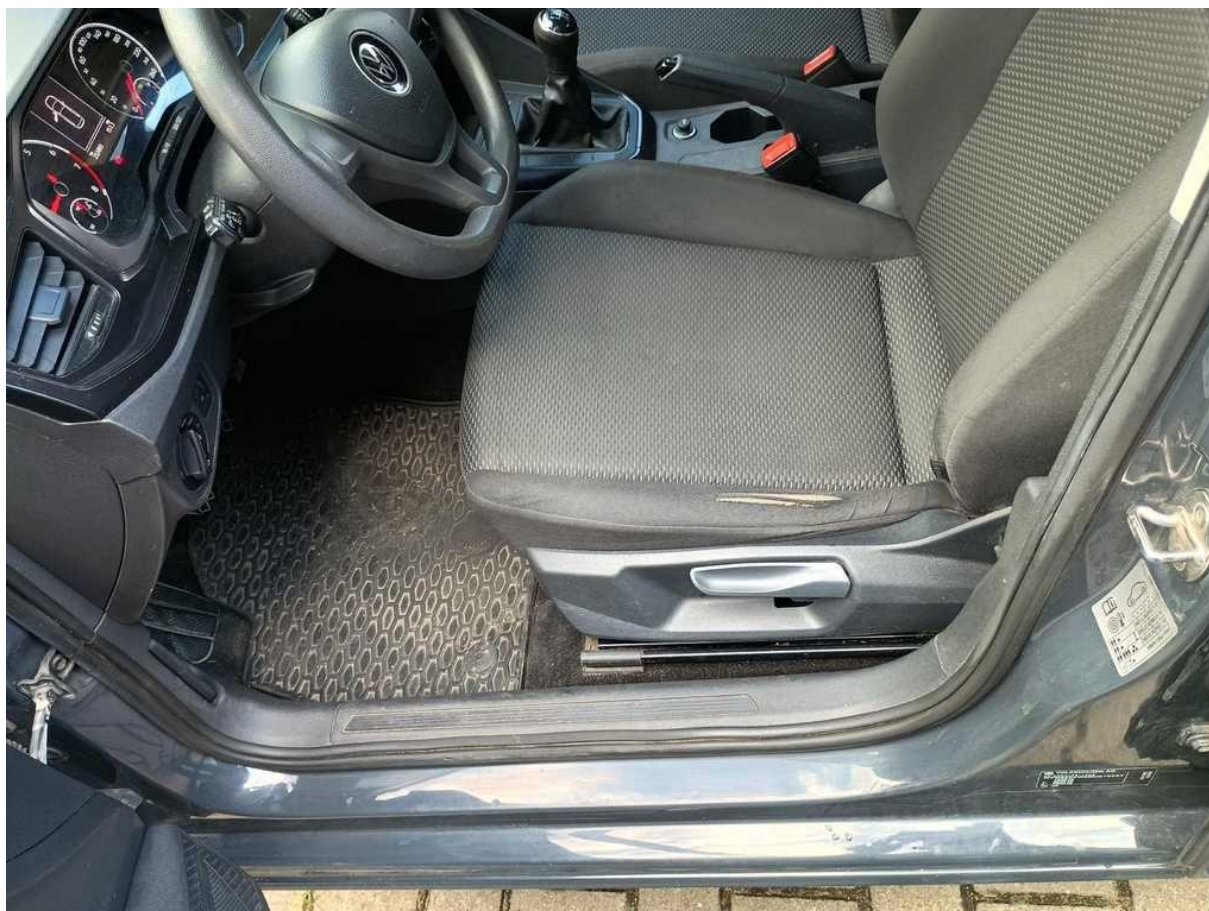

Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61

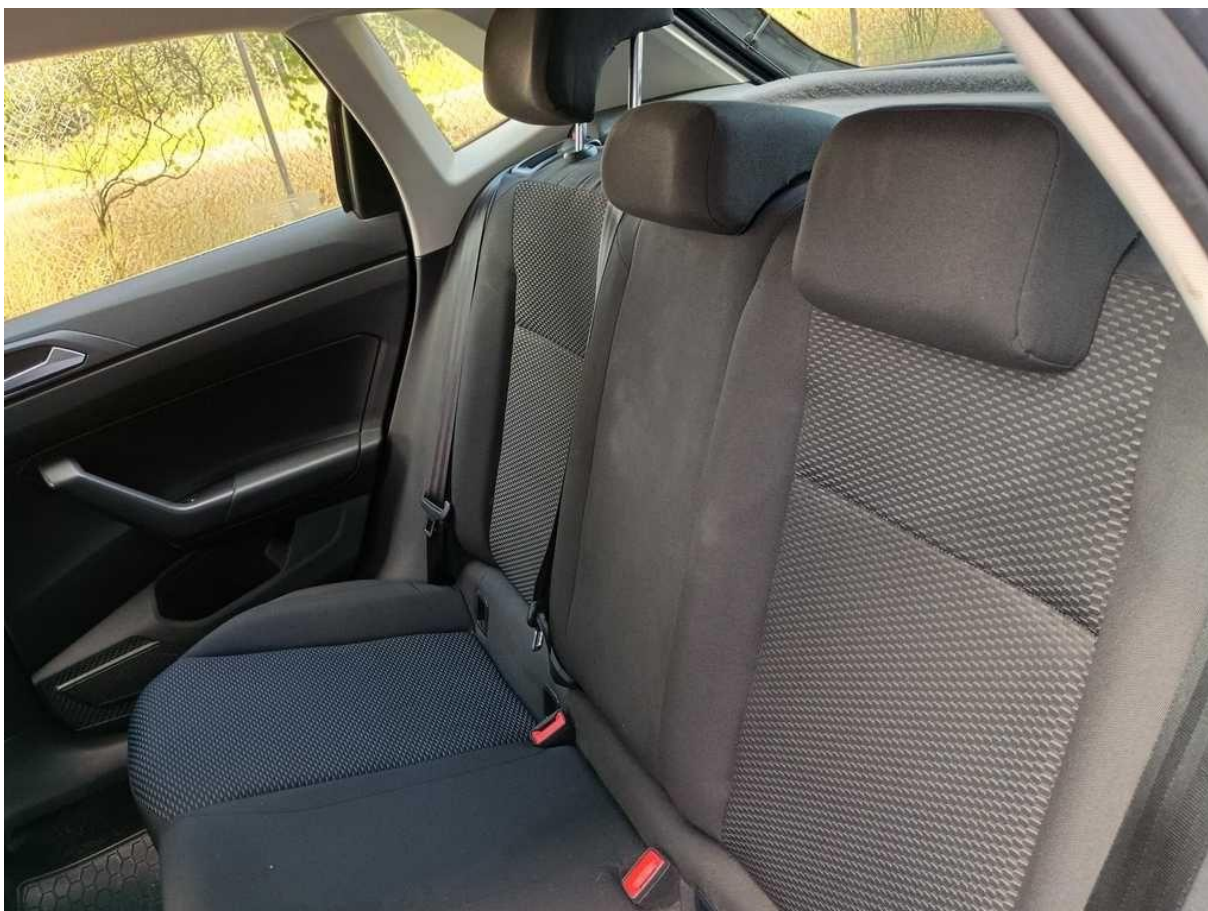

Fot. nr 62

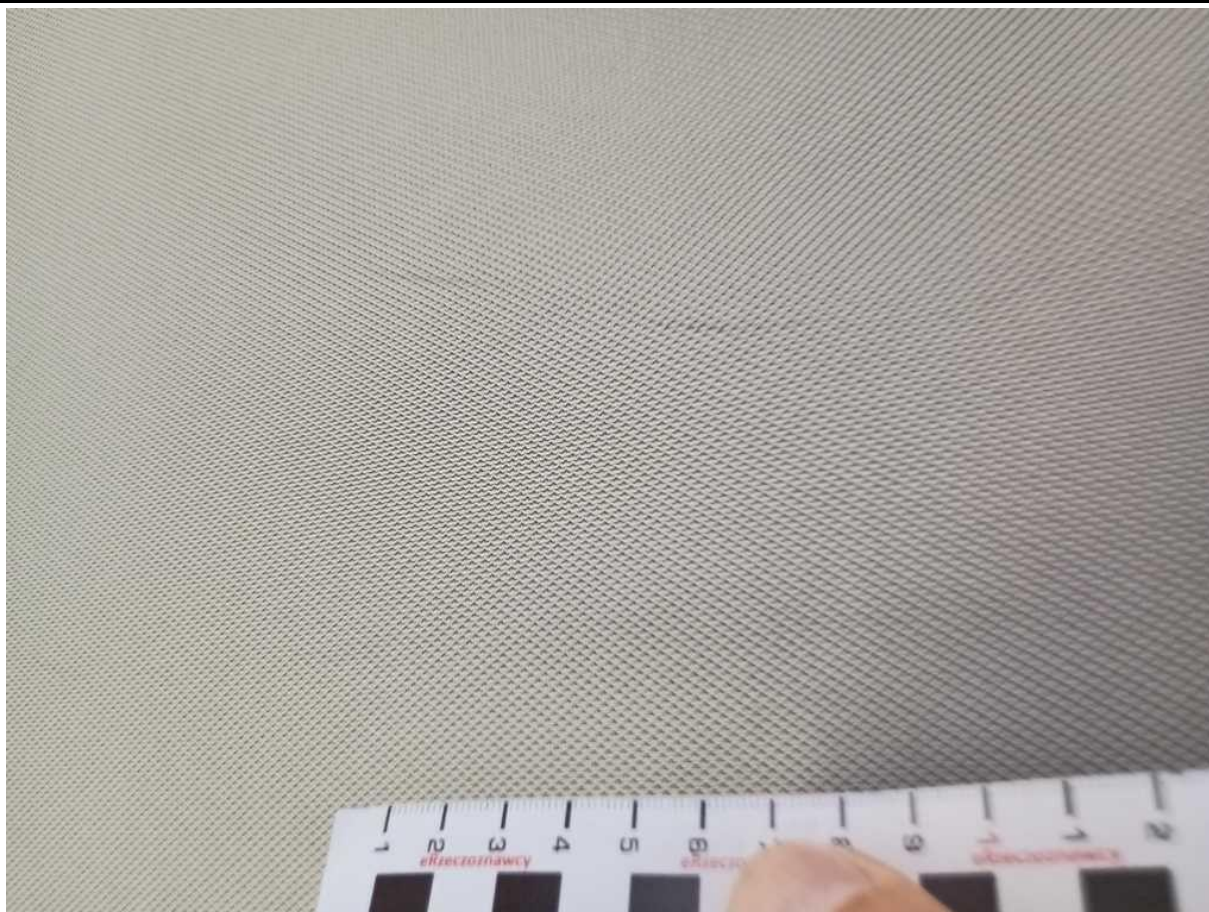

Fot. nr 63

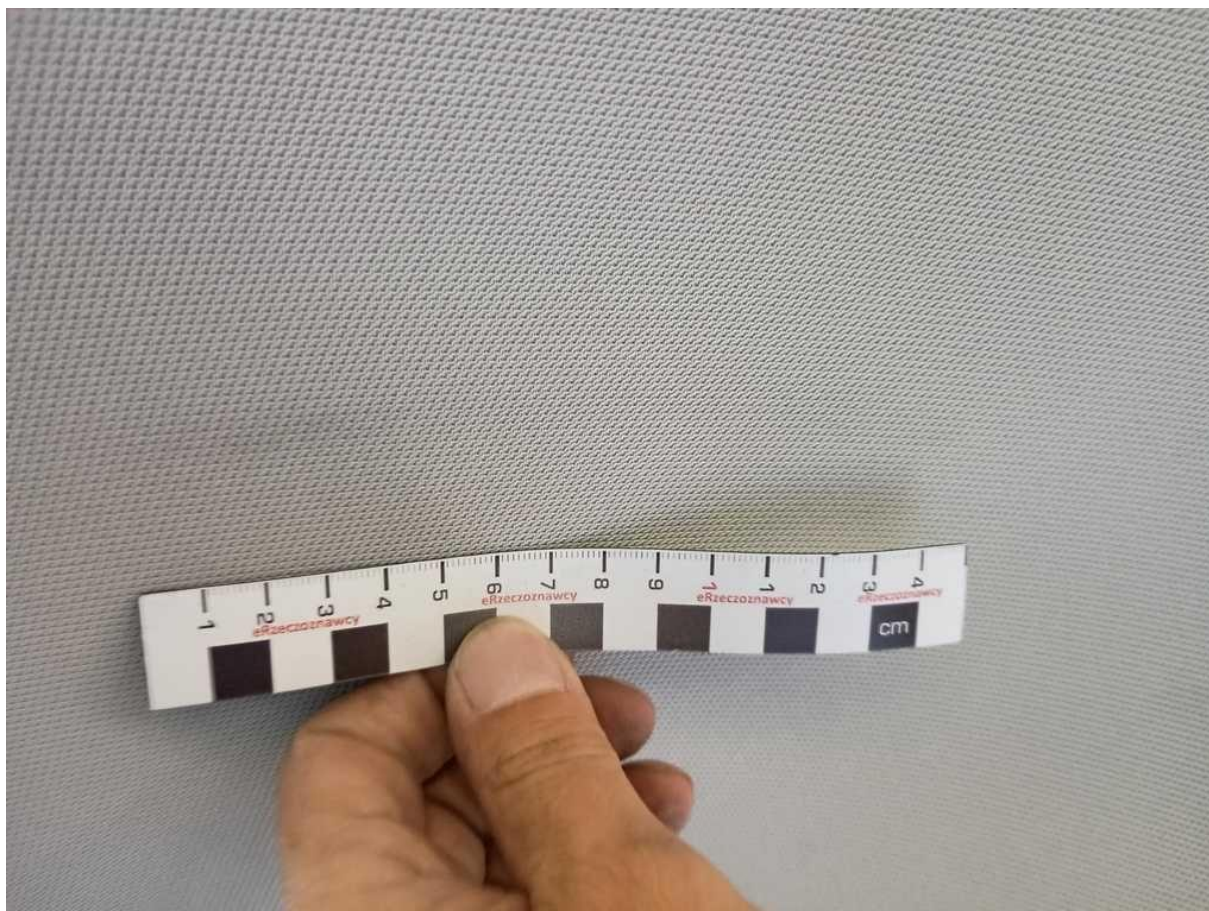

Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

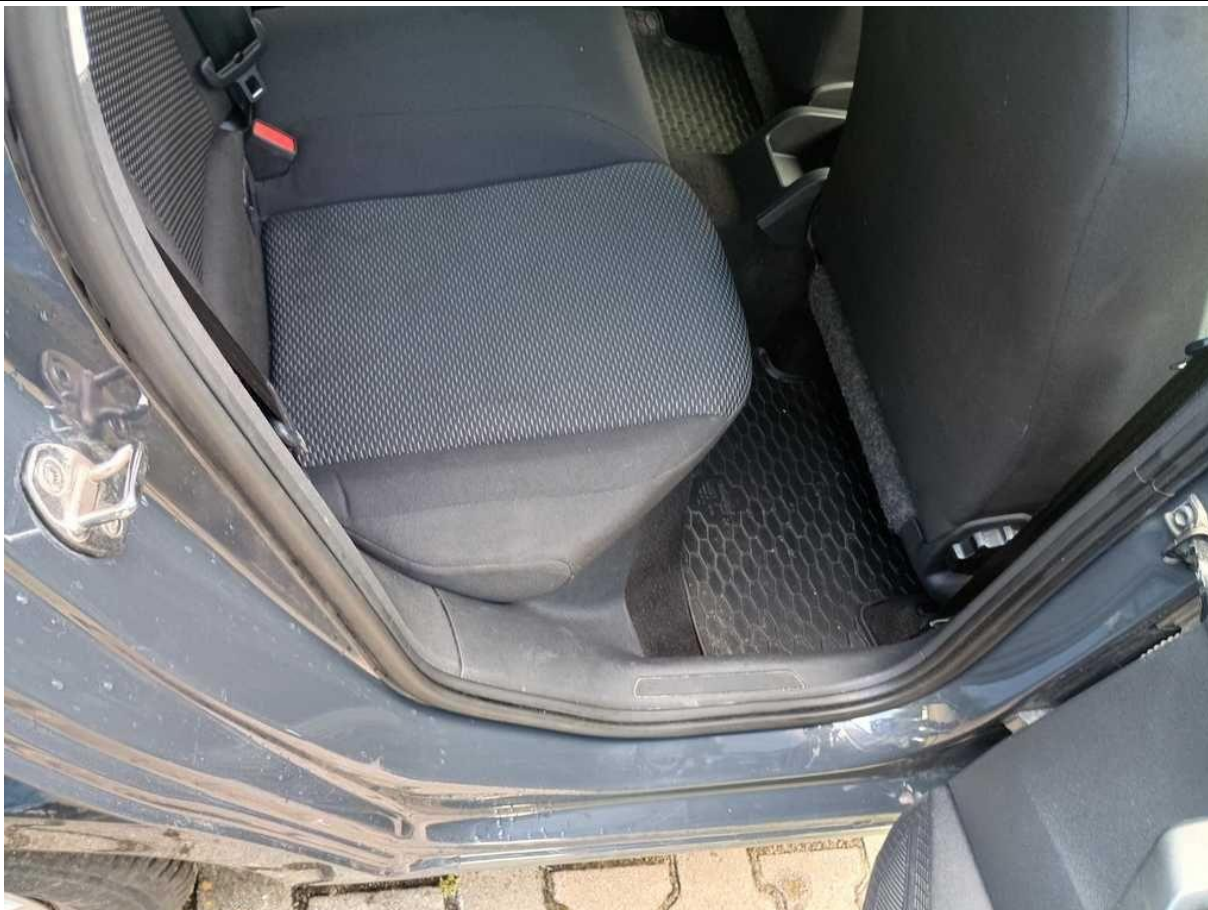


Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

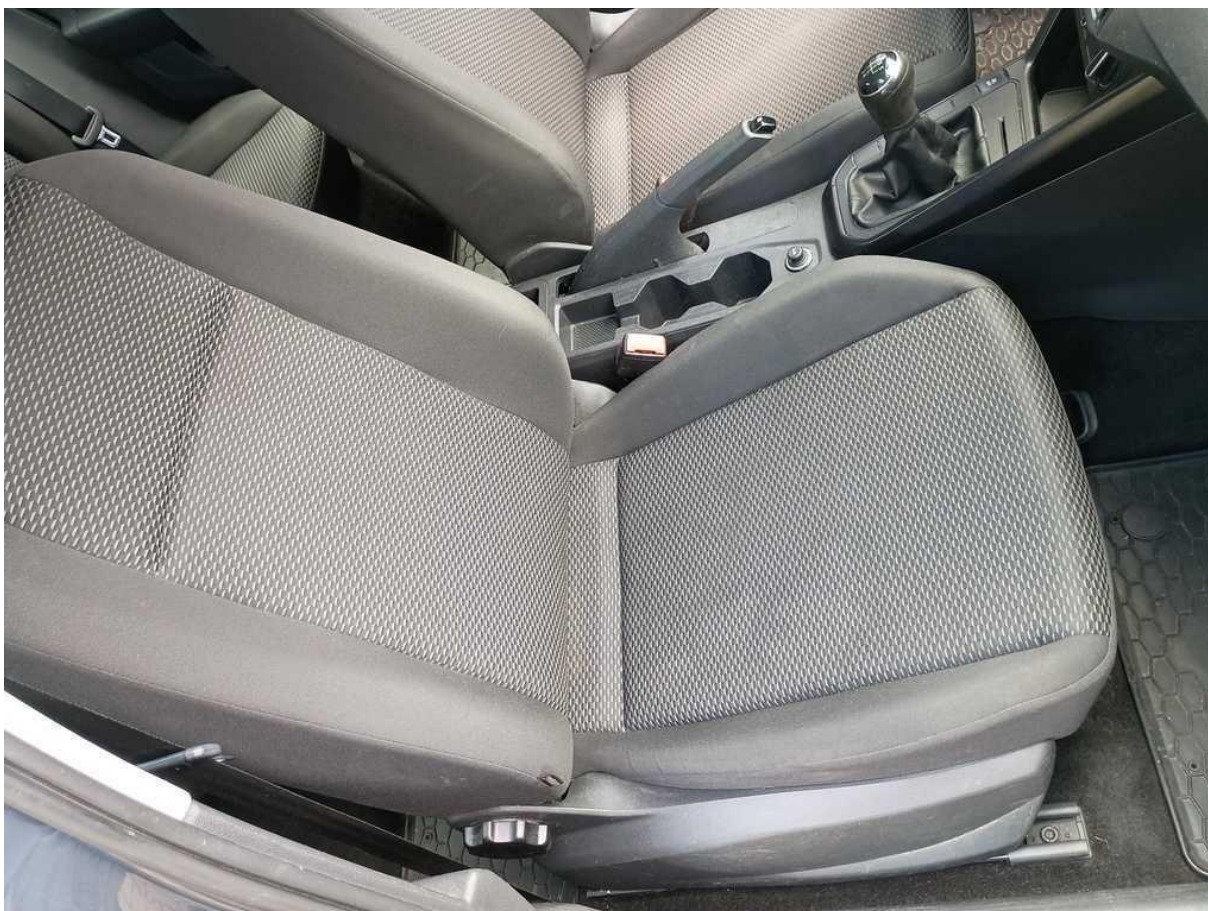

Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

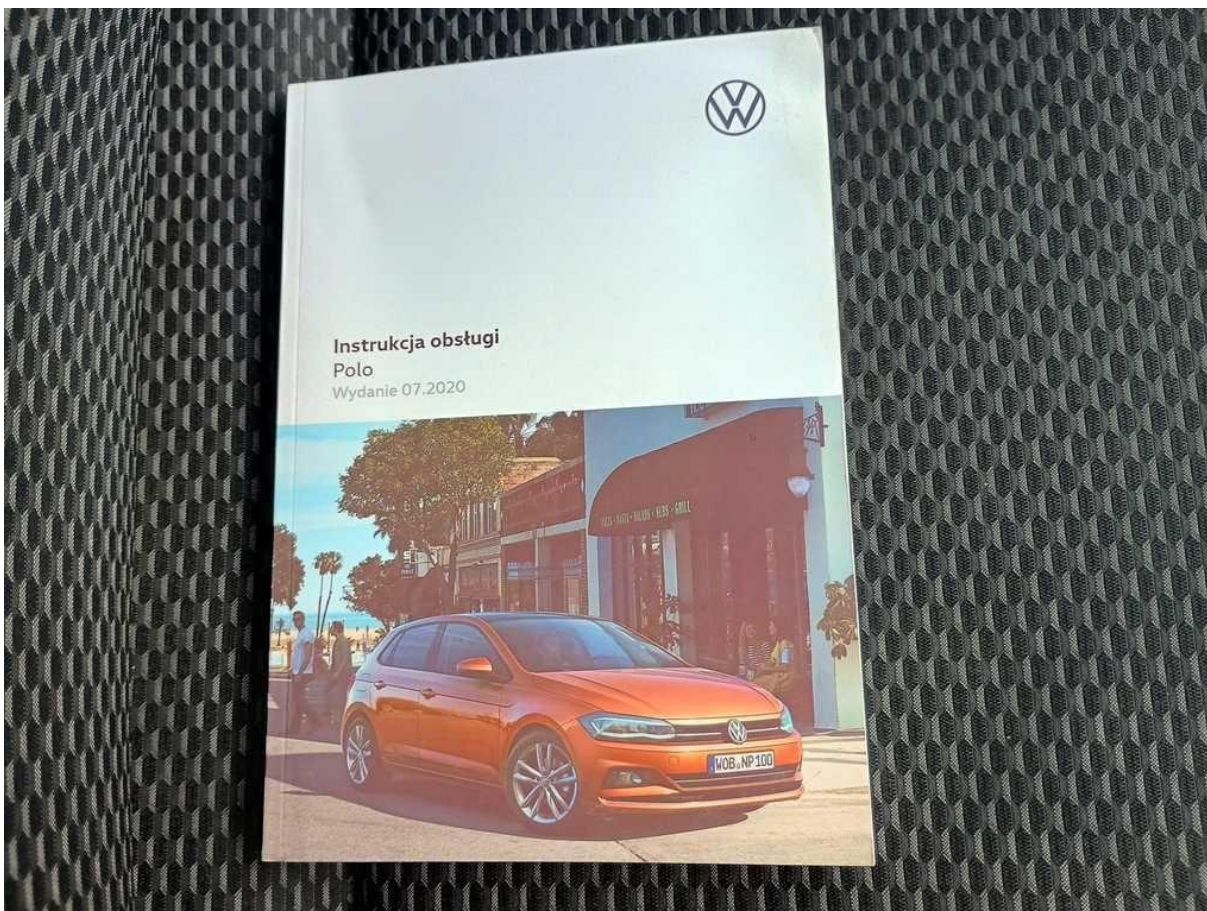

Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98

The image shows a technical inspection certificate (TAK) for a vehicle. The document is divided into several sections with stamps and handwritten entries.

- Top Left:** A stamp dated 11.12.2023 with the signature of the inspector.
- Top Center:** A stamp dated 12.12.2023 with the signature of the inspector.
- Top Right:** A stamp dated 12.12.2023 with the signature of the inspector.
- Middle Left:** A stamp dated 2025-01-05 with the signature of the inspector.
- Middle Center:** A stamp dated 2025-01-05 with the signature of the inspector.
- Middle Right:** A stamp dated 2025-01-05 with the signature of the inspector.
- Bottom Left:** A stamp dated 2025-01-05 with the signature of the inspector.
- Bottom Center:** A stamp dated 2025-01-05 with the signature of the inspector.
- Bottom Right:** A stamp dated 2025-01-05 with the signature of the inspector.

The document also contains a section for technical data (AKCJOWE DANE) and a section for the inspector's signature (PODPIS). The document is partially filled out with handwritten and stamped information.

Fot. nr 99

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu