

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                             |                  |                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Numer raportu | 12906/8/26-15201                                            | Data raportu     | 03-08-2026                         |
| Rzeczoznawcy  | mgr inż. Andrzej Szymkowiak<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin    | 27-07-2026                         |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/67496/26/07/21                                | Miejsce oględzin | MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-... |

### Dane pojazdu

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>SB1ET76LX0E024210</b>           |
| Marka, model                | TOYOTA Avensis Kombi 15-19         |
| Typ, wersja                 | Avensis 2.0 D-4D Premium           |
| Numer rejestracyjny         | WE402RM                            |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1995 ccm/105 kW             |
| Stan licznika               | 203 094 km                         |
| Data 1. rej./rok prod.      | 11-10-2017/2017                    |
| Data nast. bad. techn.      | 04-11-2026                         |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                            |
| Lakier                      | czarny/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | manualna                           |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo Aux-In, Gniazdo USB, HSA - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Kamera cofania, Kierownica skórzana (skóra Nappa), Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regul. w pionie i poziomie, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewozu długich przedmiotów, Radio CD z MP3 + 6 głośników + Bluetooth, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów, System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia), System audio II - Radio CD z MP3, Bluetooth, 6 głośników, System multimedialny Toyota Touch 2 (radio CD/MP3/WMA, Bluetooth, wyświetlacz 8 cali), System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Alert), System rozpoznawania znaków drogowych (Road Sign Assist), System zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa Premium z elementami Alcantary, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, VSC+ (system stabilizacji toru jazdy), Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne, Światła stop typu LED, Lakier metalik, Pakiet Park, System nawigacyjny Toyota Touch 2 with Go, Szyby tylne przyciemniane, Szyny + 4 uchwyty do mocowania bagażu

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ           | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, CROSSCLIMATE 2 | 215/55 17 94V | 4,0 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, CROSSCLIMATE 2 | 215/55 17 94V | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | MICHELIN, CROSSCLIMATE 2 | 215/55 17 94V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, CROSSCLIMATE 2 | 215/55 17 94V | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                 | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                   | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                  | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 10   | Dach                                  | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                   | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                  | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                      | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa bagażnika | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 150 - 300                                  |

W zakresie do 1000 µm

| Poz. | Nazwa części                             | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 200 - 1000                                 |

#### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                         | Opis uszkodzeń                            | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej | pęknięcie/rozerwanie                      | WY        | 0.2           |
| 2    | Okładzina zderzaka tylnego            | wgniecenie, zarysowanie                   | WY        | 2.1           |
| 3    | Uszczelka drzwi/klapy                 | pęknięcie/rozerwanie                      | WY        | 0.4           |
| 4    | Tarcza koła aluminiowa tył L          | zarysowanie                               | WY        | 0.5           |
| 5    | Oświetlenie wew. przód                | inne                                      | WY        | 0.1           |
| 6    | Okładzina zderzaka przedniego         | zarysowanie                               | NA        |               |
| 7    | Dach                                  | odpryski lakieru, inne                    | NA        |               |
| 8    | Światnik tylny L                      | wgniecenie, zarysowanie, odpryski lakieru | NA        | 2.5           |
| 9    | Światnik tylny R                      | zarysowanie, wgniecenie                   | NA        | 1.2           |
| 10   | Nakładka przestrzeni bagażowej        | zabrudzenie                               | NA        |               |
| 11   | Podsufitka                            | inne                                      | NA        | 0.2           |
| 12   | Tapicerka drzwi tylnych L             | zabrudzenie                               | NA        |               |
| 13   | Tapicerka siedzenia 2.rząd            | zabrudzenie                               | NA        |               |
| 14   | Dywaniki bagażnika                    | zabrudzenie                               | NA        |               |
| 15   | Pokrycie                              | zarysowanie                               |           |               |
| 16   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L       | wgniecenie                                |           |               |
| 17   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R       | odpryski lakieru, zarysowanie, wgniecenie |           |               |
| 18   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L          | wgniecenie                                |           |               |
| 19   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R          | zarysowanie, wgniecenie                   |           |               |
| 20   | Tarcza koła aluminiowa przód R        | zarysowanie                               |           |               |
| 21   | Pojemnik schowka                      | zarysowanie                               |           |               |
| 22   | Nakładka wew. bagażnika L             | zarysowanie                               |           |               |
| 23   | Nakładka wew. bagażnika R             | zarysowanie                               |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1

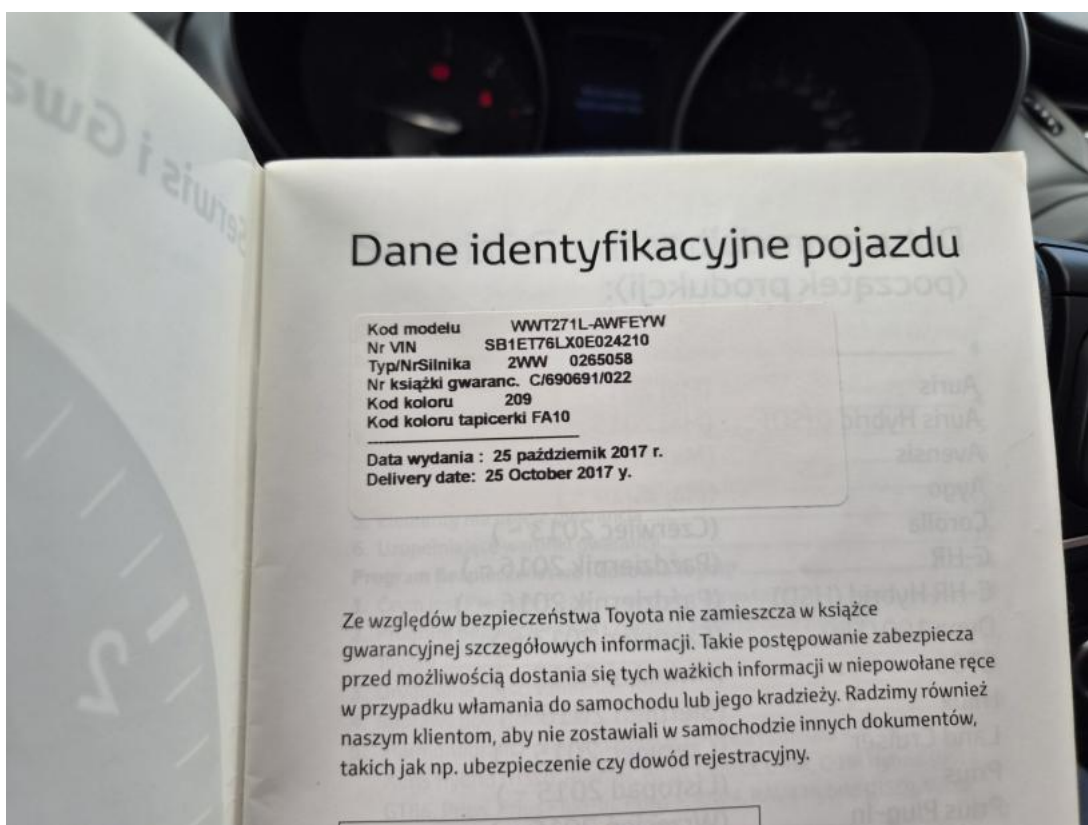**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

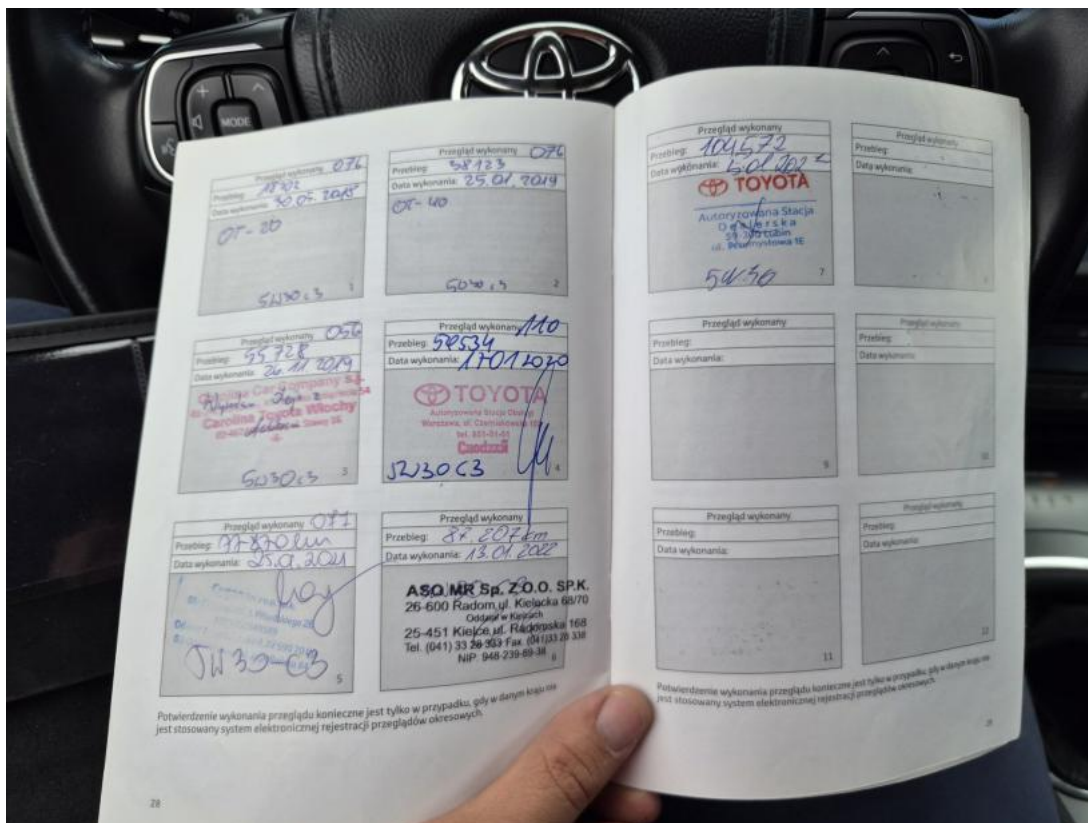

**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Kluczyki



**Fot. 38**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Zderzak - Inne 1



**Fot. 46**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 48**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

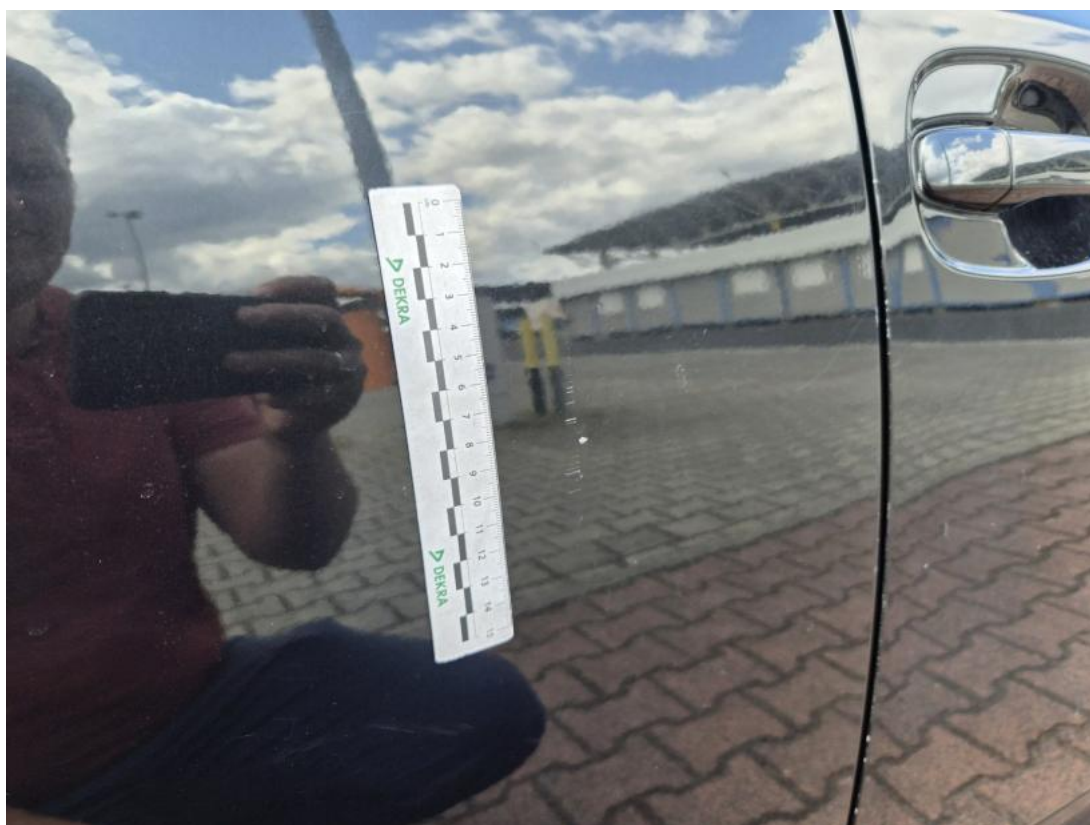

**Fot. 52**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 56**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 58**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 60**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 62**

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Dach - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64**

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Dach - Inne 1



**Fot. 66**

Reling P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 68**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



**Fot. 70**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 72**


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

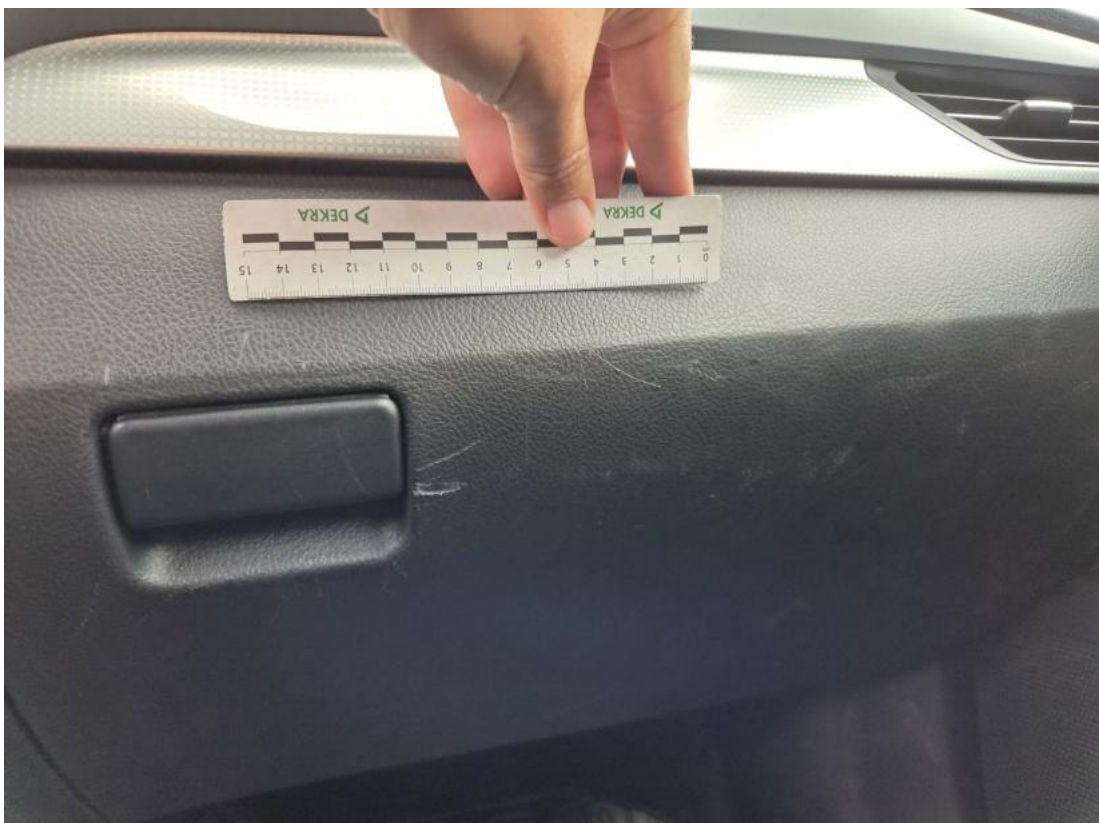

**Fot. 74**

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**

Kanapa tyl. - Inne 1



**Fot. 76**

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77**

Lampy oświetlenia wnętrza - Inne 1



**Fot. 78**

Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79**

Półka/roleta tylna - Inne 1



**Fot. 80**

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 81**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 82**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 83**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1



**Fot. 84**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2