

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12862/7/26-15201	Data raportu	31-07-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	24-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/38233/26/05/04	Miejsce oględzin	Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, 53-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1R9800062735195
Marka, model	RENAULT Clio IV 16-20
Typ, wersja	Clio 0.9 Energy TCe Limited 20
Numer rejestracyjny	DW1VX07
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./898 ccm/66 kW
Stan licznika	77 463 km
Data 1. rej./rok prod.	16-05-2019/2019
Data nast. bad. techn.	27-05-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania, Chromowane obramowanie szyb, Czujniki parkowania tył, EBV-elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 16 Celsium z ogumieniem, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja EKO, Funkcja nawigacji dla Media Nav Evolution, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Instalacja do montażu radioodtwarzacza, Instalacja radiowa, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault, Kierownica skórzana, Kierownica z regulacją wysokości i głębokości, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwa górna ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault, Listwy boczne w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej, Lusterka boczne w kolorze lśniącej czerni, Mapa elektroniczna Europy - wersja podstawowa, Obrazowania nawiewów w kolorze lśniącej czerni, Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z zamykanym lustrem, Ozdobne elementy wnętrza w kolorze szarym, Pakiet Look w kolorze lśniącej czerni z chromowanymi elementami, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Media Nav Evolution DAB z nawigacją dotykowy ekran /radio 4x20W/Bluetooth/USB/jack, System Media Nav Evolution DAB z nawigacją dotykowy ekran /radio 4x20W/Bluetooth/USB/jack, System Renault BASS REFLEX, System Renault Bass Reflex, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne spojler dachowy, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wycieraczki o zmiennej częstotliwości, Zagłówki przednie regulowane na wysokość, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECOCONRTOL HP2	195/55 16 87H	7,0 mm
	lewe	FULDA, ECOCONRTOL HP2	195/55 16 87H	7,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	195/55 16 87H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	195/55 16 87H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem L	zarysowanie	WY	1.1

2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
3	Ośłona z tworzywa, wewnętrzna L	pęknięcie	WY	0.4
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
6	Podsufitka	pęknięcie/rozerwanie	WY	4.2
7	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
8	Błotnik przedni L	zarysowanie	NA	
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie	NA	2
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.8
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie	NA	1.5
13	Błotnik tylny L	wgniecenie, wgniecenie	NA	2
14	Błotnik tylny R	liczne, wgniecenie, zarysowanie	NA	3
15	Pokrycie zew. drzwi/pokrywy/klapy tylnej	inne	NA	
16	Ośłona chłodnicy	zarysowanie		
17	Słupki przed A z progiem wym.czes L	wgniecenie		
18	Nakładka zderzaka tylnego, góra	odpryski lakieru, zarysowanie		
19	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
20	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

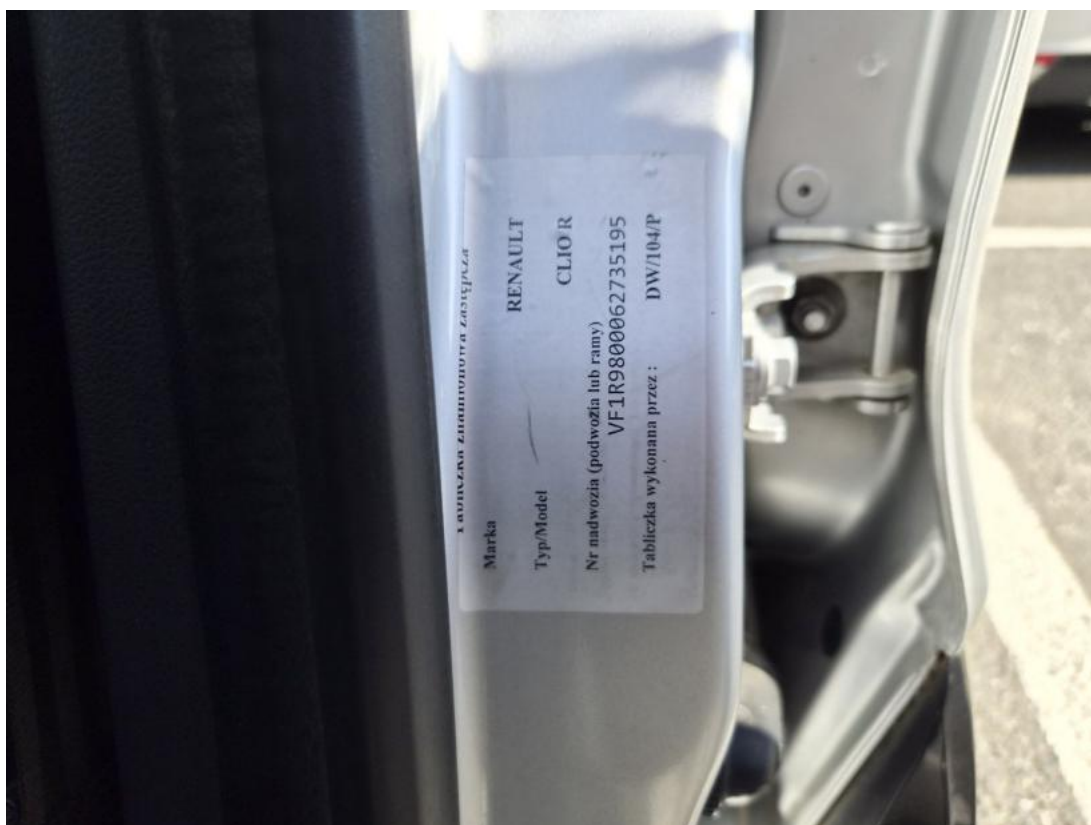

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Inne 1



Fot. 40

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Nadkole tylne L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Podsufitka - Inne 1