

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219791/7/26-11401	Data raportu	03-07-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/54455/26/06/12	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVFEHTMGZ256608
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace 2.0 D-4D Medium 2,7t ...
Numer rejestracyjny	DW8VU24
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	126 447 km
Data 1. rej./rok prod.	23-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	22-06-2028
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki), Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa, Czujnik zmiernych (automatyczne światła mijania), Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi przesuwane po prawej stronie, nieprzeszkłone, sterowane manualnie, Drzwi tylne 2skrzydłowe blaszane, otwierane symetrycznie 50/50, nieprzeszkłone, kąt otwarcia 180°, Dywaniki gumowe, Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w schowku, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu w słupku C po stronie lewej, Gwarancja Pro - 3 lata lub 1 000 000 km przebiegu, Immobilizer, Kanapa pasażera dwumiejscowa, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, nielakierowane, Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu, Kluczyki - 2 szt (2 ze zdalnym sterowaniem), Koło zapasowe pełnowymiarowe, Kolpaki pełne plastikowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Lampy przednie halogenowe, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Pakiet siedzeń ACTIVE - 3 miejsca, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Przegroda przestrzeni ładunkowej, pełna przeszklona, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Schowek pasażera, zamknięty, podświetlany, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Schowki w drzwiach przednich, System Smart Cargo, System Start&Stop, System odcięcia paliwa w przypadku uderzenia, System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyba przednia akustyczna (pochłaniająca hałas), Szyby elektrycznie regulowane z funkcją automatycznego domykania w przedniej części pojazdu, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty w podłodze do mocowania ładunku - 6 uchwytów, VSC - Układ kontroli stabilności, Wskaźnik wyboru optymalnego biegu (GSI), Wycieraczka szyby przedniej, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wykończenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej, plastikowe, Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9mm, antypoślizgowe, Wyświetlacz między zegarami centralny, Wyświetlacz między zegarami, biały, monochromatyczny, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Multimedia

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, VAN CONTACT 100	215/65 16 107T	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VAN CONTACT 100	215/65 16 107T	7,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS 51	215/65 16 104T	6,5 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 51	215/65 16 104T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	1
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Zderzak, róg R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.7
5	Nakładka pokrywy tylnej dół R	zarysowanie, pęknięcie, ubytki materiału	WY	0.2
6	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.5
7	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
8	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	4
9	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie		
10	Nakładka błotnika tylnego L	zarysowanie		
11	Nakładka błotnika tylnego tył góra L	zarysowanie, pęknięcie		
12	Nakładka pokrywy tylnej dół L	zarysowanie, pęknięcie		
13	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

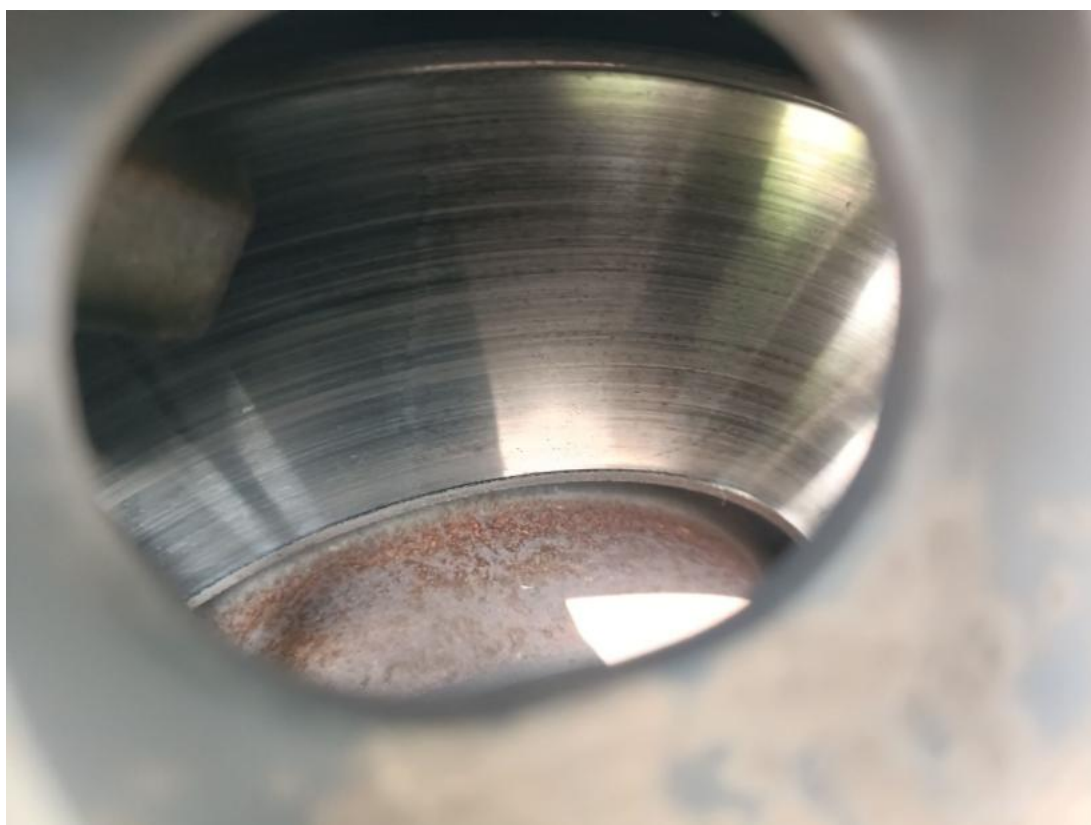

Fot. 28


Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa

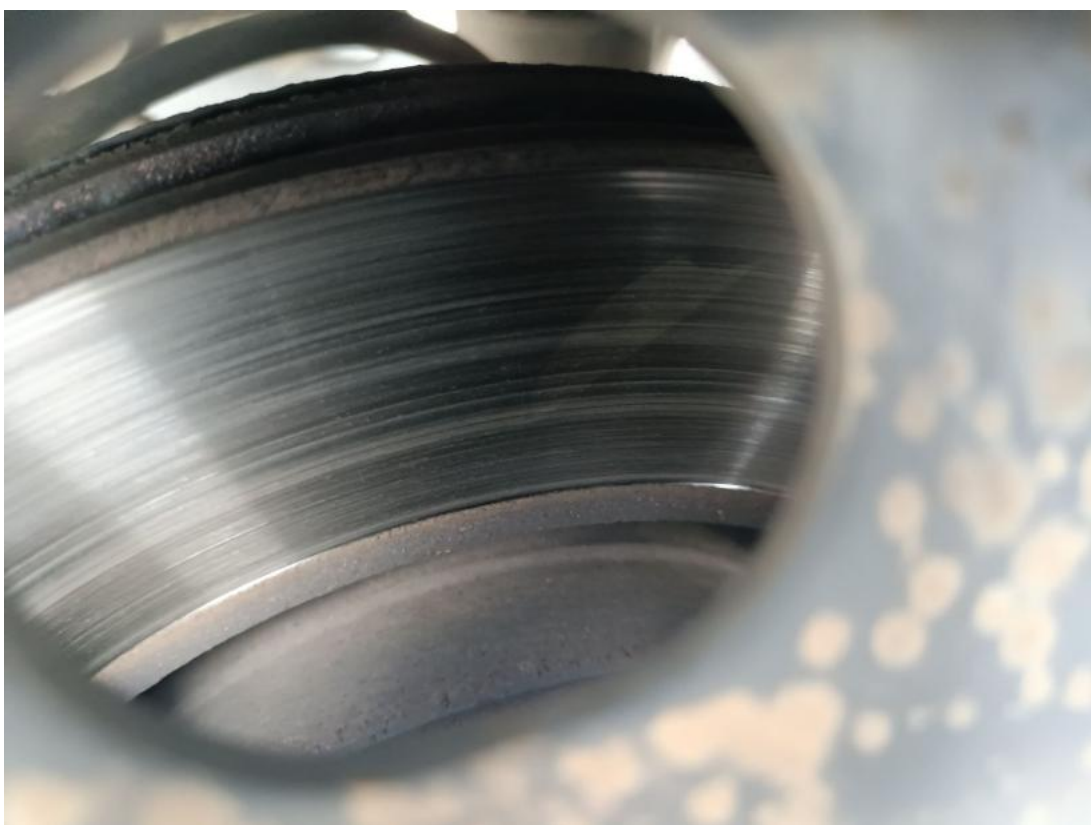

Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dane identyfikacyjne pojazdu

Kod modelu	Kod modelu	MDZA42L-LBZSPW
Nr rejestracyjny	Nr VIN	YARVFEHTMGZ256608
Nr silnika	Typ/Nr Silnika	4WZ 10VRAF4027205
Nr książki gwarancyjnej	Nr książki gwarancyjnej	C/1192763/114
Kod koloru	Kod koloru	EPR
Kod koloru tapicerki	Kod koloru tapicerki	43FT
Data wydania	Data wydania : 04 lipiec 2023 r.	
Nr VIN	Delivery date: 04 July 2023 y.	

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepowołane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny.

Pieczętka autoryzowanej stacji obsługi
Dobrygowski Sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 1e, 59-300 Lubin

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

Przegląd wykonany Przebieg: Data: 1	Przegląd wykonany Przebieg: Data: 2	Przegląd wykonany Przebieg: Data: 7
Przegląd wykonany Przebieg: Data: 3	Przegląd wykonany Przebieg: Data: 4	Przegląd wykonany Przebieg: Data: 9
Przegląd wykonany Przebieg: Data: 5	Przegląd wykonany Przebieg: Data: 6	Przegląd wykonany Przebieg: Data: 11

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
uszkodzone elementy przestrzeni ładunkowej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
uszkodzone elementy przestrzeni ładunkowej



Fot. 40
uszkodzone elementy przestrzeni ładunkowej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 56

Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 58

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1