

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219425/5/26-11401	Data raportu	27-05-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/36326/26/04/27	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZ45GB2N6813981
Marka, model	OPEL Grandland 21-25
Typ, wersja	Grandland 1.6 T PHEV 4x4 GS...
Numer rejestracyjny	ZS143RU
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/147 kW
Stan licznika	103 143 km
Data 1. rej./rok prod.	30-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	27-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, Asystent świateł drogowych, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dach i obudowy lusterek w kolorze czarnym, Emblematy marki i modelu, czarne, Felgi aluminiowe 18", 5-podwójnych ramion, diamond cut, czarne błyszczące, z gumieniem 225/55, Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach, Fotel pasażera regulowany w 8 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, AGR z ręczną regulacją długości siedziska (wysuwana poduszka), Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z elektryczną regulacją pochylenia siedziska i podparcia lędźwiowego, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kabel do ładowania tryb 2, 1,8kW (do gniazdka 230V), Kamera cofania, Kanapa tylna z oparciem dzielonym i składanym, centralnym podłokiet. i otworem na długie przedmioty, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Listwa w linii okien bocznych, czarna, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z podświetleniem podłoża, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne z lampką LED, Manetki zmian biegów przy kierownicy, Nakładki ozdobne progów drzwi przednich Opel, Nakładki pedałów aluminiowe, sportowe, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem otoczenia, Oświetlenie dodatkowe w przednich drzwiach i konsoli środkowej, Poduszki powietrzne czołowe i boczne przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz drugiego rzędu, Reflektory EcoLED, Relingi dachowe w kolorze czarnym błyszczącym, Sys. Multimedia Navi 3D, ekran dot. 10", wysł. kierowcy 12", BT, USB, AppleCarPlay, AndroidAuto, obs. głosowa, System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapieciu pasów, przód oraz tył, System rozpoznawania znaków drogowych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby tylne boczne oraz bagażnika, przyciemniane, Tapicerka z Alcantary, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Tuner cyfrowy DAB, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłości HSA, Wskaźnik odległ. od poprz. pojazdu z sys. ostrz. przed kolizją i aut. ham. przy niskich prędkościach, Wycieraczka szyby tylnej, Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach oraz fotelu pasażera, Zestaw naprawczy do opon, Ładowarka pokładowa 3,7 kW, Światła tylne LED, Lakier metaliczny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SP WONTER SPORT 4D	225/55 18 102H	3,3 mm
	lewe	DUNLOP, SP WONTER SPORT 4D	225/55 18 102H	4,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SP WONTER SPORT 4D	225/55 18 102H	3,1 mm
	lewe	DUNLOP, SP WONTER SPORT 4D	225/55 18 102H	4,1 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.7
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Krata wlotu powietrza, dolna	zarysowanie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
14	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		
15	Tapicerka oparcia 1.rząd L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

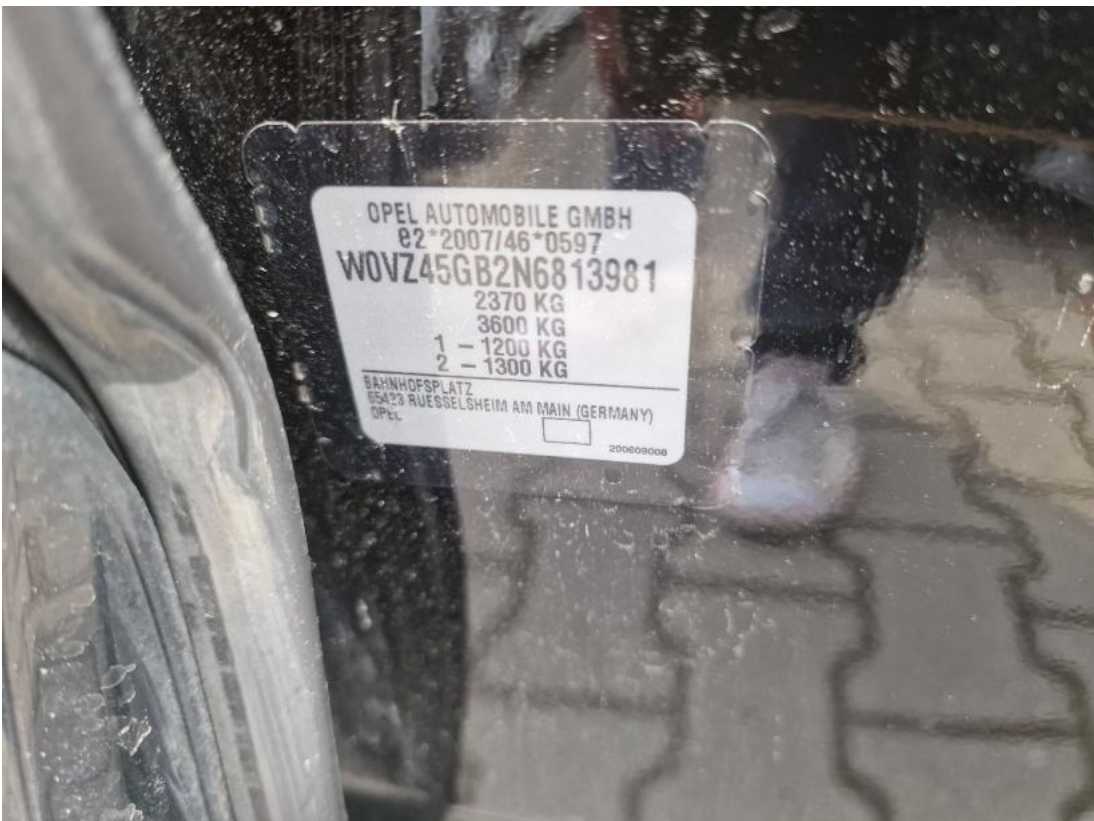

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

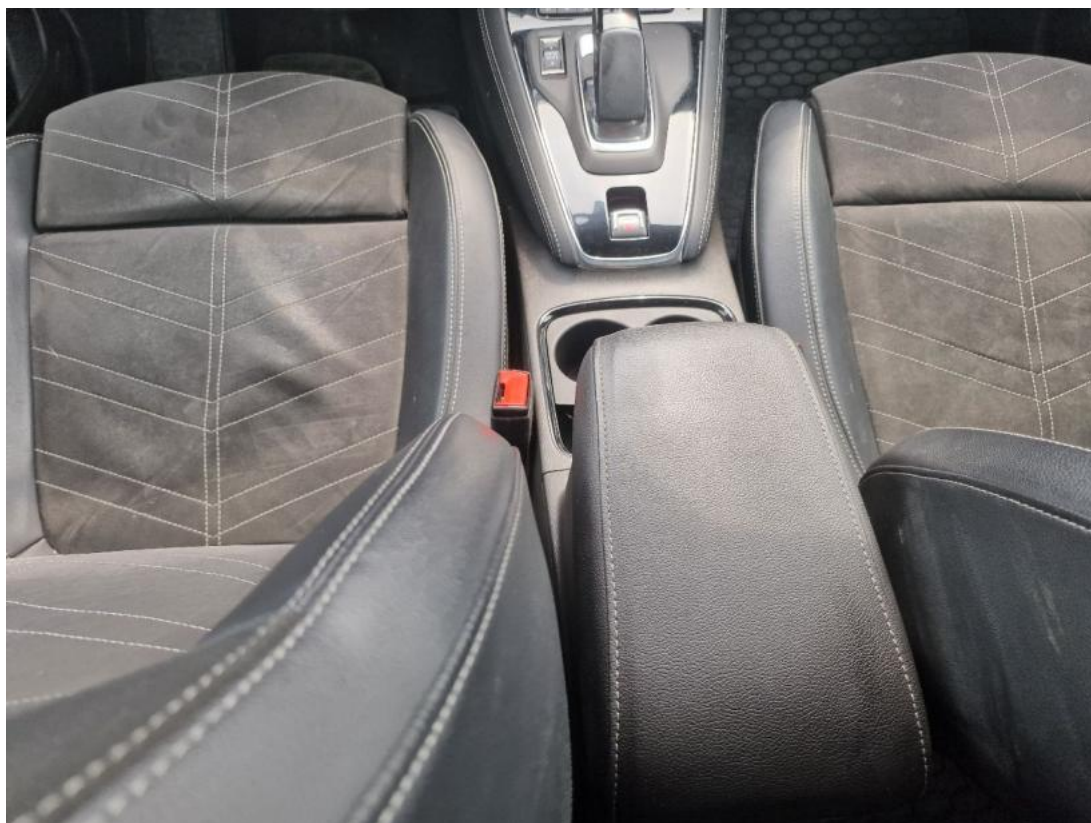

Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.
Klient został poinformowany o możliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: VIARO

Numer identyfikacyjny pojazdu: LXEVEAHLKUM784858

Typ silnika, numer silnika: _____

Skrzynia biegów: _____

Kod koloru lakieru: _____

Kod wykończenia wnętrza: _____

Numer kluczyka: _____

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd
DOMCAR POZNAN Sp. z o.o.
ul. Polska 112, 60-401 Poznań
tel. 61 84 54 710
NIP: 781-19-28-716
www.domcar.pl

Miejscowość, data: _____

Dane rejestrowe

Podpis i pieczęć (Autoryzowany Dealer marki Opel)
DOMCAR POZNAN Sp. z o.o.
ul. Polska 112, 60-401 Poznań
tel. 61 84 54 710
NIP: 781-19-28-716
www.domcar.pl

Potwierdzenie czynności serwisowych

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 10.01.2026 km: 104937

Olej silnikowy
Jakość: _____
Lepkość: 0 W- 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie _____ °C

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtrowanie powietrza
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wielorowkowy
☒ Pasek zębaty
☒ Filtrowanie paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 10.01.2026 km: 150000
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 09.10.2026 km: 153005

Olej silnikowy
Jakość: _____
Lepkość: 0 W- 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie _____ °C

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtrowanie powietrza
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wielorowkowy
☒ Pasek zębaty
☒ Filtrowanie paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 09.10.2026 km: 200000
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: _____ km: _____

Olej silnikowy
Jakość: _____
Lepkość: _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie _____ °C

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtrowanie powietrza
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtrowanie paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliwa

Następny przegląd według wskaźnika
Data: _____ km: _____
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 64

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1