

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219843/7/26-11401	Data raportu	08-07-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/57682/26/06/23	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WDF4156031U251517
Marka, model	MERCEDES-BENZ Citan 109 ...
Typ, wersja	Citan 109 CDI 415.603
Numer rejestracyjny	CB858NT
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/66 kW
Stan licznika	211 899 km
Data 1. rej./rok prod.	25-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	29-10-2025
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

AAS - asystent ruszania na wzniesieniu, ABS, ADAPTIVE ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy), ASR, Drzwi przesuwne z prawej strony, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane do 180 stopni, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Funkcja ECO start/stop, Immobilizer, Koło zapasowe, Pakiet BlueEFFICIENCY, Poduszka powietrzna kierowcy, Półka nad przednią szybą, Reflektory halogenowe z funkcją Follow me home, Schowek nad przednią szybą, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zamek centralny z pilotem, Ściana działowa pełna, Światła do jazdy dziennej, Centralny podłokietnik ze schowkiem, Klimatyzacja manualna, Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie, Podłoga przestrzeni ładunkowej plastikowa, Radio, Schowek przed pasażerem, zamykany, Szyby przednie z elektrycznym sterowaniem komfortowym po stronie kierowcy, Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECO CONTROL HP2	195/65 15 91H	7,0 mm
	lewe	FULDA, ECO CONTROL HP2	195/65 15 91H	7,0 mm
tylna	prawe	FULDA, ECO CONTROL HP2	195/65 15 91H	8,0 mm
	lewe	FULDA, ECO CONTROL HP2	195/65 15 91H	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wyłumienie (od strony sil.)	rozerwanie	WY	0.5
2	Lampa tylna L	połamana(y)	WY	
3	Lampa tylna R	połamana(y)	WY	
4	Nakładki wew. nadkola L	połamana(y), ubytki materiału	WY	0.1
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie		

11	Nakładka błotnika tylnego L	pęknięcie		
12	Tapicerka drzwi tylnych R	pęknięcie		
13	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

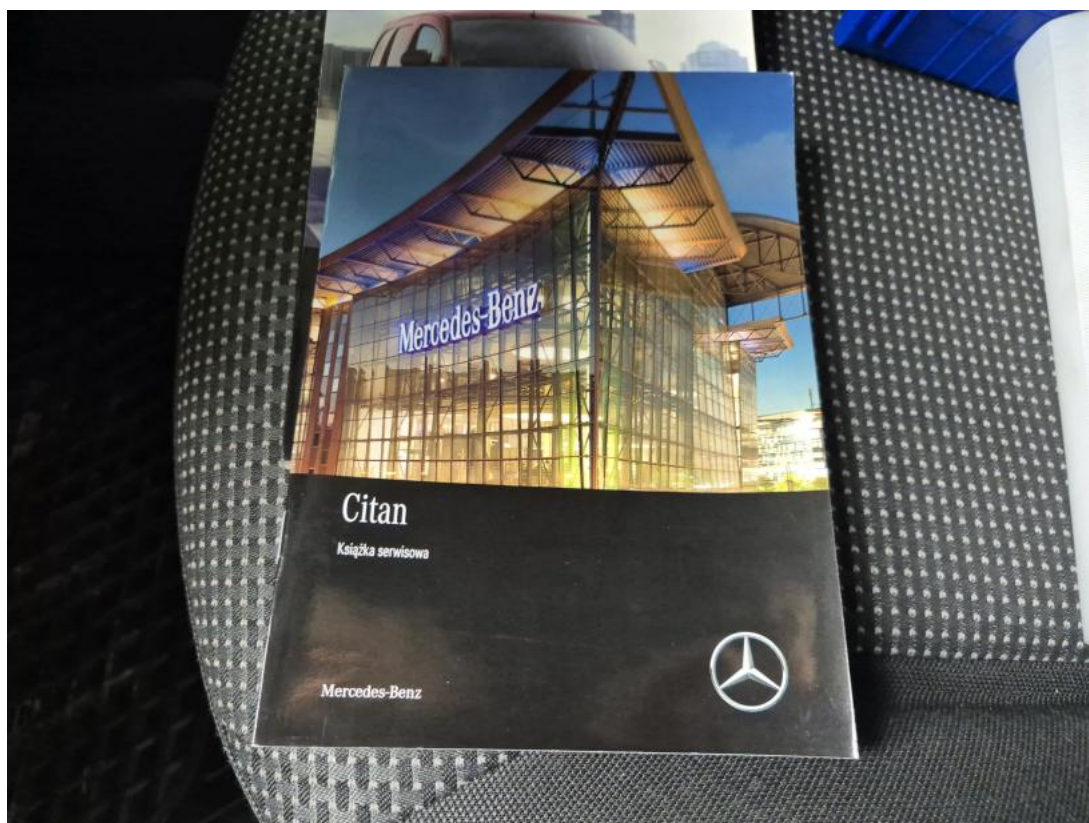

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Ściana lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1