

Nr zlecenia: 126/20/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/20

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VF3CC8HR0ET077907
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	GA6846U
Model pojazdu:	208 Diesel MR`12 E5	Nr Info-Ekspert:	029-02766
Wersja:	Access	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji	2014/06/11		
Data ważności badania technicznego	2026/08/04		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1580 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1398 ccm / 50kW (68KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	Przygotowanie do montażu radia
2	Gniazdo 12V	16	Siedzenia tylne dzielone
3	Immobilizer	17	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Kolumna kierownicy regulowana	18	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Koło zapasowe pełnowymiarowe	19	System sygnalizacji hamowania awaryjnego
6	Komputer pokładowy	20	Szyba tylna ogrzewana
7	Kurtyny powietrzne boczne	21	Szyby barwione
8	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	22	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Napinacze pasów bezpieczeństwa	23	Światła do jazdy dziennej
10	Pakiet oświetlenia wewnętrznego	24	Tapicerka tekstylna

11	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	25	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Poduszka powietrzna kierowcy	26	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania
2	Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby Spryskiwacz szyby tylnej Wycieraczka szyby tylnej
3	Zagłówki przednie i tylne regulowane Zagłówki foteli przednich regulowane Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Klimatyzacja z filtrem p/pyłkowym Klimatyzacja Filtr p/pyłkowy Schowek chłodzony
---	---

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BARUM 185/65 R15 BRAVURIS 5 HM	7,0
Przednie prawe:	*BARUM 185/65 R15 BRAVURIS 5 HM	7,0
Tylne lewe:	*BARUM 185/65 R15 BRAVURIS 5 HM	7,0
Tylne prawe:	*BARUM 185/65 R15 BRAVURIS 5 HM	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Mateusz Haliński

Wycena wykonana: Hubert Izdebski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkieleł i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony, zarysowania		
2	Pokrywa przednia		Odpryski, ogniska korozji	Zdemontowana podpurka	
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	L	Wgnieciony		
5	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, wgniecenia, ogniska korozji		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

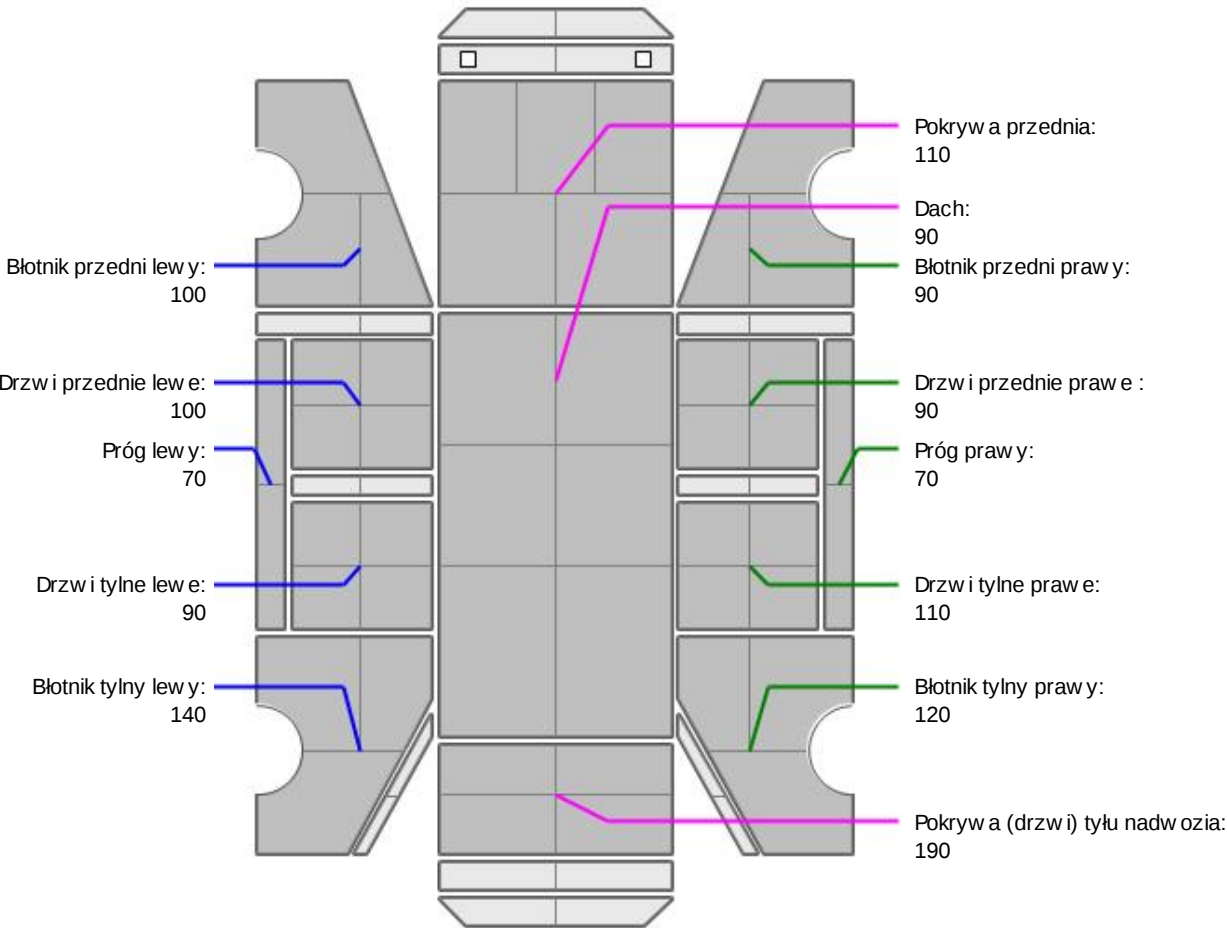

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Próg	L	70	
5	Drzwi przednie	L	100	
6	Drzwi tylne	L	90	

7	Błotnik tylny	L	140	
8	Błotnik przedni	P	90	
9	Próg	P	70	
10	Drzwi przednie	P	90	
11	Drzwi tylne	P	110	
12	Błotnik tylny	P	120	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		190	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, wgniecenia		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania, wgniecenia		
4	Mata pokrywy przedniej		Rozdarta		
5	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, zabrudzenia		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Uszkodzony wentylator chłodnicy.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Zarysowany kołpak		
2	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Zarysowany kołpak		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości odbycia jazdy kontrolnej. Z uwagi na brak zasilania, silnika nie udało się uruchomić.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie CEPIK

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10

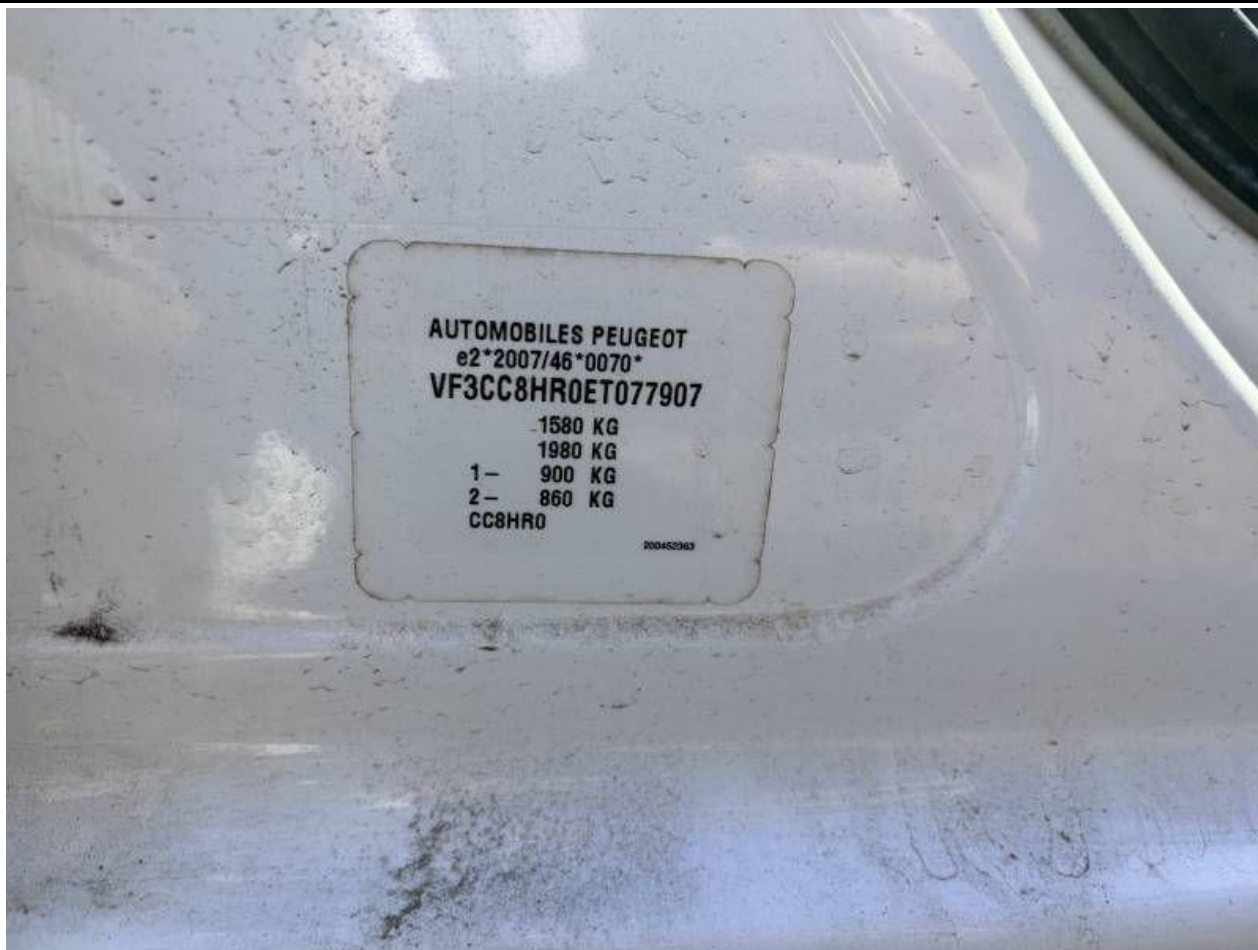

Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21

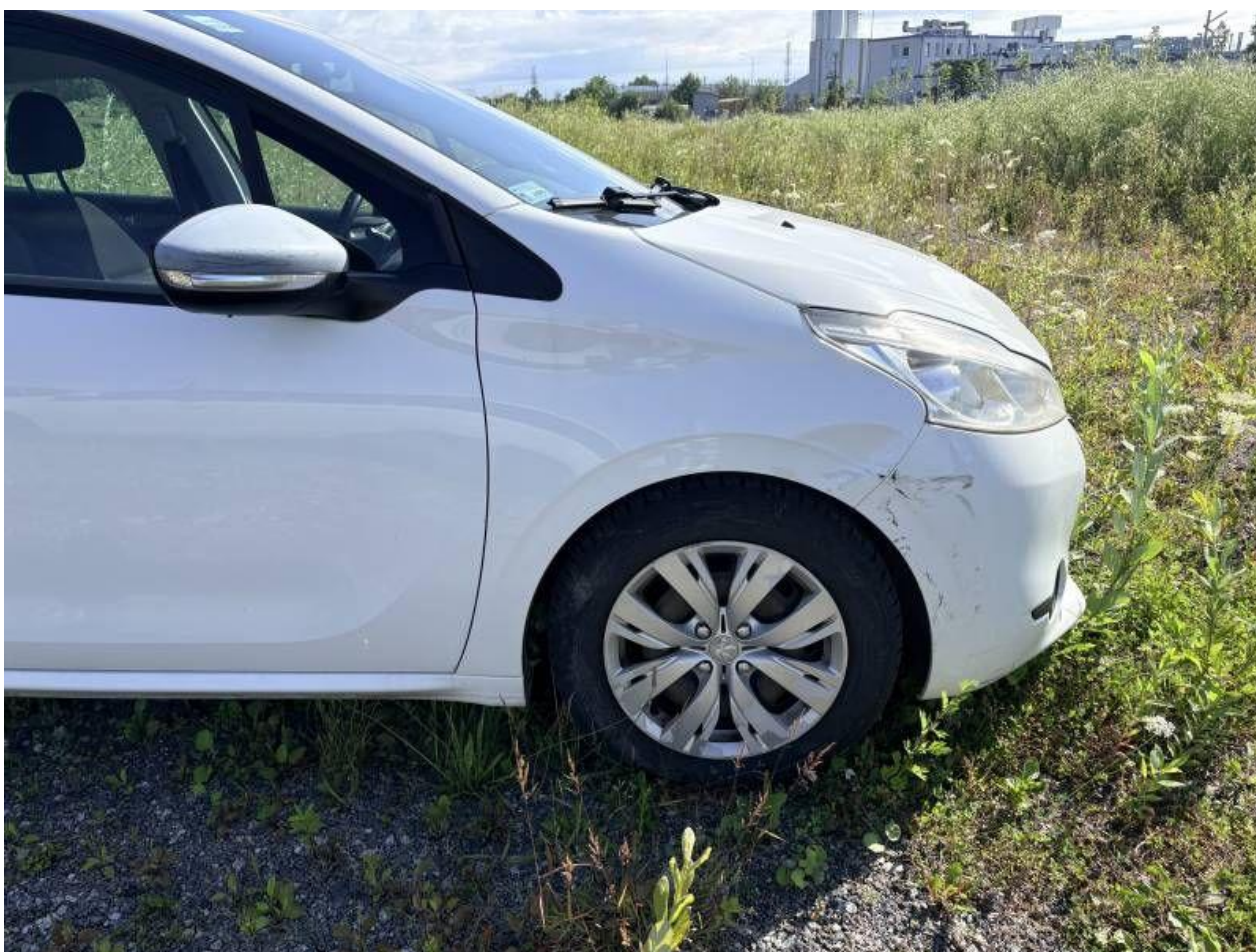


Fot. nr 22

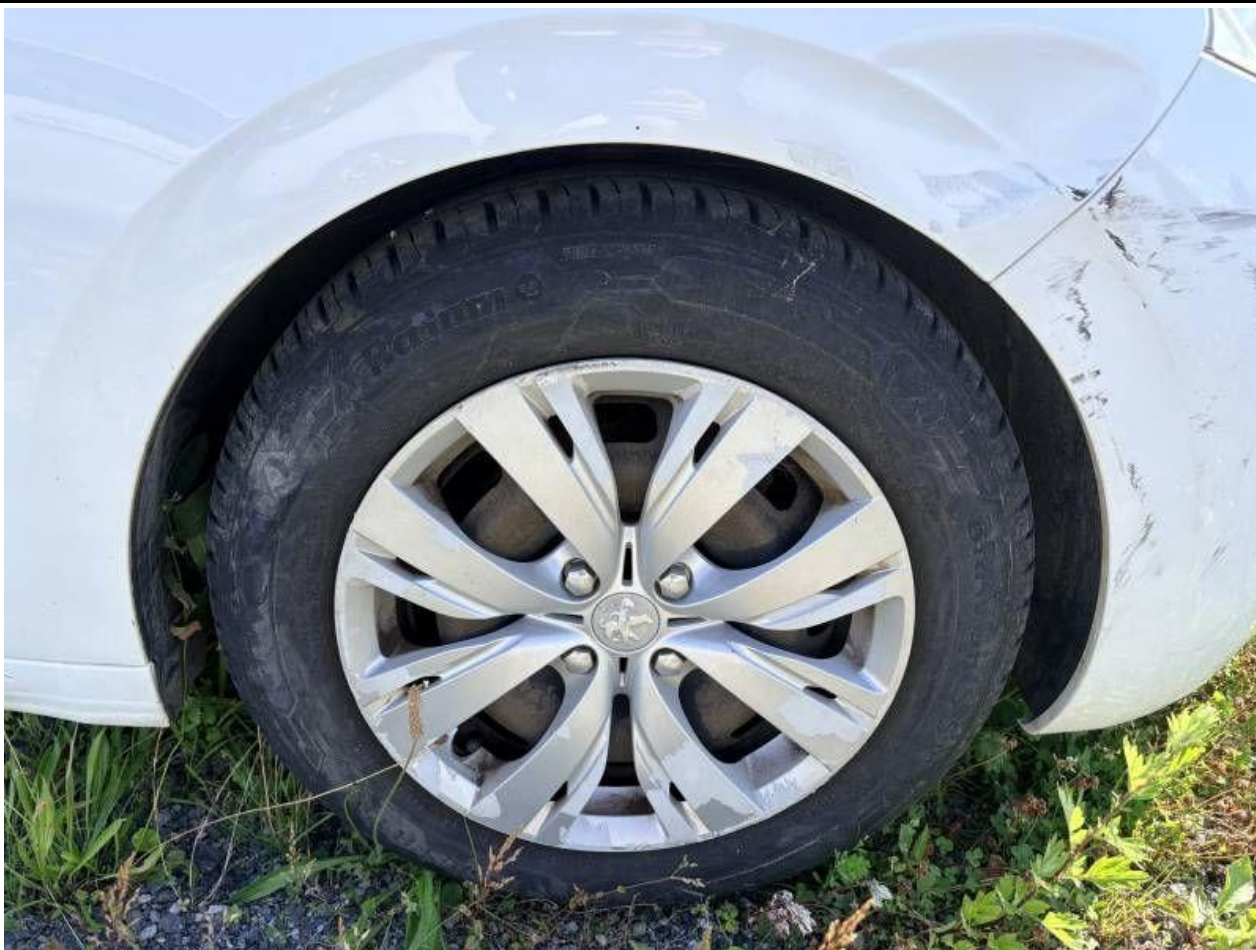

Fot. nr 23



Fot. nr 24

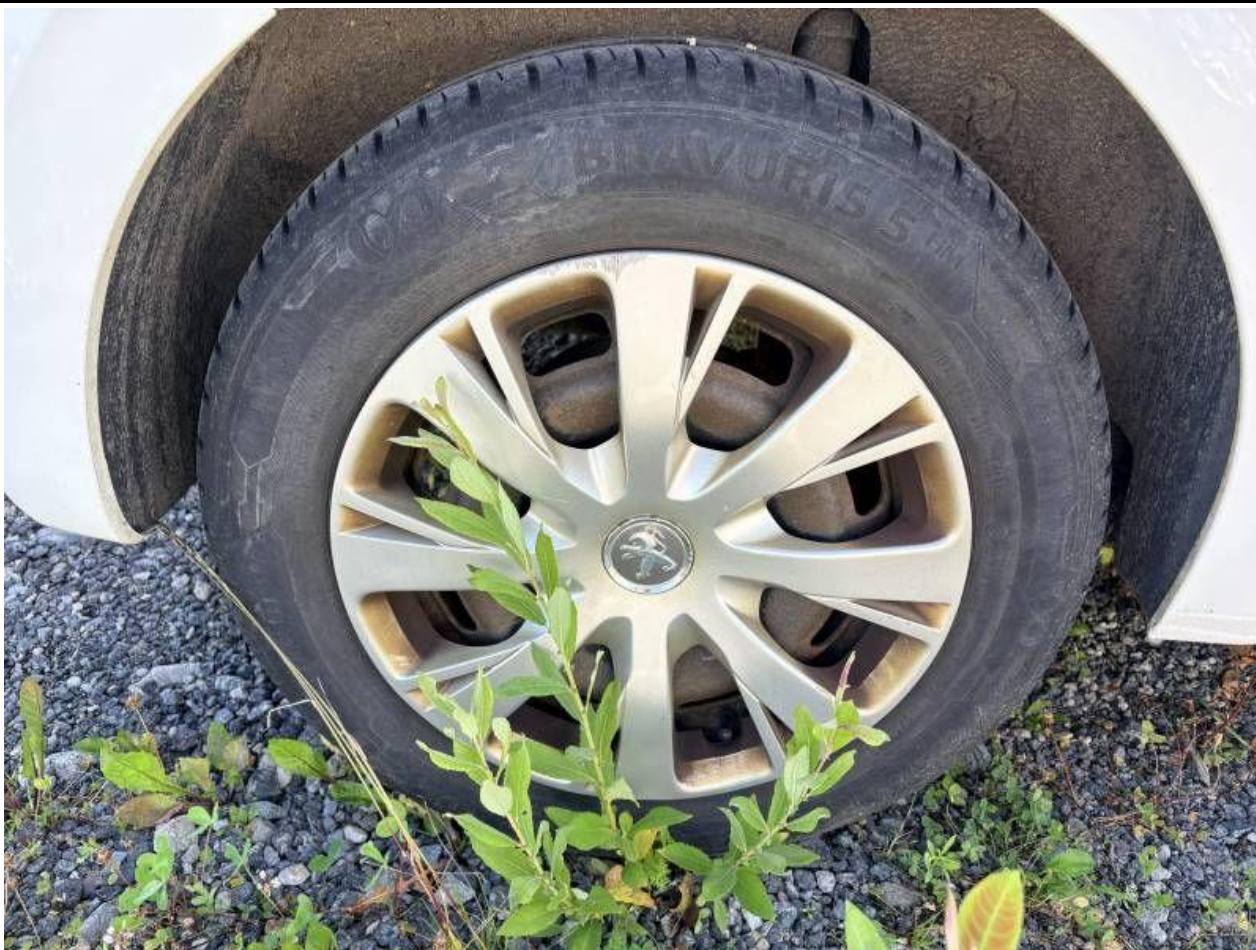

Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

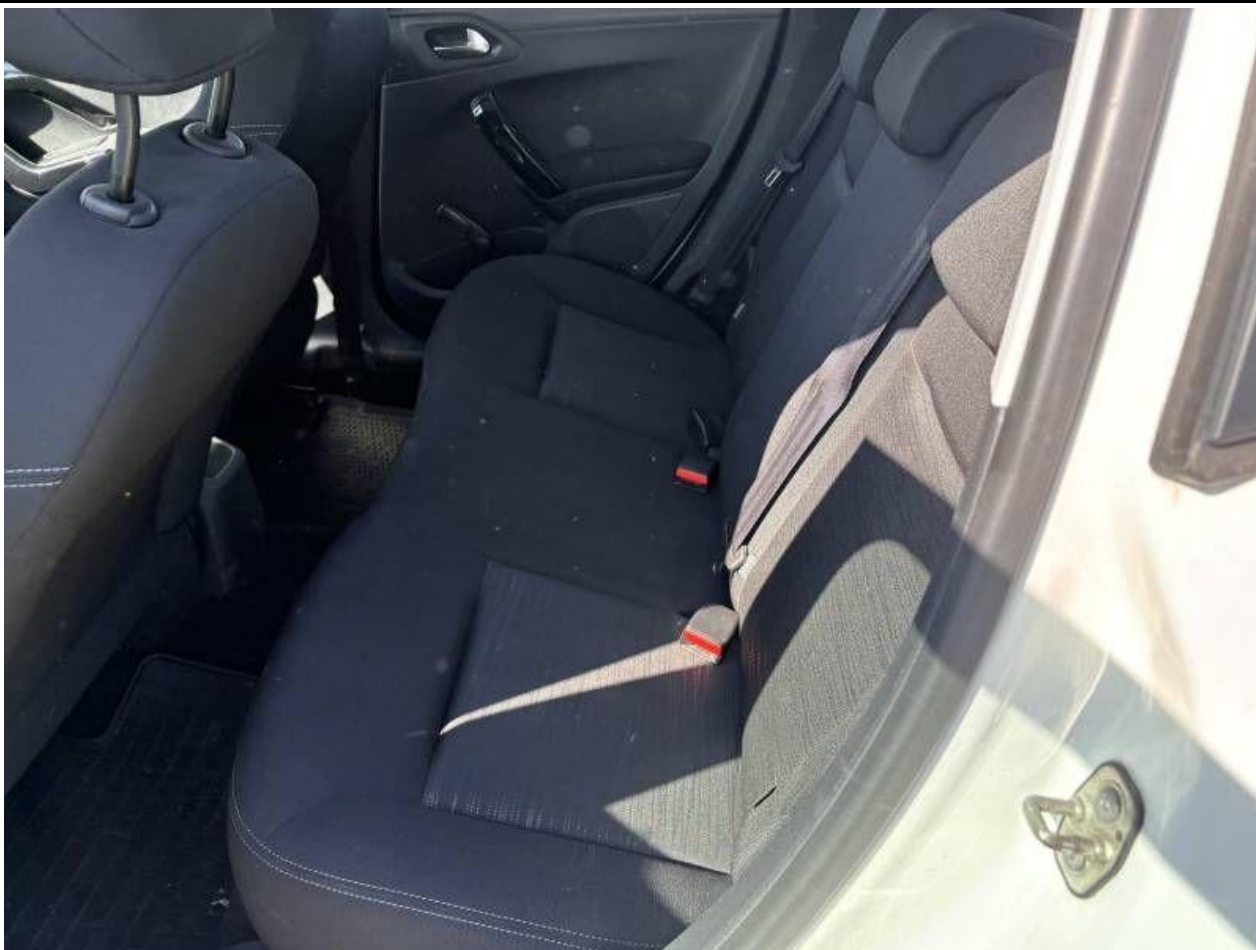

Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

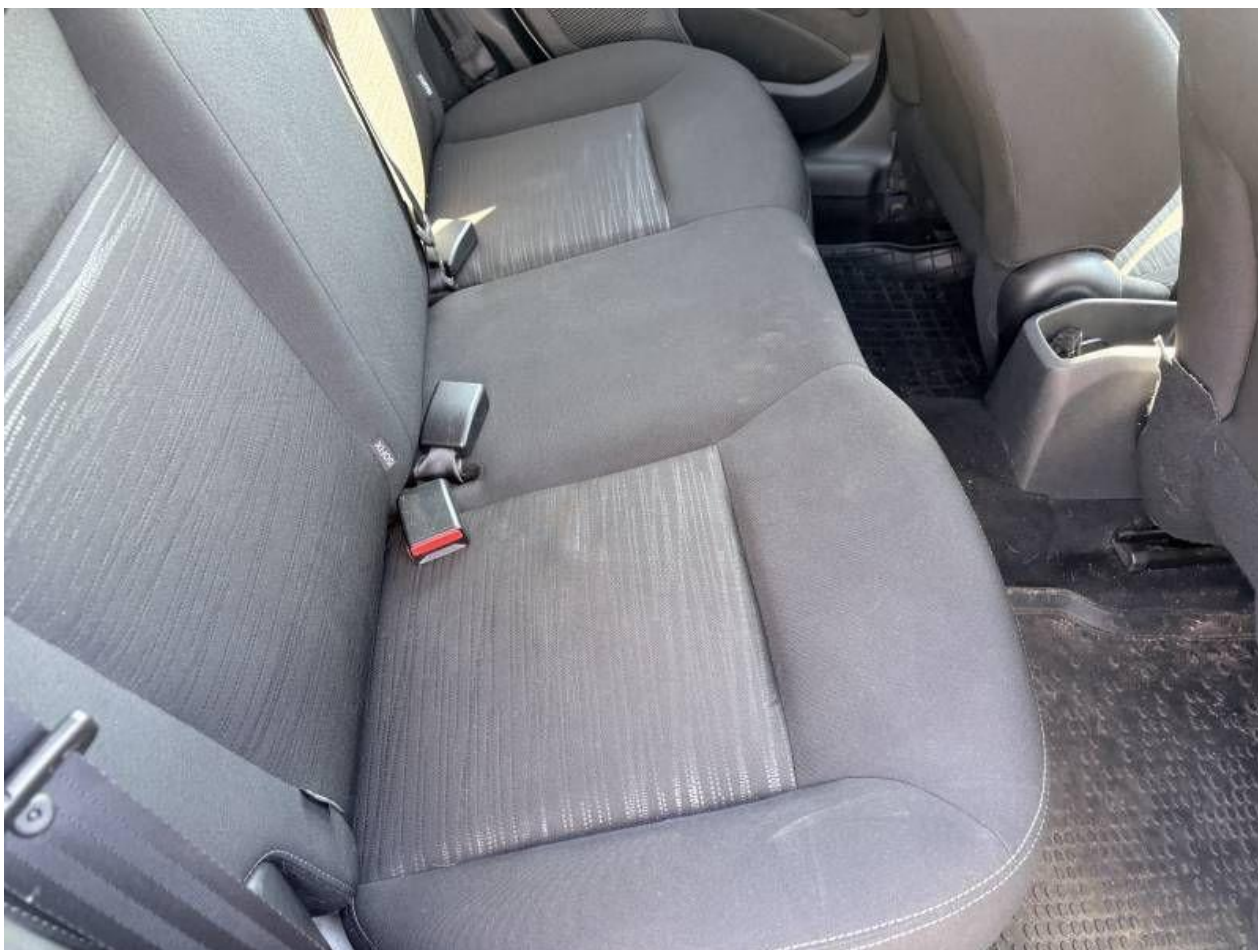

Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55

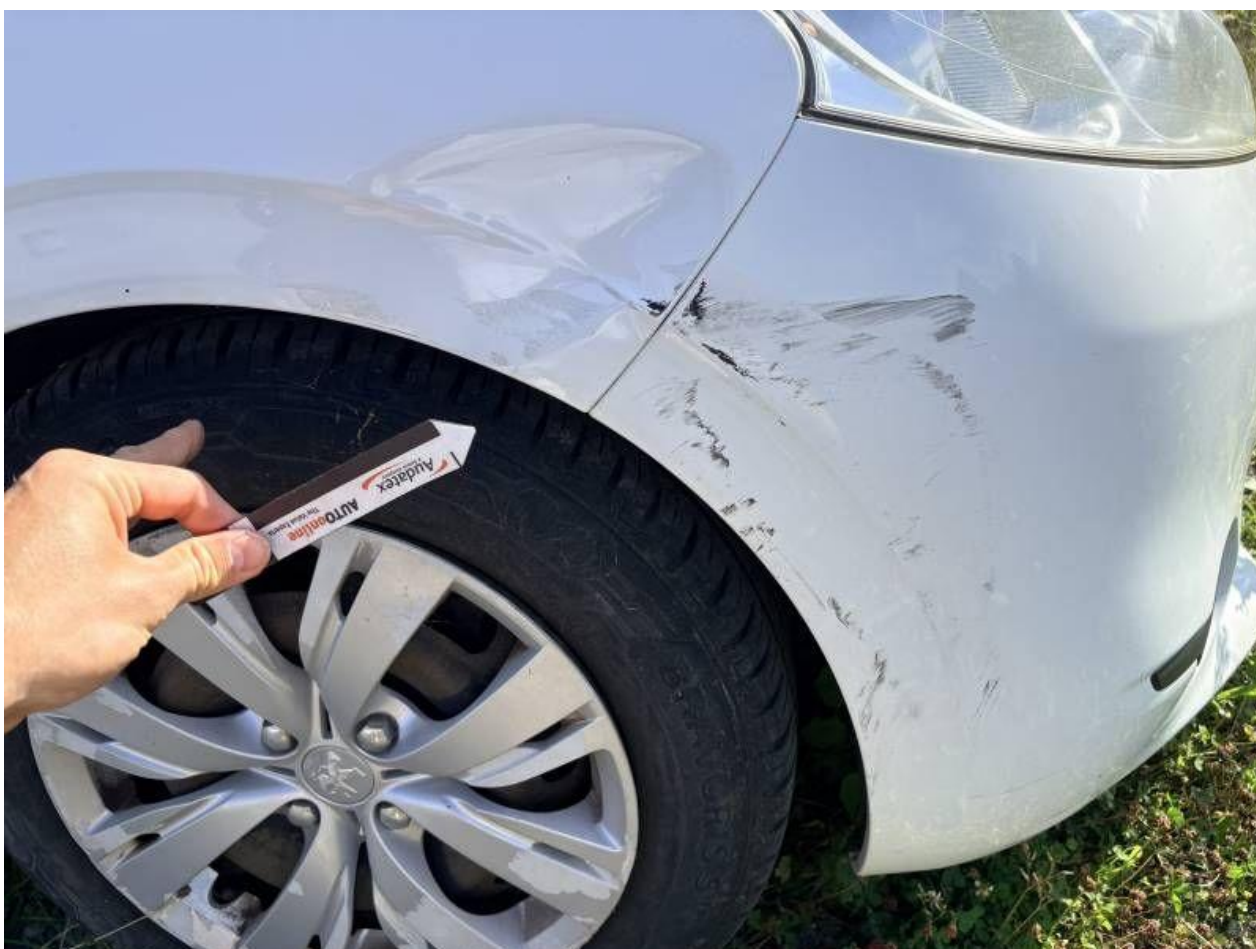

Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59





Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



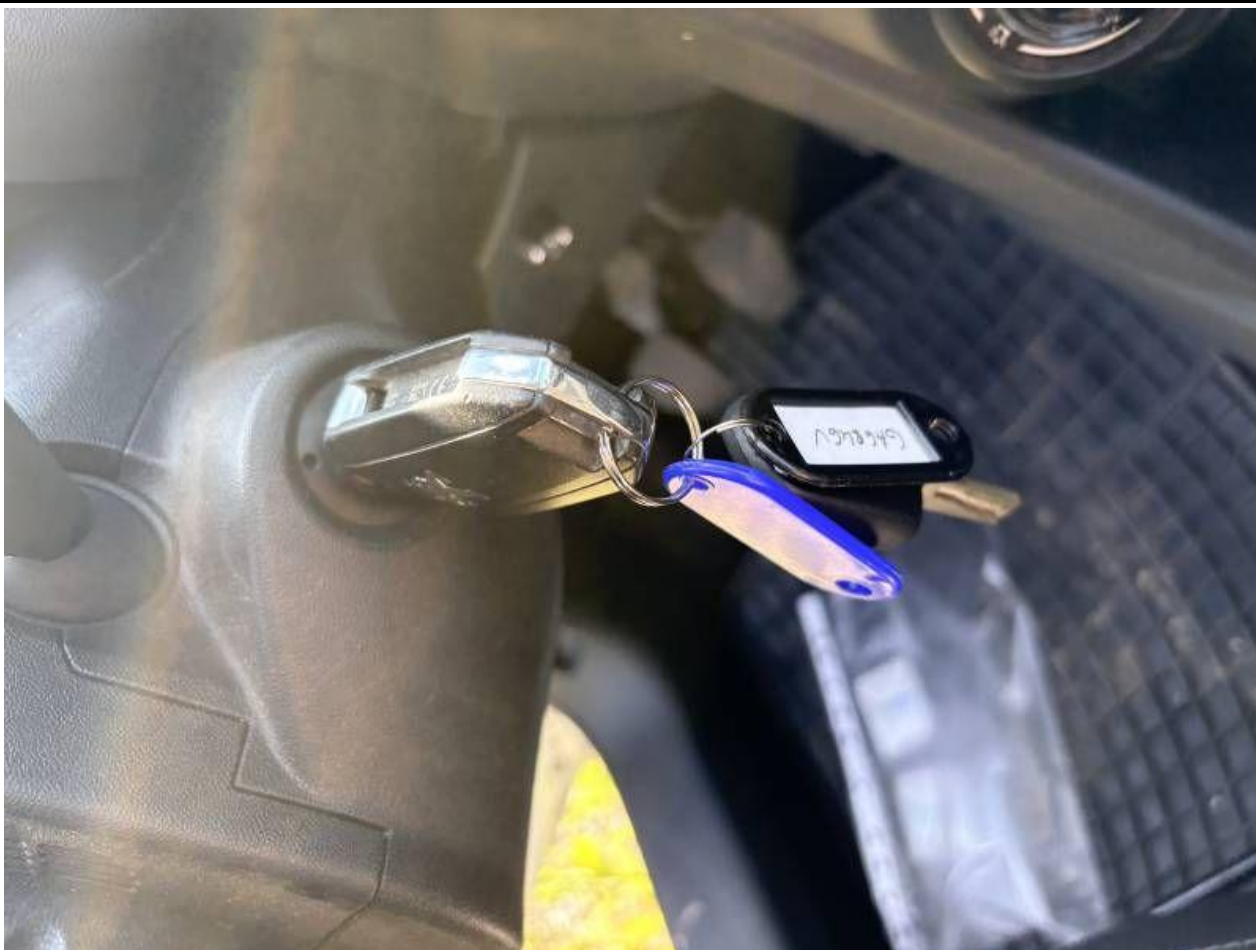

Fot. nr 65

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu