

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11961/6/26-15201	Data raportu	16-06-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Szukalski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	05-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/50856/26/06/01	Miejsce oględzin	ul. Jagiellońska 3, 87-152 Lubianka, 87-1...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VNVK1400368575856
Marka, model	NISSAN Micra 17-23
Typ, wersja	Micra 1.0 IG-T Acenta
Numer rejestracyjny	GD8A949
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/68 kW
Stan licznika	59 413 km
Data 1. rej./rok prod.	25-02-2022/2021
Data nast. bad. techn.	16-03-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4 głośniki, ABS, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), BA - system wspomagania nagłego hamowania, Czujnik zmiernych, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Górna część deski rozdzielczej pokryta miękkim materiałem, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, przód, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, wyświetlacz 5 cali TFT (Advanced Drive Assist Display), Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Ogranicznik prędkości (ASL), Oświetlenie bagażnika, Panele deski rozdzielczej oraz osłony na kolana pokryte skórą ekologiczną, Radio AM/FM/MP3/DAB, Reflektory halogenowe, Spojler dachowy, System Audio Plus z 7 calowym dotykowym ekranem (Android Auto/Apple CarPlay), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System ostrzegający o możliwej kolizji + aktywny asystent hamowania awaryjnego, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, Pakiet Komfortowy, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, WINGUARD SNOW G3	195/55 16 87T	7,1 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SNOW G3	195/55 16 87T	7,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, WINGUARD SNOW G3	195/55 16 87T	8,1 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SNOW G3	195/55 16 87T	8,1 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.8
3	Kołpak koła przód L	pęknięcie	WY	0.2
4	Kołpak koła przód R	pęknięcie	WY	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.5
6	Pokrywa tylna	liczne, zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
8	Łotnik tylny L	zarysowanie		
9	Listwa ozdobna, górna błotnika tyl. R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Kołpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

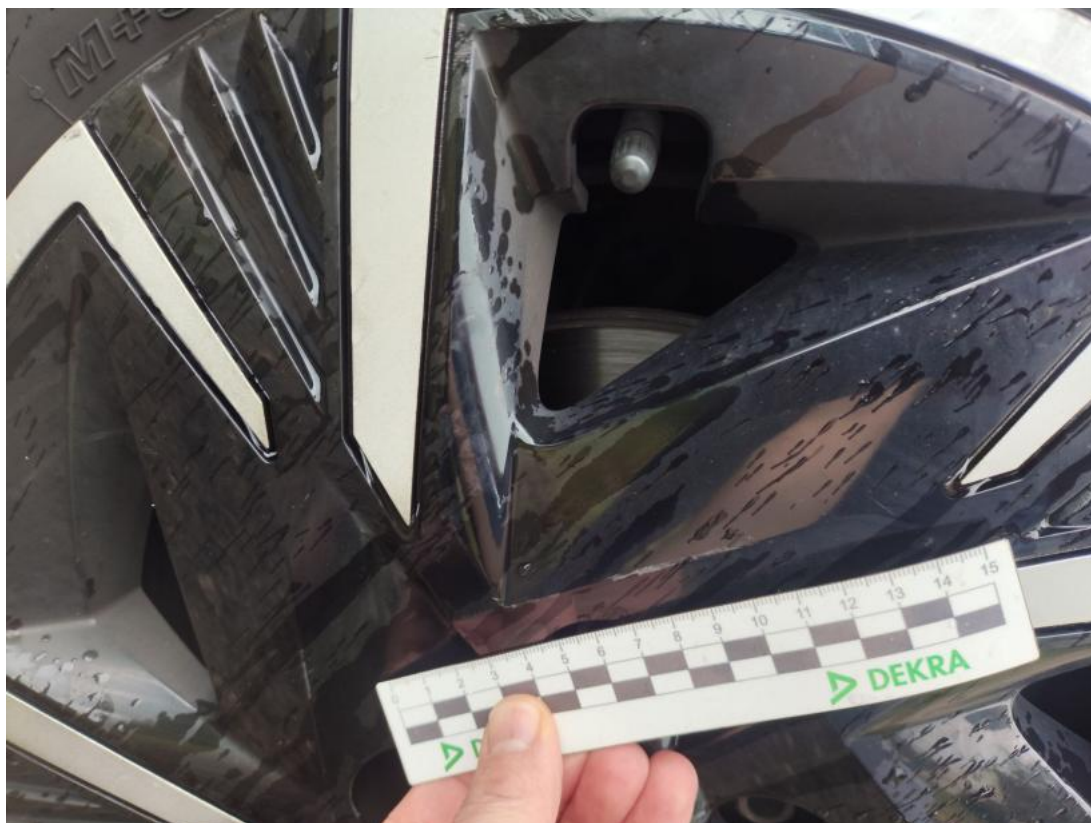

Fot. 57

Kołpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 58

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 68

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 74

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78

Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Zderzak tylny cz L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 80

Nadkole tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Nadkole tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 82

Nadkole tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Kołpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 86

Kołpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 2