

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/31908/26/04/13
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 13-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
inż. Kamil Zaręba (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Poznań
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	PEUGEOT, Rifter, Active Pack L1				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	102/75	manualna	137 737	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
PO8UG49	VR3ECYHT2LJ963100		28-05-2021/2020	28-05-2026	szary/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 17-04-2026

Miejsce oględzin:

Master1, Komorniki/Poznań (CFM)
 MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLATYNOWA
 8, 62-052 KOMORNIKI
 62-052 Komorniki

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/65 16 102H	4,2 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/65 16 102H	4,1 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/65 16 102H	4,6 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	215/65 16 102H	4,6 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba PRZ		pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Podsufitka		zabrudzenie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie tapicerki			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik PL		wgniecenie, zarysowanie	
2	Drzwi T L		wgniecenie	
3	Listwa krawędzi błotnika TL		zarysowanie	
4	Zderzak TYŁ		zarysowanie	
5	Lusterko zewnętrzne P		zarysowanie	
6	Deska rozdzielcza		zarysowanie	
7	Tapicerka drzwi PL		zarysowanie	
8	Oslona / wykładzina bocz. przestrz. bag. L		zarysowanie	
9	Oslona / wykładzina bocz. przestrz. bag. P		zarysowanie	
10	Wykładzina pokrywy T		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

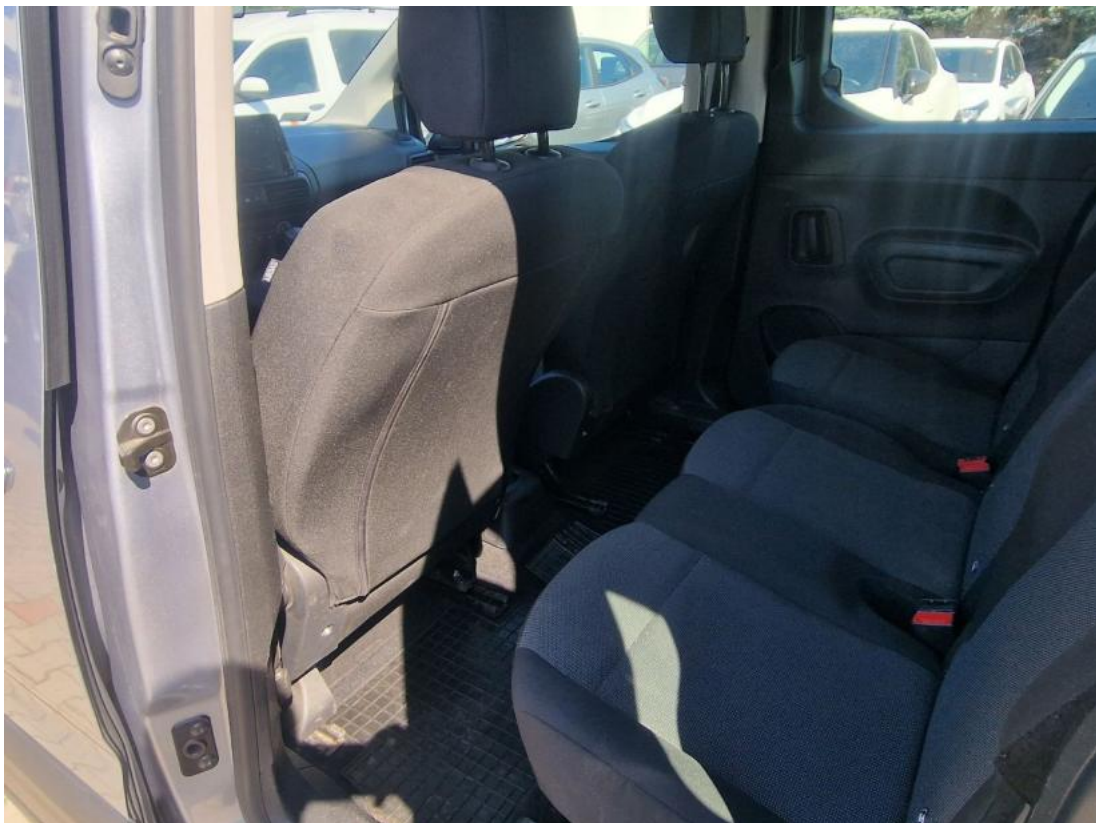

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1

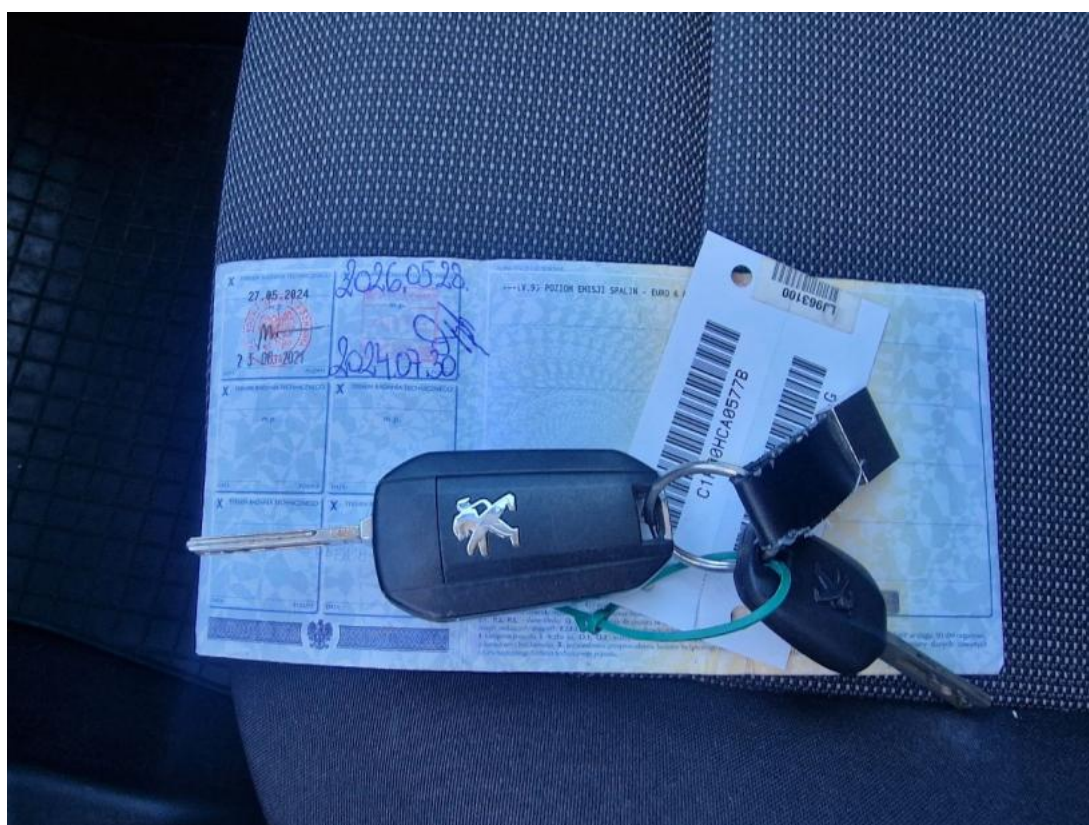

Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

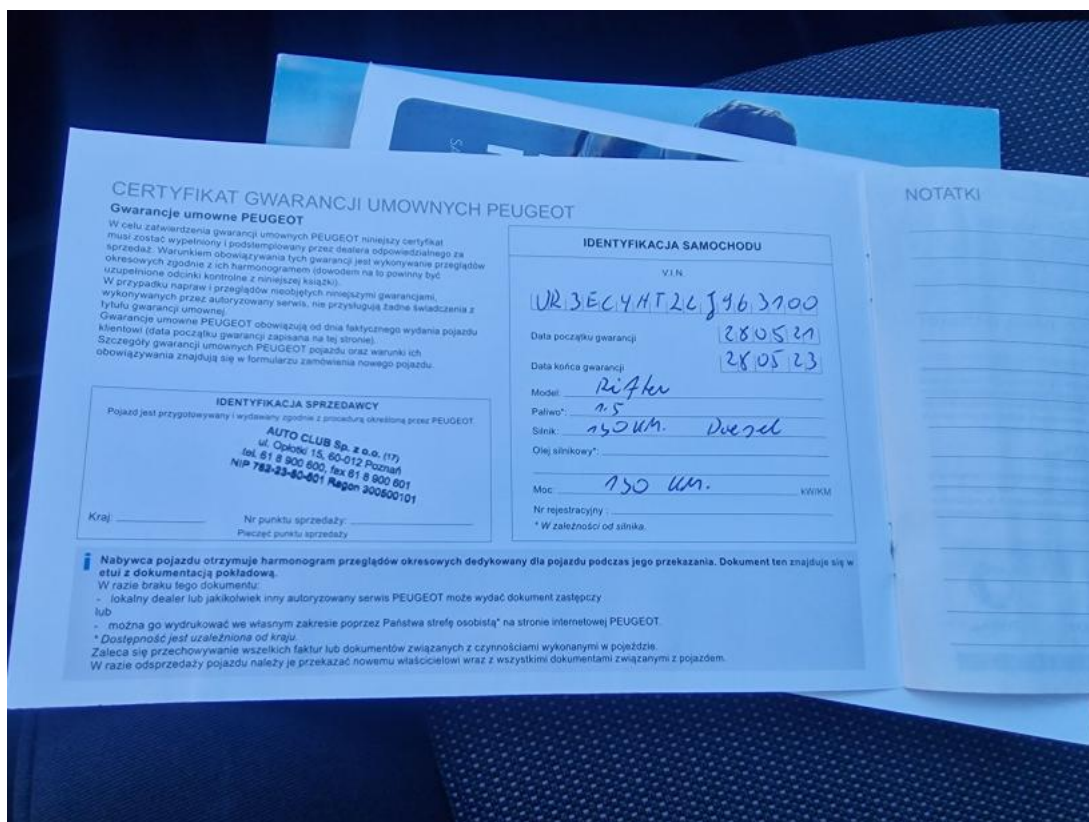

Fot. 33


Książka serwisowa – dane

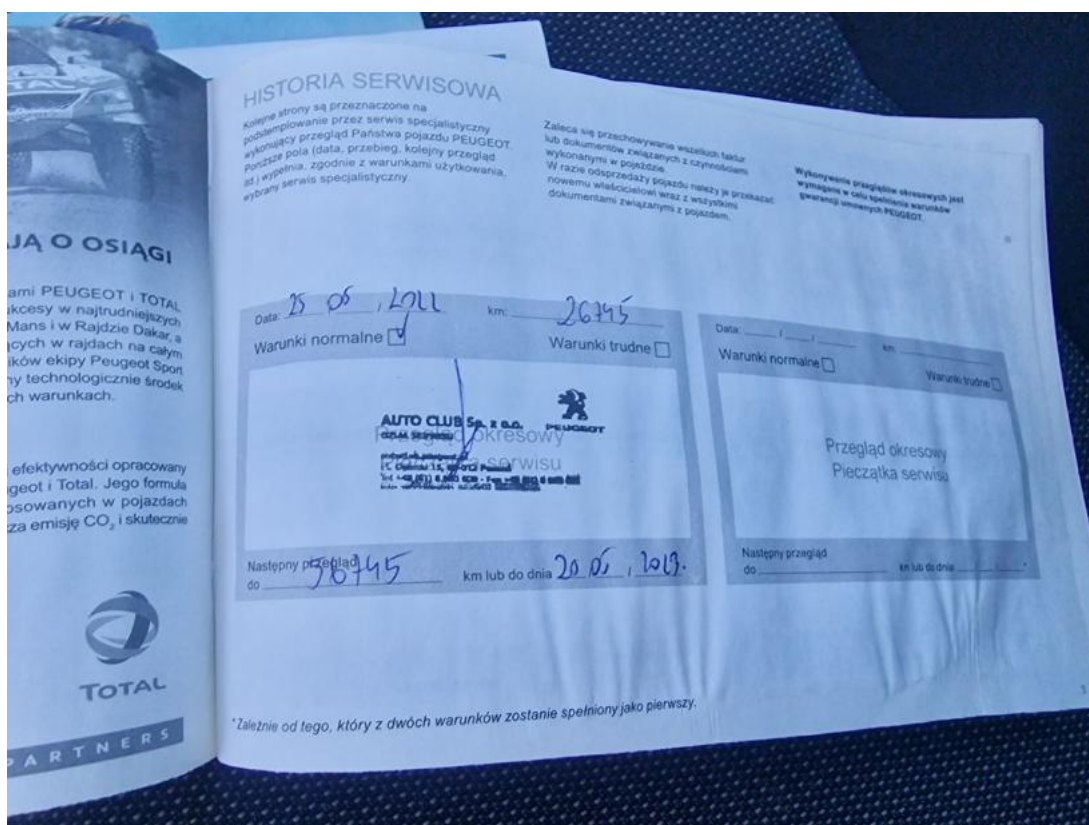

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

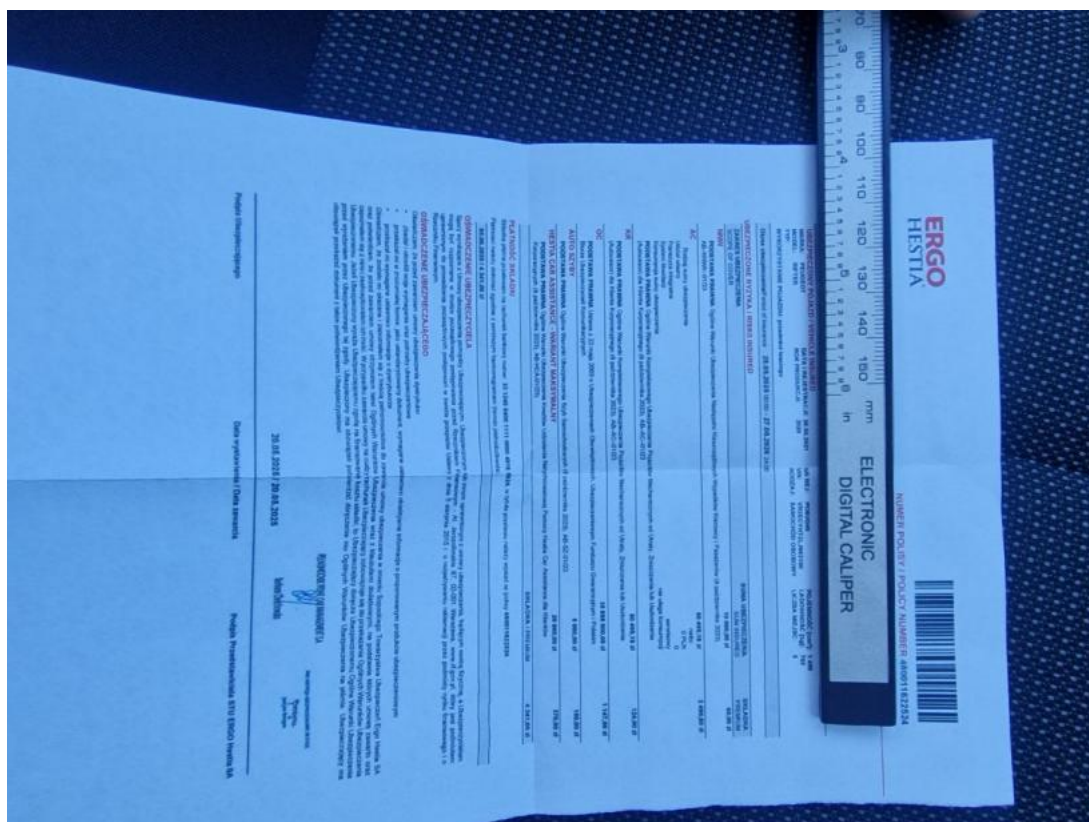

Fot. 35
OC



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Lusterko zew P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Listwa krawędzi błotnika tył L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Blotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62


Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 2

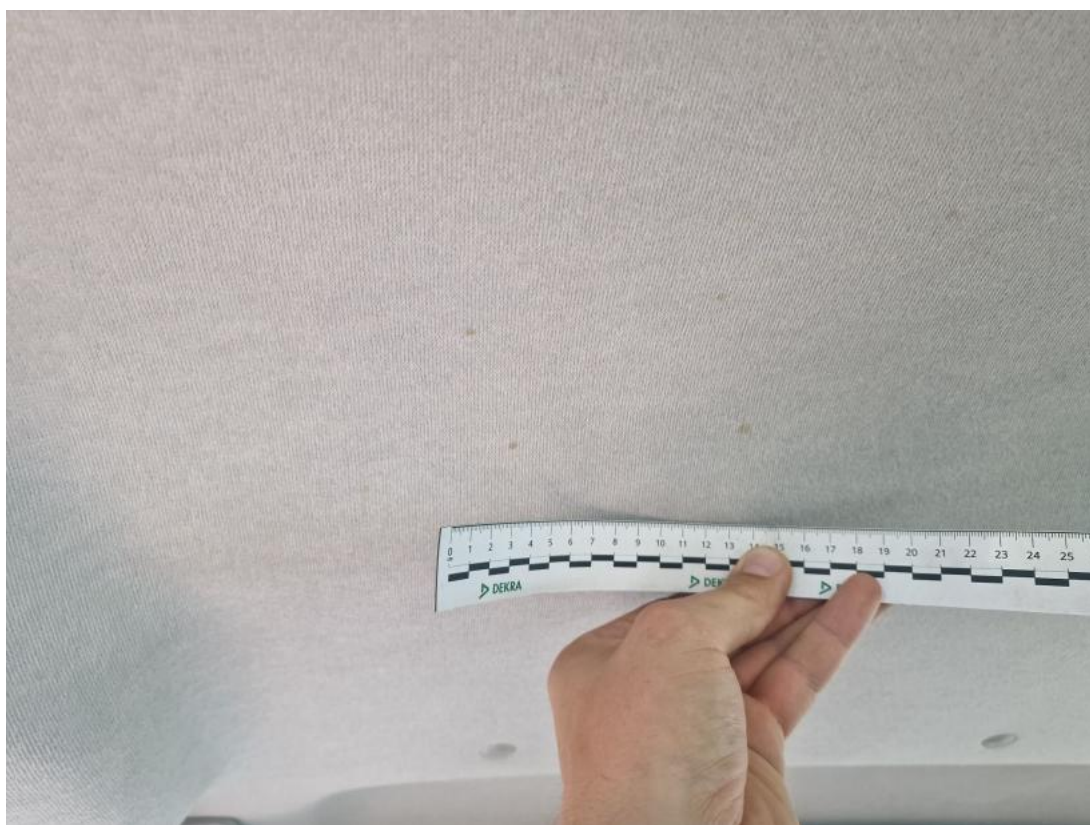

Fot. 64

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66


Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

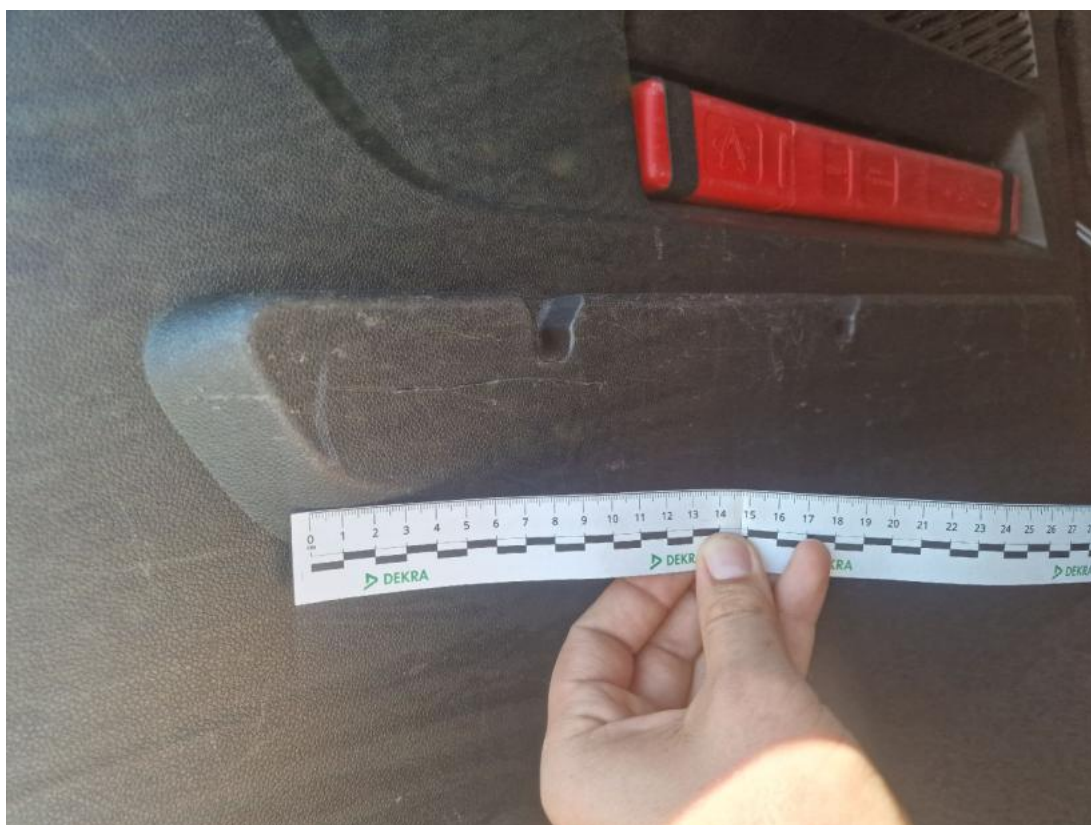

Fot. 68

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1