

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	434039/6/26-9573	Data raportu	18-06-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	17-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/54362/26/06/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXXKFPHNSTN1036390
Marka, model	OPEL Astra VI Hatchback 21-26
Typ, wersja	Astra VI 1.2 T Elegance S&S aut
Numer rejestracyjny	GD3F943
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	107 433 km
Data 1. rej./rok prod.	21-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Bagażnik z podłogą regulowaną na wysokość Flex Floor, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 17", Admiral, z ogumieniem 225/45, Filtr przeciwpyłkowy i przeciwpachowy, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką podudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Listwy w linii okien bocznych w kolorze srebrnym, Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i ogrzewane; obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory EcoLED (światła do jazdy dziennej LED) z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, System Multimedia Plus, DAB, USB, Bluetooth, ekran dotykowy 10" PurePanel, 6 głośników, OpelConnect, ACP, AA, System Start&Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Isabella, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy, Zagłówki przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zderzak przedni w stylizacji Elegance, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła tylne LED, Alarm, Lakier metaliczny, Czerwony Kardio, Przygotowanie pod koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	225/45 17 91W	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	225/45 17 91W	4,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	225/45 17 91W	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	225/45 17 91W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	brak	WY	0.2
2	Opona przednia L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.3
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Próg L	rysa/odprysk		
10	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
11	Felga tylna L	rysa/odprysk		
12	Słupki środkowy B L	wgniecenie/odkształcenie		
13	Felga przednia R	rysa/odprysk		
14	Felga tylna R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony




Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik

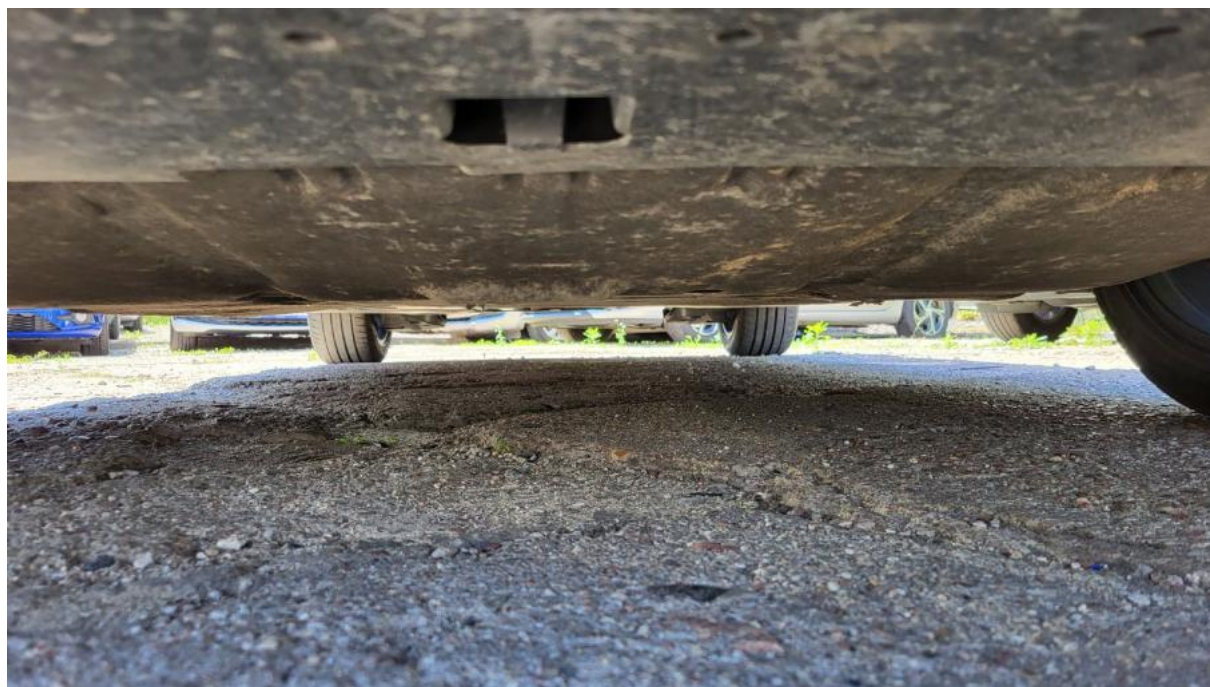

Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny	
Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.	Dane pojazdu Model: <u>ASTRA</u> Numer identyfikacyjny pojazdu: <u>VXKFPHNSTN1036390</u> Typ silnika, numer silnika: <u>ADTMAG0023177</u> Skrzynia biegów: <u>ATB</u> Kod koloru lakieru: <u>G1R</u> Kod wykończenia wnętrza: <u>TAY2</u> Numer kluczyka: _____
Przygotował MIKOŁAJCZAK Al. Armii Krajowej 255 • tel. 52 3203-100 45-688 BYDGOSZCZ NIP 6671336055 • REGON 341366961 (2) Adres: _____ Miejscowość, data: <u>BYDGOSZCZ 21.10.2022</u> Dane rejestrowe: _____ Konsultant d/s sprzedaży <u>Wiesław Wysocki</u> (upoważniony Dealer marki Opel)  VXKFPHNSTN1036390 e2*2007/46*0628*20 0035YGV2/001000-745268	
Potwierdzenie czynności serwisowych Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej. Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi. Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi. W przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym wymagany jest zatankowany zbiornik paliwa.	

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Potwierdzenie czynności serwisowych 7

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐	Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐	Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 07.06.2025 km: 10340	Data: 14.06.2025 km: 106810	Data: _____ km: _____
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Jakość: 5 W: 30	Jakość: 5 W: 30	Jakość: _____ W: _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący ☐ Dodatki do paliwa	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący ☐ Dodatki do paliwa	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący ☐ Dodatki do paliwa
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu ASW WOJCIECHA Sp. z o.o. Następny przegląd według wskaźnika Data: 07.06.2025 km: 106810 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

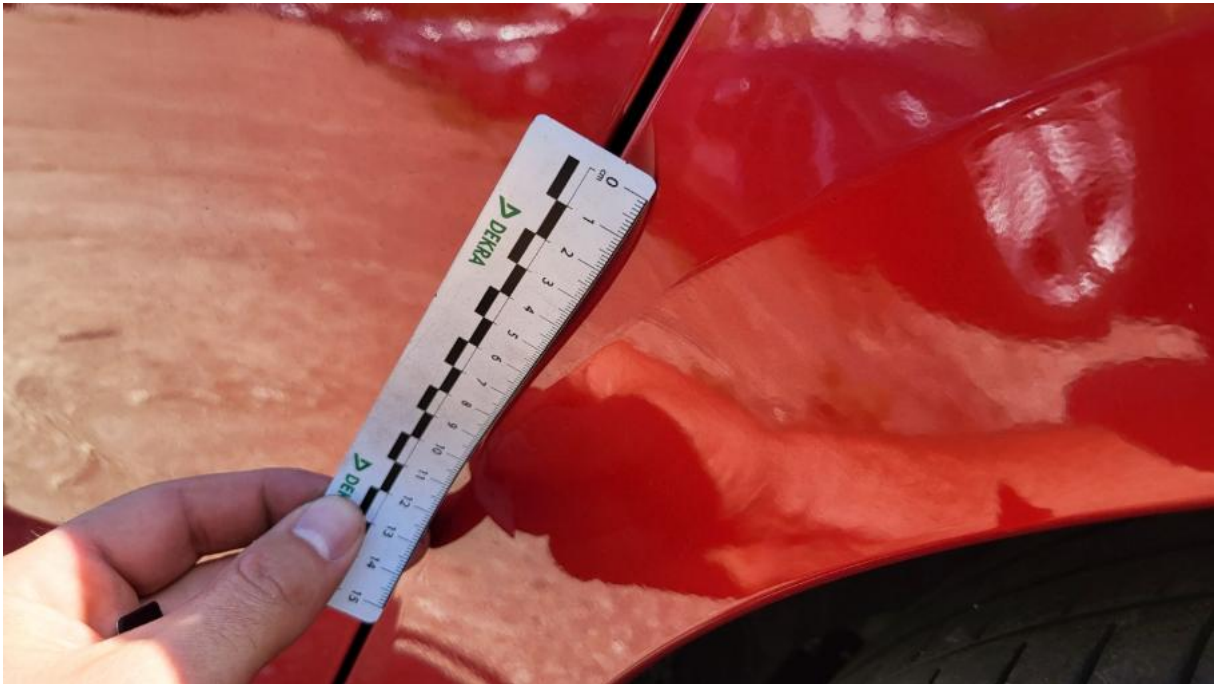

Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Klamka drzwi prz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Inne 1