

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	433765/6/26-9573	Data raportu	16-06-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	16-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/54354/26/06/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1HJD20870631561
Marka, model	DACIA Duster 21-24
Typ, wersja	Duster 1.0 TCe Expression
Numer rejestracyjny	WD4091R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/67 kW
Stan licznika	152 523 km
Data 1. rej./rok prod.	28-02-2023/2023
Data nast. bad. techn.	12-02-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

2 nawiewy na tył pod przednimi fotelami, ABS, Automatyczne włączanie świateł, czujnik zmierzchu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ESC + ASR - system stabilizacji toru jazdy + system antypoślizgowy, El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 16 Oraga z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją siedziska i wysokości, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Kierownica pokryta skórą ekologiczną, Kieszenie w drzwiach przednich, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy mijania eco-LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Obramowanie nawiewów, chromowane, Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych szare, Ogranicznik prędkości, Osłony podwozia przód i tył: czarne, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z tyłu 3-punktowe, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny - przód), Radio Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, Regulator prędkości, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Sygnalizacja niezamknięcia bocznych drzwi, Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z przeszyciami, Tryb ECO, Tylna kanapa ze składanym oparciem dzielona w układzie 1/3 - 2/3, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzaki - górna część w kolorze nadwozia, dolna część czarna, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier niemetalizowany Szary Urban, Pakiet Comfort Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/65 16 98H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/65 16 98H	4,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/65 16 98H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/65 16 98H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Osłona przeciw kamieniom boczna R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0,2
2	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		

5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Przysłona zderzaka	rysa/odprysk		
7	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
8	Tapicerka oparcia 1.rząd L	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

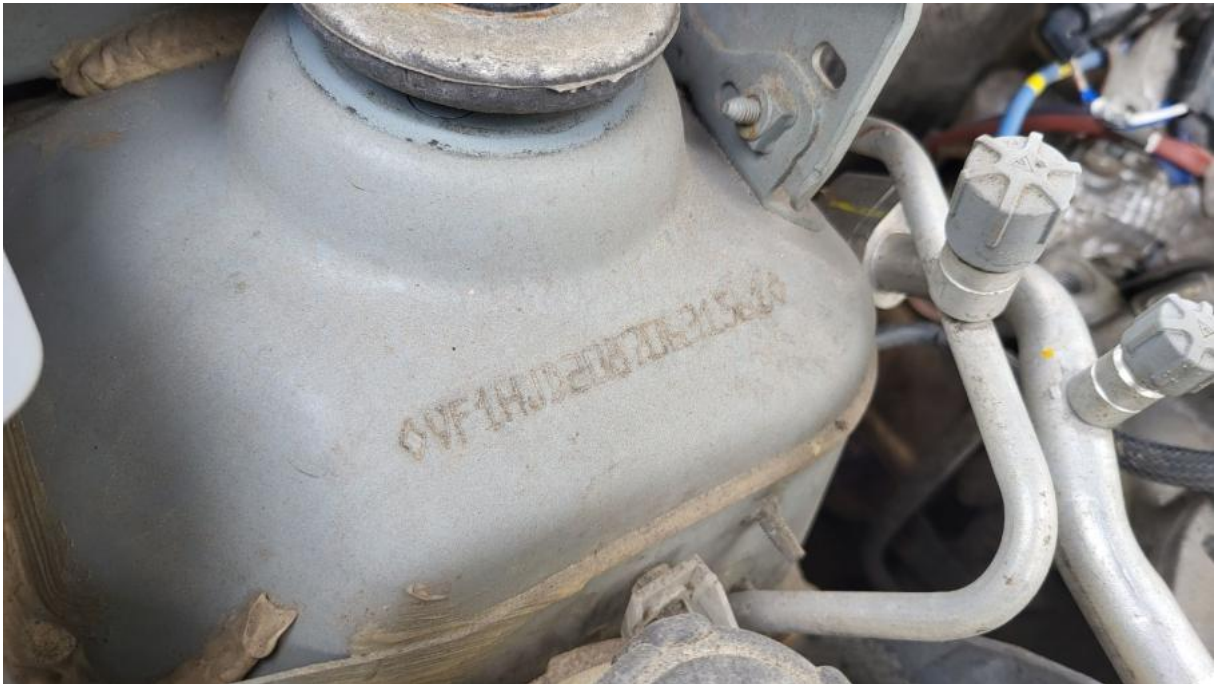

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

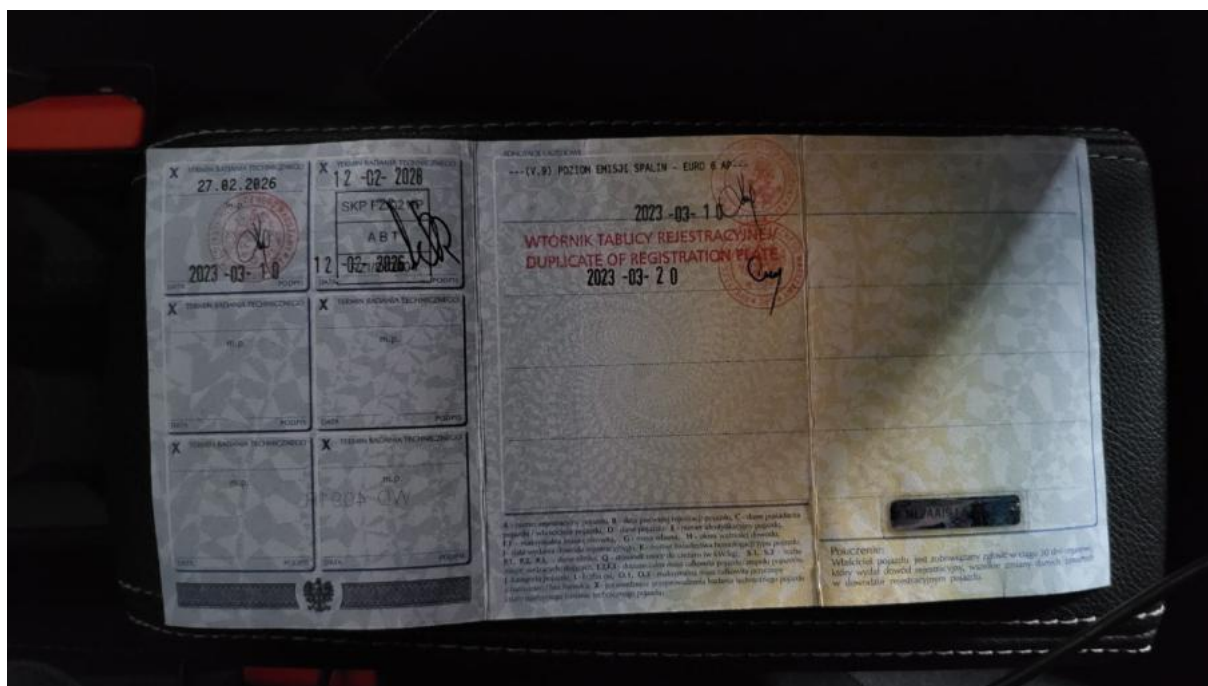

Fot. 33


Dowód rej. str. 2

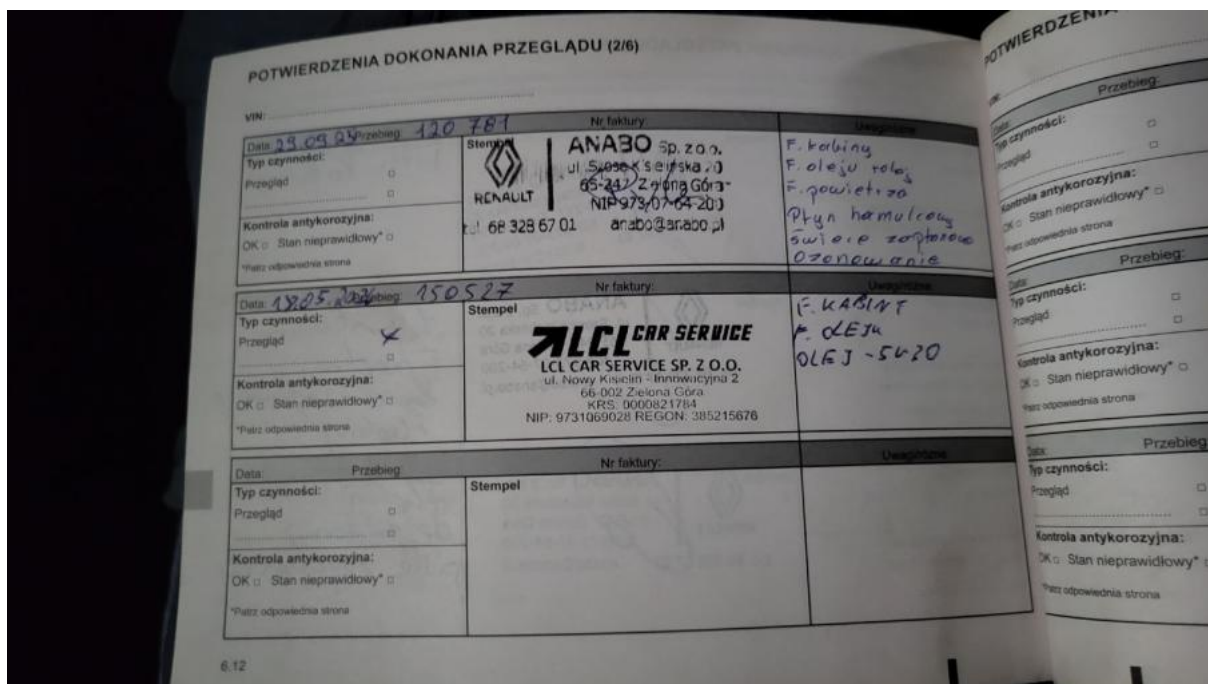


Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

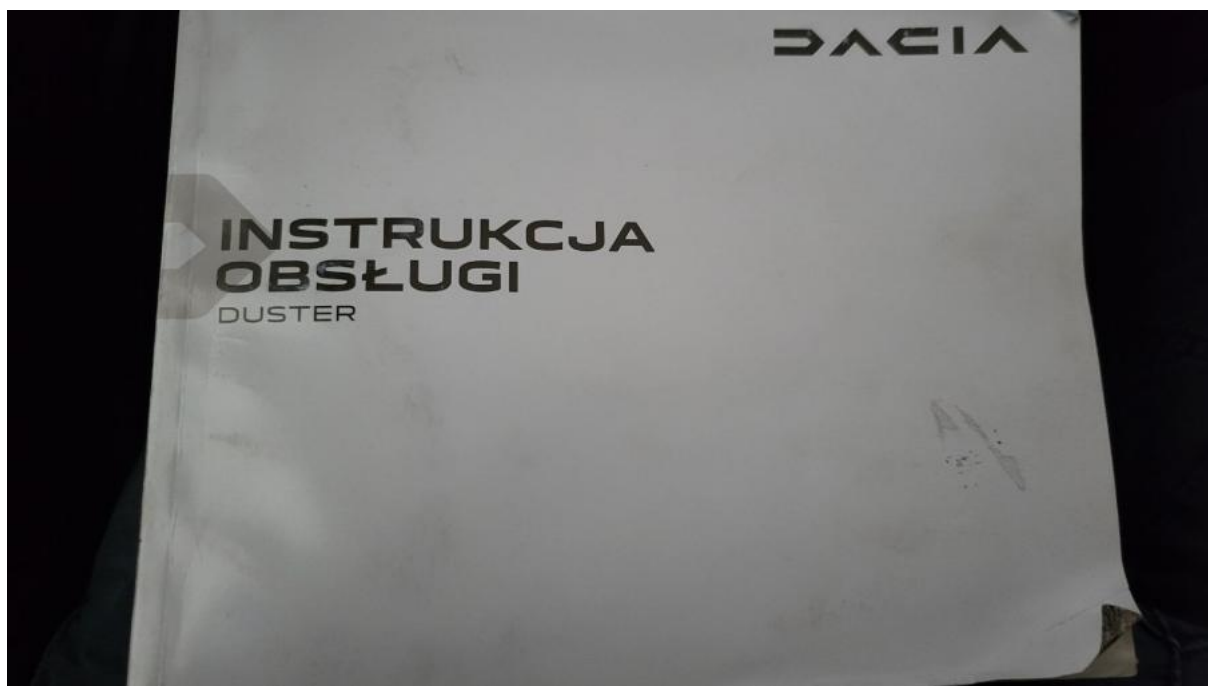

Fot. 35
Instrukcje

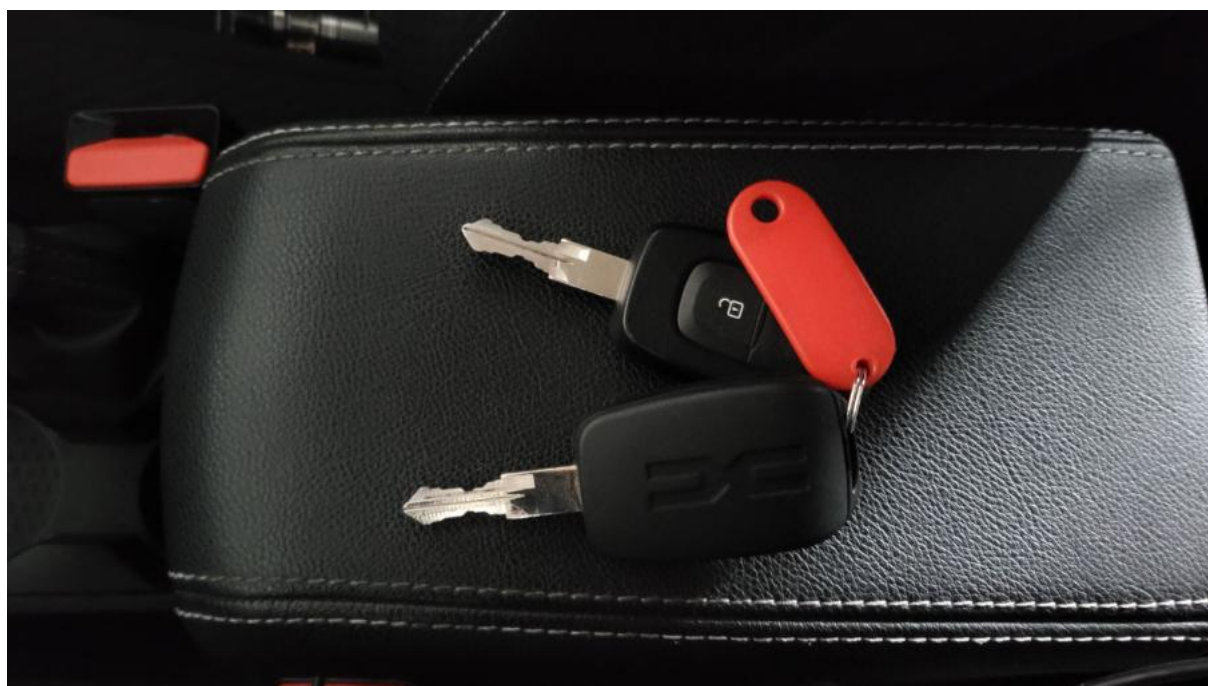

Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Fotel prz. lew. - Inne 1