

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                |                  |                                  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 219839/7/26-11401                              | Data raportu     | 07-07-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Marcin Sosnowski.<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 06-07-2026                       |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/60437/26/07/01                   | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF0EXXWPCEHK53437           |
| Marka, model                | FORD Mondeo Hatchback 14-19 |
| Typ, wersja                 | Mondeo 1.5 EcoBoost Trend   |
| Numer rejestracyjny         | WD0910V                     |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1499 ccm/118 kW       |
| Stan licznika               | 166 164 km                  |
| Data 1. rej./rok prod.      | 06-02-2018/2017             |
| Data nast. bad. techn.      | 05-02-2027                  |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5               |
| Lakier                      | niebieski/METALIK           |
| Skrzynia biegów             | manualna                    |



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektronicznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji, Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD), Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Tapicerka materiałowa Cypres (z komfortowymi fotelami), Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (4.2-cala), Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Lakier metalik Chrome Blue, Nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów dwóch, tylnych skrajnych siedzeń, Pakiet Seat 4, Rolety przeciwsłoneczne tylnych bocznych szyb, Tempomat z Intelligent Speed Limiter

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | TOYO, CELSIUS  | 215/60 16 99V | 4,0 mm           |
|          | lewe  | TOYO, CELSIUS  | 215/60 16 99V | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | TOYO, CELSIUS  | 215/60 16 99V | 3,0 mm           |
|          | lewe  | TOYO, CELSIUS  | 215/60 16 99V | 3,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek przedni lewy   | do 150                                     |
| 2    | Słupek przedni prawy  | do 150                                     |
| 3    | Słupek środkowy lewy  | do 150                                     |
| 4    | Słupek środkowy prawy | do 150                                     |
| 5    | Próg lewy             | do 150                                     |
| 6    | Próg prawy            | do 150                                     |
| 7    | Dach                  | do 150                                     |
| 8    | Drzwi tylne prawe     | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy  | 150 - 200                                  |
| 2    | Błotnik przedni prawy | 150 - 200                                  |
| 3    | Drzwi przednie lewe   | 150 - 200                                  |
| 4    | Drzwi tylne lewe      | 150 - 200                                  |
| 5    | Pokrywa bagażnika     | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | 150 - 300                                  |
| 2    | Drzwi przednie prawe                  | 150 - 300                                  |
| 3    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 300                                  |

W zakresie do 1000 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 1000                                 |

### **Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                        | Opis uszkodzeń                                    | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. R | pęknięcie                                         | WY        | 0.5           |
| 2    | Okladzina zderzaka przedniego        | rysa/odprysk, ubytki materiału                    | NA        | 1             |
| 3    | Błotnik przedni R                    | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie            | NA        | 0.5           |
| 4    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R      | rysa/odprysk                                      | NA        | 0.5           |
| 5    | Próg R                               | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie            | NA        | 1             |
| 6    | Okladzina zderzaka tylnego           | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie | NA        | 1.5           |
| 7    | Błotnik tylny , część górna R        | rysa/odprysk                                      | NA        | 0.5           |
| 8    | Tarcza koła aluminiowa przód R       | rysa/odprysk, ubytki materiału                    | NA        | 2             |
| 9    | Pokrywa przednia                     | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie            |           |               |
| 10   | Dach                                 | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie            |           |               |
| 11   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L      | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie            |           |               |
| 12   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L         | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie            |           |               |
| 13   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R         | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie            |           |               |
| 14   | Rama drzwi.przód L                   | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie            |           |               |
| 15   | Błotnik tylny , część górna L        | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie            |           |               |
| 16   | Pokrywa tylna                        | rysa/odprysk                                      |           |               |
| 17   | Słupek przedni A R                   | rysa/odprysk                                      |           |               |
| 18   | Słupek środkowy R                    | wgniecenie/odkształcenie                          |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 32**

Dowód rej. Str. 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

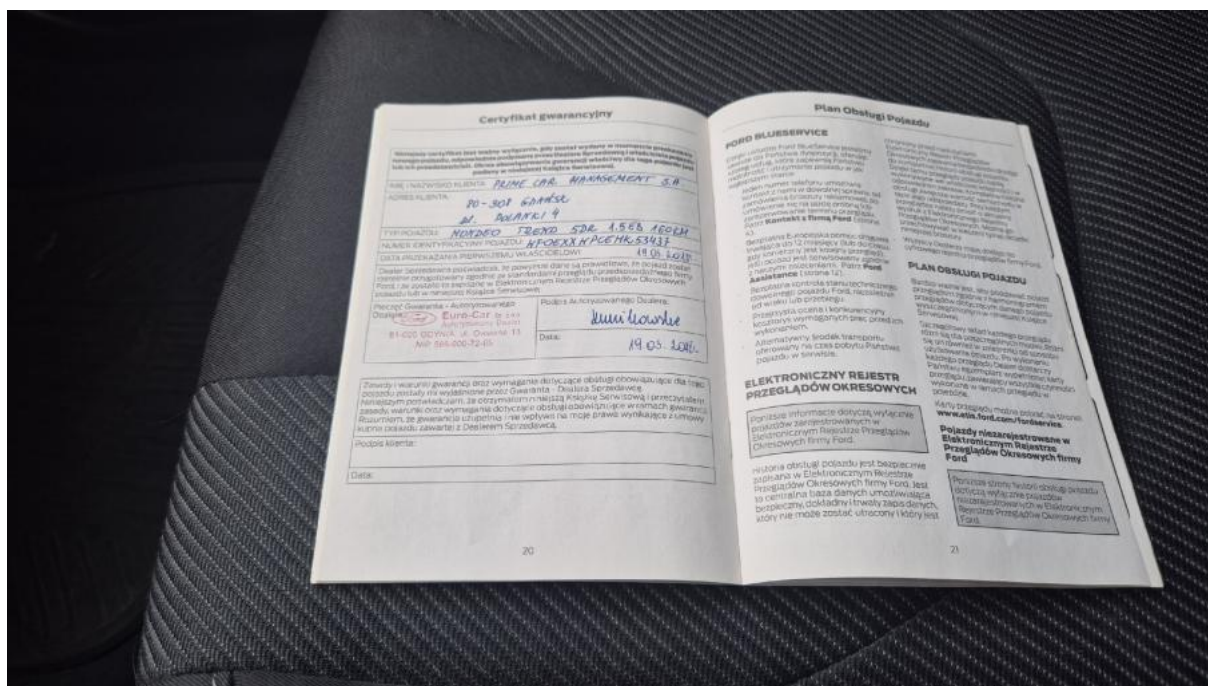

**Fot. 33**

Książka serwisowa – dane



**Fot. 34**


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Dowód rej. str. 2

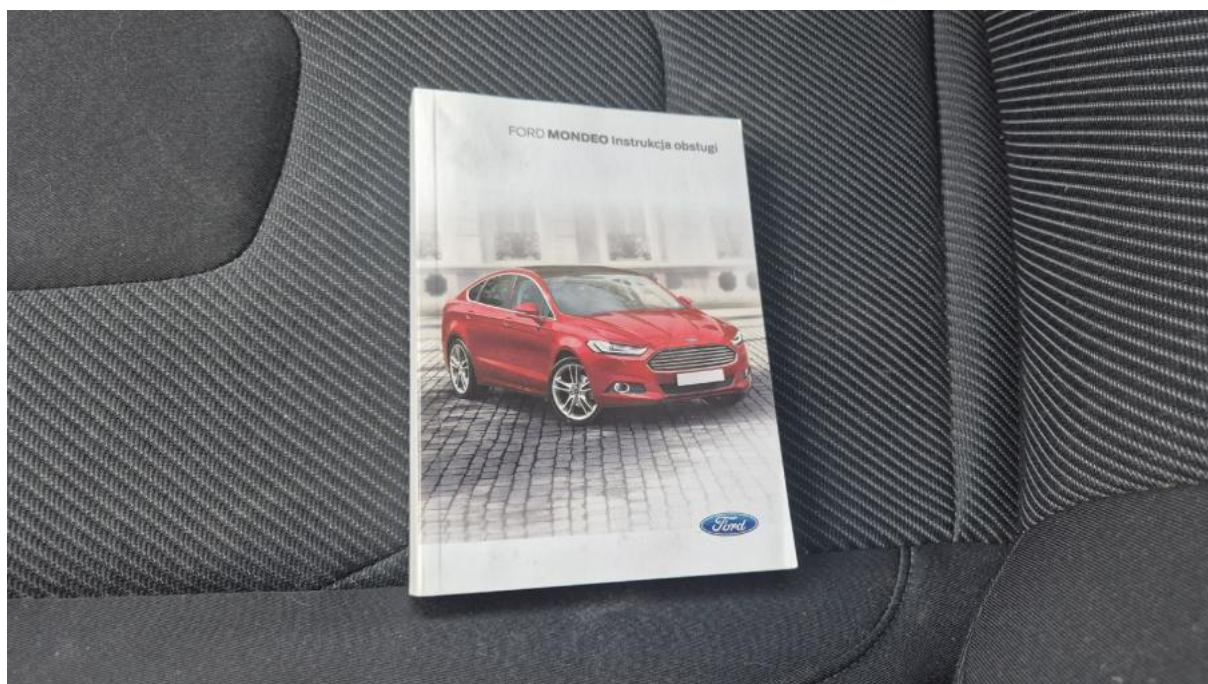

**Fot. 36**

Instrukcje



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Kluczyki



**Fot. 38**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 42**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 44**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 46**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 52**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

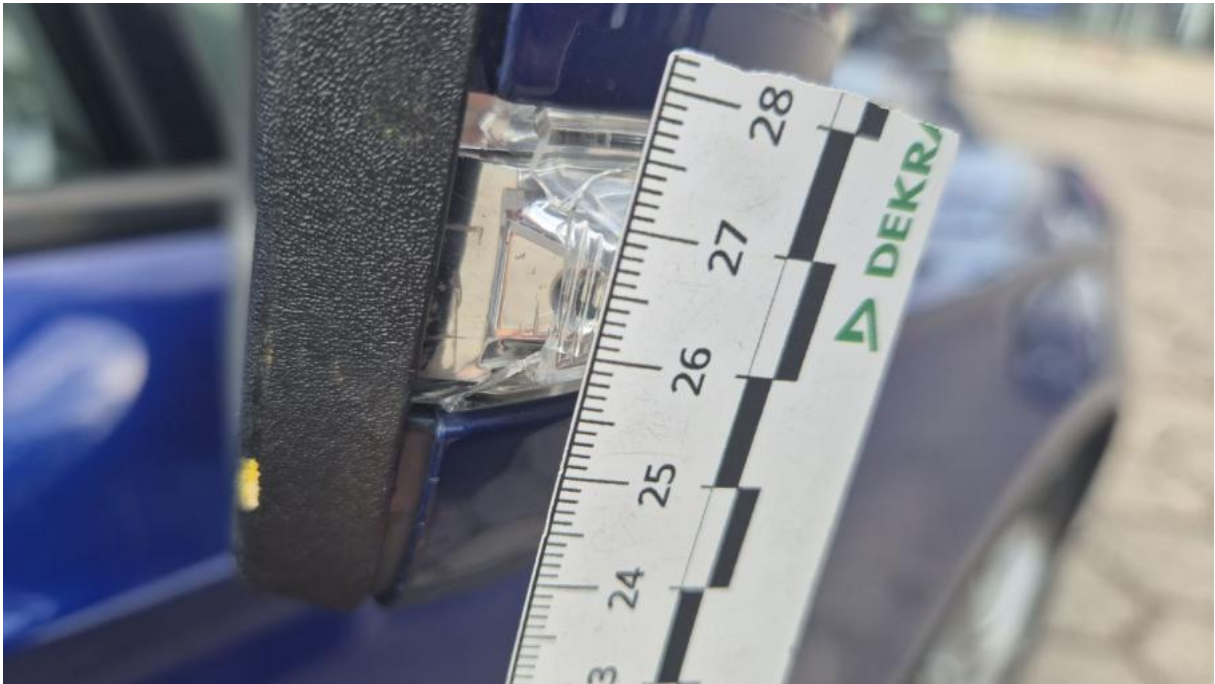

**Fot. 53**

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 54**

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 64**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

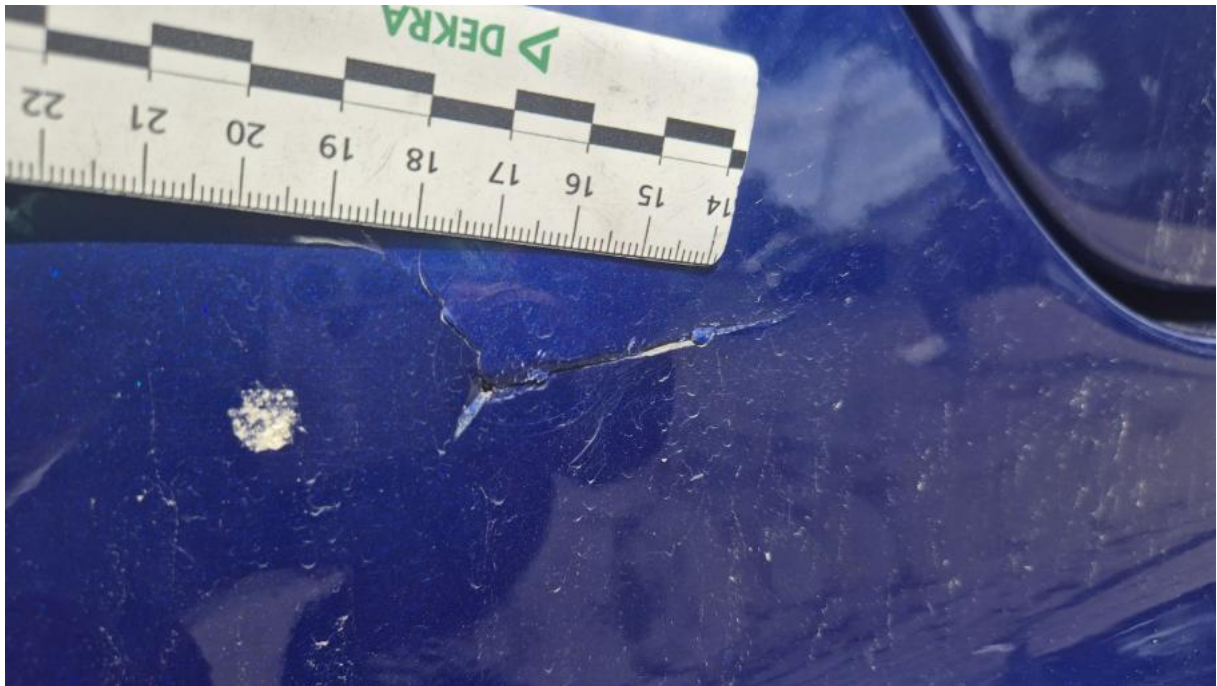

**Fot. 65**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 66**

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 68**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 72**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 74**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 76**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 78**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 80**

Kanapa tyl. - Inne 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 81**

Podsufitka - Inne 1