

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	436845/7/26-9570	Data raportu	14-07-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	13-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/62912/26/07/08	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0L0XEP08G6093226
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 Enjoy
Numer rejestracyjny	BIA26892
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1398 ccm/55 kW
Stan licznika	155 266 km
Data 1. rej./rok prod.	05-09-2016/2016
Data nast. bad. techn.	14-11-2026
Nadwozie	hatchback 3/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, obudowy i wsporniki w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Radio R 3.0 z wejściem Aux-In, Tapicerka materiałowa Spot, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Słupek środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200
3	Dach	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
5	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	200 - 300
2	Drzwi przednie lewe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 1000

W zakresie do 2000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
2	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
3	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

◆MOL OXEP08G609322B◆

OPEL
 01*2001/116-0379
WOL0XEP08G6093226
 1600 kg
 2455 kg
 1-0840 kg
 2-0800 kg
 Z176 TANP 116
 2900
☐ ACHN
 55 kW

strona 9

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

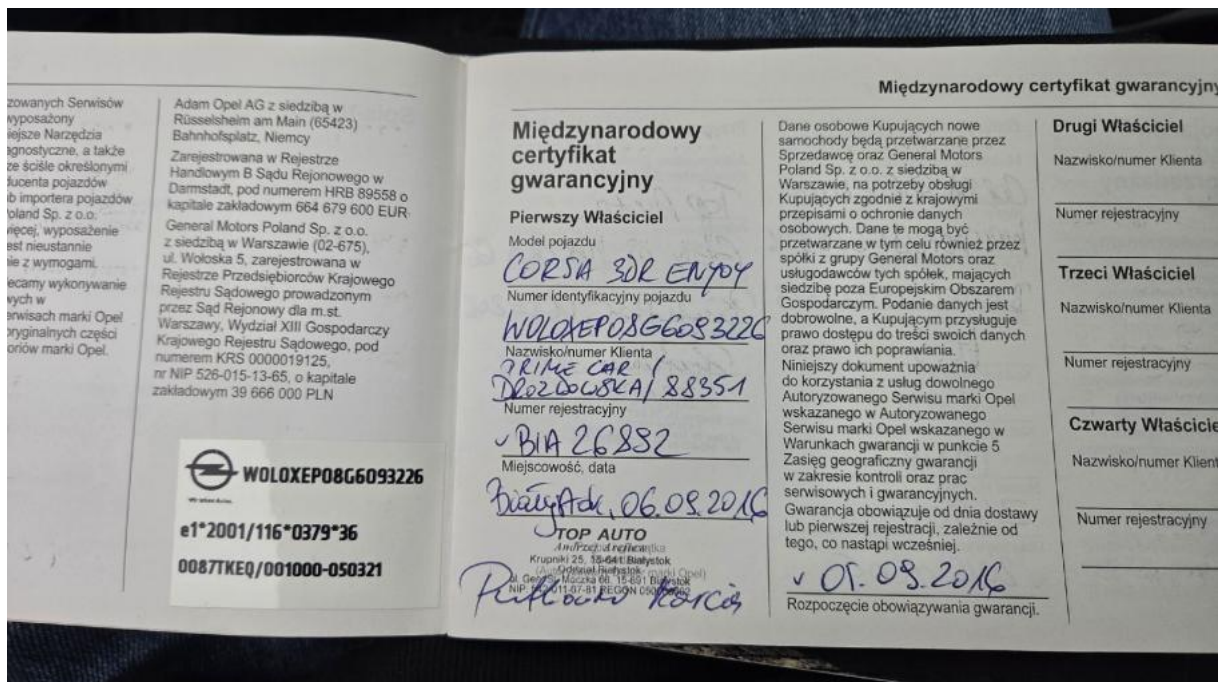

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

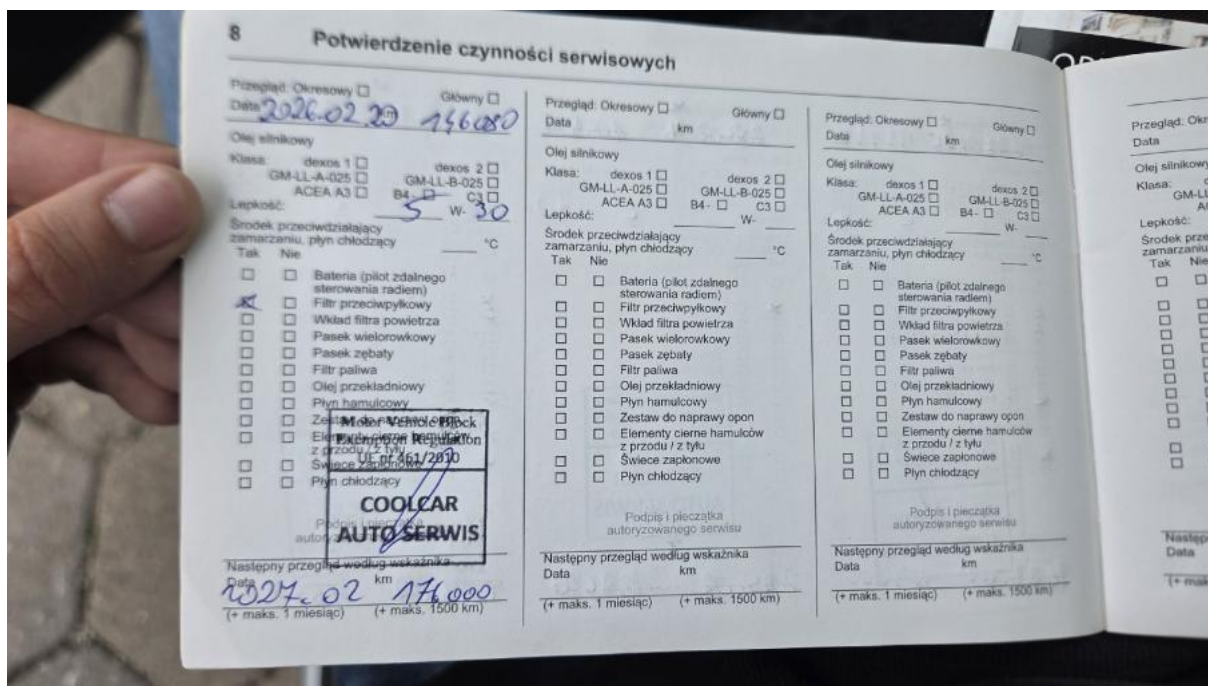

Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

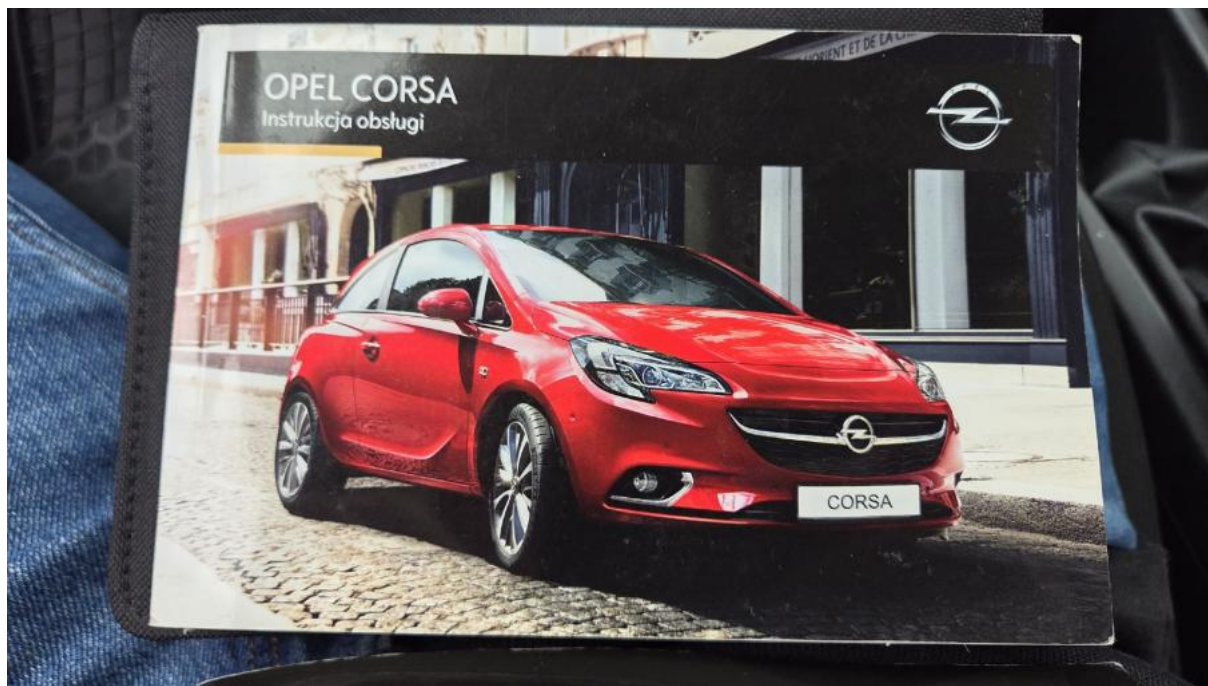

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1