

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12888/8/26-15201	Data raportu	02-08-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	24-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/63966/26/07/10Miejsce oględzin MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1FW52R263514944
Marka, model	RENAULT Kangoo Express 1....
Typ, wersja	Kangoo Maxi 1.5 dCi Pack Clim
Numer rejestracyjny	WE079WS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/80 kW
Stan licznika	120 353 km
Data 1. rej./rok prod.	12-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	28-07-2026
Nadwozie	FUR 5/2
Lakier	czerwony/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Drzwi lewe odsuwane, nieprzeszkłone, Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszkłone, Drzwi tylne, nieprzeszkłone, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, Filtr przeciwpylkowy, Gniazdo 12V, Hamulce tarczowe z tyłu, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegloda, ścianka działowa nieprzeszkłona, Przygotowanie do instalacji radia, Punkty mocujące ładunek w ścianach bocznych, Radio CD/MP3 z Bluetooth i gniazdem USB, System ESP + Grip Control + Hill Start Assist, Szyby przednie elektrycznie podnoszone, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykładzina gumowa przestrzeni ładunkowej, zintegrowana, Zamek centralny, Czujniki parkowania, tylny, Fotel pasażera podwójny, Poduszka powietrzna pasażera, Podłoga drewniana w przestrzeni ładunkowej, Półka pod dachem w kabinie, Radio CD/MP3 z Bluetooth, gniazdem USB i systemem R-Link, Regulator prędkości

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MAZZINI, FALCONER F1	195/65 15 91V	6,0 mm
	lewe	MAZZINI, FALCONER F1	195/65 15 91V	6,0 mm
tylna	prawe	MAZZINI, FALCONER F1	195/65 15 91V	6,0 mm
	lewe	MAZZINI, FALCONER F1	195/65 15 91V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak kompletny	zarysowanie	WY	0.9
2	Komplet nakładek pokrywy tylnej L	pęknięcie	WY	0.2
3	Błotnik tylny L	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.8
4	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	1.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
6	Drzwi części ład.przesuwne R	zarysowanie, wgniecenie		
7	Kolpak koła przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

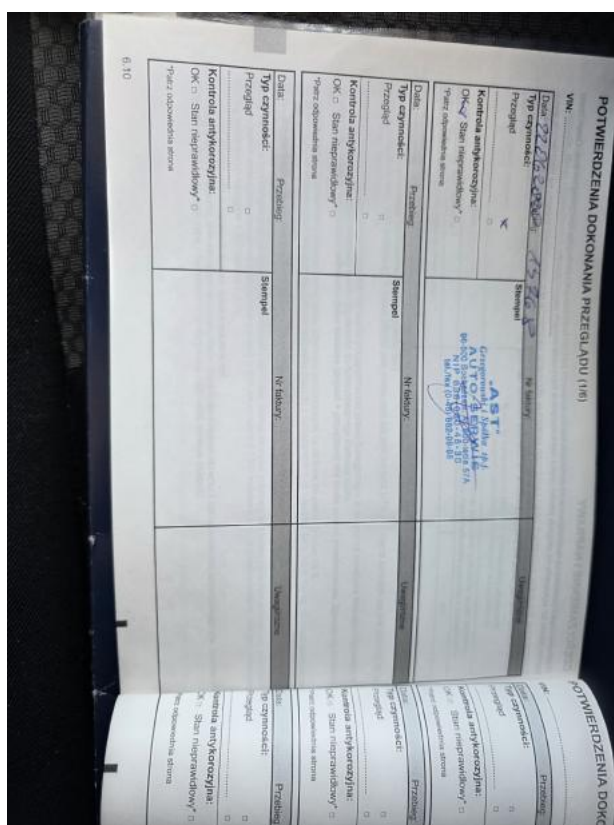

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

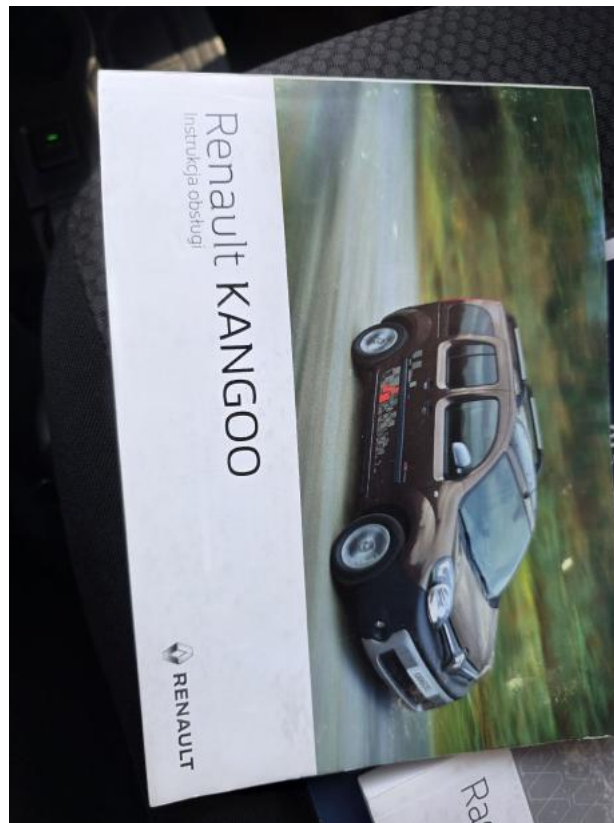

Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

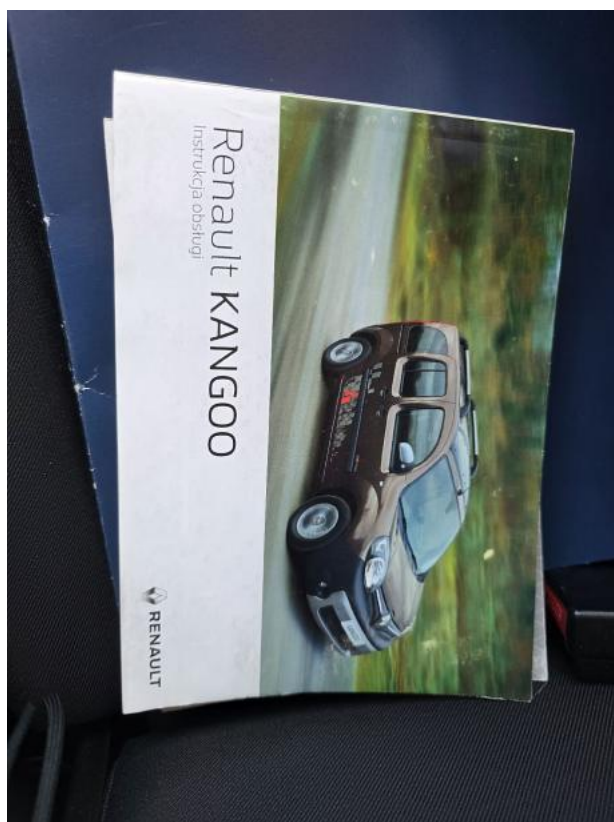

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Wykładzina pokrywy tylnej - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina pokrywy tylnej - Wgniecenie/odkształcenie 2