

PKO Masterlease-DZS

Polanki 4
Gdańsk

DEKRA Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 12873/7/26-15201 z dnia 31-07-2026

Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/65281/26/07/15	Data oględzin	24-07-2026
Data zlecenia	15-07-2026	Miejsce oględzin	05-600 Grójec, Metalowa 10
Nr zleceńodawcy			05-600 Bikówek

Dane pojazdu

SUZUKI, Swift 20-24, Swift 1.2 Dualjet SHVS Premium, EC 0145028, VIN JSAAZCA3S00553879, nr rej. WD8618S



Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Poj./moc silnika	1197 ccm / 61 kW
Stan licznika	74 785 km
Data 1-rej. / rok prod.	05-08-2022 / 2022
Następne bad. tech.	30-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - asystent układu hamulcowego, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, Deska rozdzielcza z elementem w kolorze białym, Drzwi przednie z elementami bocznych w kolorze białym, ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC, Engine Auto Start Stop System - System Start/Stop, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Funkcja Guide me light, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Głośniki szerokopasmowe x4, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, skórzana ze sterowaniem radia i tempomatu, Kieszka w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klimatyzacja manualna, Lakier uni, Lampy LED Hi/Low (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Obrotomierz, Osłony chłodnicy czarna + elementy w kolorze chromu, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla kierowcy z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla pasażera z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, przód i tył, Poduszki powietrzne boczne przednie oraz kurtyny powietrzne przednie i tylne, Poduszki powietrzne czołowe, Półka bagażnika, Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z czujnikiem radarowym), Radio CD, MP3 z 4 głośnikami, Regulacja kolumny kierownicy pionowa, Schowki w drzwiach przednich, System Hill Hold Control - wspomaganie podjazdu na wzniesienie, System bezpiecznego pedału hamulca i sprzęgła (zapada się w przypadku kolizji czołowej), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX, System podpowiedzi zmiany biegów GSI, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło stop, Tylne oparcie składane, dzielone asymetrycznie 60:40, Zagłówki 3 szt, Uchwyty na kubki, przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem,

Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metalik, Czujniki parkowania - tył, Koło zapasowe dojazdowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	5,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	5,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	4,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	4,5 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowejW zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek środkowy lewy	do 150
5	Słupiek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupiek przedni lewy	150 - 300
2	Słupiek przedni prawy	150 - 300
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (L)	odpryski lakieru
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (L)	odpryski lakieru
4	Próg (L)	zarysowanie
5	Łotnik tylny (L)	wgniecenie
6	Łotnik tylny (R)	wgniecenie
7	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	zarysowanie

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocznego.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznawca DEKRA
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

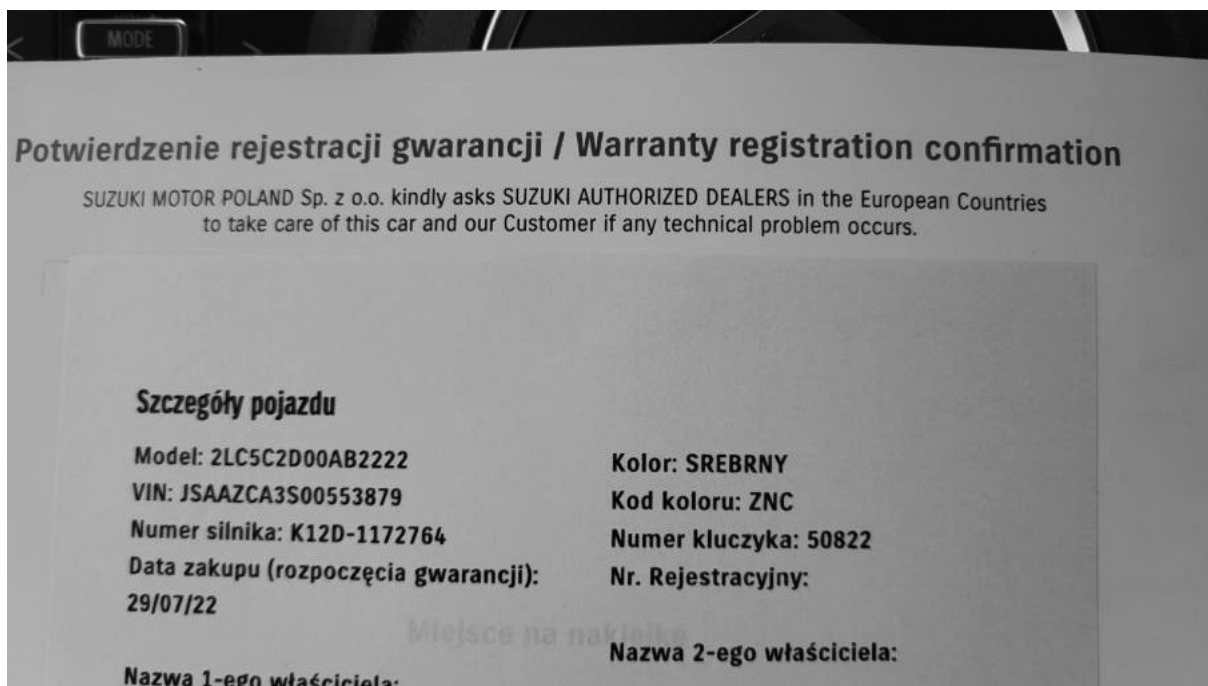

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

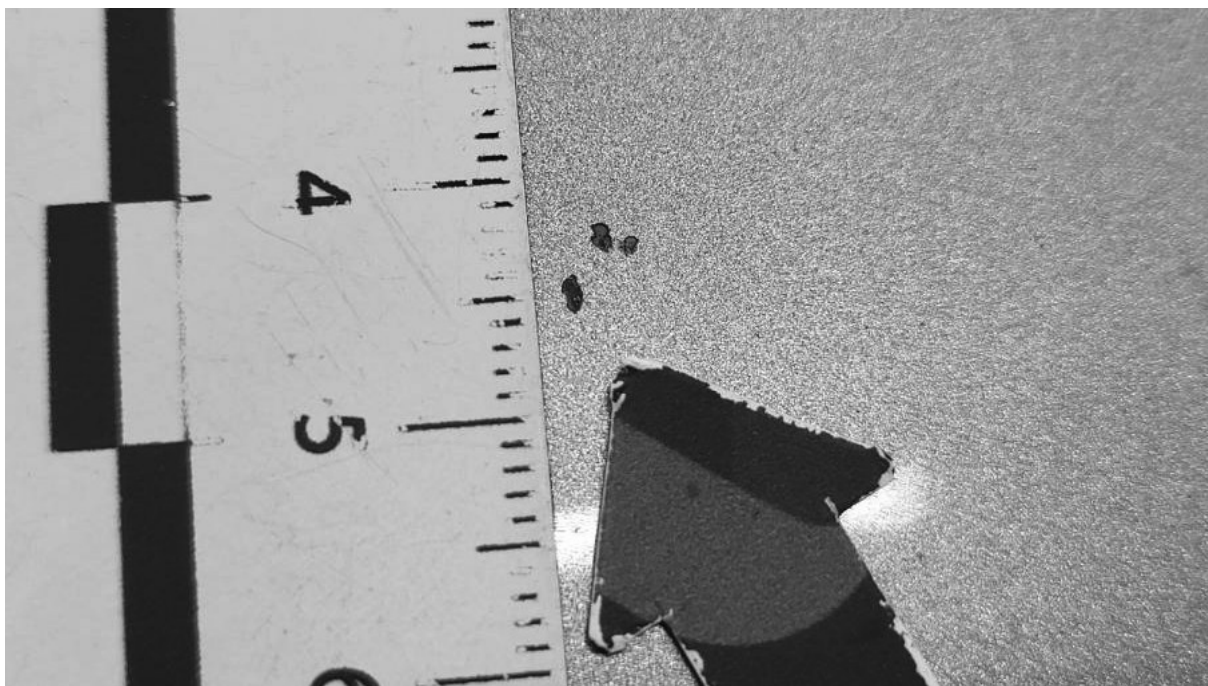

Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Inne 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 52

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54


Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

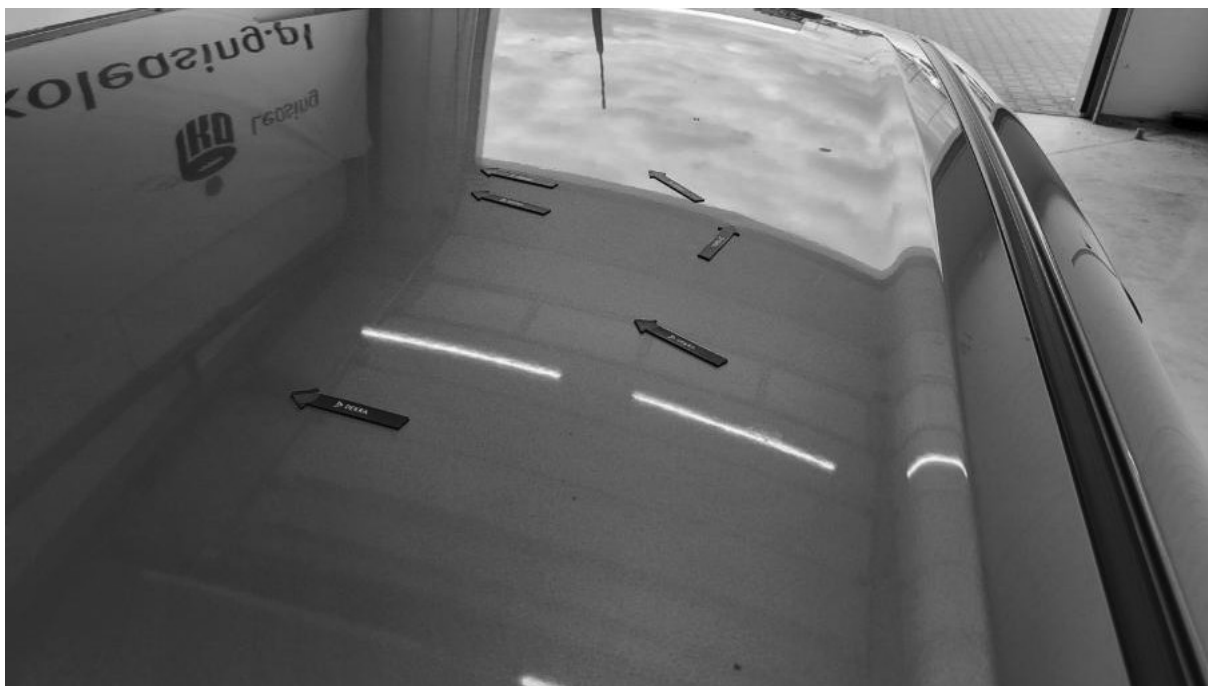

Fot. 55

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

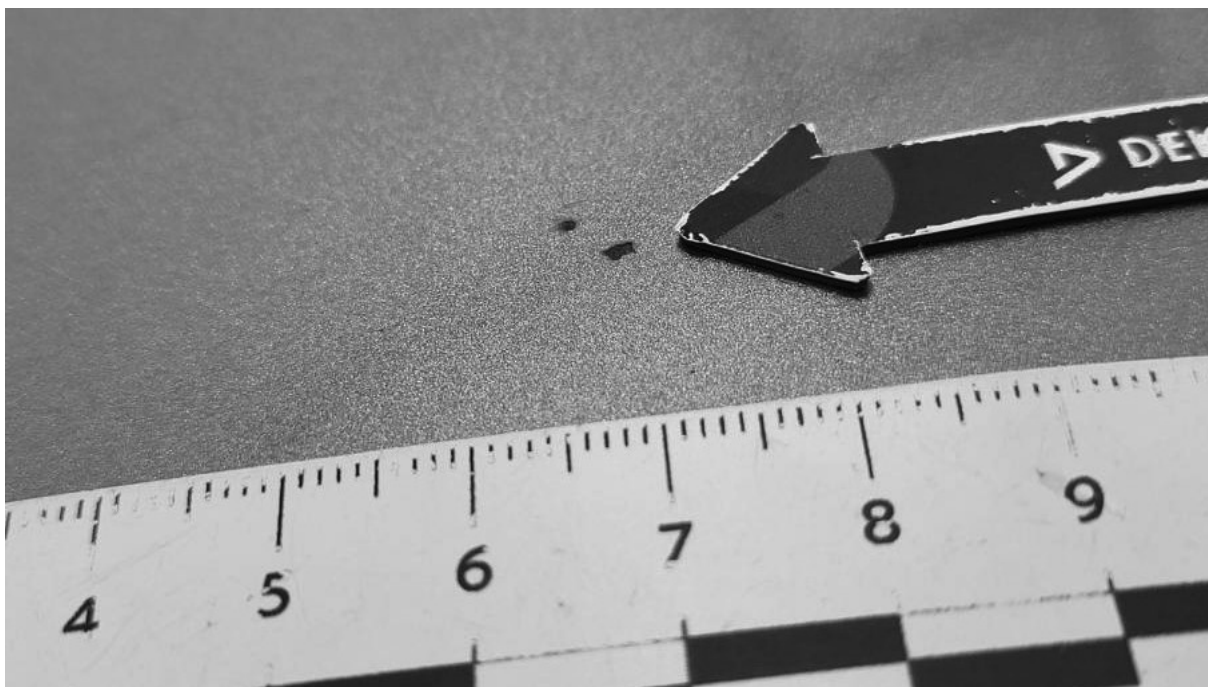

Fot. 56

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

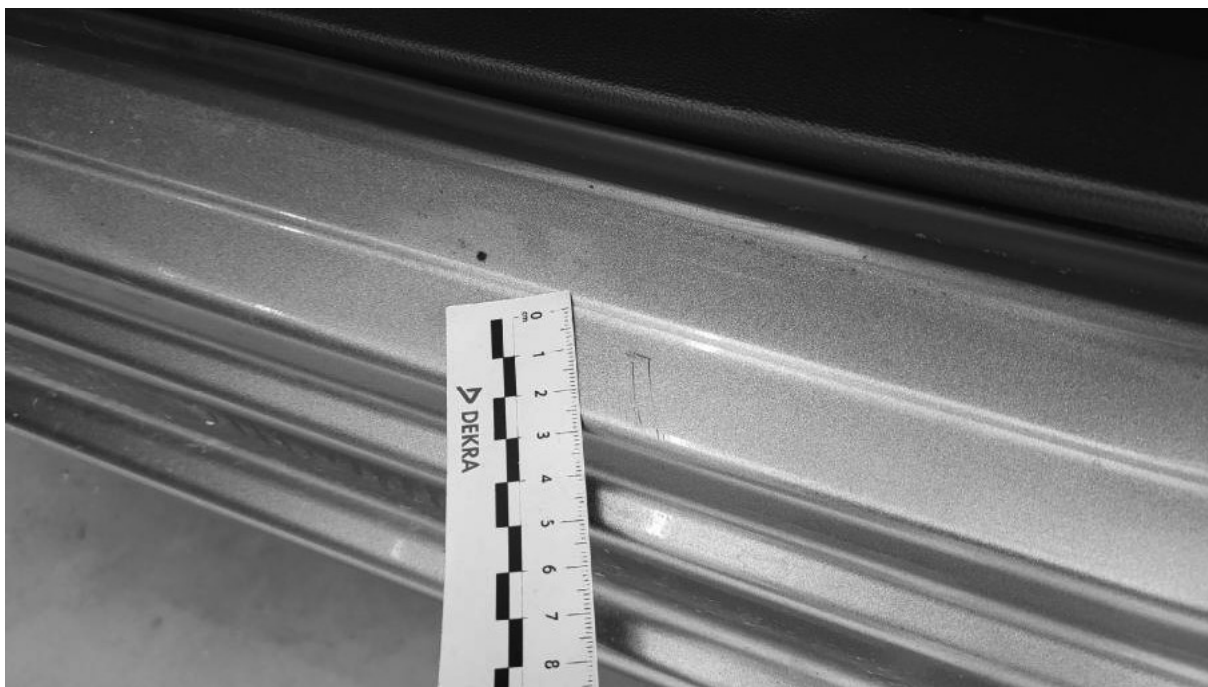

Fot. 60

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. praw. - Inne 1