

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12861/7/26-15201	Data raportu	30-07-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	24-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/58825/26/06/26	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RJL009UC322323
Marka, model	RENAULT Arkana 21-23
Typ, wersja	Arkana 1.3 TCe mHEV R.S. Li...
Numer rejestracyjny	WD8122S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/116 kW
Stan licznika	53 508 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	27-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	pomarańczowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu i światła, Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył, ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy, El. podnoszenie szyb, tył, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 18 Silverstone z ogumieniem, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie, fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową, Funkcja automatycznej zmiany światła drogowych na mijania (AHL), Funkcja połączenia alarmowego eCall, Hamulec postojowy automatyczny z funkcją Auto-Hold, Hill Assist - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lakier metalik pomarańczowy Valencia, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Lusterka boczne ustawiane i składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze lśniąca czerni, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podświetlenie ambiente, System Easy Link z ekranem 9.3-cala i nawigacją, DAB, BT, Android Auto, Apple CP, replikacja ekranu, System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy, System kontroli bezpiecznej odległości, System kontroli martwego pola (BSW), System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych AEBS, System wspomagania parkowania Easy Park Assist, System wspomagania parkowania bok, System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka łączona skóra/skóra ekologiczna TEP/Alcantara, Tempomat aktywny, Tylne kanapa składana w układzie 60/40, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zagłówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny, Zderzaki (dolne osłony) w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 7 calowym wyświetlaczem TFT, Ładowarka indukcyjna, Koło zapasowe - dojazdowe, Kryterium techniczne do koła zapasowego dojazdowego, Lakier metalik, Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 10.25 calowym wyświetlaczem TFT

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECSTA HS51	215/55 18 95H	7,3 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA HS51	215/55 18 95H	6,8 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECSTA HS51	215/55 18 95H	7,2 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA HS51	215/55 18 95H	7,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrycie	wgniecenie	WY	1.4
2	Listwa ochronna rantu błotnika L	zarysowanie	WY	0.2
3	Listwa ochronna rantu błotnika R	zarysowanie	WY	0.2
4	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie	WY	0.2
5	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie	WY	0.3
6	Błotnik przedni L	zarysowanie, inne	NA	
7	Pokrywa przednia	liczne, wgniecenie	NA	3
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	liczne, zarysowanie	NA	
10	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, zarysowanie		
12	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	zarysowanie		
13	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	zarysowanie		
14	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
15	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, zarysowanie, wgniecenie		
17	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L	zarysowanie		
18	Rama drzwi, przód L	zarysowanie		
19	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie		
20	Zderzak, róg R			
21	Błotnik tylny L	zarysowanie		
22	Błotnik tylny R	zarysowanie		
23	Pokrywa tylna	zarysowanie		
24	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
25	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

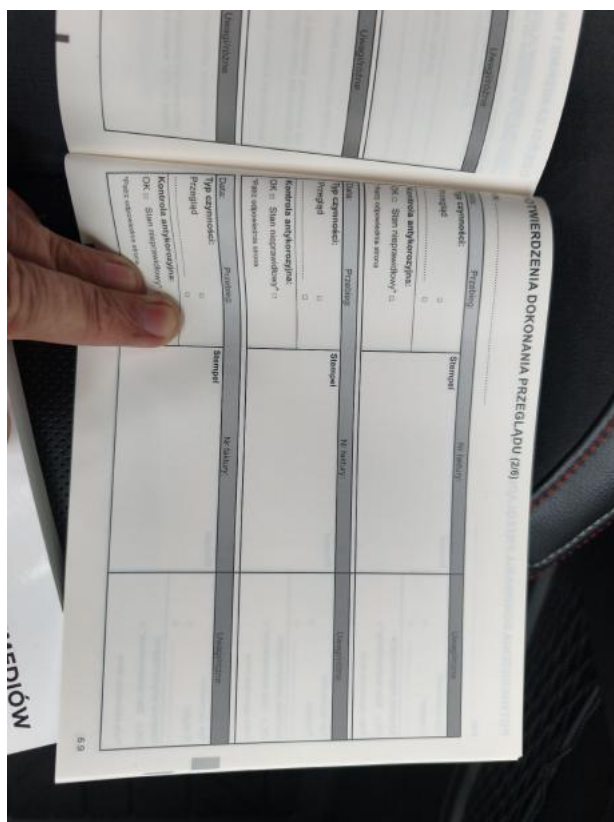

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Dźwięk



Fot. 40
Kanapa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Nawigacja



Fot. 42
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - Inne 2



Fot. 52

Zderzak() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwa krawędzi błotnika prz P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

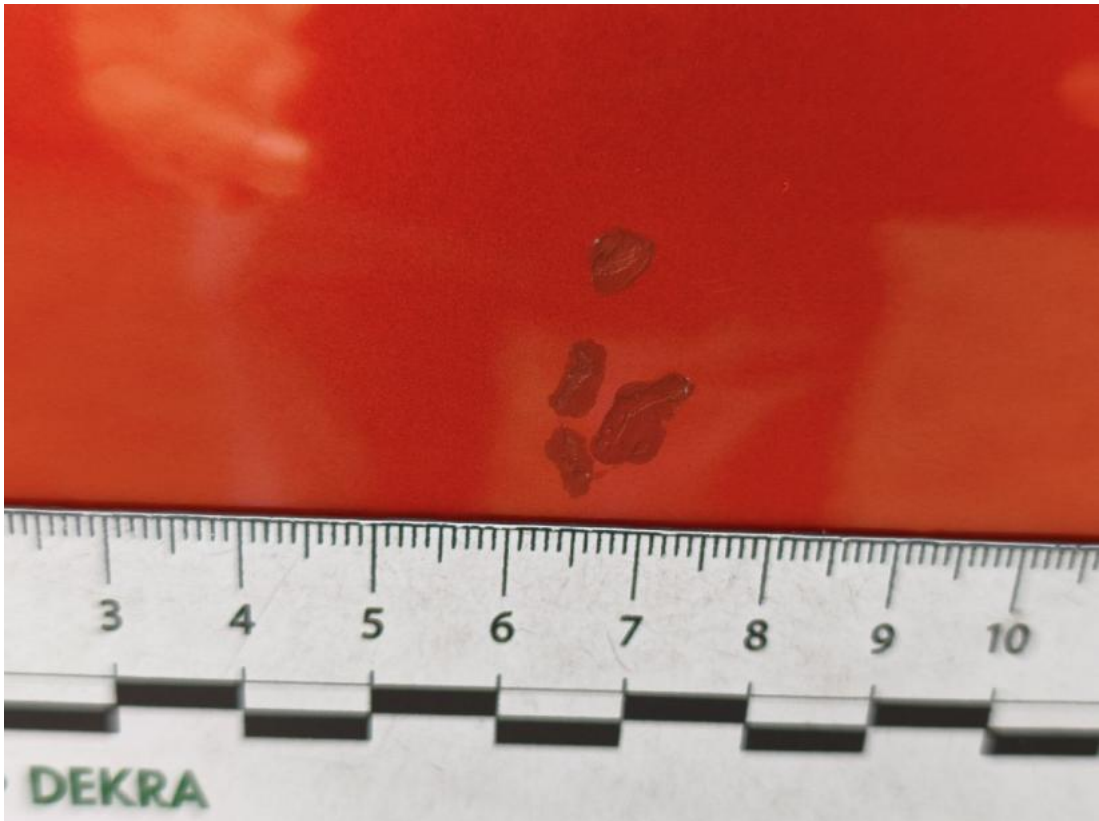

Fot. 61


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

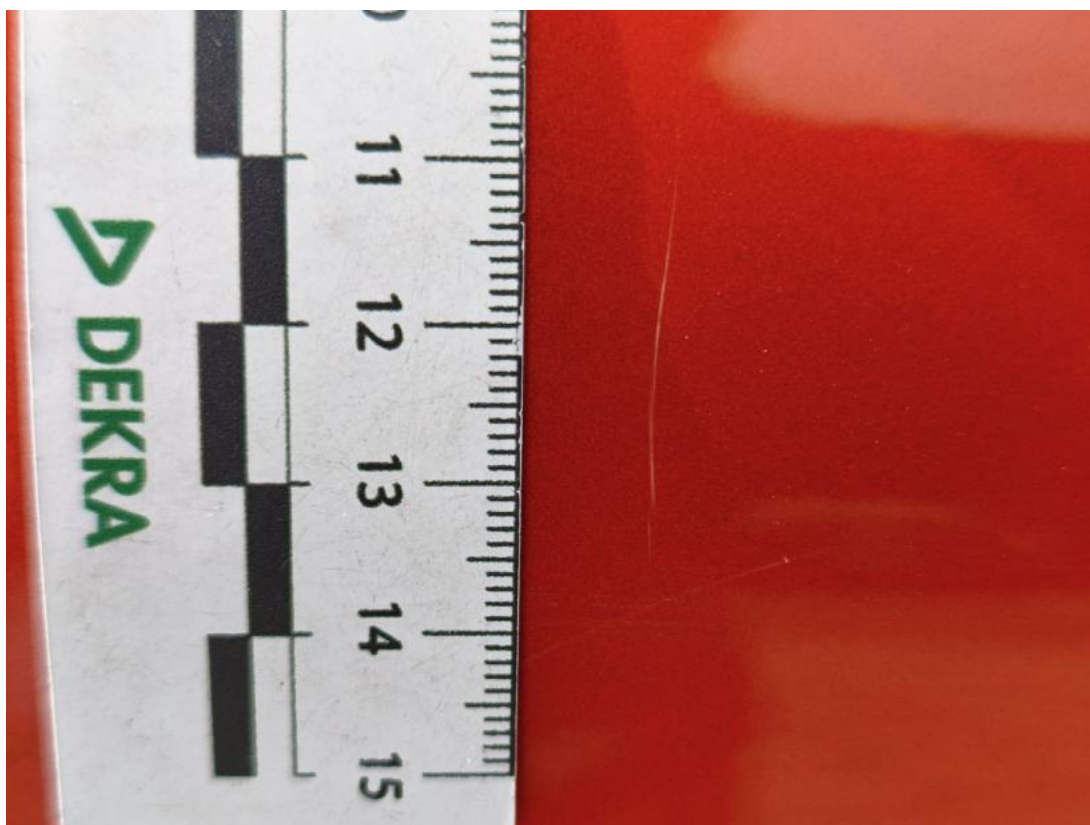

Fot. 63


Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

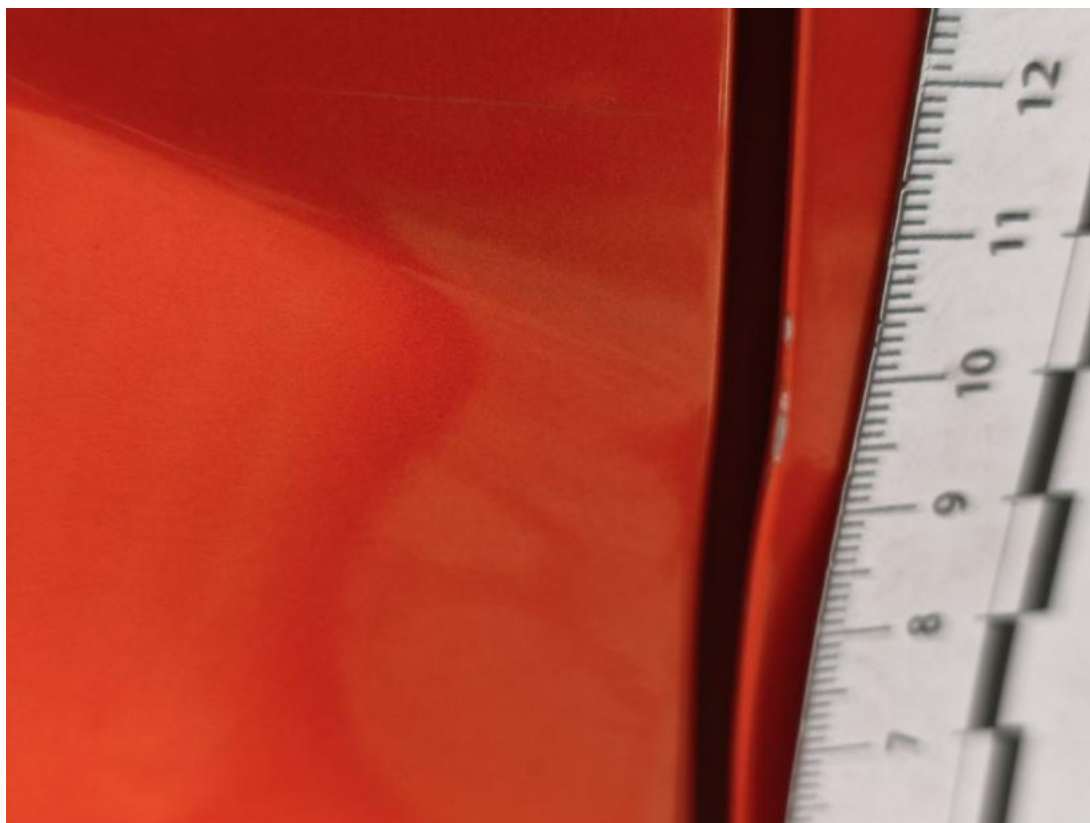

Fot. 65

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 66

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68


Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Inne 3

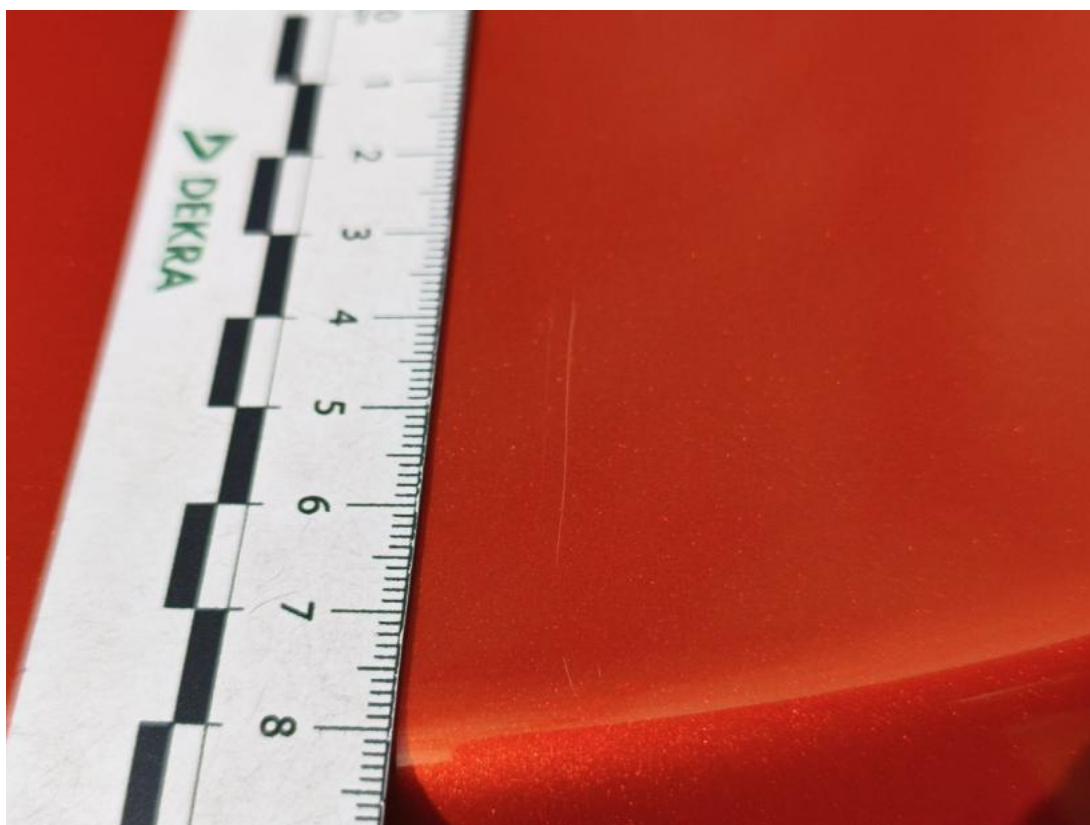

Fot. 70

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

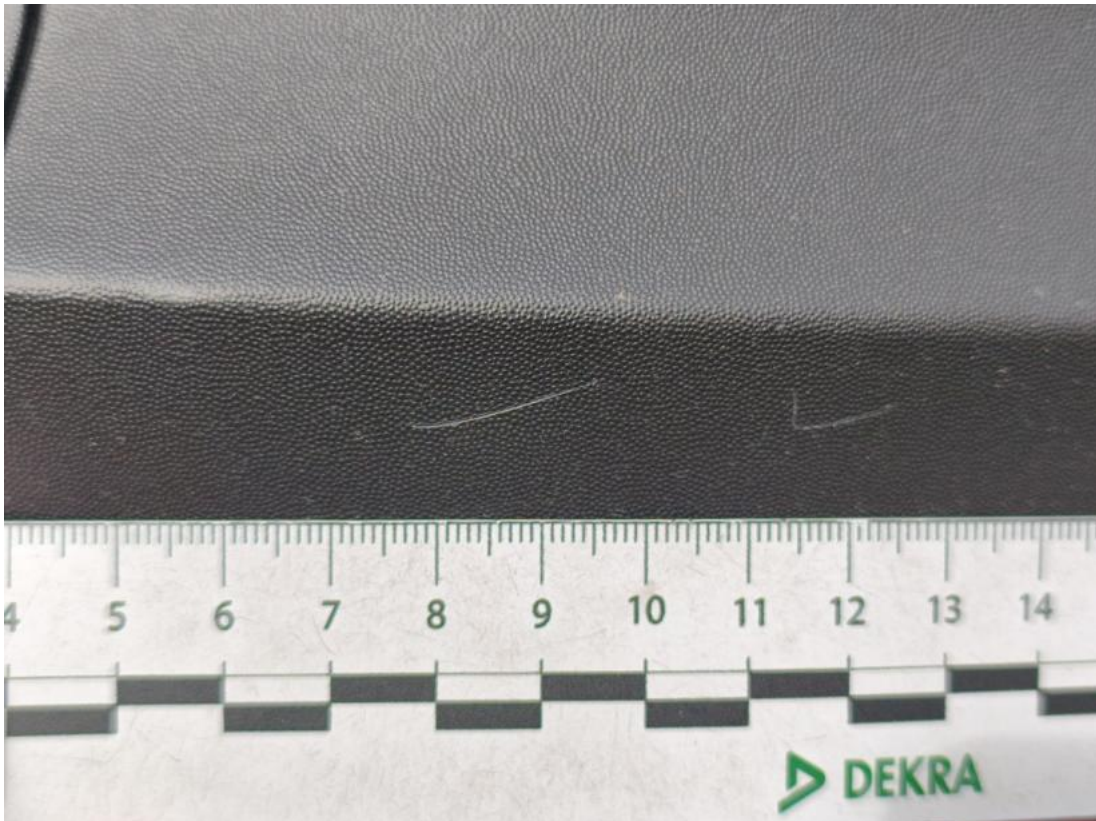

Fot. 75


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 76

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

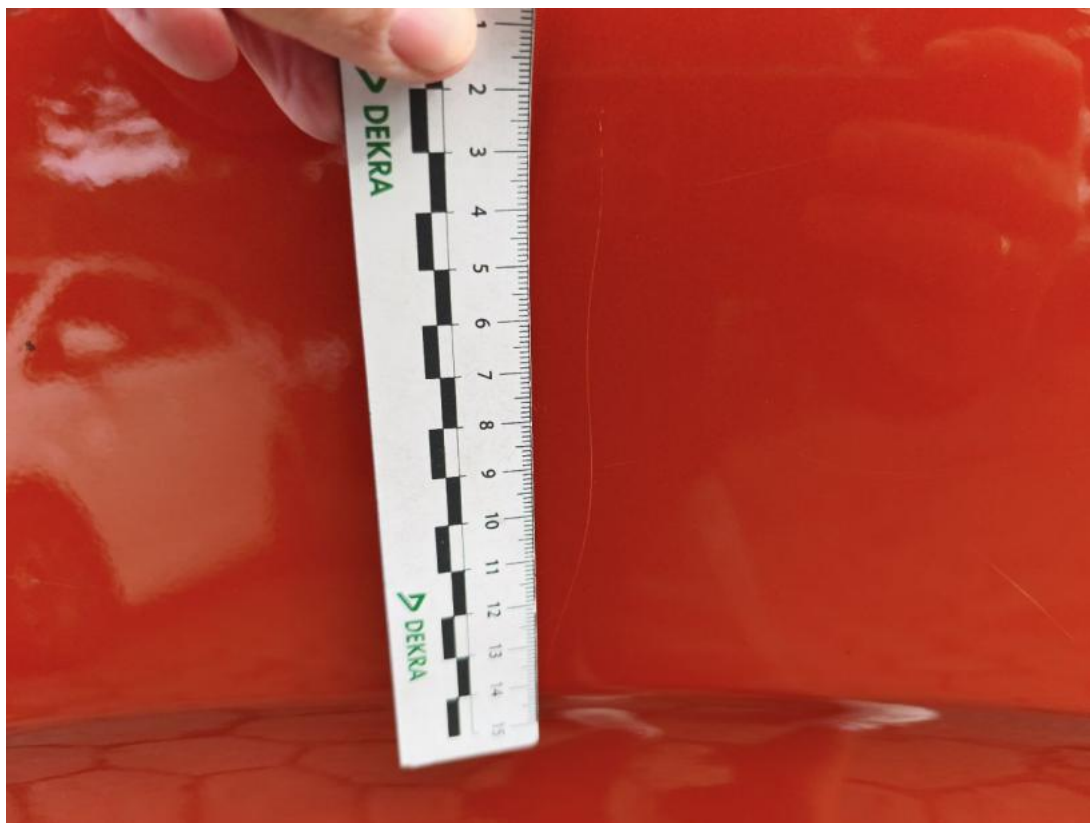

Fot. 77

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Listwa krawędzi błotnika tyl L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 82

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 84

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

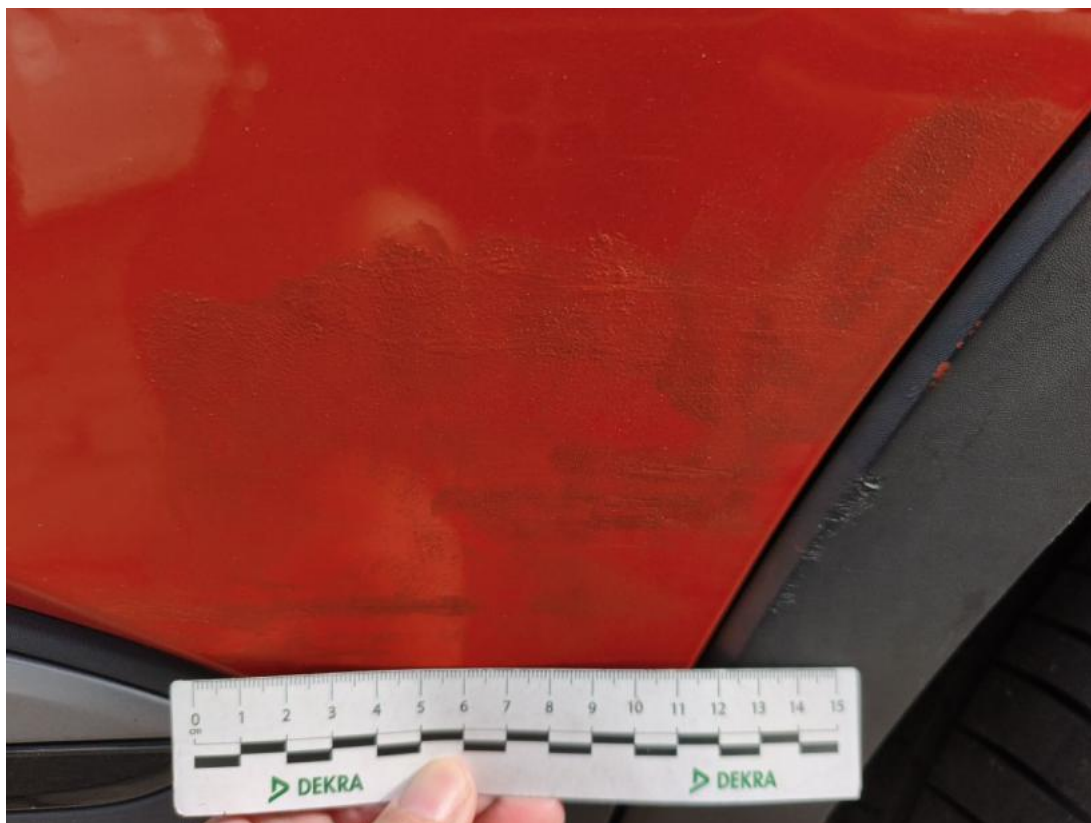

Fot. 85

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 86

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 88

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

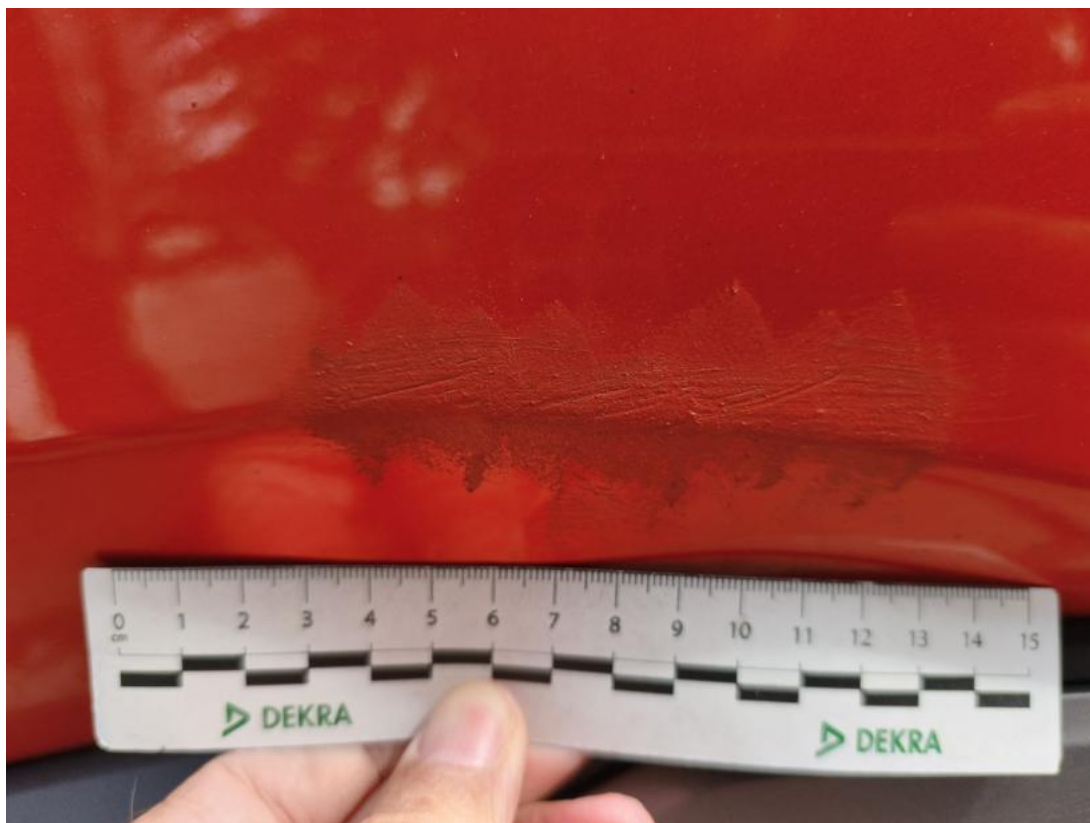

Fot. 89

Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 90

Drzwi tylne L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 92

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93


Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

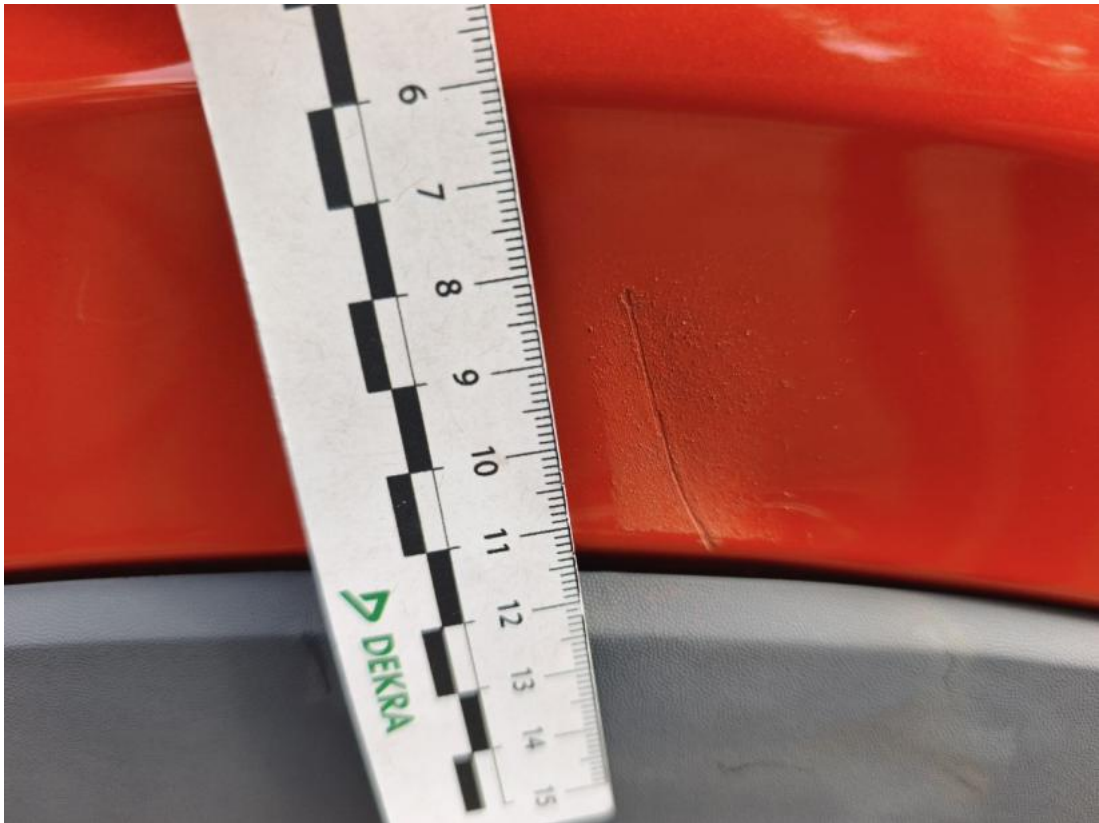

Fot. 95

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 96

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3