

Nr zlecenia: 28/29/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/29

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy		VIN: WMAN46ZZ4EY306287	
Marka:	MAN	Nr rejestracyjny:	GD997WC
Model pojazdu:	26.290 TGM E5 26.0t	Nr Info-Ekspert:	148-01983
Wersja:	26.290 BL	Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji		2013/11/27	
Data ważności badania technicznego		2026/11/05	
Rodzaj zabudowy		wywóz odpadów komunalnych	
Rodzaj kabiny		krótka (odchylana)	
Dop. masa całk. / Ładowność		26000 kg / 11600 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		3 / 6x2 / manualna	
Zawieszenie osi I / II / III		resory / poduszki / poduszki	
Rozstaw osi		4430 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		6871 ccm / 213kW (290KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		6 / rzędowy	
Norma spalin		E5	
Kolor powłoki lakierowej kabiny		biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	5	Obrotomierz
2	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem	6	System hamulcowy elektroniczny EBS

3 Hamulec silnikowy
4 Komputer pokładowy

7 Tachograf
8 Wspomaganie układu kierowniczego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*EVERGREEN 315/80 R22.5	11,0
Przednie prawe:	*EVERGREEN 315/80 R22.5	9,2
II Osi LZ:	*EVERGREEN 315/80 R22.5	16,0
II Osi LW:	*EVERGREEN 315/80 R22.5	16,0
II Osi PZ:	*EVERGREEN 315/80 R22.5	16,0
II Osi PW:	*EVERGREEN 315/80 R22.5	16,0
III Osi lewe:	*EVERGREEN 315/80 R22.5	13,9
III Osi prawe:	*EVERGREEN 315/80 R22.5	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTY RÓŻNE:

Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Paweł Słoma

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag
Ostatni zapisany przebieg w bazie z dnia: 05-11-2025 - 341144km

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Starcia powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Pęknięcia		
3	Drzwi boczne	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
4	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Ściana boczna tylna	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Ściana boczna tylna	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Ściana tylna		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Drzwi	L	115	
2	Ściana boczna	L	150	
3	Drzwi	P	99	
4	Ściana boczna	P	220	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, rozerwany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na rozładowany akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**

Brak tabliczki znamionowej, nr Viz ze względu na sposób parkowania nie został odczytany

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3

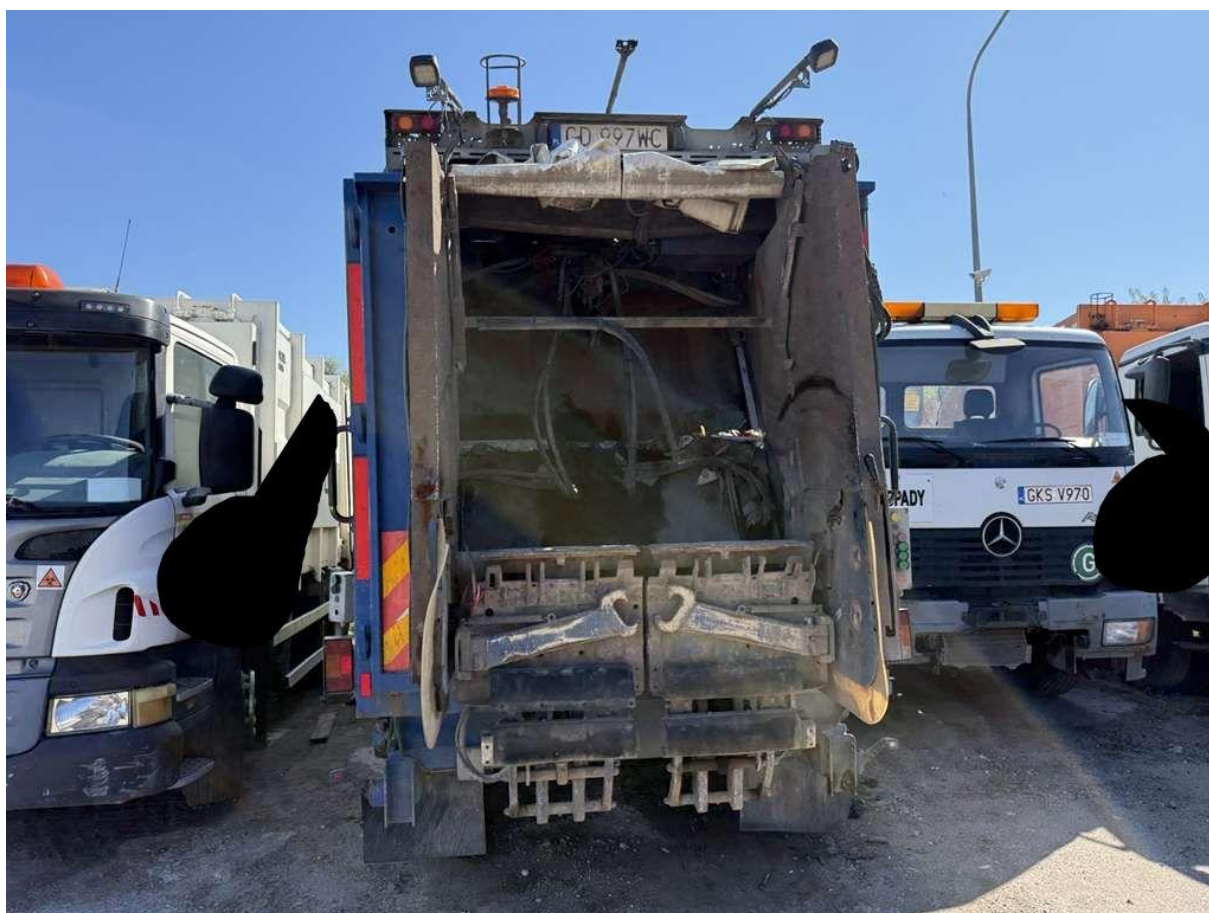

Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8

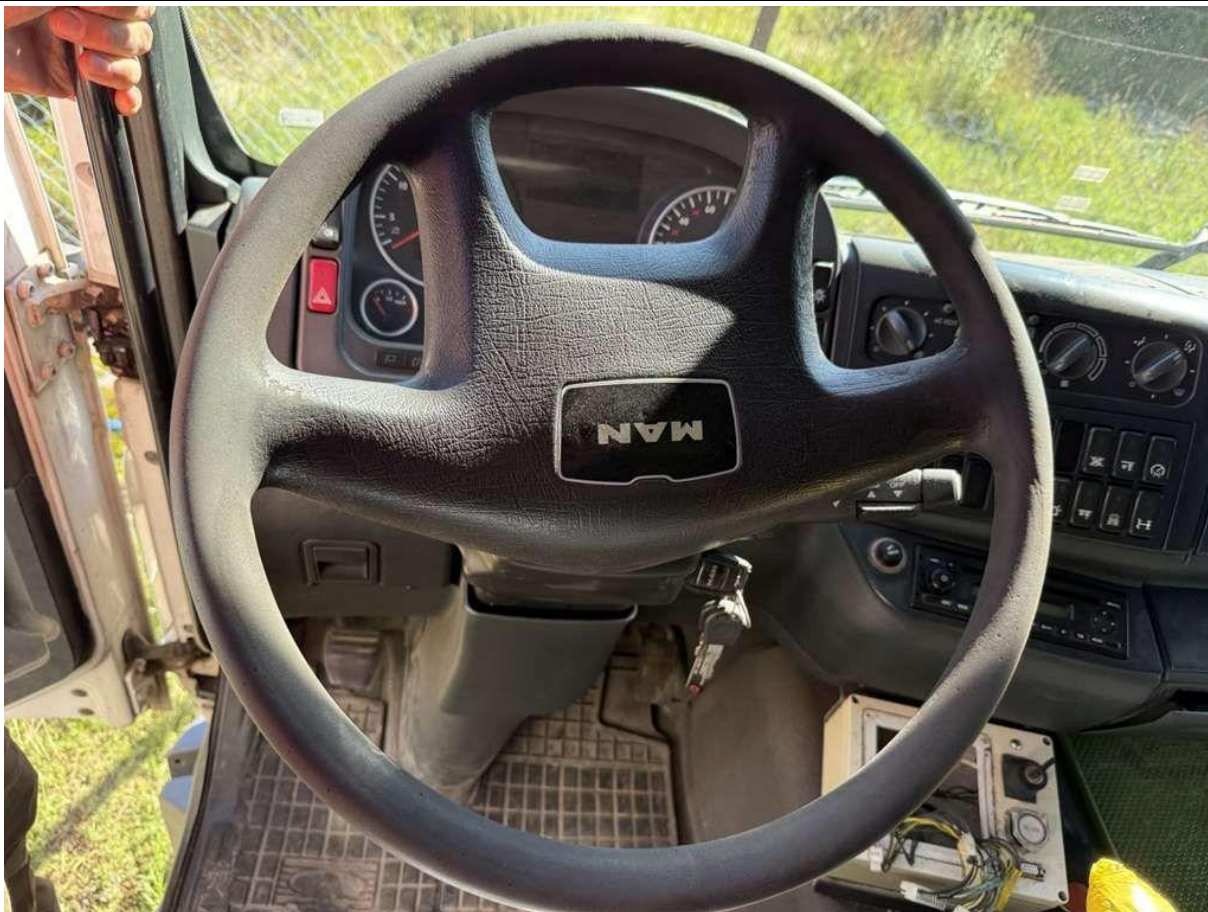

Fot. nr 9



Fot. nr 10

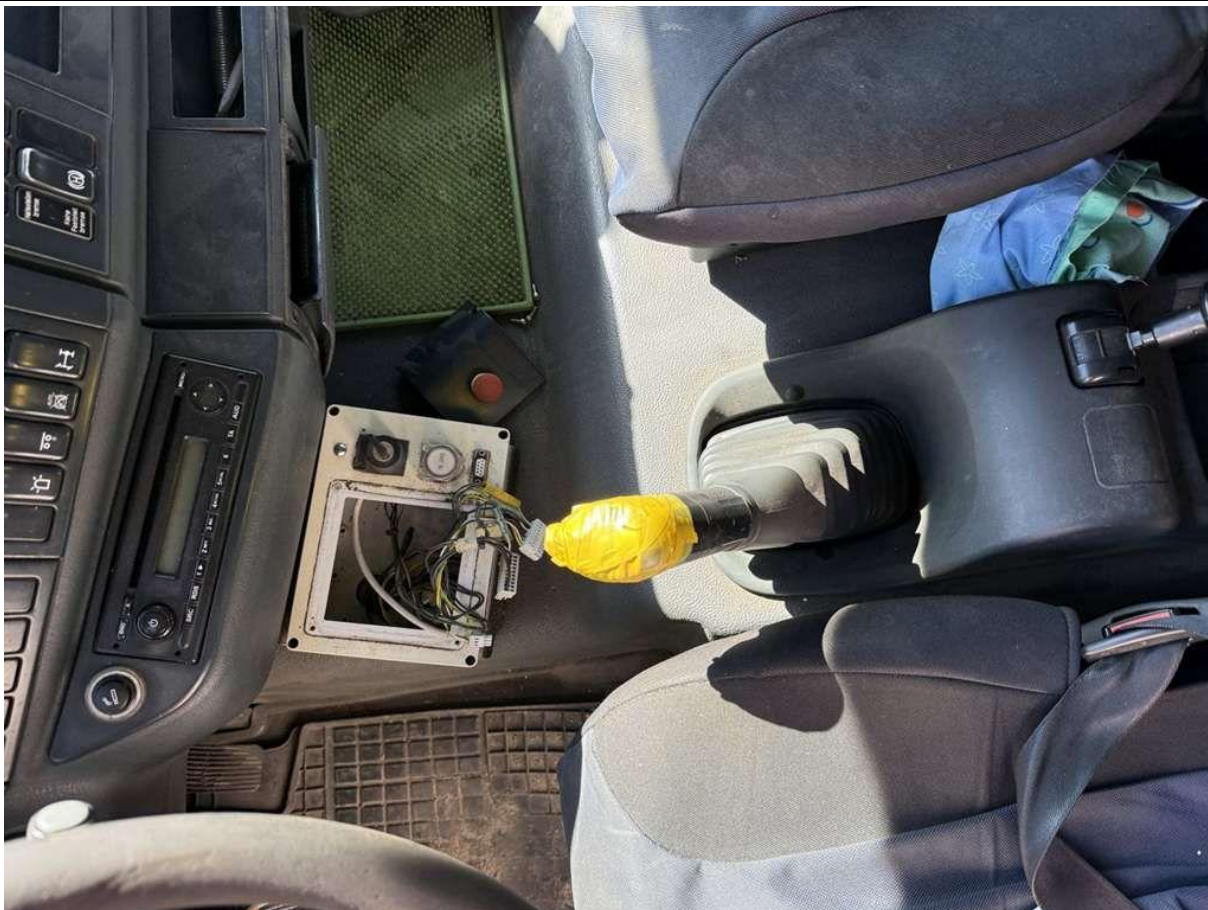

Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15

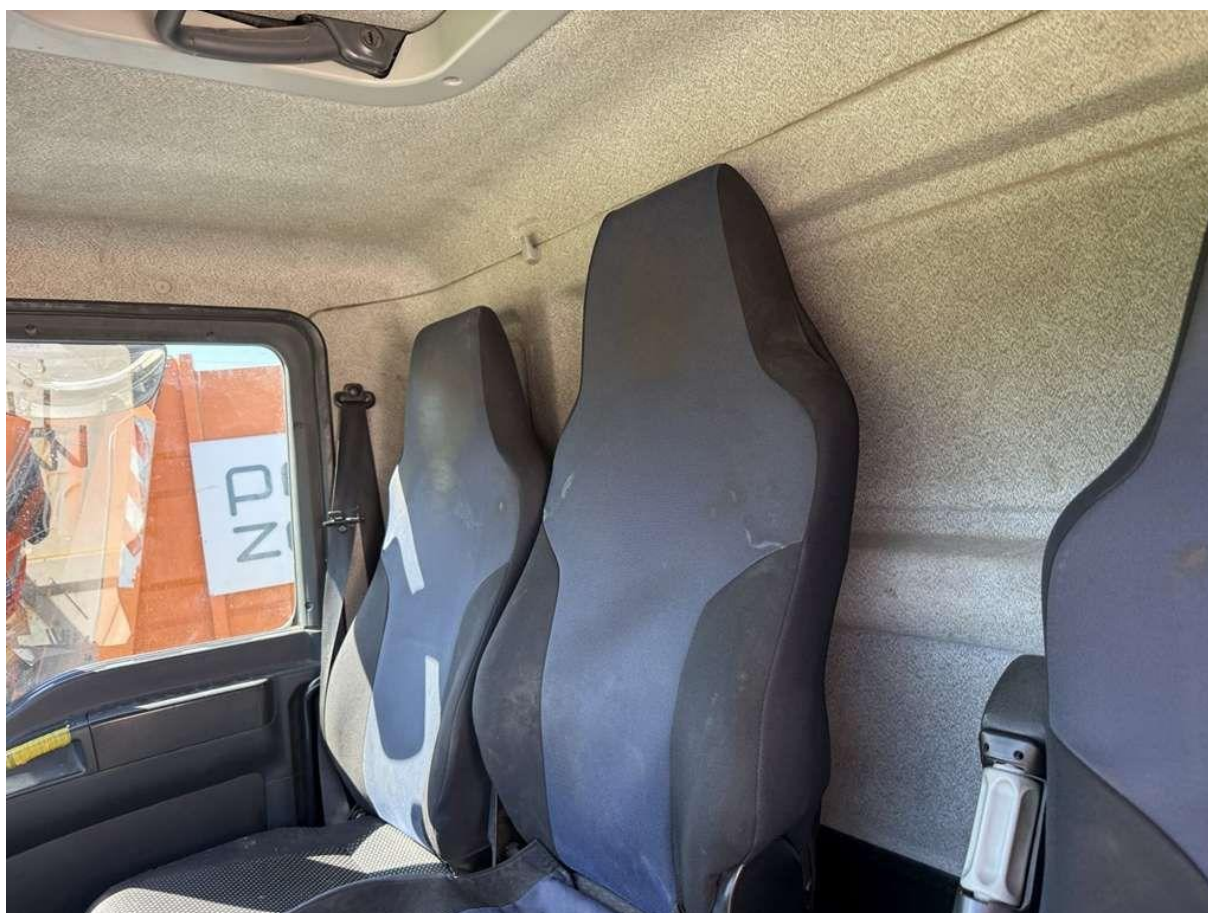


Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18

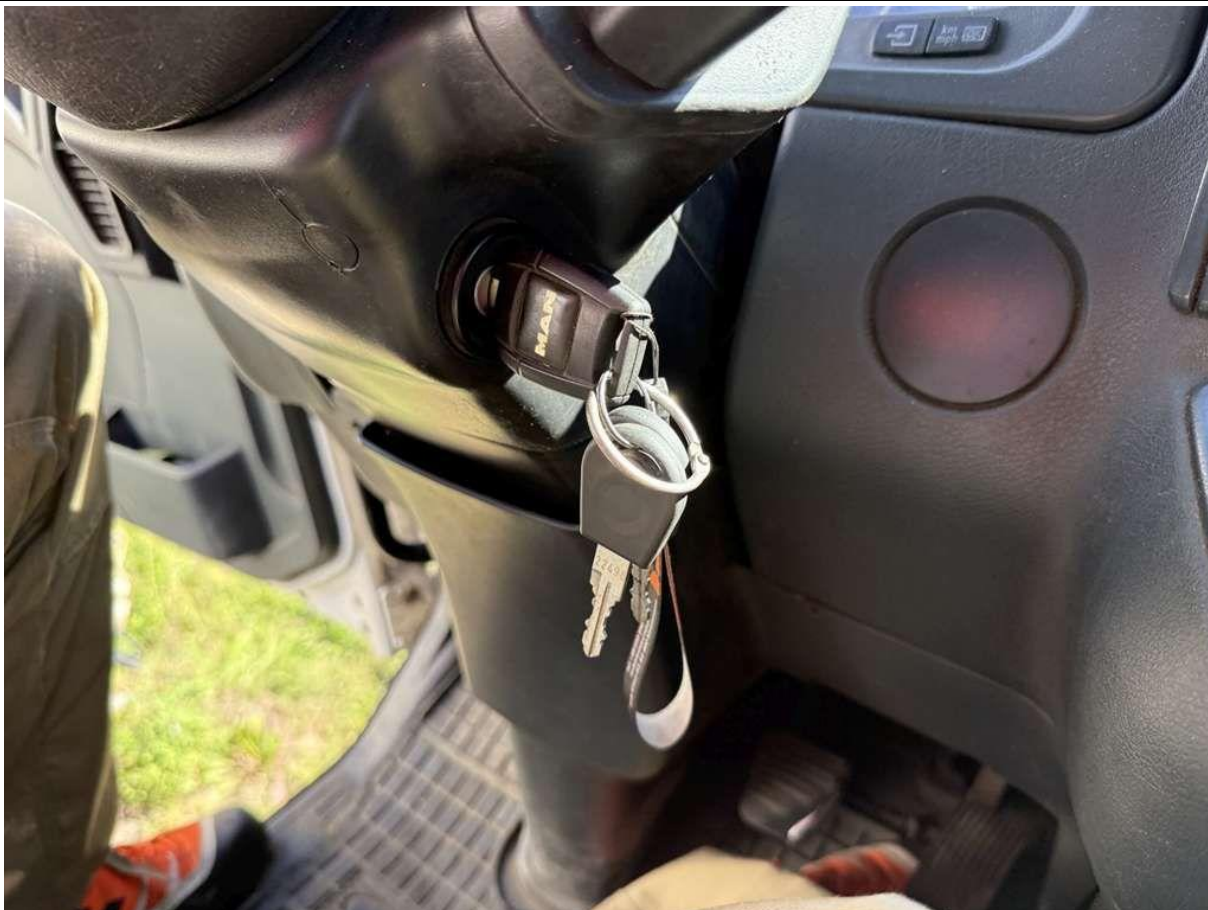

Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24

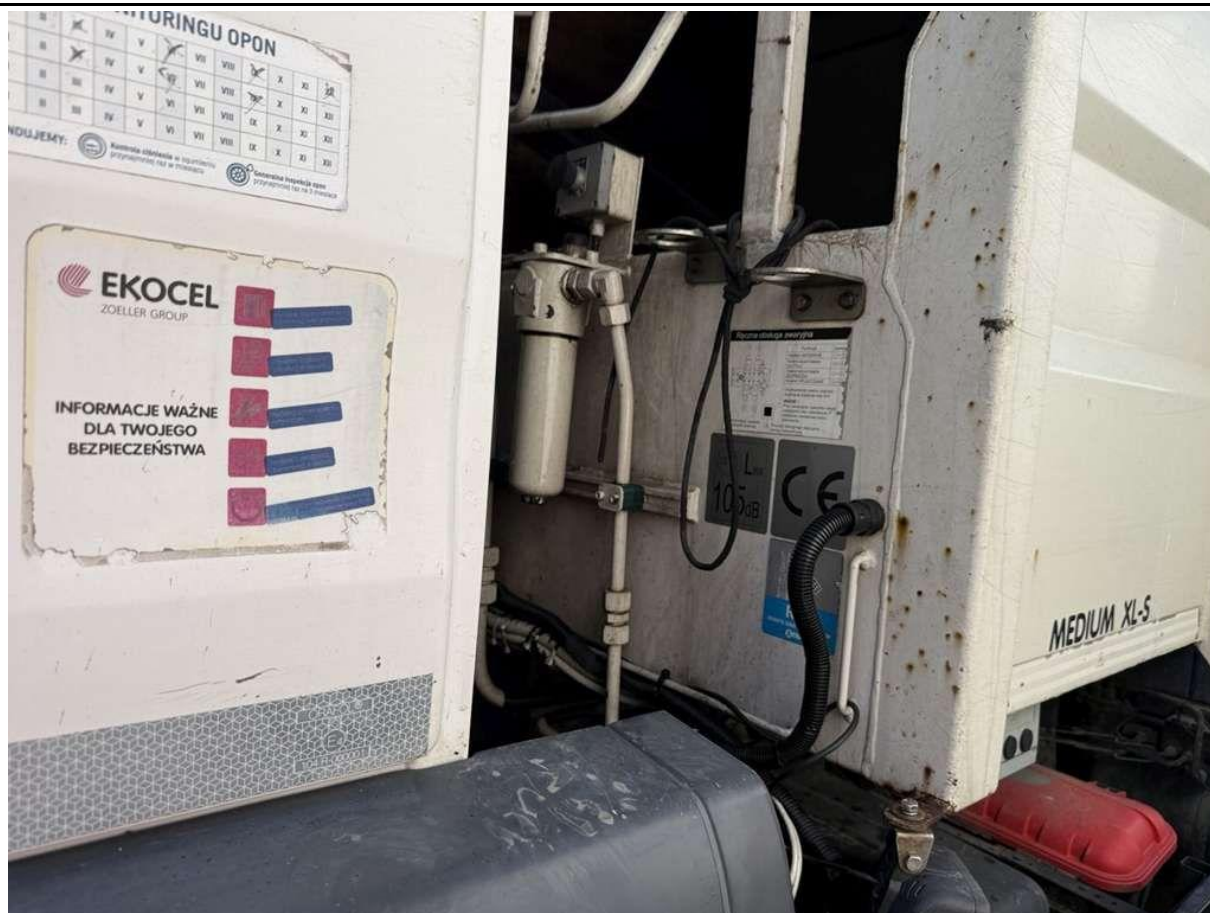


Fot. nr 25



Fot. nr 26

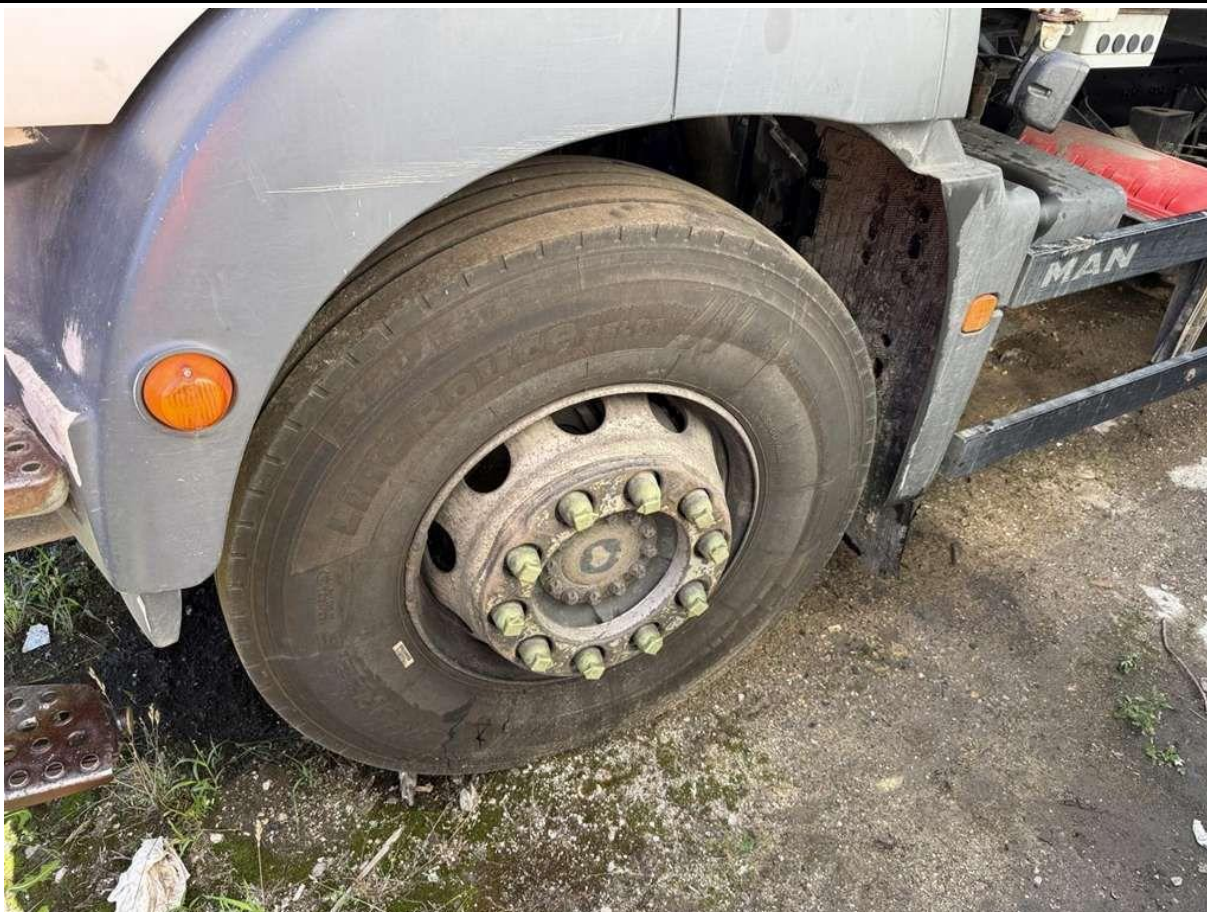

Fot. nr 27

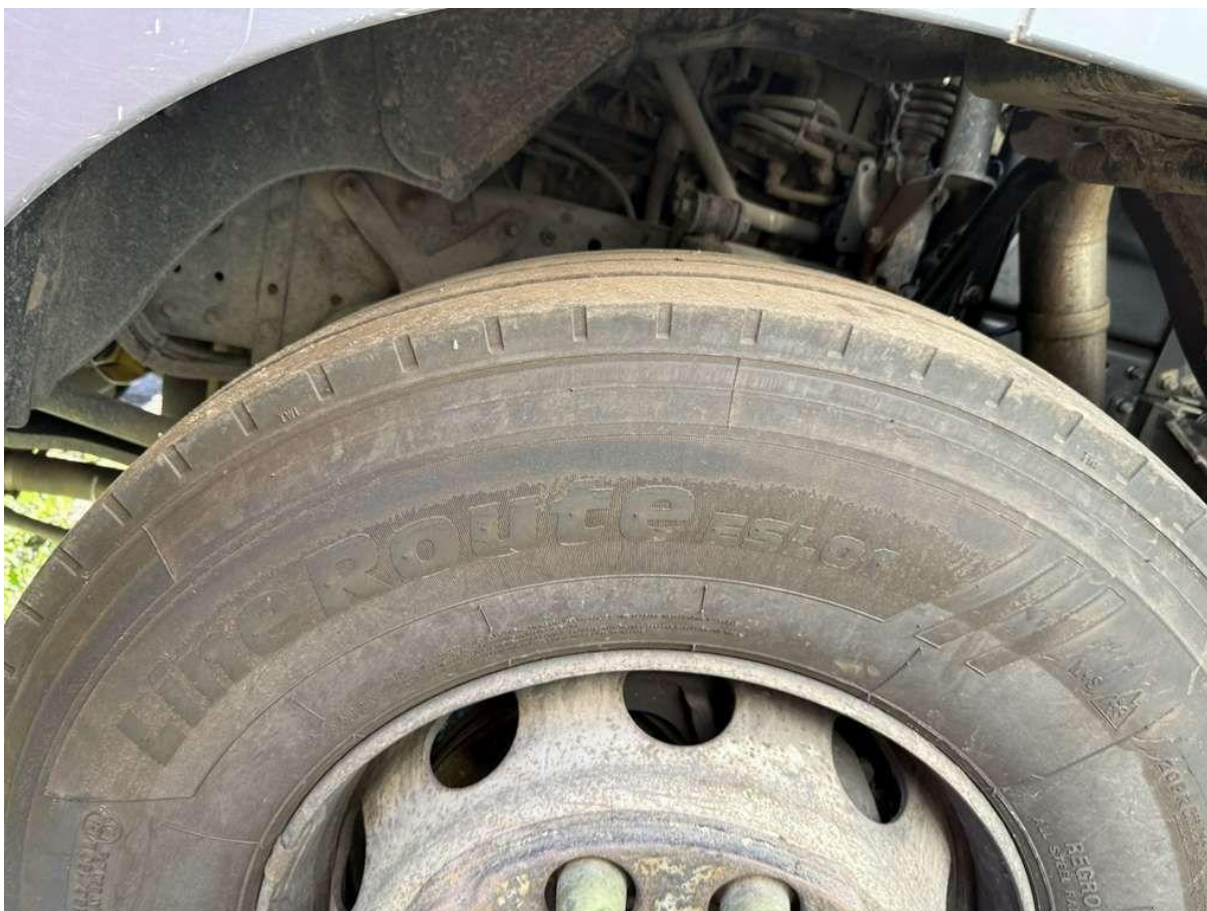

Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31

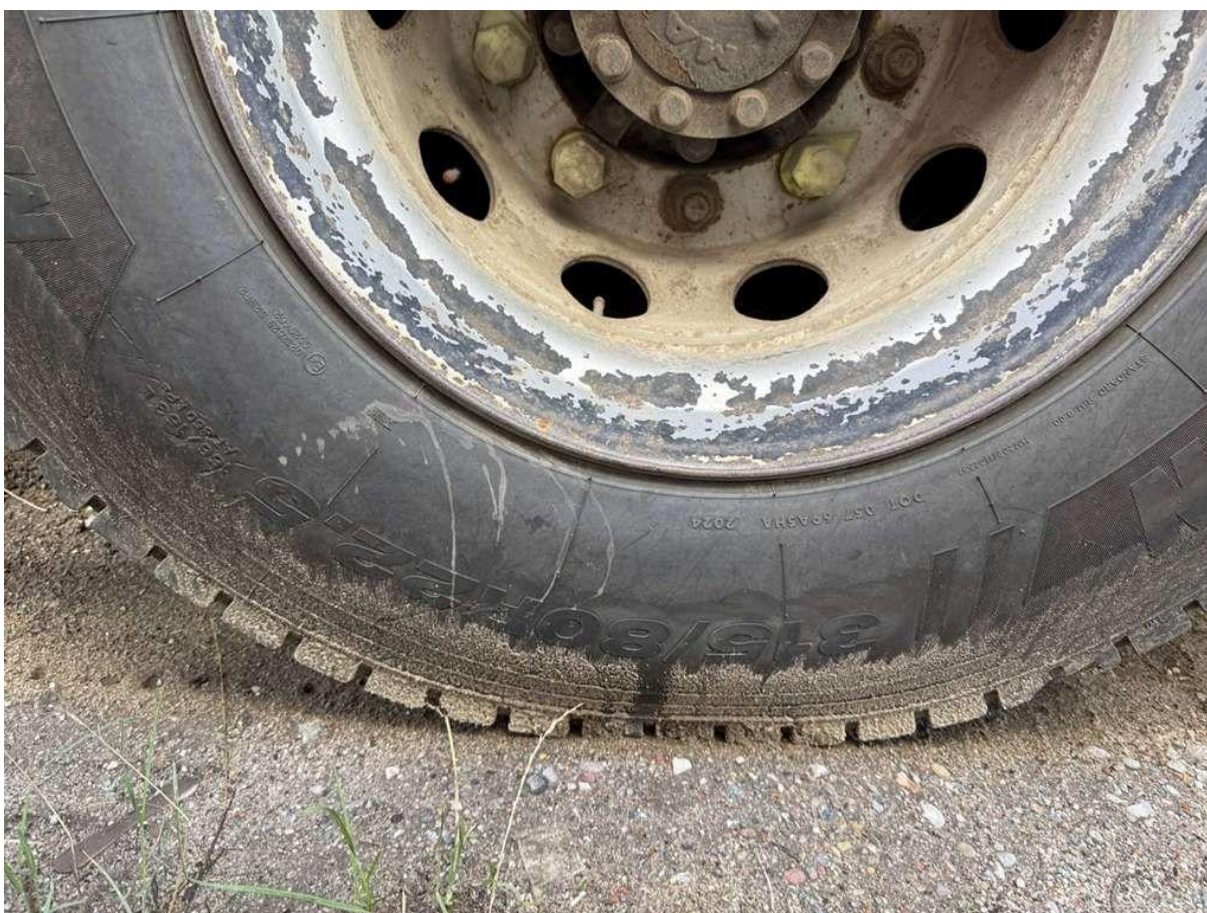

Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

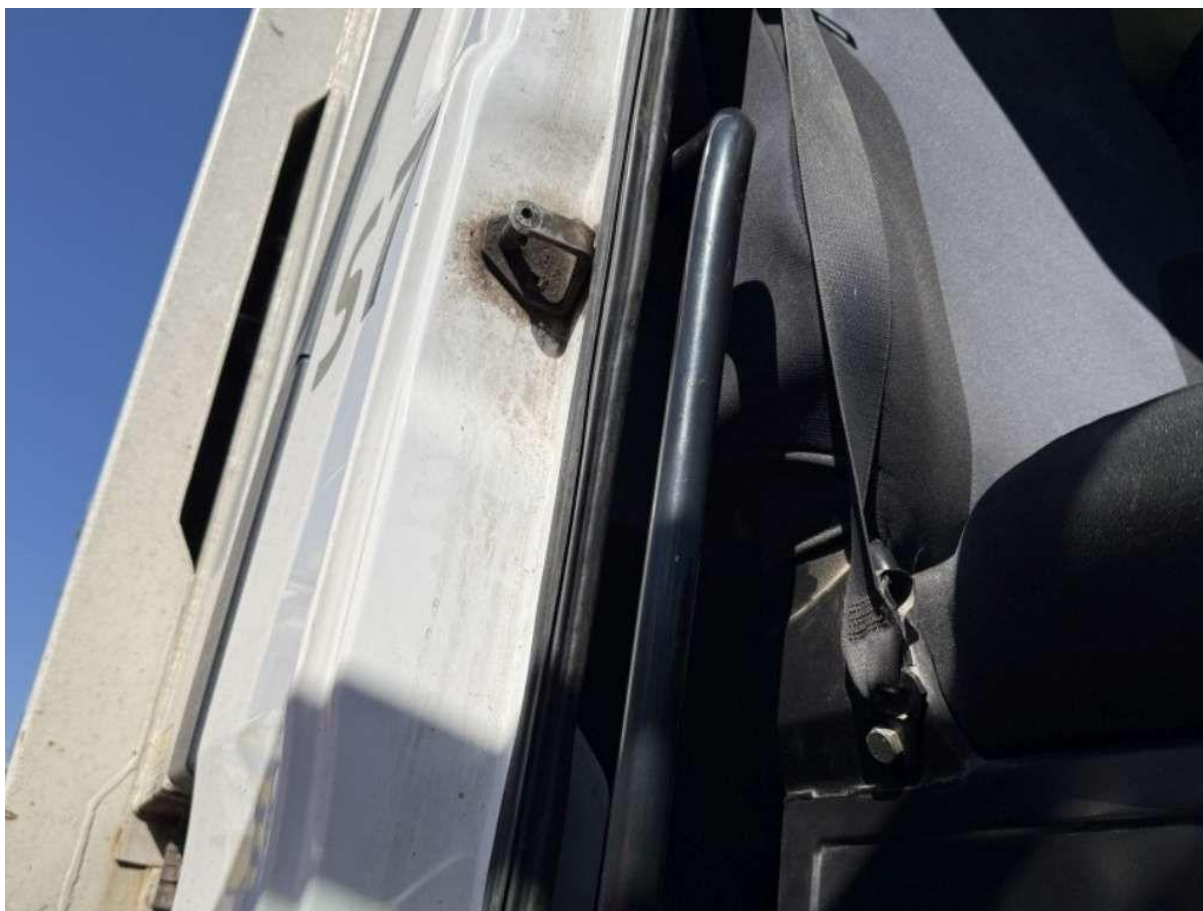

Fot. nr 40

Fot. nr 41Fot. nr 42

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu