

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	439789/8/26-9573	Data raportu	12-08-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	10-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69990/26/07/28	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EF5K8063730
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD2109W
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	163 360 km
Data 1. rej./rok prod.	17-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	16-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Oslona przeciw kamieniom boczna L	brak	WY	0.3
2	Oslona przeciw kamieniom boczna R	brak	WY	
3	Dywaniki podłogi komplet	przepalenie	WY	1.5
4	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Dach	ślady korozji	NA	0.5
6	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk, innewady powłoki lakierniczej	NA	0.5
7	Próg L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk		

9	Poszycie drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
10	Próg R	rysa/odprysk		
11	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

Pojazdu / ad przedażny	Dane pojazdu Model <i>Opel Astra</i> Numer identyfikacyjny pojazdu <i>W0VBD8ZF5K8063780</i> Typ silnika, numer silnika <i>A11P185PL8FX0030</i> Skrzynia biegów <i>MANUALNA</i> Kod koloru lakieru <i>GRAN</i> Kod wykończenia wnętrza <i>TARIE</i> Numer kluczyka <i>—</i>	Przygotował Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd Adres <i>MOTOR CENTRUM Sp. z o.o. ul. Mała 9 53-200 Kraków 41-88 00</i> Miejsowość i data <i>53-200 Kraków 41-88 00</i> Data rejestracji <i>—</i> Podpis i pieczęć (Autorizowany Dealer marki Opel) <i>Jacek Lewyński</i>	Potwierdzenie czynności serwisowych
przedspredazażny pojazdu wnienia, że samochód jest jakichkolwiek usterek, czeniem pojazdu Klientowi any jest przegląd ażny. poinformowany o i czynności serwisowych, u oraz sprawdzania i oraz otrzymał liście ności obsługowych w ładu przedspredazażnego.			Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej. Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi. Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są po- dane w Instrukcji obsługi. W przypadku pojazdów z silnikami benzynowymi oraz pojazdów zasila- nym gazem ziemnym (CNG) wymagają zatankowany zbiornik paliwa.

Książka serwisowa – dane

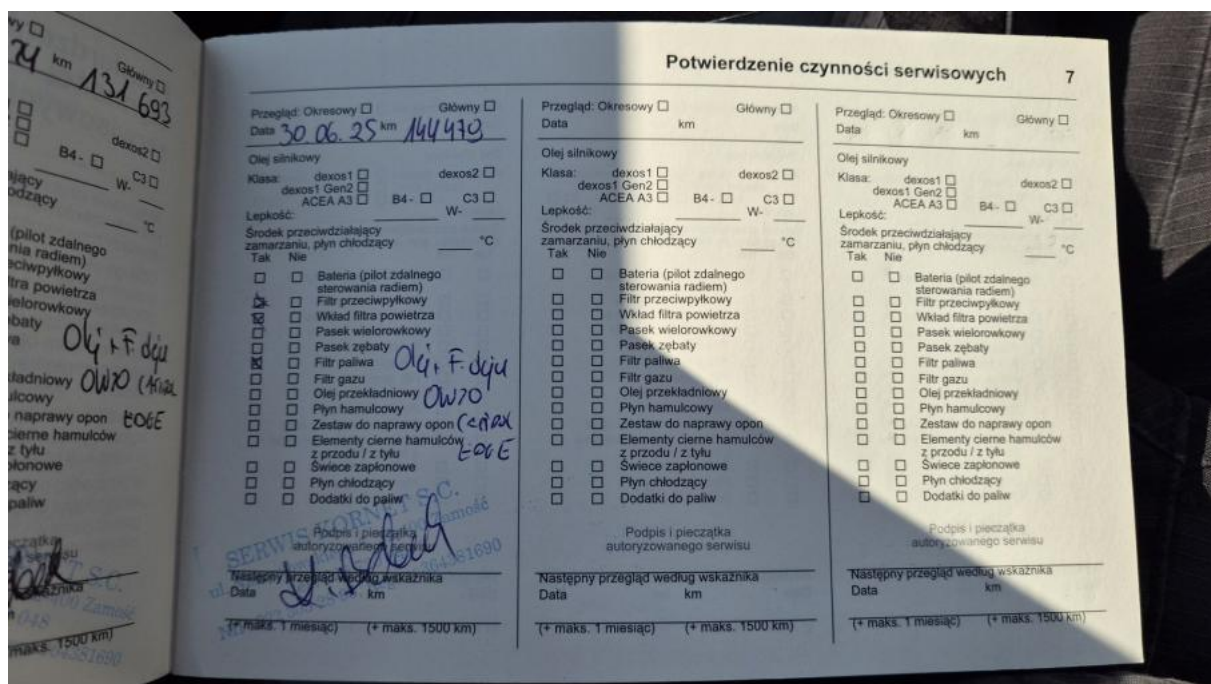

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - Inne 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Inne 2



Fot. 46

Dach() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 52

Wykładzina podłogi - Inne 1