

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220154/8/26-11401	Data raportu	06-08-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69519/26/07/27	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZAUZLP538901
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VII Varia...
Typ, wersja	Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline
Numer rejestracyjny	PY49481
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/85 kW
Stan licznika	185 502 km
Data 1. rej./rok prod.	14-01-2020/2019
Data nast. bad. techn.	29-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Czujnik ciśnienia w oponach, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Elementy dekoracyjne wnętrza - New Brushed Dark Metal, Felgi aluminiowe 16 Toronto z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w skórze, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Konsola środkowa Polar Night Black, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika, Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX, Relingi dachowe - czarne, Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany, System Start/Stop, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Zoom/Merlin, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe - dojazdowe 16, Lakier metalik, Pakiet business, Klimatyzacja automatyczna

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, QUADRAXER	205/55 16 91H	5,5 mm
	lewe	KLEBER, QUADRAXER	205/55 16 91H	6,5 mm
tylna	prawe	KLEBER, QUADRAXER	205/55 16 91H	7,6 mm
	lewe	KLEBER, QUADRAXER	205/55 16 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200
3	Słupek środkowy lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Drzwi przednie prawe	150 - 200
6	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi/kłapy	rozerwanie	WY	0.4
2	Podsufitka	rozerwanie	WY	2.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wady lak., rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Rama drzwi, przód R	wady lak., rysa/odprysk	NA	0.5
5	Błotnik tylny R	wady lak., wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
6	Pokrywa tylna	ślady korozji	NA	0.5
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
11	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
13	Konsola pokrywy dachu	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

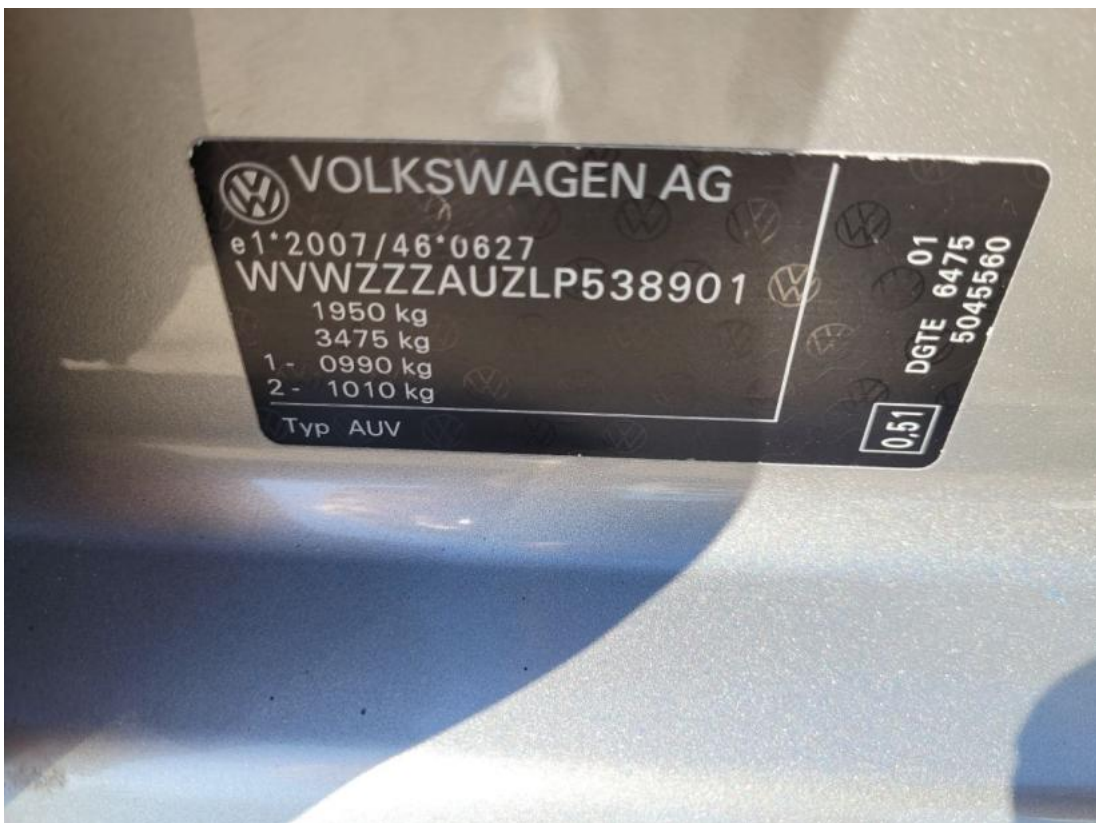

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje

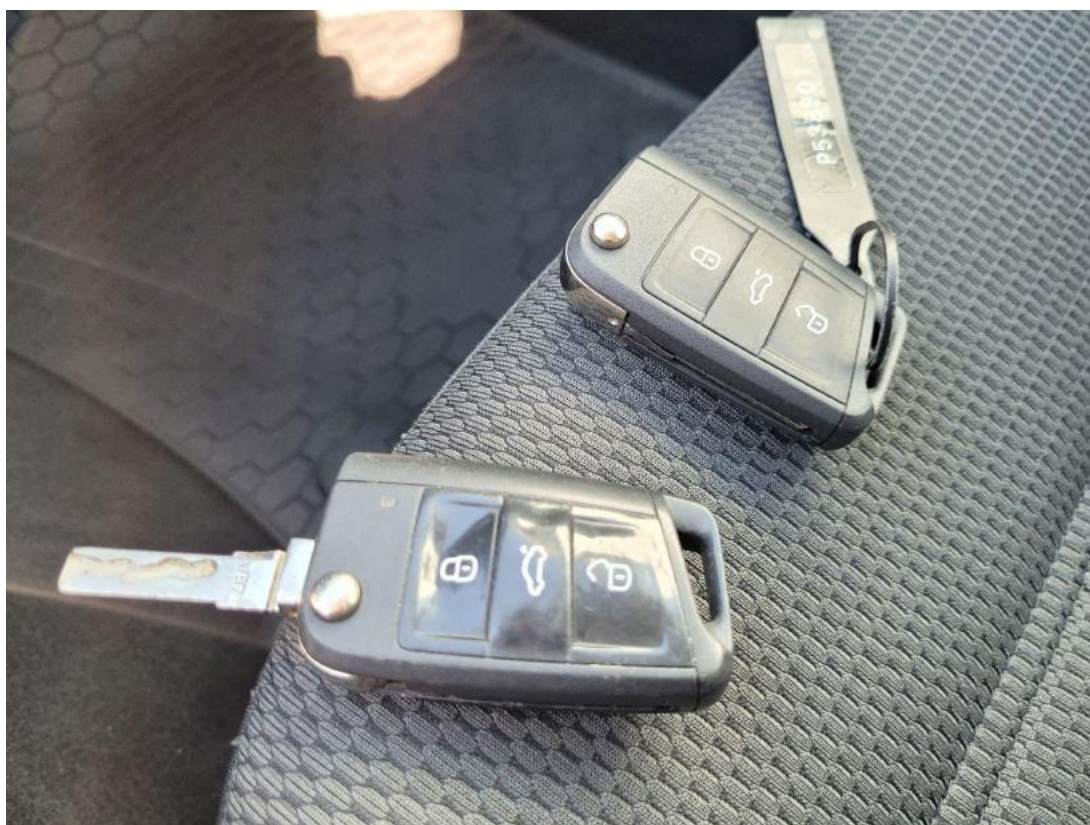

Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40


Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

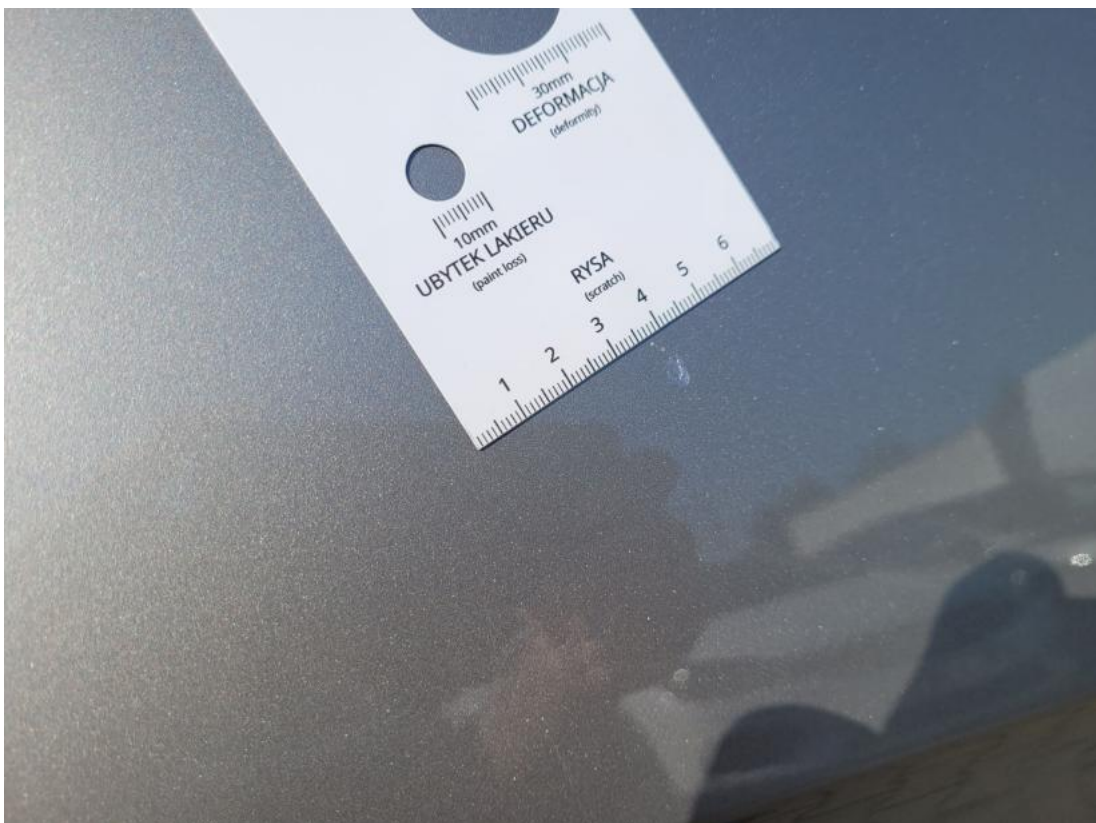

Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Słupek przedni P - Inne 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2

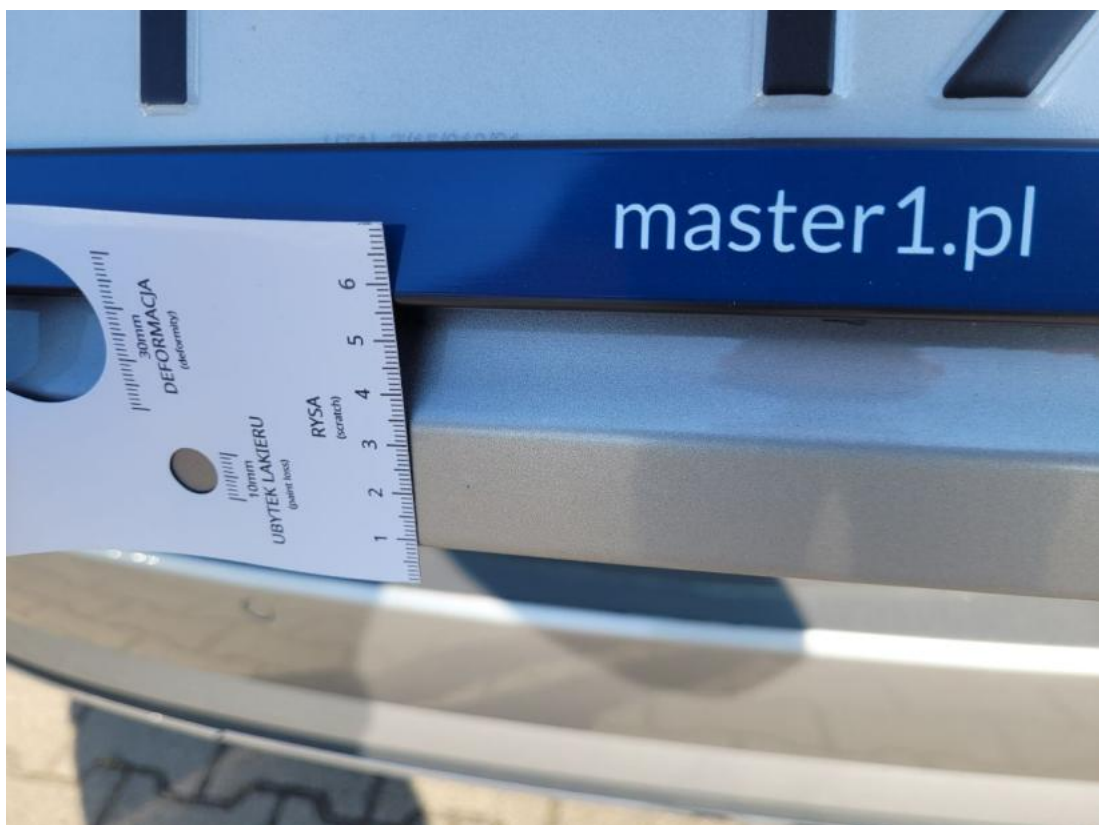

Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1