

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12924/8/26-15201	Data raportu	05-08-2026
Rzeczoznawcy	Szymon Jankowiak (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	29-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/67225/26/07/20Miejsce oględzin		
	ul. Kruszcowa 4/9, 70-730 Szczecin , 70...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFE00860853448
Marka, model	RENAULT Kadjar 15-18
Typ, wersja	Kadjar 1.5 dCi Energy Adventu...
Numer rejestracyjny	GD9C286
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/81 kW
Stan licznika	246 103 km
Data 1. rej./rok prod.	15-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	16-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagający nagłe hamowanie, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźźwiowego, Hamulec postojowy - automatyczny, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Osłony przedniej i tylnej części podwozia w kolorze czarnym, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód, Przedni podłokietnik, Radio z DAB/USB/Jack/Bluetooth/wyświetlacz kolorowy, System Extended Grip + opony całoroczne Mud&Snow, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Szyby przednie i tylne, elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Multimedia, Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy z czujnikiem deszczu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SNOW	215/60 17 96H	7,2 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	215/60 17 96H	7,2 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	215/60 17 96H	7,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	215/60 17 96H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika R	zarysowanie	WY	0.3
2	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru	NA	
3	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	inne	NA	

5	Próg L	liczne, zarysowanie	NA	
6	Próg R	zarysowanie	NA	
7	Zderzak, róg R	zarysowanie	NA	
8	Pokrywa tylna	wgniecenie	NA	1.2
9	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
10	Oslona lusterka zew. kpl.	zarysowanie		
11	Blotnik tylny L	odpryski lakieru		
12	Tarcza koła aluminiowa tył L	inne		
13	Tarcza koła aluminiowa tył R	inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

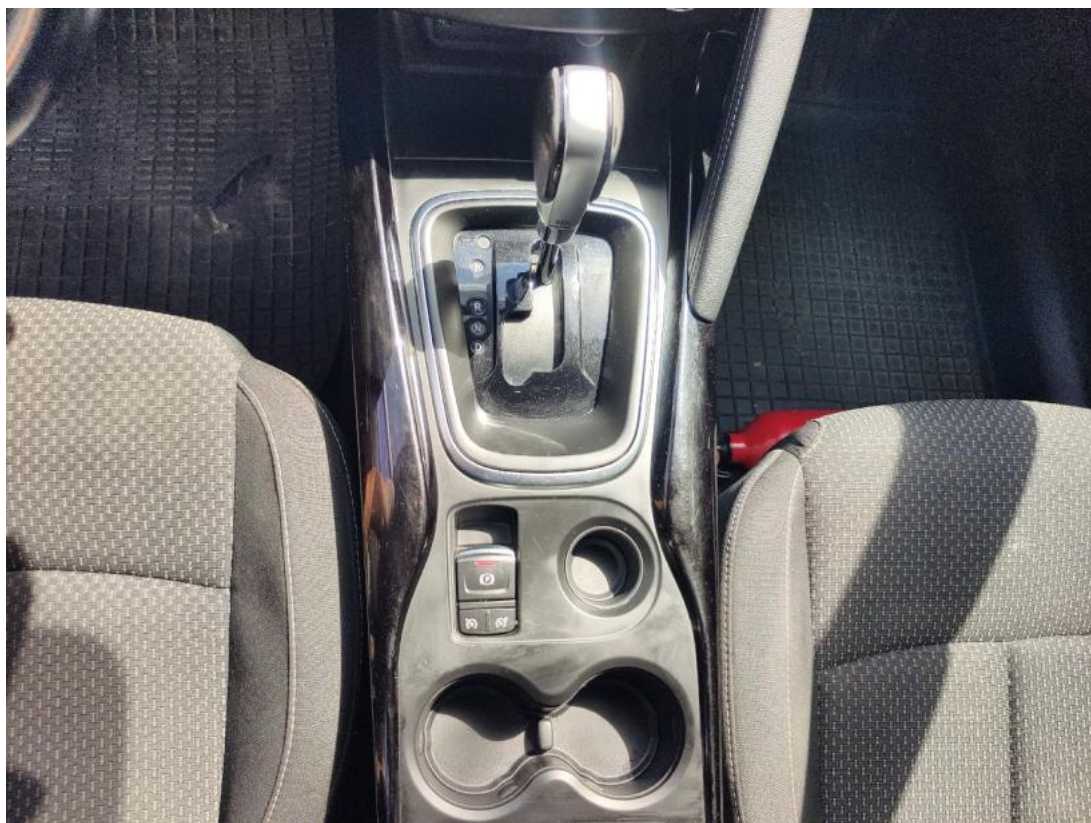

Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

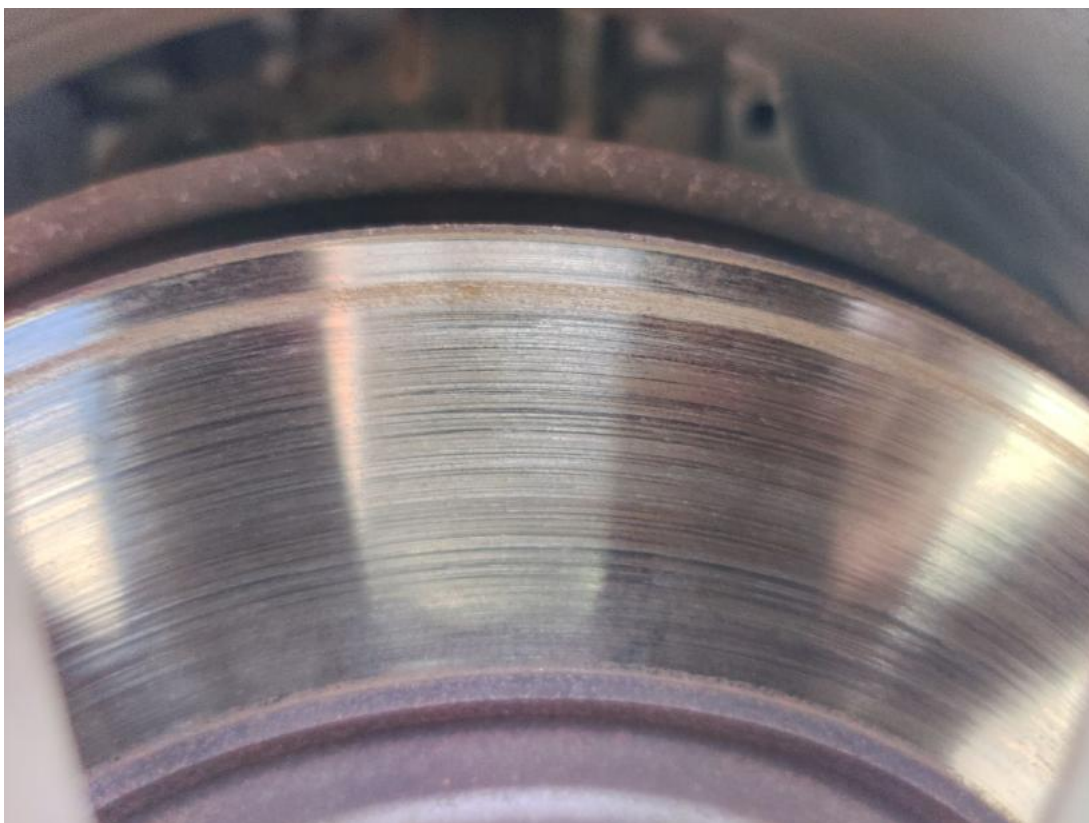

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

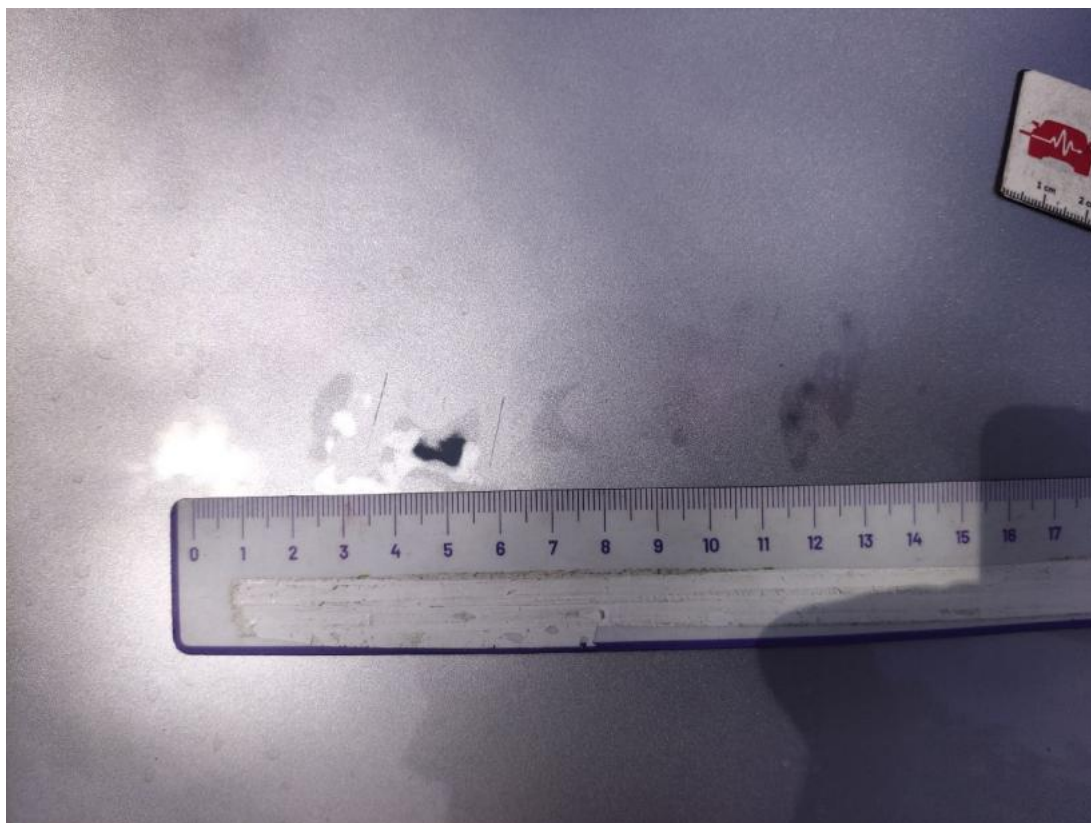

Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46


Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz P - zdjęcie pogładowe 1

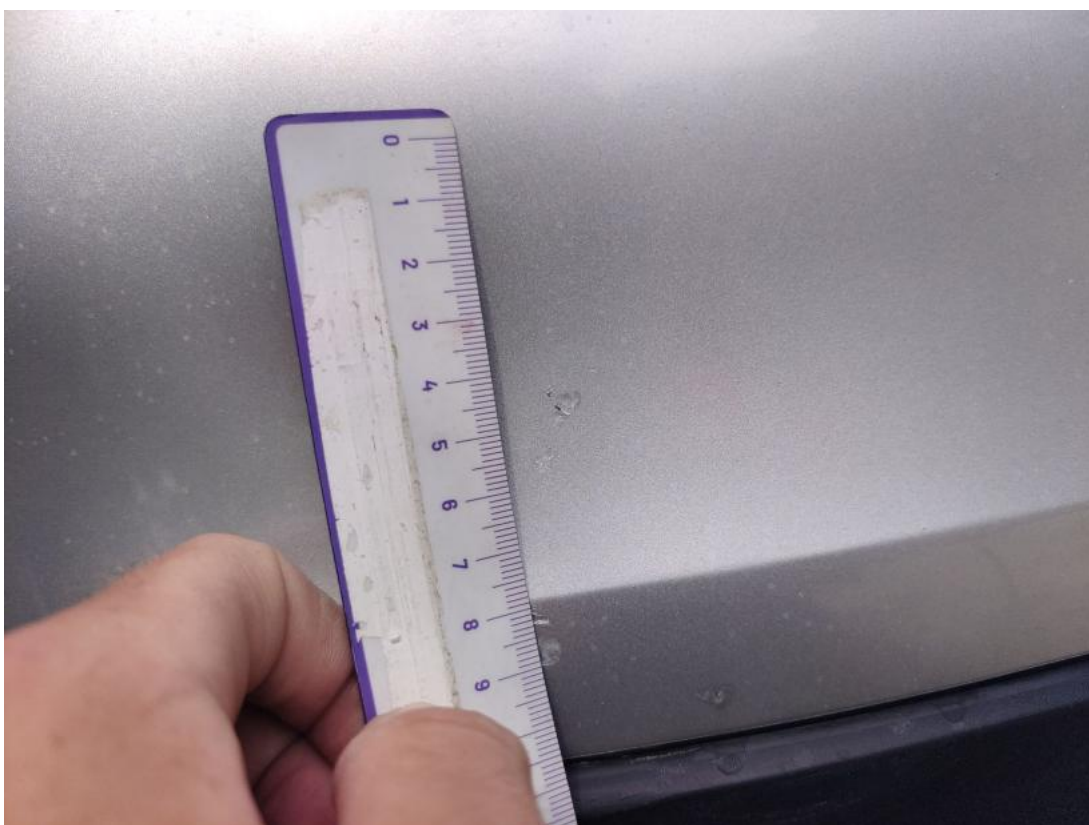

Fot. 48

Zderzak przedni cz P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

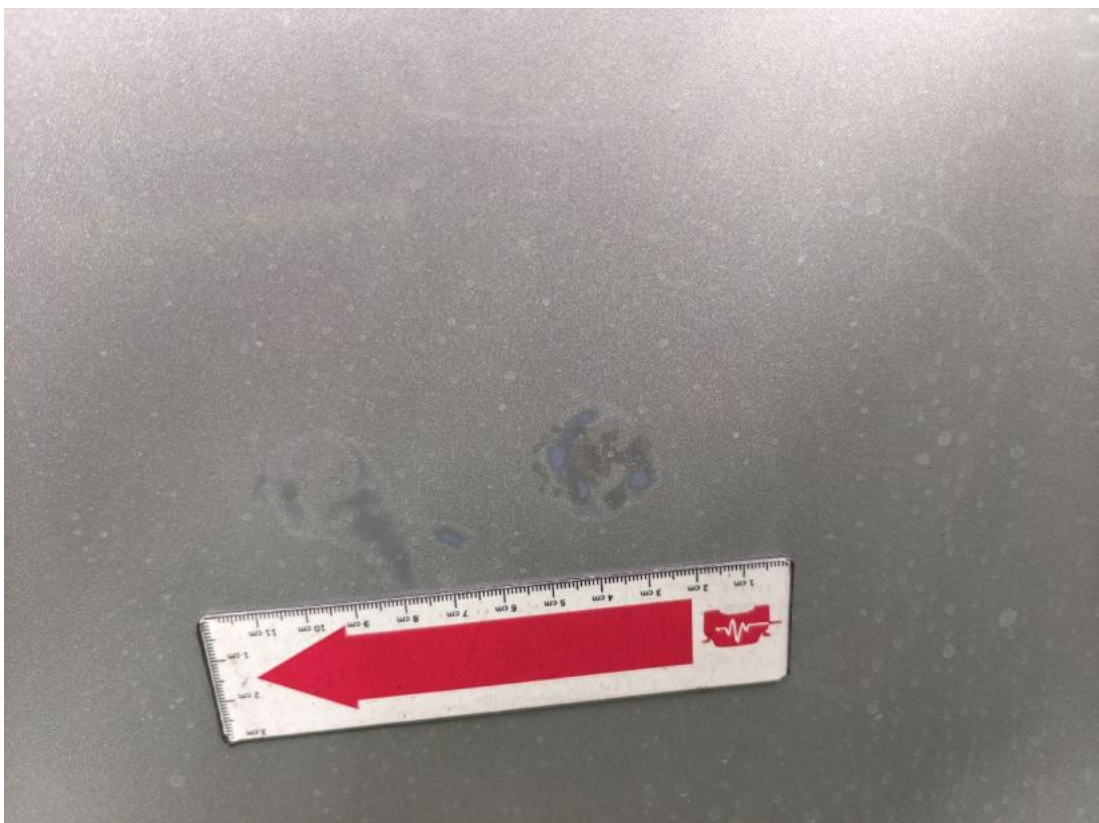

Fot. 56

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna P - Inne 1



Fot. 64

Felga aluminiowa tylna P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Felga aluminiowa tylna P() - Inne 3



Fot. 66

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

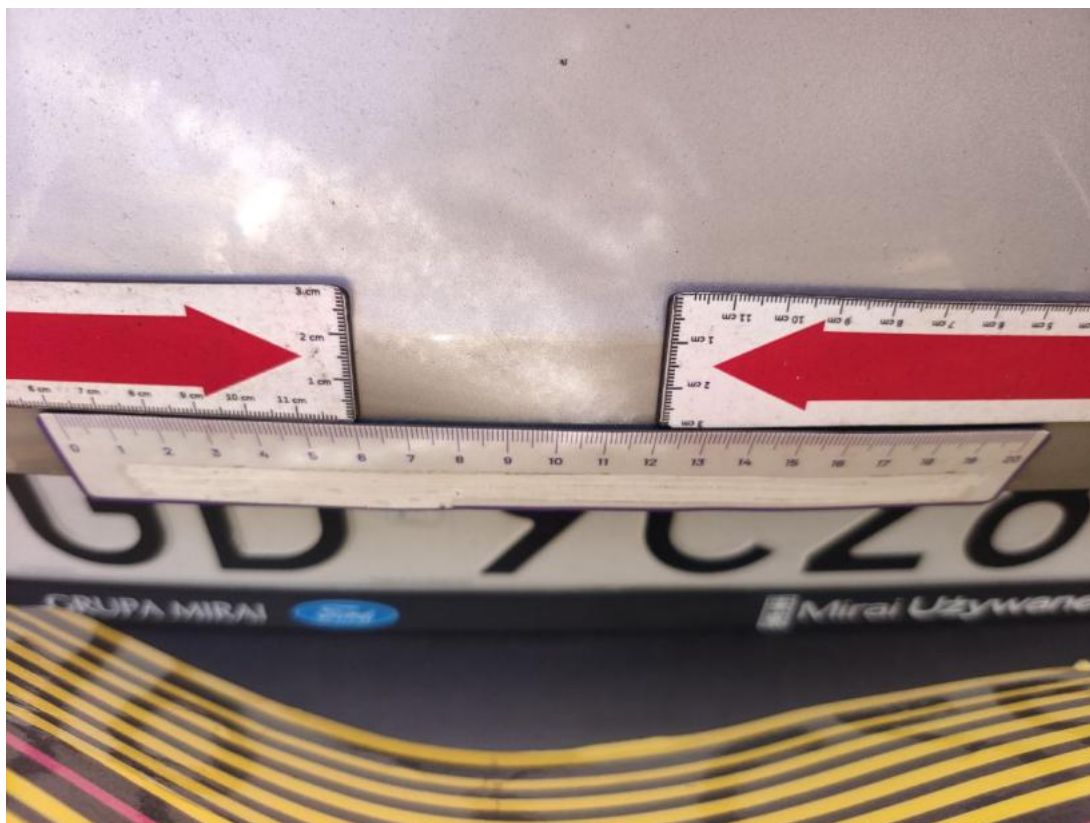

Fot. 67

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70


Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

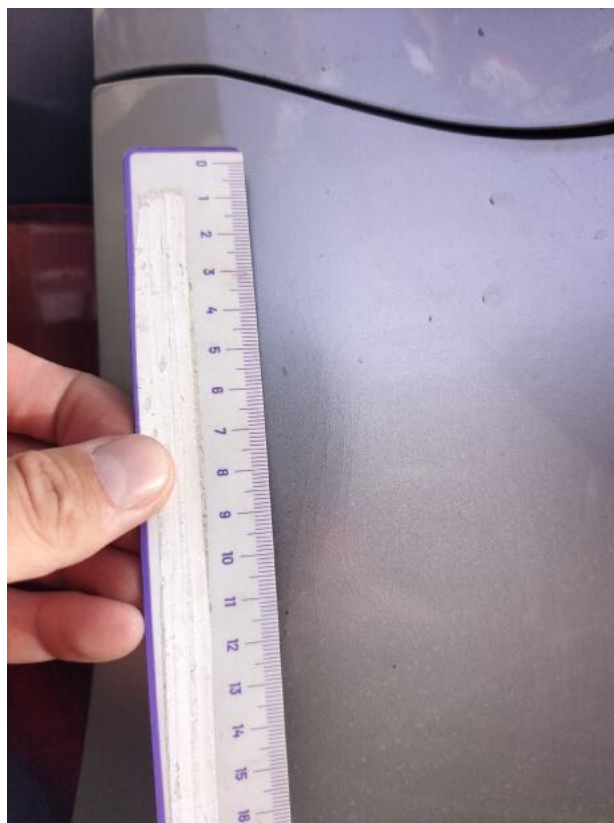

Fot. 72

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 78

Felga aluminiowa tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga aluminiowa tylna L - Inne 2



Fot. 80

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Próg L - Rysa/odprysk 2