

Nr zlecenia: 145/03/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/03

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	W1V9071351N216978
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	GDA77097
Model pojazdu:	317 Sprinter CDI MR`18 E6 3.5t	Nr Info-Ekspert:	022-11784
Wersja:		Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	439290 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/01/05		
Data ważności badania technicznego	2027/12/30		
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończę		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 627 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Rozstaw osi	4325 mm		
Oznaczenie silnika	MU5		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1950 ccm / 125kW (170KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	System Eco Start/Stop
2	Asystent wiatru bocznego	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Filtr paliwa z separatorem wody	21	System hamowania awaryjnego BAS
4	Fotel kierowcy z pełną regulacją	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Głośniki	23	System połączenia alarmowego

6	Immobilizer	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Koło zapasowe	25	Światła do jazdy dziennej
8	Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy	26	Światła mijania włączane automatycznie
9	Moduł komunikacyjny z kartą SIM	27	Światła stop adaptacyjne
10	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	28	Światła z regulacją kąta pochylenia
11	Obrotomierz elektroniczny	29	Tarcze kół stalowe 16"
12	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	30	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
13	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
14	Przygotowanie do montażu modułu PSM	32	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Przygotowanie do montażu radia	33	Wyłącznik awaryjny akumulatora
16	Radio cyfrowe DAB	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Radio MB Audiosystem	35	Zbiornik paliwa 65l
18	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 2 Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna
- 3 Podłokietnik fotela kierowcy
- 4 Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 235/65 R16 115/113R TRANSPRO 2	6,2
Przednie prawe:	*KLEBER 235/65 R16 115/113R TRANSPRO 2	6,7
Tylne lewe:	*KLEBER 235/65 R16 115/113R TRANSPRO 2	6,5
Tylne prawe:	*KLEBER 235/65 R16 115/113R TRANSPRO 2	5,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA ZMIANĘ WYPOSAŻENIA KABINY KIEROWCY	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta "Ryzyko uszkodzeń dodatkowych" została zastosowana z powodu braku możliwości weryfikacji przestrzeni ładunkowej oraz problemu dotyczącego sprzęgła.

W pojeździe zamontowano podest ruchomy:

Typ: DHLM.08

Wytwórca: DHOLLANDIA N.V.

Numer ewidencyjny:

Numer fabryczny: 2209299

Rok budowy: 2022

Udźwig: 0.750t

Nie okazano dokumentacji UDT windy załadowniczej, brak numeru ewidencyjnego urządzenia UDT na windzie załadowniczej, brak naklejki z terminem następnego badania.

Oględziny wykonał: Bartosz Kaśków

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

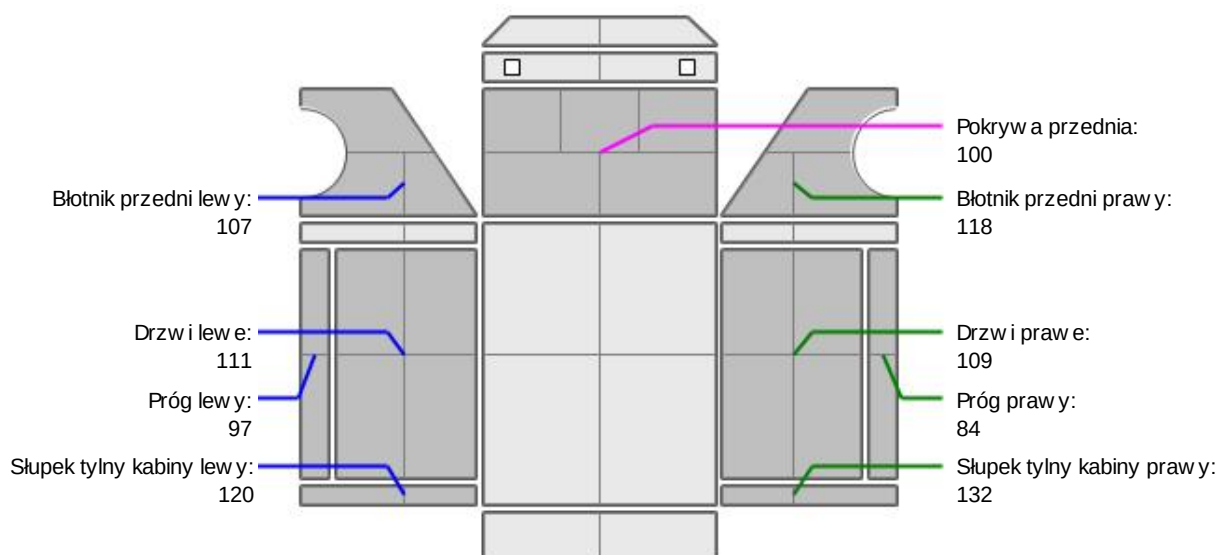

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Błotnik przedni	L	107	
3	Próg	L	97	
4	Drzwi	L	111	
5	Słupki tylne kabiny	L	120	
6	Błotnik przedni	P	118	

7	Próg	P	84	
8	Drzwi	P	109	
9	Słupki tylny kabiny	P	132	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty, zdeformowany, zarysowany		
2	Lampa kierunkowskazu boczno	P	Przecieki wody		
3	Światła p/mgielne przednie	P	Brak obudowy		
4	Szyba przednia		Pęknięcia, zarysowana		
5	Światło przednie	L	Nie działa		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Brak obudowy prawej fotela, przepalone poszycie	poplamiony	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

Aktywny komunikat:

- AiR BAG usterka przód prawa strona zjedź do serwisu
- Lewe światło
- Przegląd B za 564 dni
- Filtr cząstek stałych stopień obciążenia 28%



NADWOZIE ŁADUNKOWE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Ściana boczna	L	Ślady po naprawie plandeki		
2	Ściana boczna	P	Ślady po naprawie plandeki		
3	Ściana tylna		Przecięta plandeka		

Przestrzeń ładunkowa :

Brak możliwości oceny wnętrza zabudowy - do całkowitego otwarcia windy konieczne otwarcie plandeki na wysokości pow. 3m.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Podczas ruszania i jazdy słychać ponadnormatywny dźwięk ze skrzyni biegów oraz odczuwalne wibrację na pedale sprzęgła.
Konieczna weryfikacja serwisowa |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Krajowy

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

Odczytany z drogomierza

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie

wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7

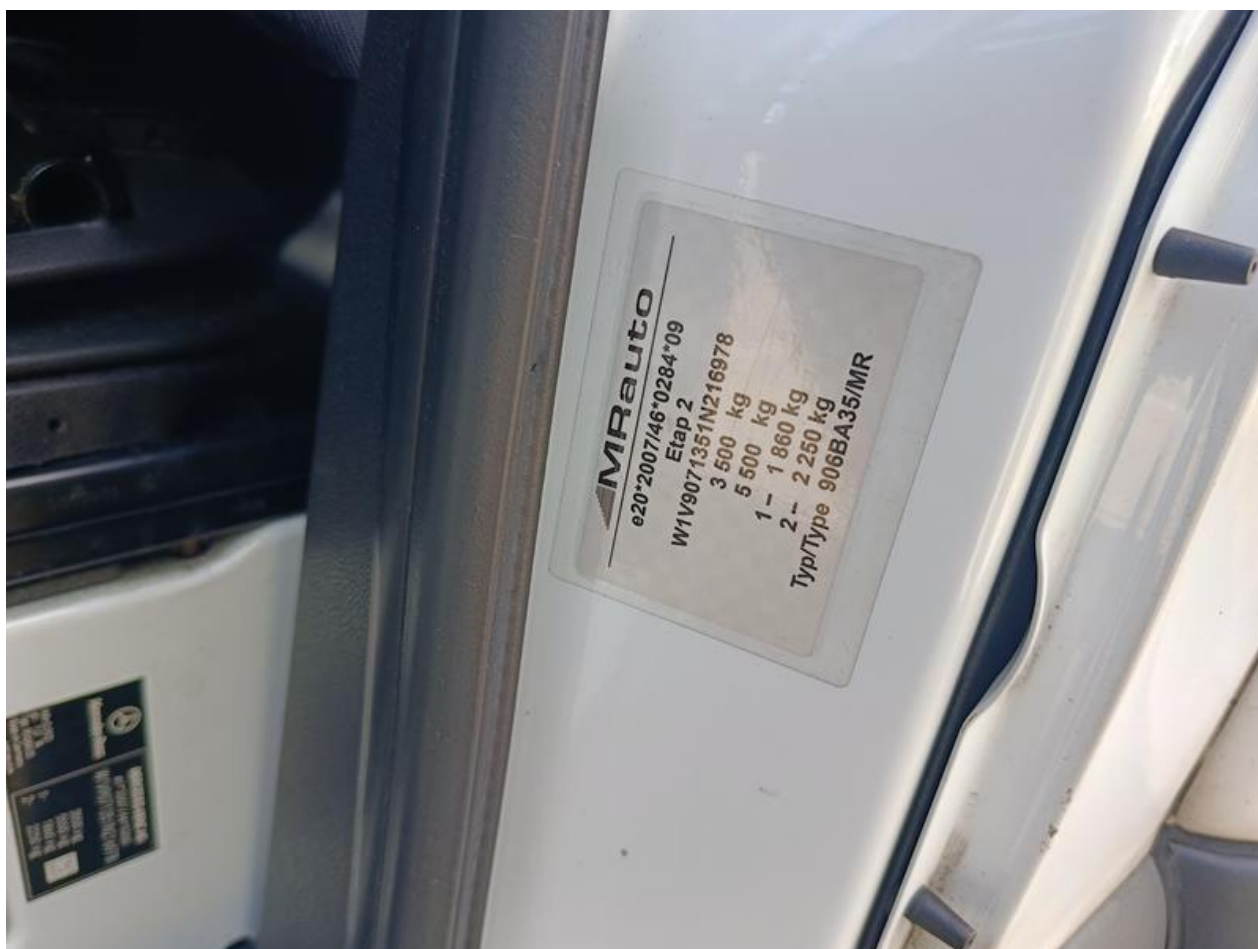

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55

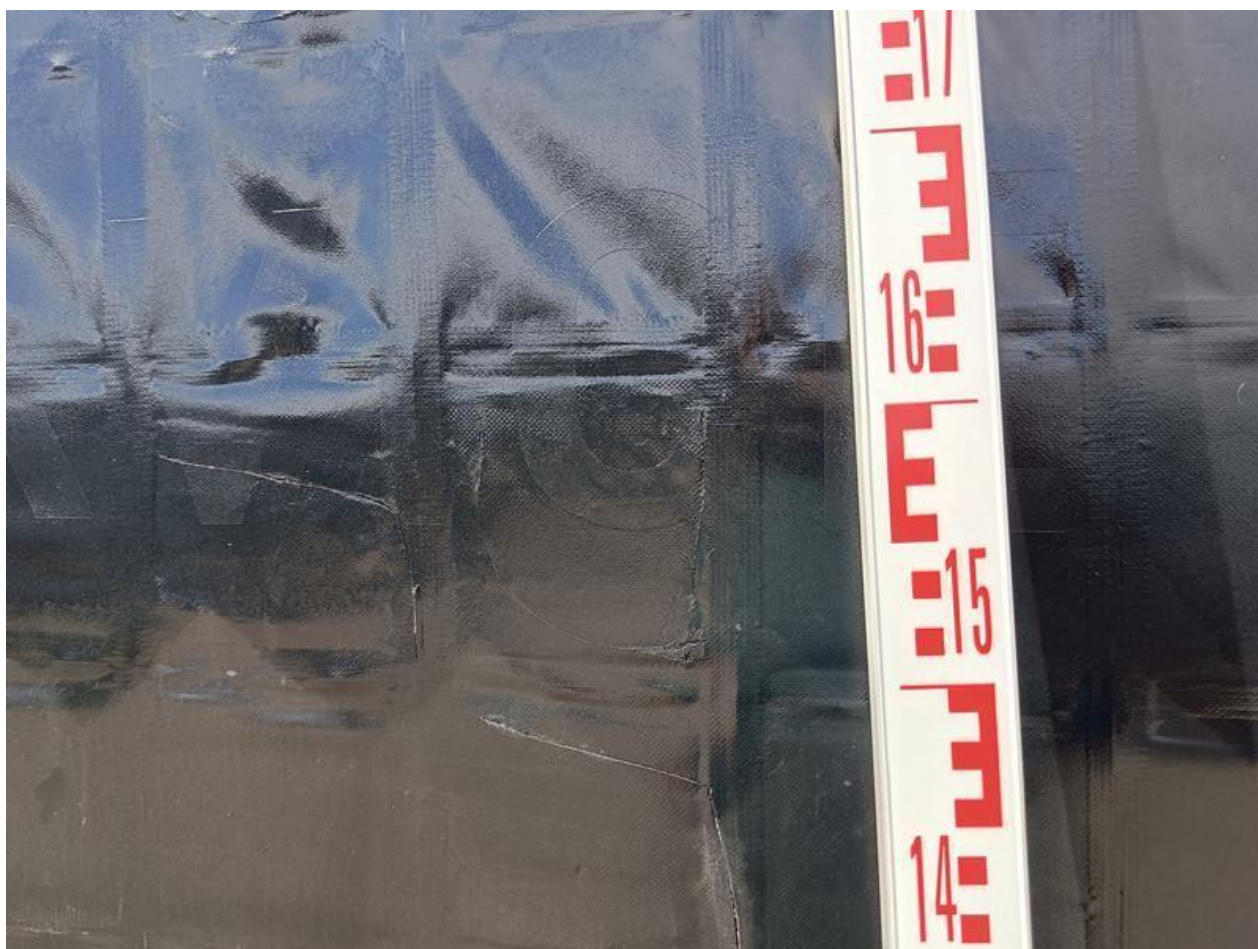

Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66




Fot. nr 67

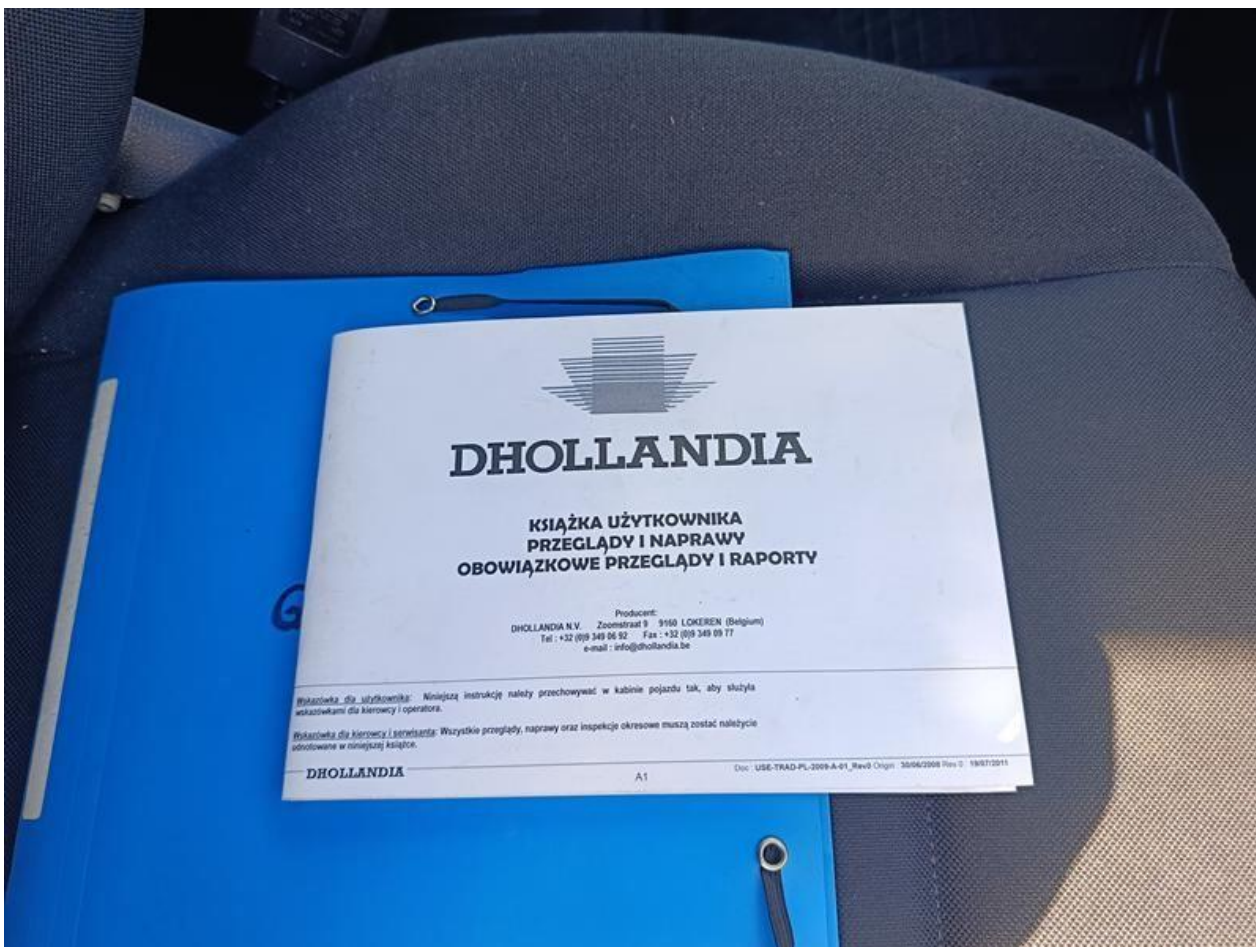


Fot. nr 68

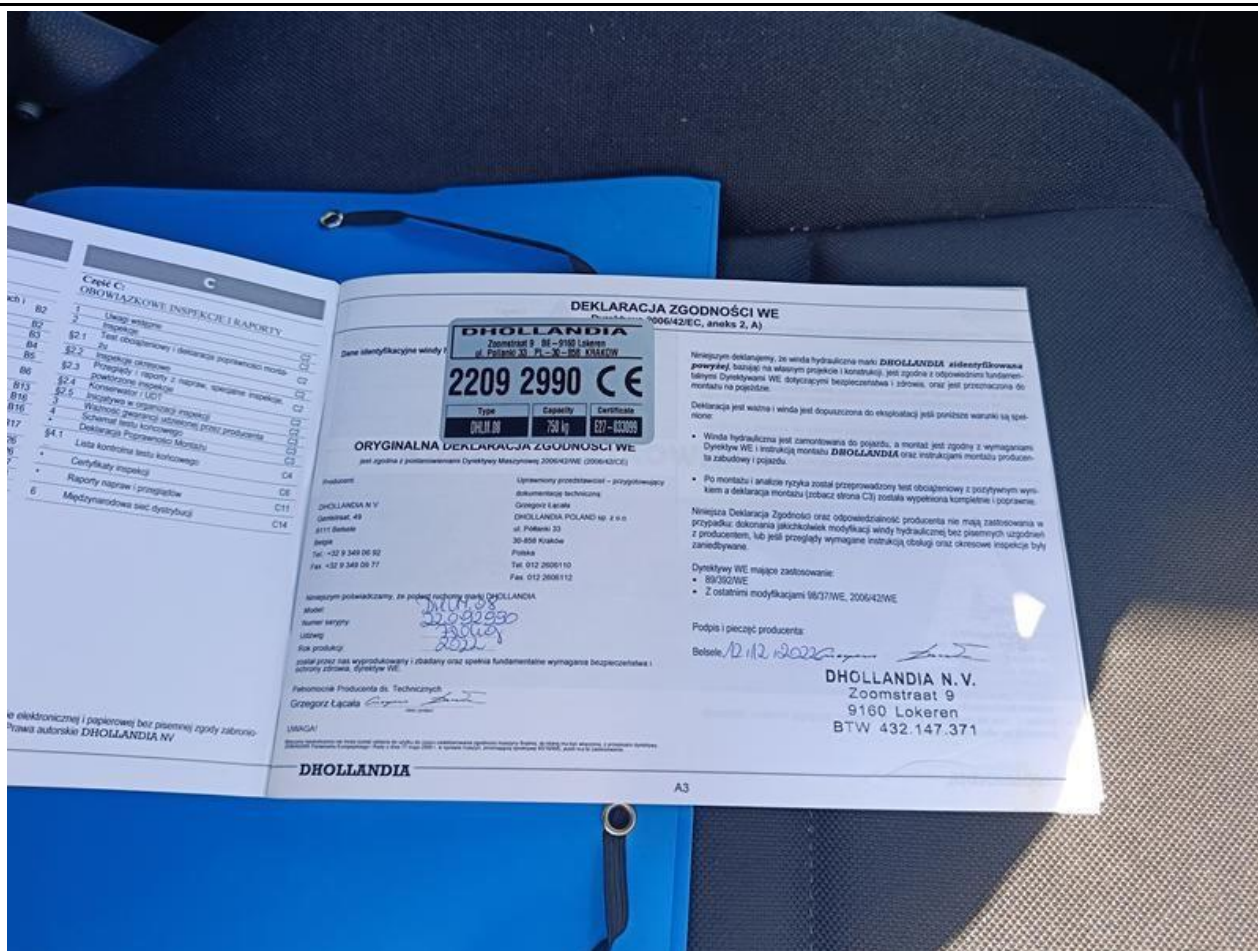


Fot. nr 69

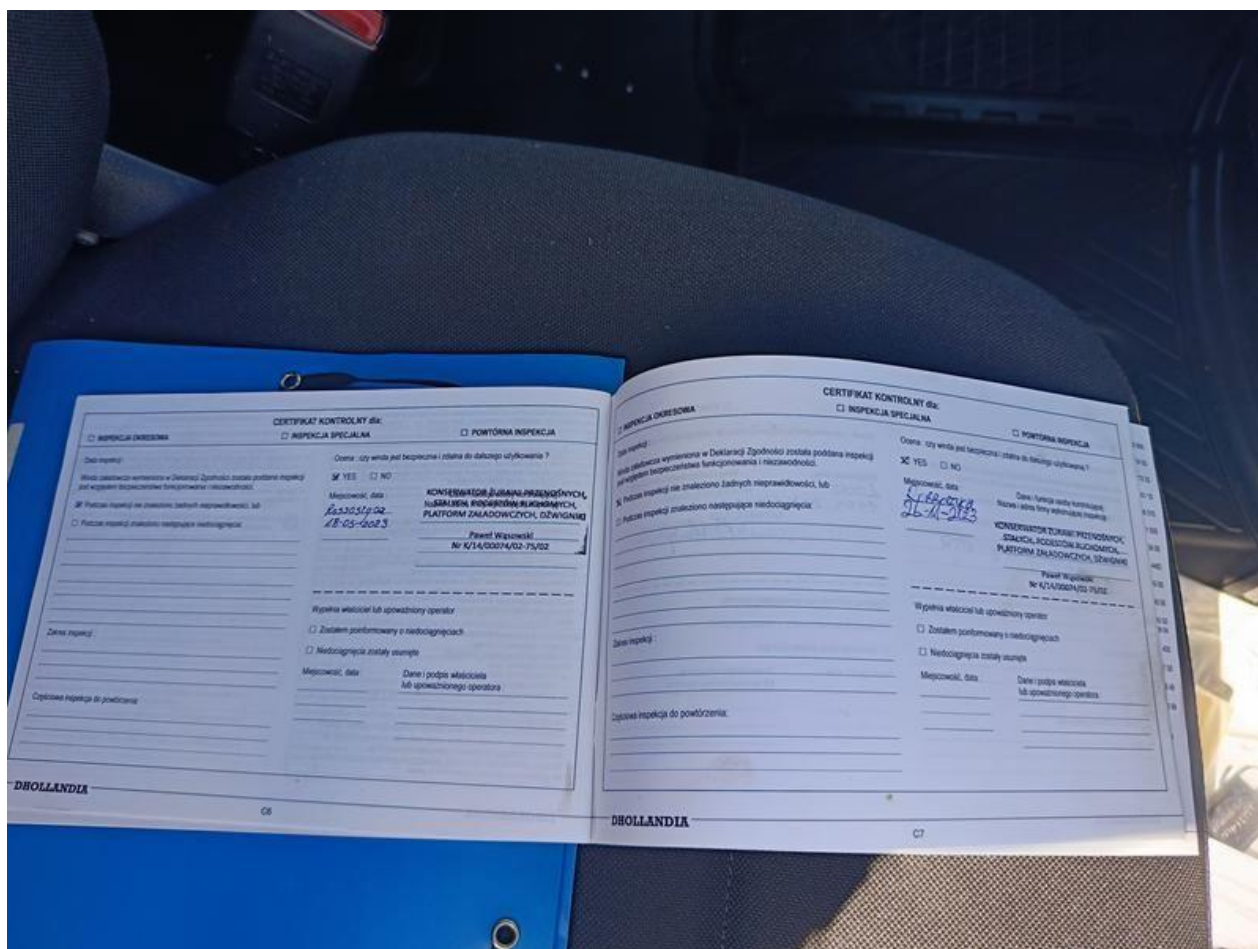


Fot. nr 70

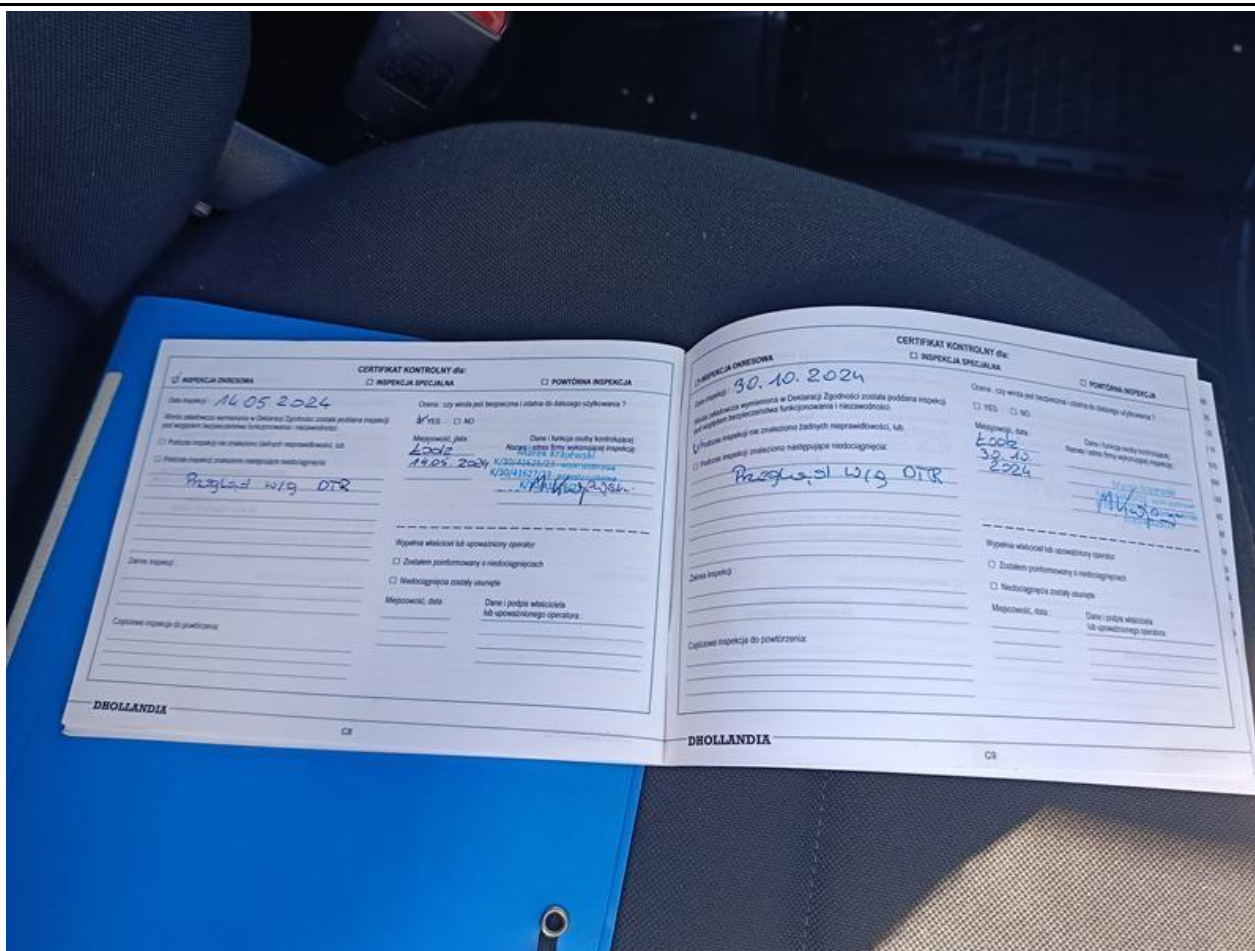

Fot. nr 71

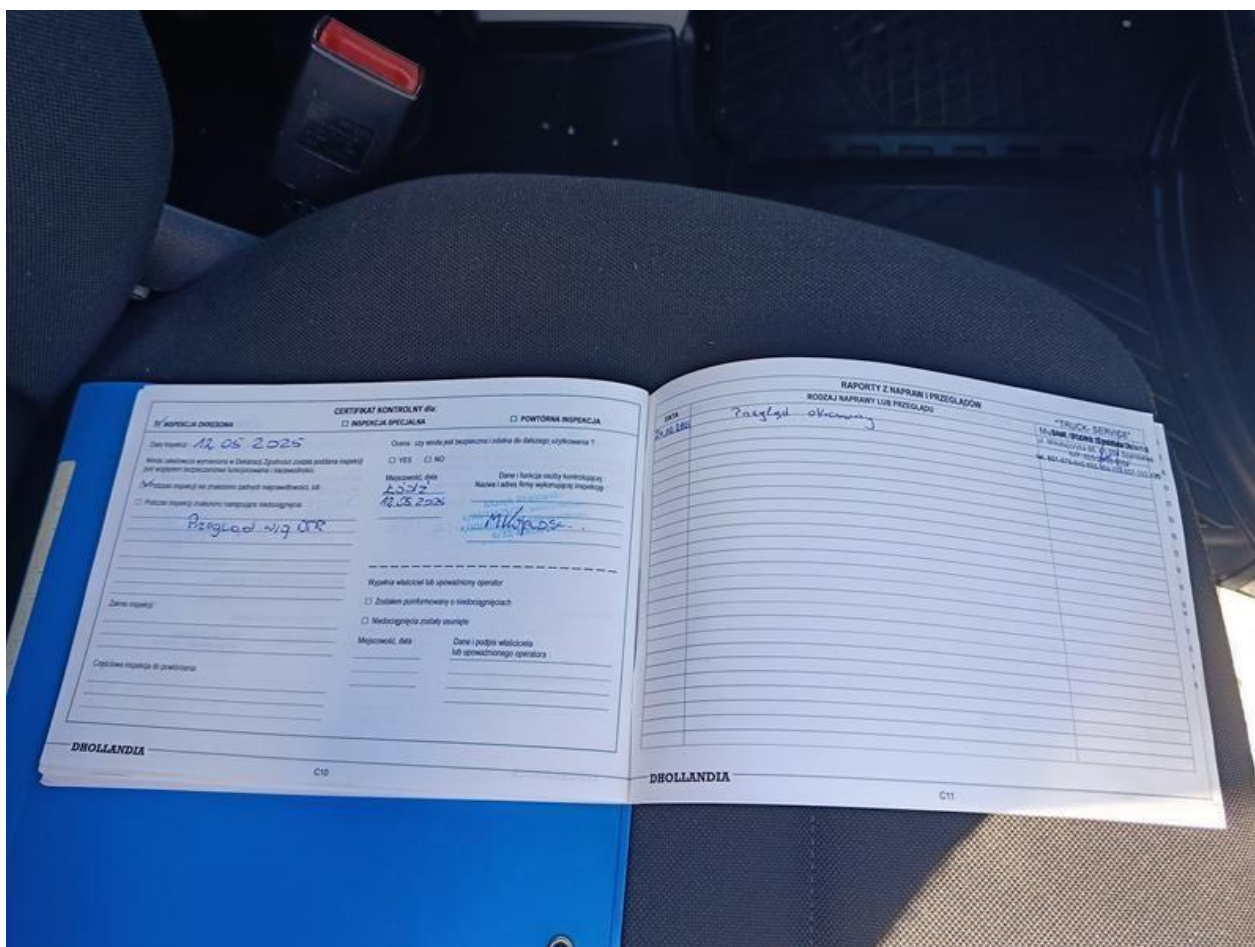

Fot. nr 72

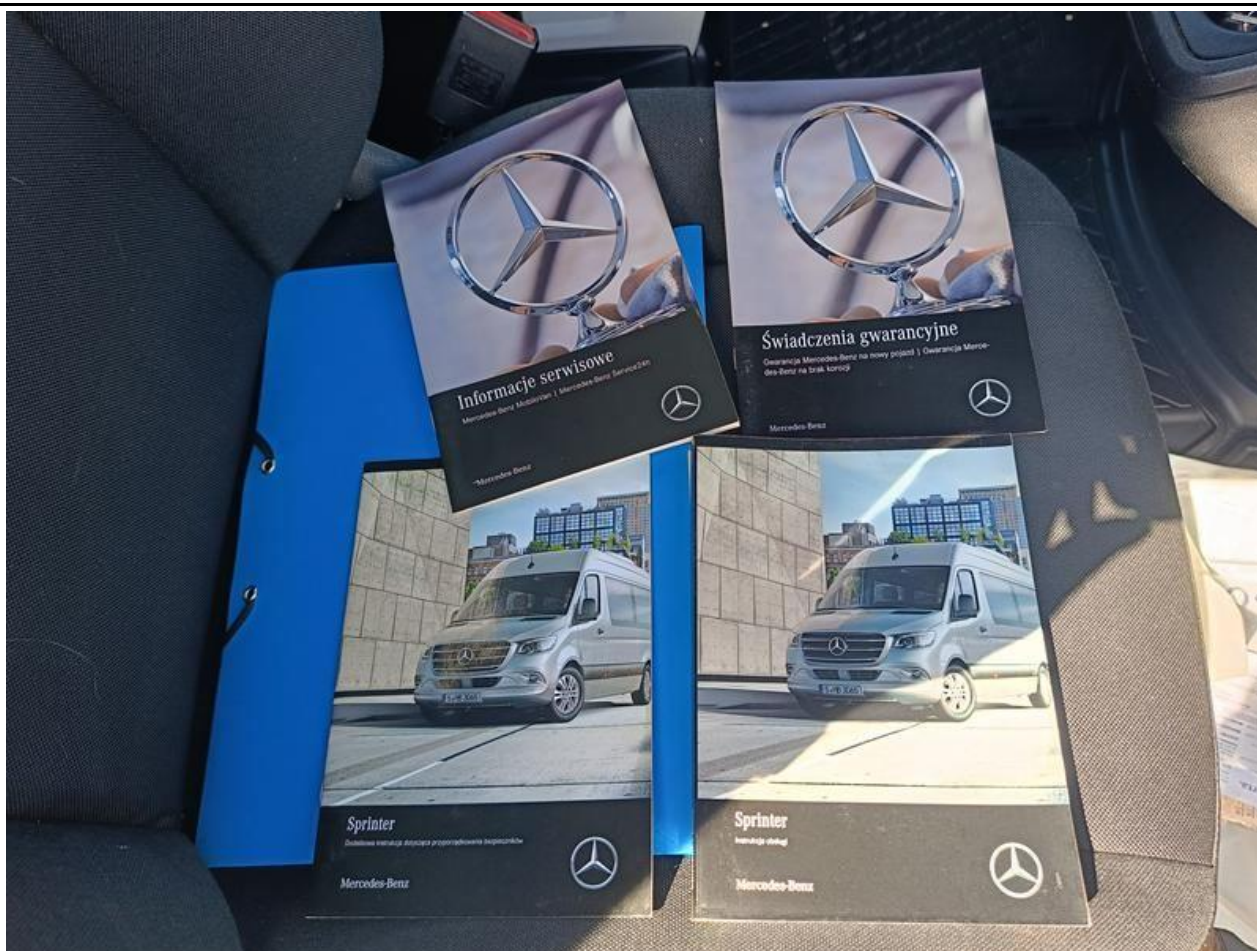

Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu