

Nr zlecenia: 112/11/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/11

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	WDB96702810085673
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	SK042VA
Model pojazdu:	823 Atego E6 7.5t	Nr Info-Ekspert:	022-09243
Wersja:	823	Rok produkcji:	2016
Wskaźnik drogowości	696752 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/08/25, (w Polsce: 2022/02/10)		
Data ważności badania technicznego	2027/01/29		
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy		
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	krótka (odchylana) / S		
Dop. masa całkowita	7490 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 3620 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	5132 ccm / 170kW (231KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Niebieski 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	5	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Hamulec silnikowy	6	Tachograf
3	Immobilizer	7	Tempomat
4	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	8	Wspomaganie układu kierowniczego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BARUM 245/70 R17.5	BD 200 R	12,0
Przednie prawe:	*BARUM 245/70 R17.5	BD 200 R	12,0
Tylne LZ:	*HANKOOK 245/70 R17.5	SMART FLEX H35	9,0
Tylne LW:	*HANKOOK 245/70 R17.5	SMART FLEX H35	9,0
Tylne PZ:	*HANKOOK 245/70 R17.5	SMART FLEX H35	9,0
Tylne PW:	*HANKOOK 245/70 R17.5	SMART FLEX H35	9,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Filip Maryńczak
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Informacje z bazy CEPiK:

09.02.2026
Powstanie szkody istotnej
Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego


Termin kolejnego badania UDT styczeń 2028.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Ogniska korozji		
4	Ściana boczna tylna	L	Zarysowania, pęknięcia, wgniecenia		
5	Ściana boczna tylna	P	Zarysowania, pęknięcia, wgniecenia		
6	Pas przedni		Ogniska korozji		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

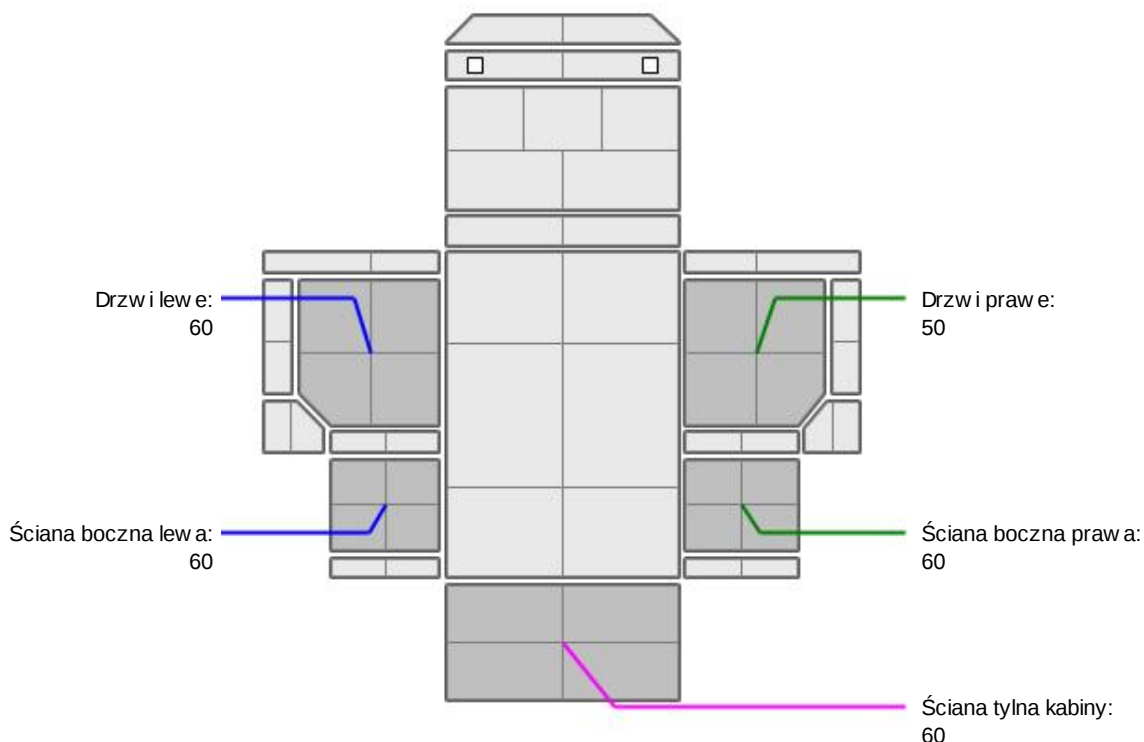**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Drzwi	L	60	
2	Ściana boczna	L	60	
3	Drzwi	P	50	
4	Ściana boczna	P	60	
5	Ściana tylna kabiny		60	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odpryski, otwory		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowania, ogniska korozji		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowania, ogniska korozji		
4	Stopień boczny	L	Zarysowania		
5	Stopień boczny	P	Zarysowania		
6	Osłona boczna	L	Wgniecenia, ogniska korozji, zarysowania		

7	Osłona boczna	P	Wgniecenia, ogniska korozji, zarysowania		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania		
9	Błotnik tylny	P	Pęknięty, zarysowania, odkształcony		
10	Platформа załadowcza		Wgniecenia, zarysowania		
11	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Wgniecenia, zarysowania, zabrudzenia		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzenia, zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone		

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: Aktywna ikona serwisowa, aktywna ikona ostrzegawcza.
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Zabrudzenia, przedarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Import indywidualny
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

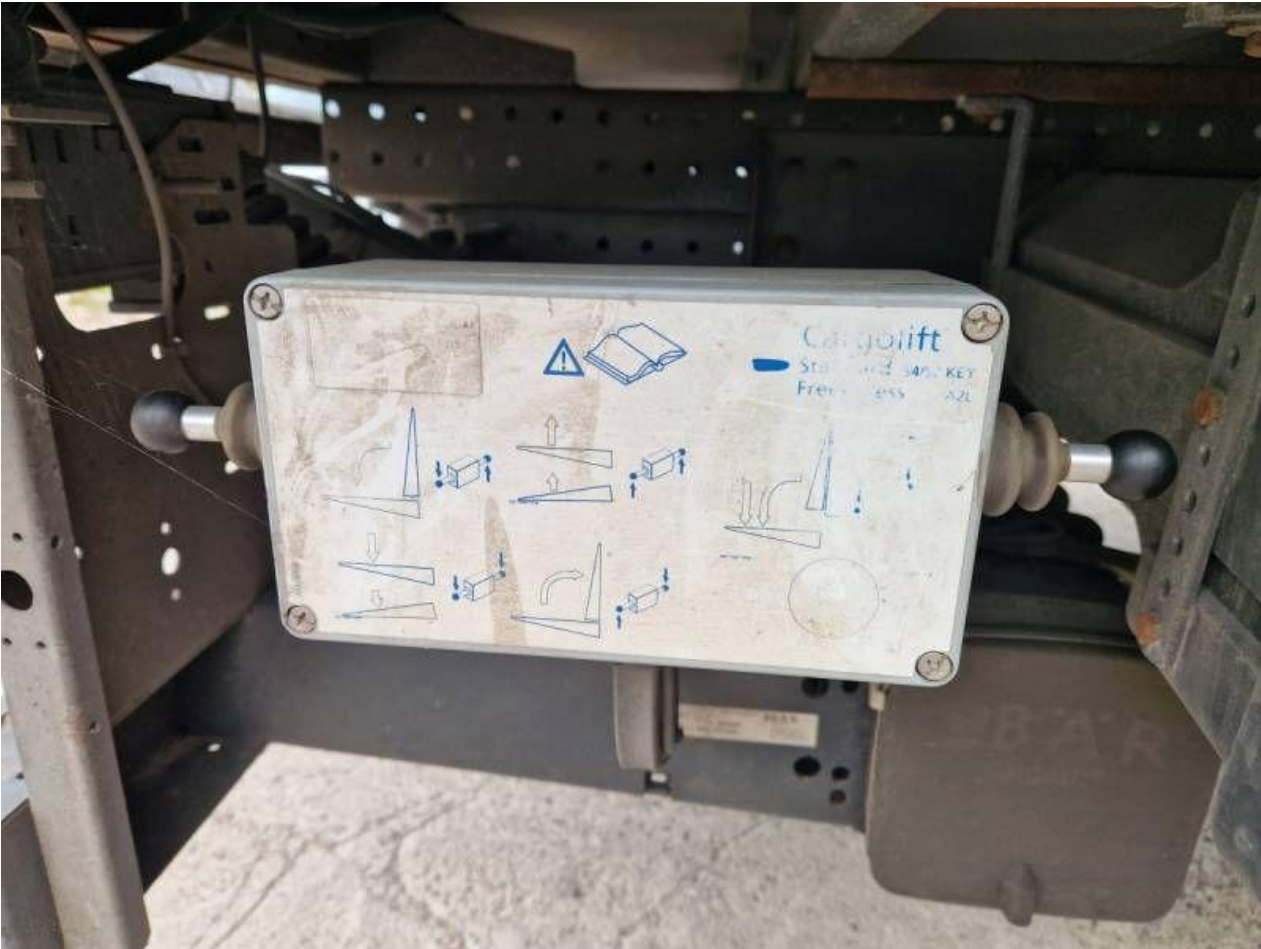

Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

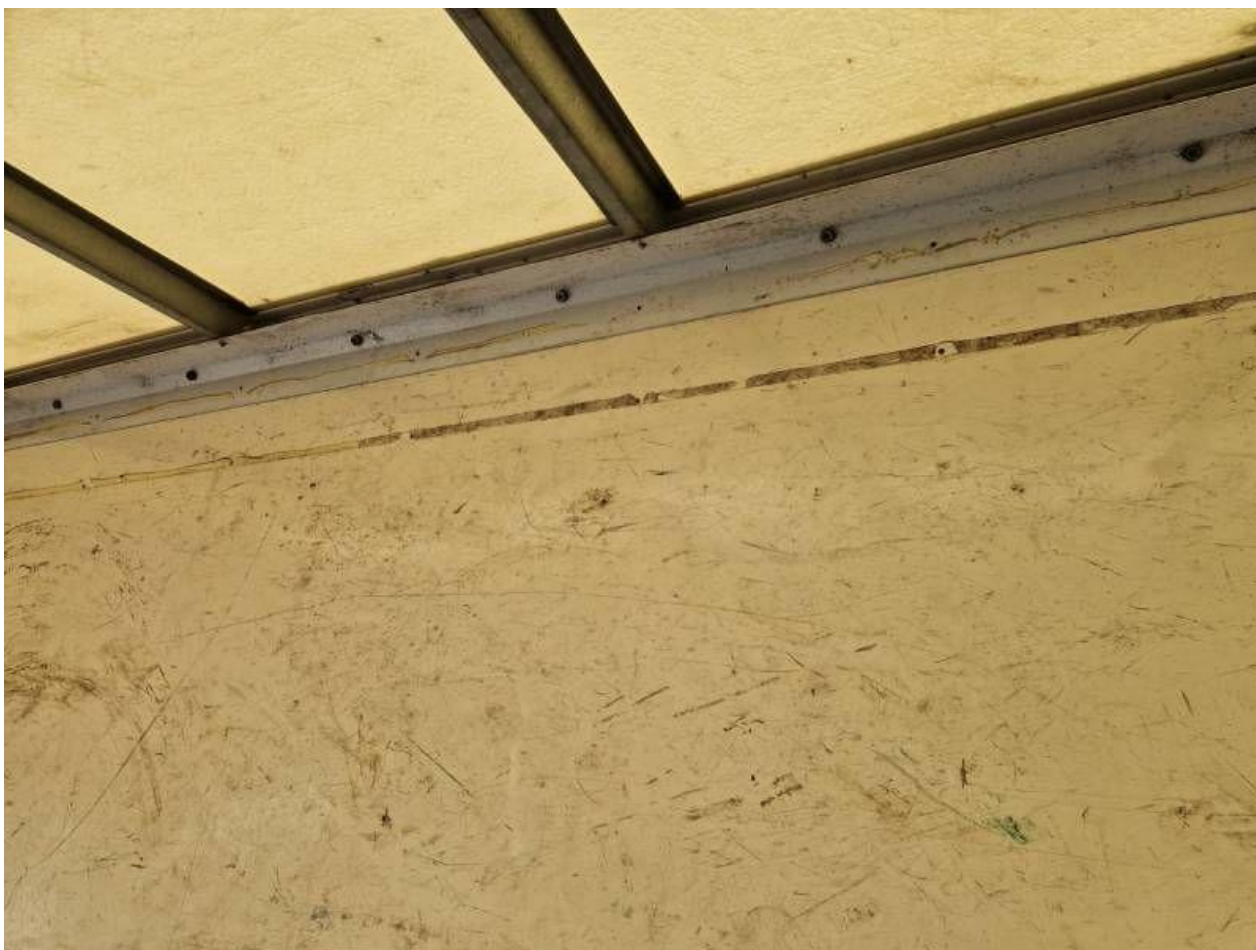

Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87

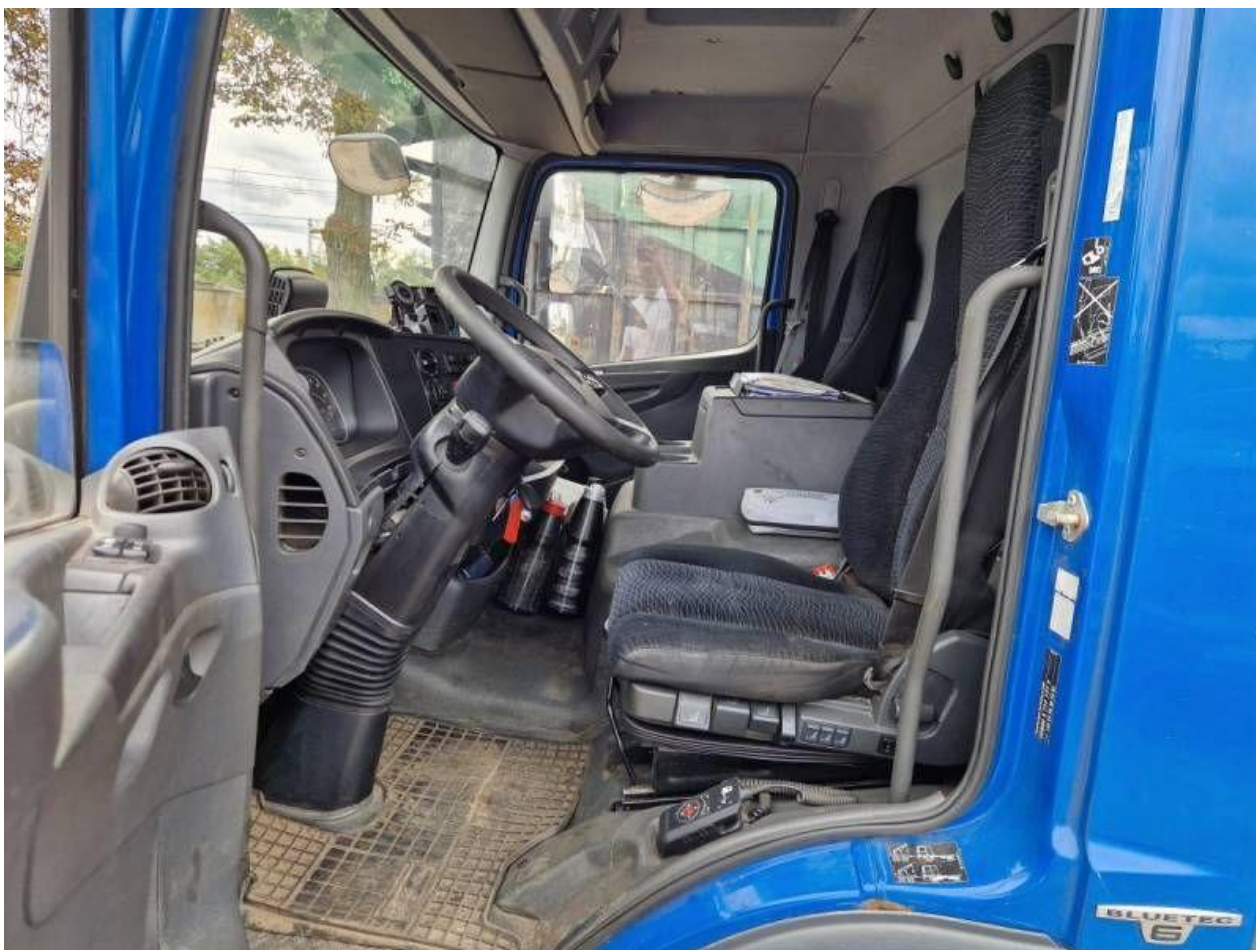

Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109




Fot. nr 110

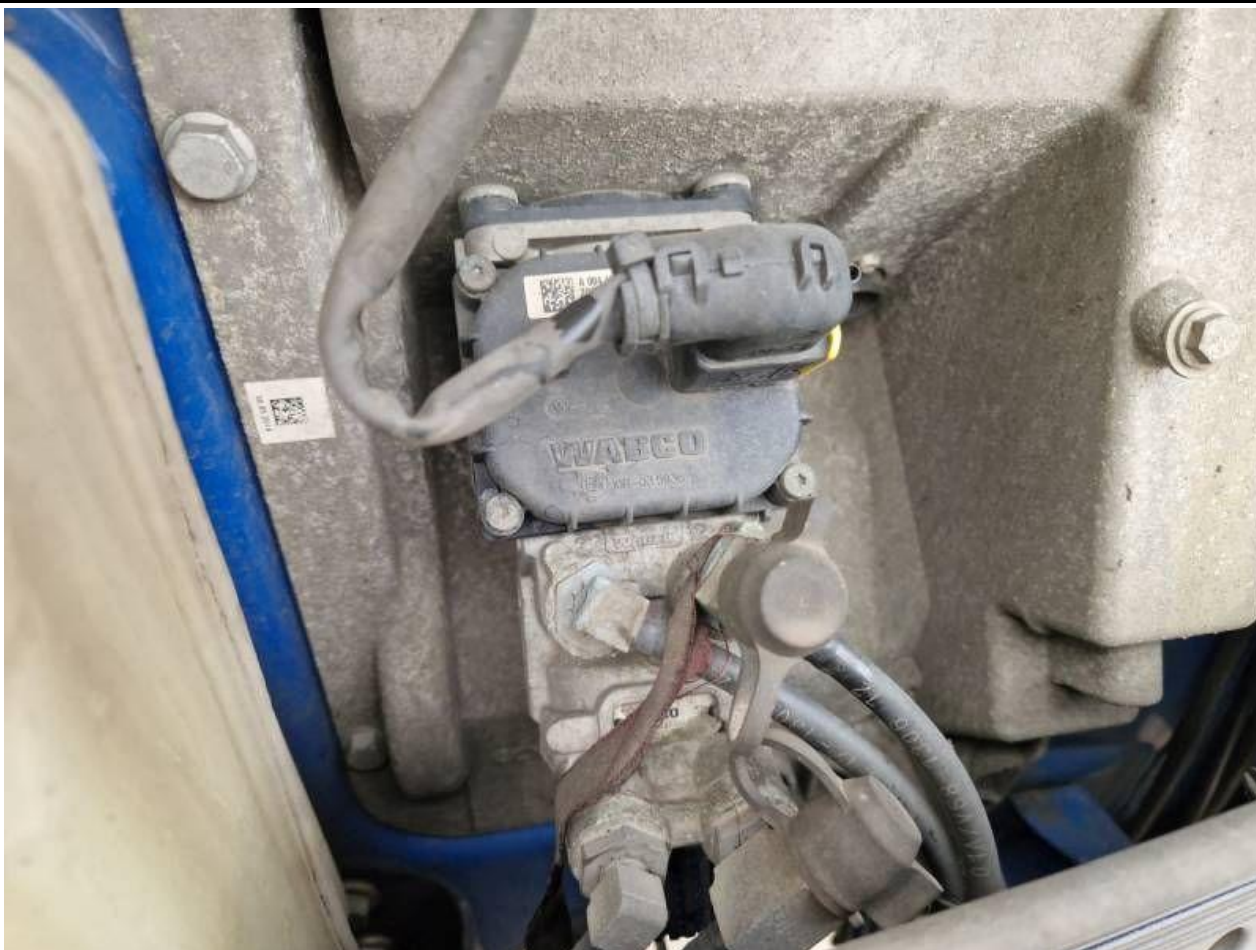

Fot. nr 111



Fot. nr 112

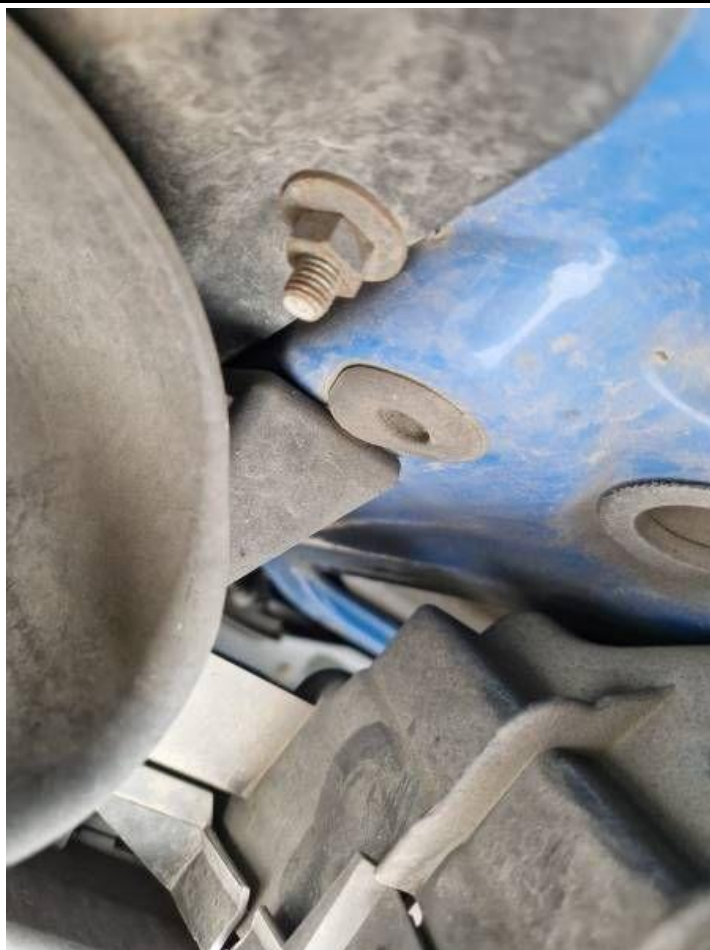

Fot. nr 113





Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116





Fot. nr 119

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu