

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220082/7/26-11401	Data raportu	31-07-2026
Rzeczoznawcy	Michał Michalski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/66407/26/07/17	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFC00663873605
Marka, model	RENAULT Espace 15-20
Typ, wersja	Espace 2.0 Blue dCi Initiale Pa...
Numer rejestracyjny	KK5506H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/147 kW
Stan licznika	134 993 km
Data 1. rej./rok prod.	17-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	13-03-2027
Nadwozie	VAN 5/5
Lakier	fioletowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywny system wspomagania nagłego hamowania, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu i świateł, Dach szklany panoramiczny nad przednimi fotelami, nieotwierany, Deska rozdzielcza w kolorze brązowym z przesyłkami, Dywaniki materiałowe, Dzwignia zmiany biegów w skórze, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb z włącznikiem impulsowym, przód i tył, Felgi aluminiowe 19 INITIALE PARIS z ogumieniem, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane el. (z reg. lędźwiową, masażem i wentylacją) z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie wentylowane, Fotele przednie z manualną reg. wysokości oraz podparcia lędźwiowego, Hamulec postojowy - automatyczny, Inteligentny system park. Easy Park Assist - system parkowania 360, kamera cofania, asystent parkowa, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Karta Renault Handsfree z funkcją powitalną welcome scenario po zbliżeniu się do auta, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Klimatyzacja automatyczna- przód/tył, Klimatyzacja z dodatkowym modulem, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy wielofunkcyjnym kolorowym ekranem TFT, Konsola środkowa - wisząca, Lampy LED PURE VISION, Listwy boczne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane z pamięcią ustawienia, Lusterka boczne w kolorze lśniącej czerni z chromowaną wstawką, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Ozdobny panel konsoli środkowej Silver Wood, Oświetlenie ambientowe wnętrza (z możliwością personalizacji), oświetlenie powitalne, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód, Schowek w desce rozdzielczej Easy Life wysuwany, chłodzony i oświetlony, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył, System 4Control - układ jezdny z 4 skrętnymi kołami, System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii, System Electronic Damper Control (elektrycznie regulowana siła tłumienia amortyzatorów), System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy (Eko, Komfort, Naturalny, Sport), System R-Link 2 z systemem nagłośnienia Bose Surround Sound System i DAB, System kontroli bezpiecznej odległości, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli pasa ruchu (LDW), System monitorowania martwego pola, System multimedialny R-Link 2, System rozpoznawania przekroczenia prędkości, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Szyba przednia atermiczna, Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka skórzana Nappa, Tempomat, Tylna kłapa otwierana elektrycznie, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego,tył, Wnętrze - kolor szary, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zagłówki typu relax (z dodatkowymi bokami przytrzymującymi głowę), Zestaw do naprawy przebitej opony, aluzje przeciwsłoneczne na 2 bocznych szybach, Lakier perłowy, Ozdobny panel konsoli środkowej Jasno-szary z motywem, Pakiet Techno, Pakiet zimowy plus, Wnętrze - kolor brązowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, CROSS CLIMATE SUV 2	255/45 20 105W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, CROSS CLIMATE SUV 2	255/45 20 105W	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	255/45 20 101W	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	255/45 20 101W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Opona tył R	rozerwanie	WY	0.3
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Zderzak, róg L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Zderzak, róg R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Blotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Spoiler czołowy	zarysowanie		
12	Przysłona pokrywy tylnej	rysa/odprysk		
13	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa

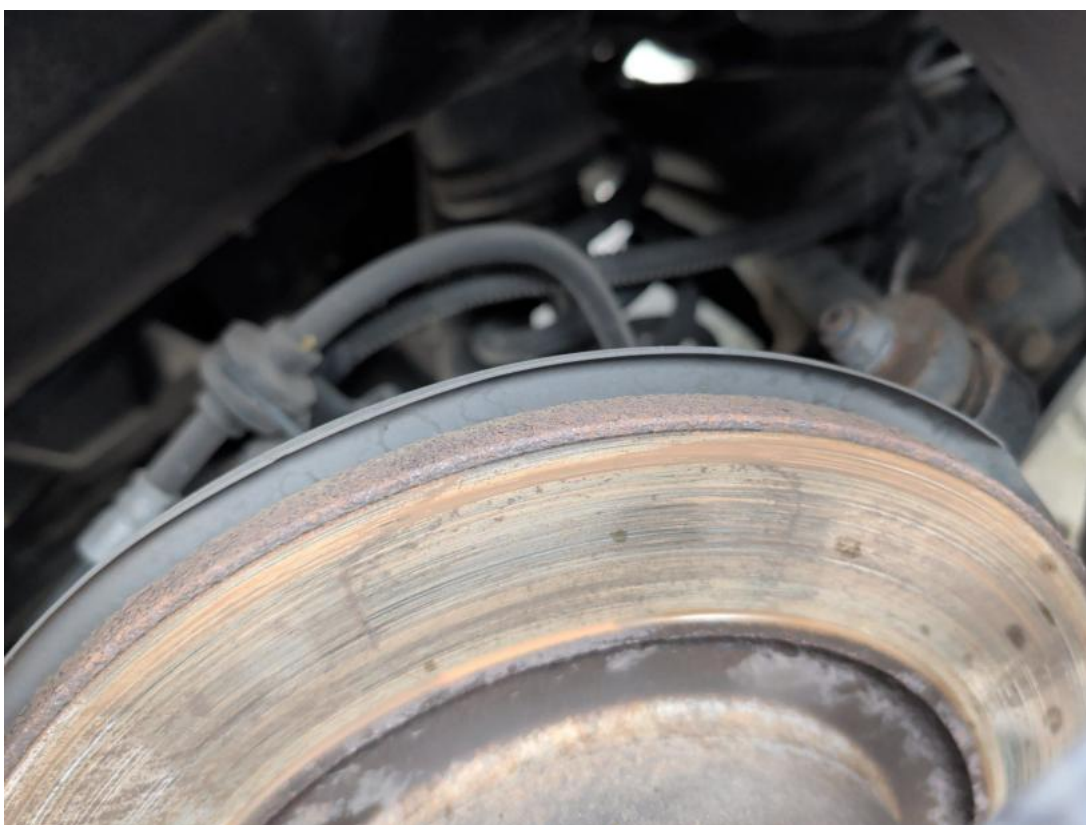

Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Kluczyki



Fot. 34
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 72

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1