

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12939/8/26-15201	Data raportu	06-08-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	30-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69455/26/07/27Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBE8EC6J8045402
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.4 T Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	WD9985H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1399 ccm/110 kW
Stan licznika	143 496 km
Data 1. rej./rok prod.	31-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	08-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe oświetlenie wnętrza dyskretne, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start), Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spoiler tylny, System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną, Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą (czarno-beżowa), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Felgi aluminiowe 18 Bi-Color z ogumieniem, Kamera parkowania z tyłu, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Lampy tylne LED, Pakiet Premium, System Opel OnStar, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/40 18 92V	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/40 18 92V	3,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/40 18 92V	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/40 18 92V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.6
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.6
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
6	Słupek przedni (A) z progiem L	zarysowanie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
9	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, zarysowanie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
12	Rama drzwi góra, L	zarysowanie		
13	Próg L	zarysowanie		
14	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
15	Błotnik tylny L	zarysowanie		
16	Błotnik tylny R	wgniecenie		
17	Pokrywa tylna	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

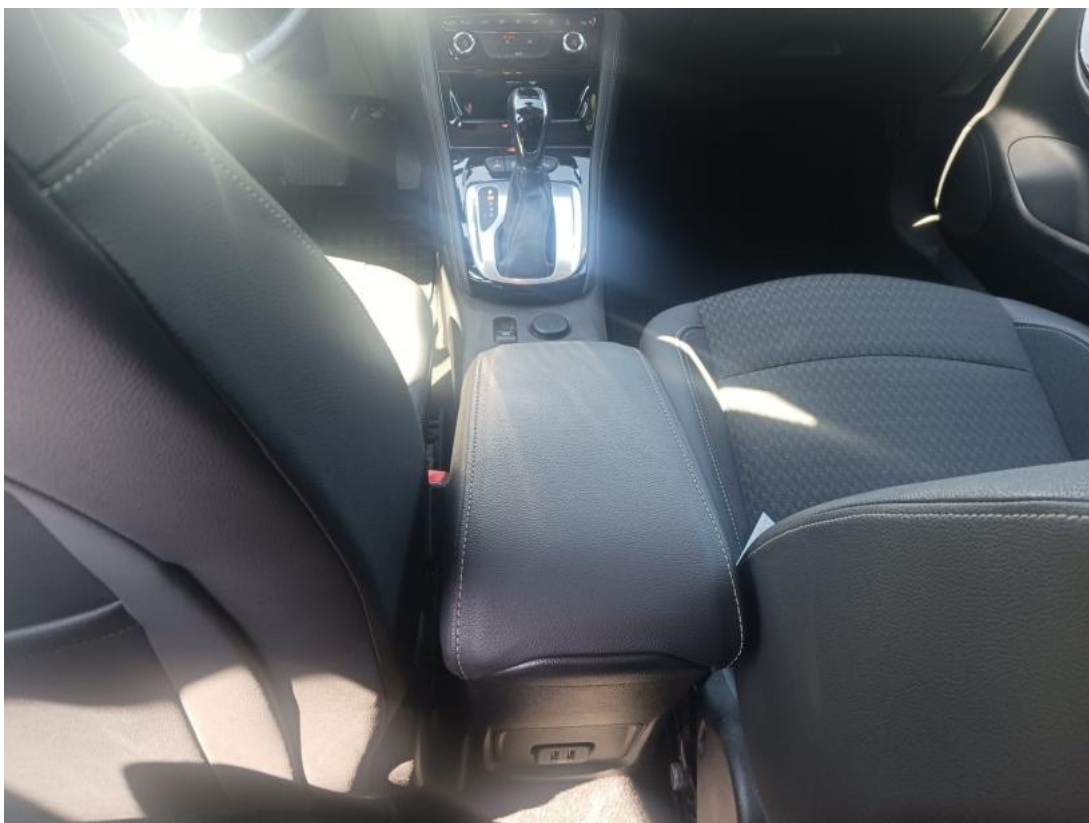

Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

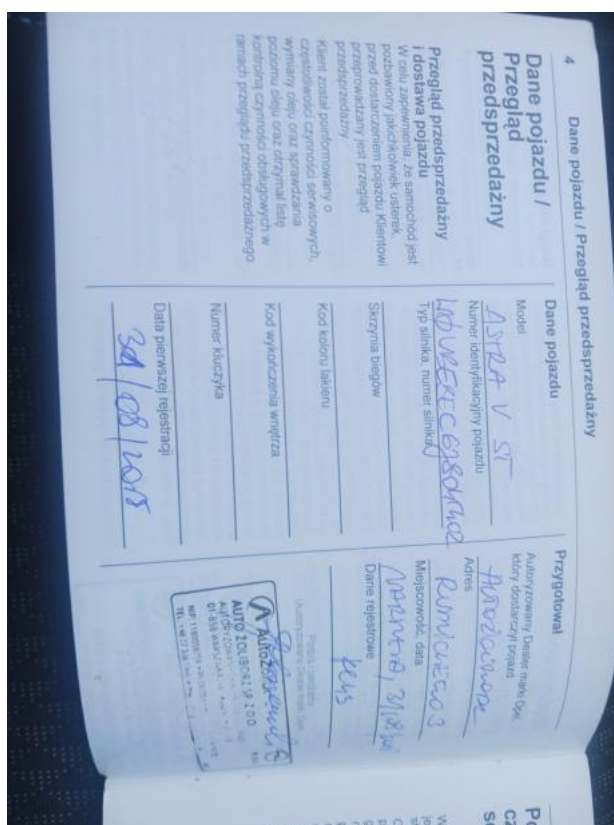

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

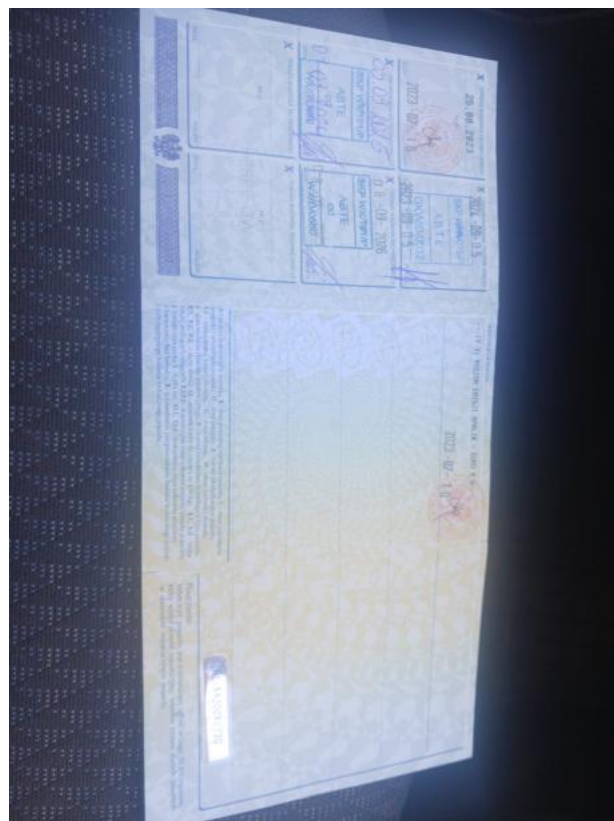

Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Rama dachu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3