

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13026/8/26-15201	Data raportu	14-08-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	04-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/70368/26/07/29	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARECYHYCGJ942380
Marka, model	TOYOTA Proace City Verso 19...
Typ, wersja	Proace City Verso 1.5 D-4D C...
Numer rejestracyjny	WD3405P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	172 632 km
Data 1. rej./rok prod.	08-03-2021/2020
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujnik zmierzchu, Drzwi tylne (otwierane na boki 60/40), przeszklone, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy podstawowy (regulacja wysokości i pochyleń), HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, PCS - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Radio ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB), 2 głośniki, Roleta przestrzeni bagażowej, System eCall, System monitorowania ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy, System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Pakiet Sensor

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	5,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, WINGUARD	205/60 16 91H	3,0 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD	205/60 16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wyłumienie (od strony sil.)	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5

2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
6	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
7	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
8	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie	WY	0.2
9	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.2
10	Zderzak, środek	zarysowanie	WY	0.8
11	Zderzak, róg R	zarysowanie	WY	
12	Krata wlotu powietrza góra	pęknięcie	WY	0.4
13	Błotnik przedni R	odpryski lakieru	NA	
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.5
15	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	zarysowanie, odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.5
16	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.2
17	Nakładka wew.pasa tylnego	zabrudzenie	NA	
18	Podsufitka	zabrudzenie	NA	
19	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie, odpryski lakieru, wgniecenie		
20	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
21	Drzwi części ład.przesuwne L	zarysowanie		
22	Drzwi części ład.przesuwne R	zarysowanie		
23	Nakładka dolna drzwi tylnych L	zarysowanie		
24	Kołpak koła przód L	zarysowanie		
25	Kołpak koła tył L	odpryski lakieru		
26	Kołpak koła tył R	odpryski lakieru		
27	Nakładka błotnika tylnego L	zarysowanie		
28	Nakładka błotnika tylnego R	zarysowanie		
29	Tapicerka oparcia 2.rząd L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

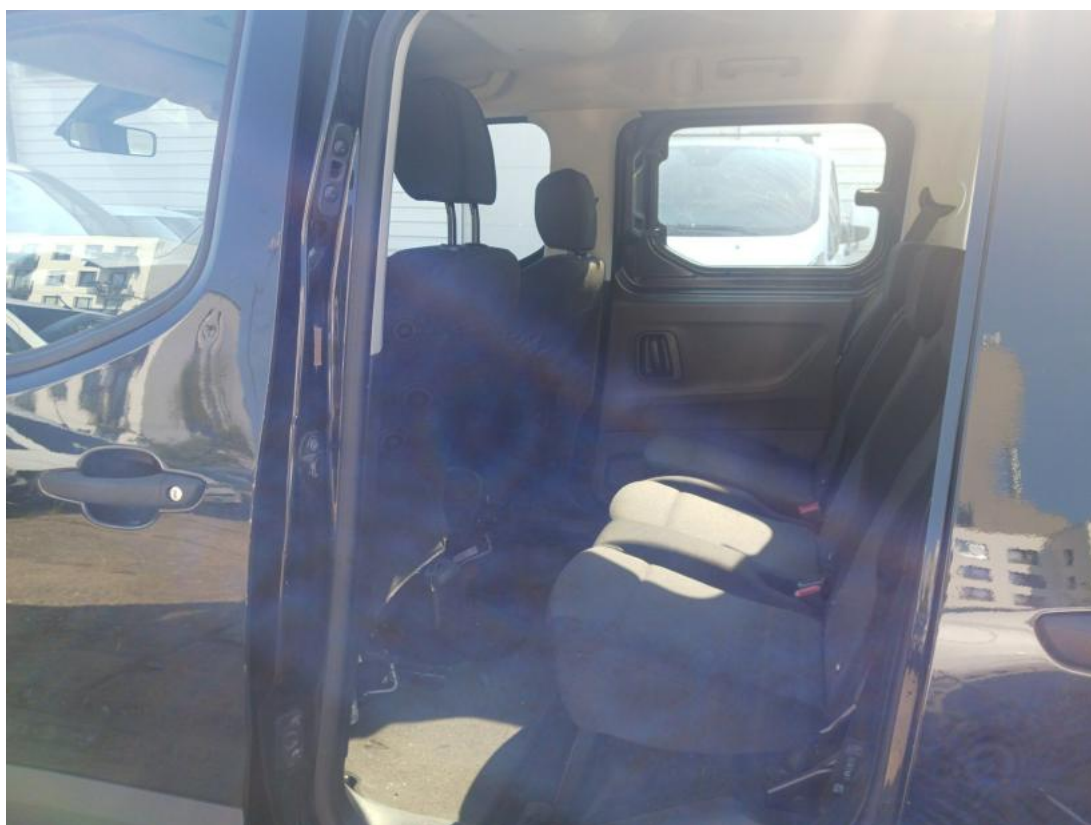

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

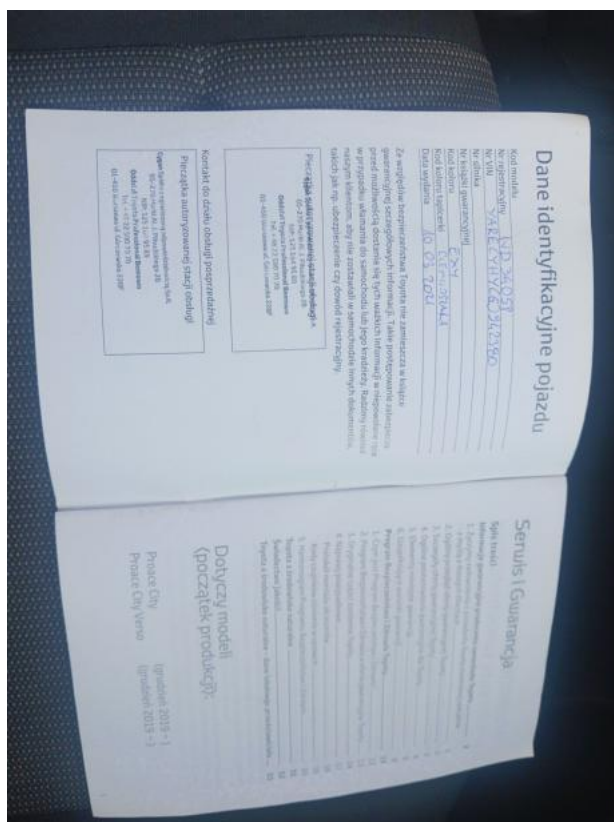

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

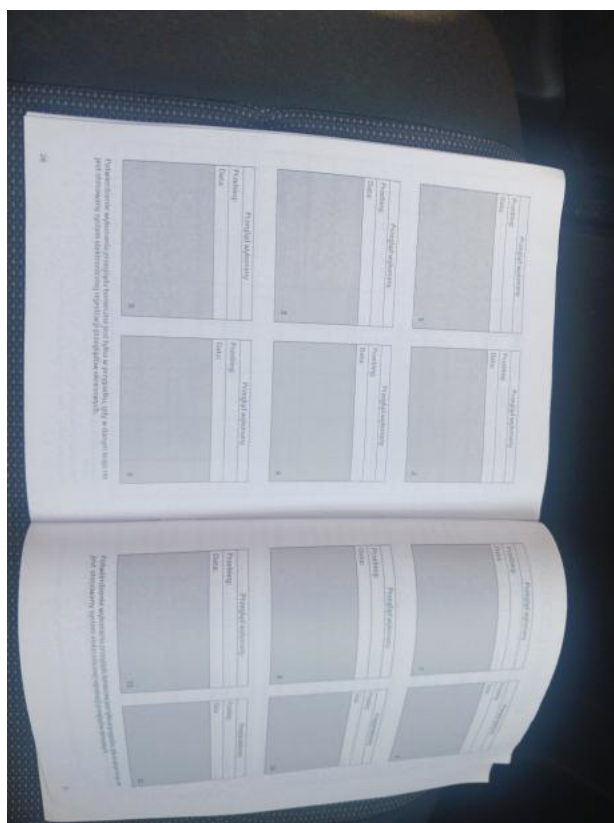


Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Instrukcje

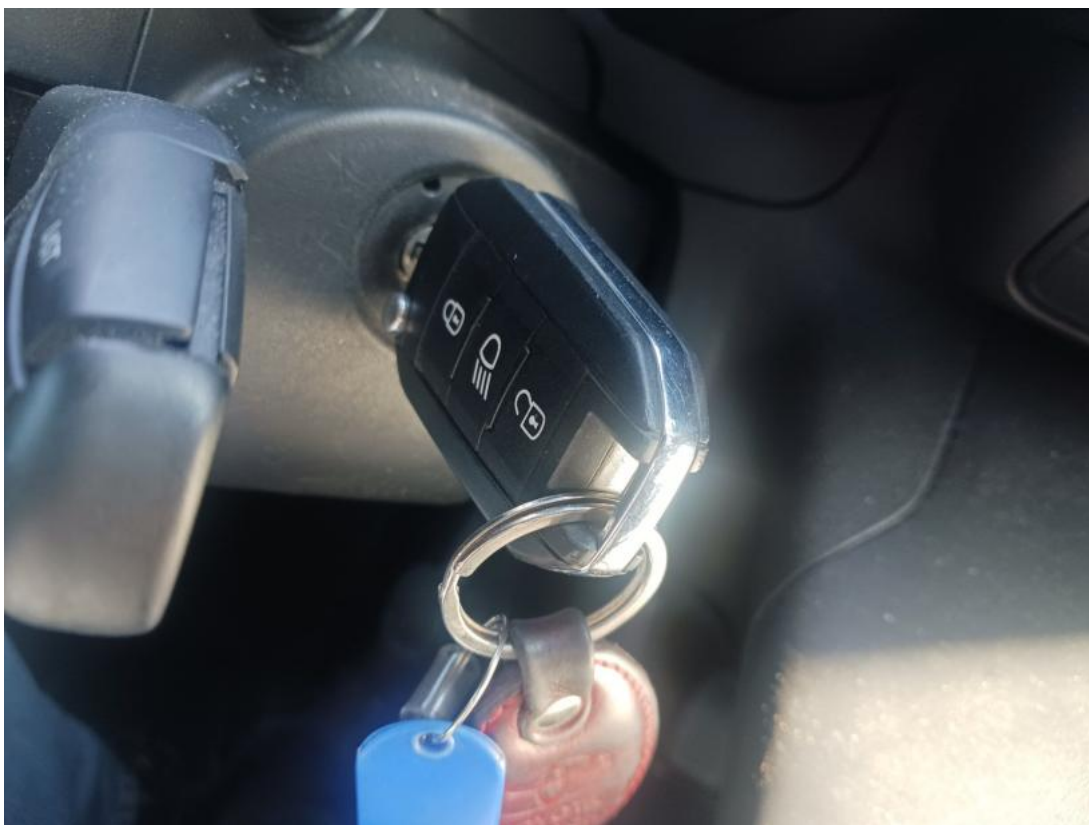

Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

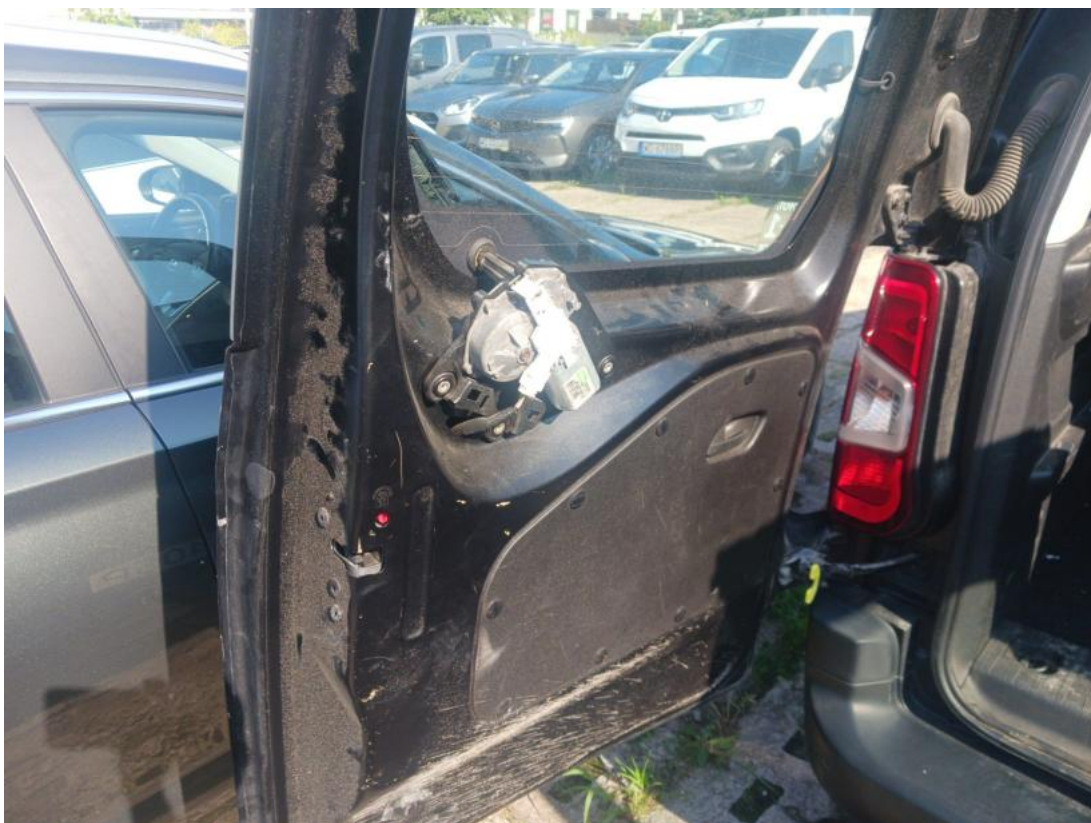

Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kołpak tylny P - Inne 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 58

Zderzak tylny cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Kołpak tylny L - Inne 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Inne 2



Fot. 74

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 76

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Podsufitka - Inne 2



Fot. 78

Podsufitka() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 80

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2