

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220179/8/26-11401	Data raportu	07-08-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Romanowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	31-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/68477/26/07/23	Miejsce oględzin	Al. Włókniarzy 48, 91-348 Łódź , 91-348 ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JMZGL697601809530
Marka, model	MAZDA 6 Kombi 18-24
Typ, wersja	6 2.0 SkyJoy
Numer rejestracyjny	EL4FE75
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/121 kW
Stan licznika	185 693 km
Data 1. rej./rok prod.	13-04-2022/2022
Data nast. bad. techn.	08-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), ABS, Antena dachowa w kształcie płetwy rekina, Czujnik deszczu i zmierzchu, DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS, EBA - elektroniczny asystent hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 17 Gun Metal z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń, LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, Podłokietnik z tyłu, Przycisk uruchamiania silnika, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe, Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca się i opuszczająca się wraz z tylną klapą, Siatka zabezpieczająca w bagażniku, Spryskiwacze reflektorów, System audio z 6 głośnikami, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA, System nawigacji Mazda, System rozrywki i łączności MZD Connect, System sterownia HMI, Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne przyciemniane, TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości, Tapicerka materiałowa Standard, Tempomat adaptacyjny, Tuner cyfrowy DAB, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA, Wejście AUX i 3 porty USB, Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym, Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej, Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu, Lakier metalizowany, specjalny - Soul Red, Pakiet Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005 A	225/55 17 97V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005 A	225/55 17 97V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005 A	225/55 17 97V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005 A	225/55 17 97V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Słupek przedni (A) z progiem R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
9	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
10	Obudowa przednia	rysa/odprysk		
11	Słupek przedni (A) z progiem L	rysa/odprysk		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

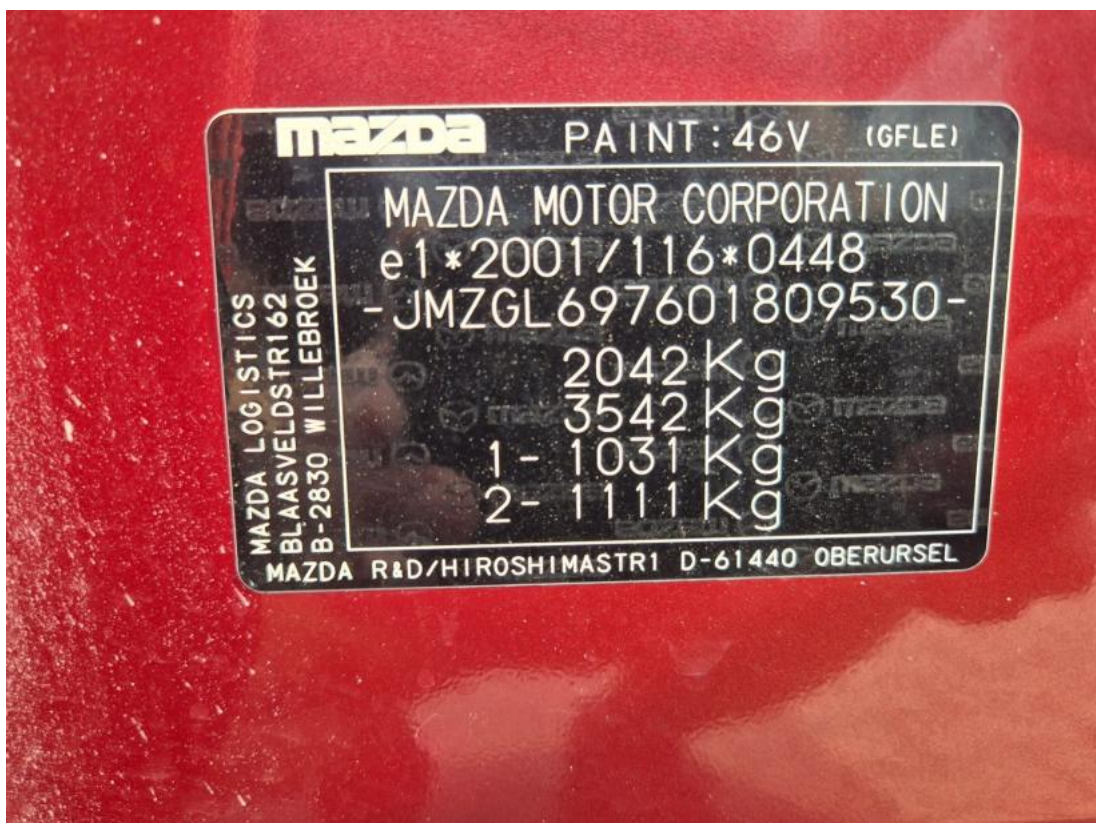

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

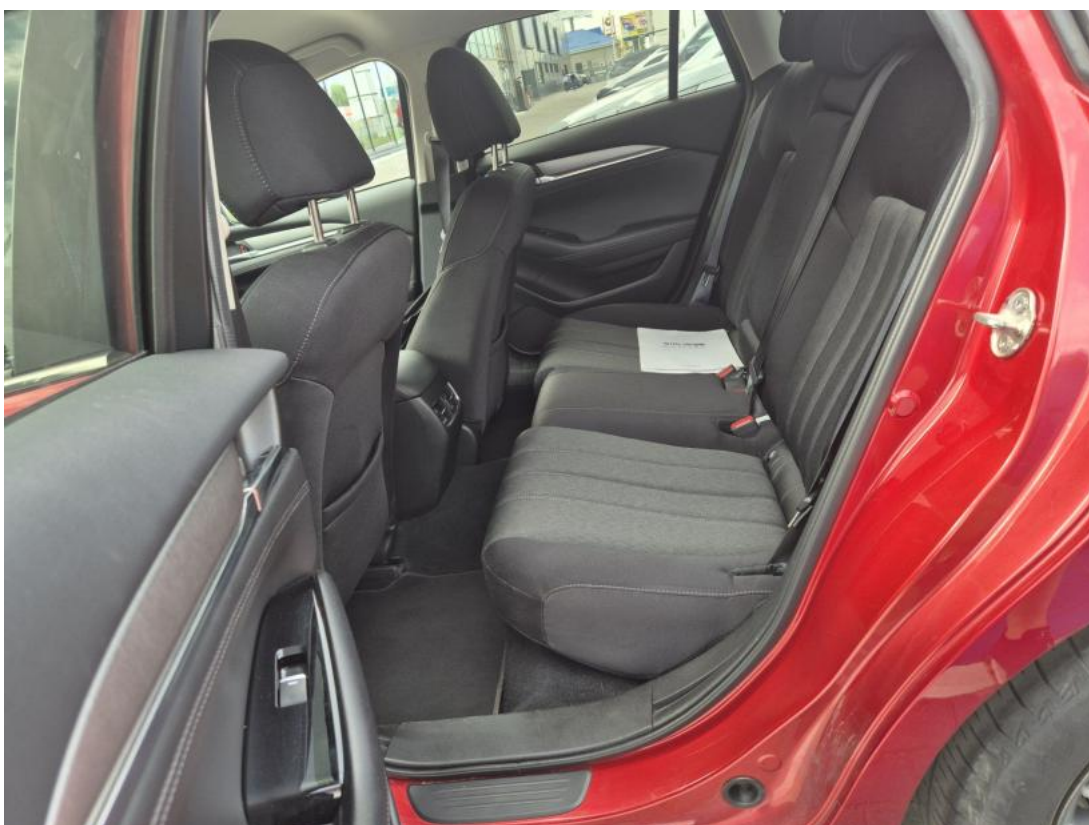

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a vehicle's brake system. The central focus is a dark, metallic brake disc, which shows significant wear and scoring across its surface. A bright, circular light reflection is visible on the disc's face. Surrounding the disc is a dark, curved brake caliper. To the left, a rusty, coiled spring is visible. The entire assembly is framed by various metal components, some of which are also showing signs of rust and wear.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2

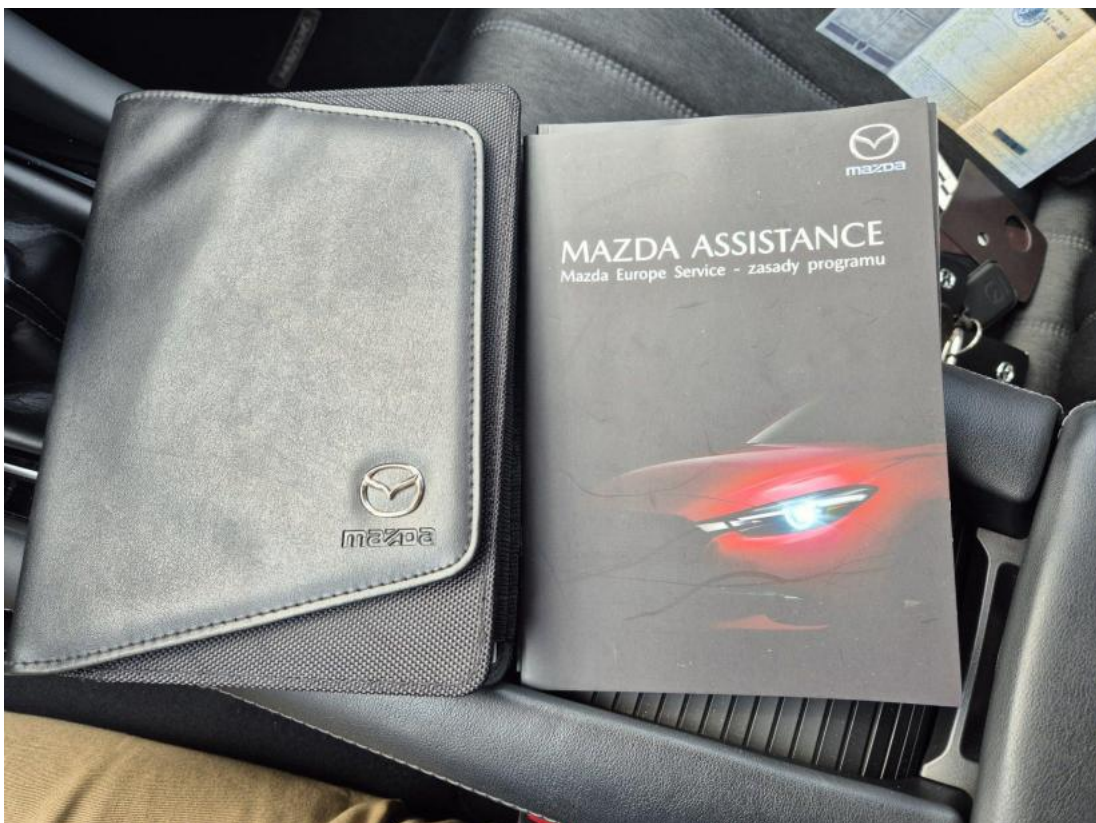

Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak przedni cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Słupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Słupek przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Dach() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

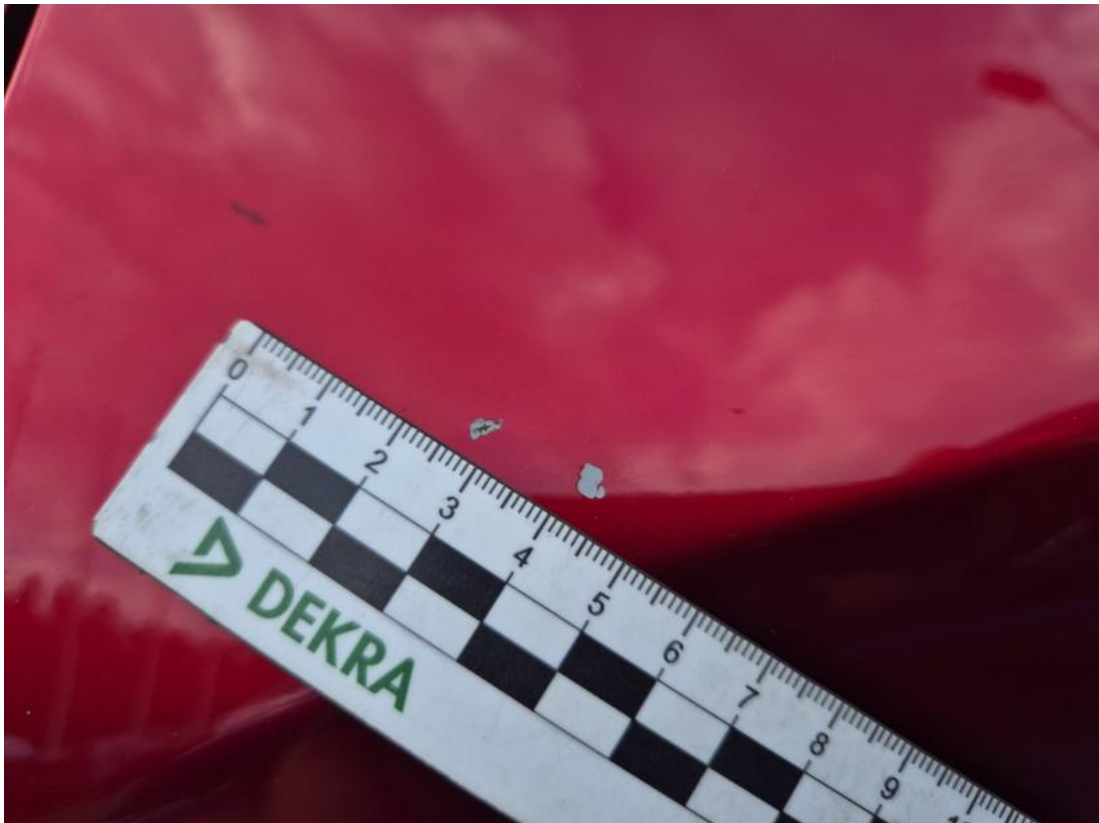

Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Dywanik prze L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1