

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13036/8/26-15201	Data raportu	14-08-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Wlazło (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	06-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69589/26/07/27Miejsce oględzin	Podkarpacka 6B, 35-001 Rzeszów , 35-0...	

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJJ7NE9K0107050
Marka, model	SKODA Octavia III Kombi 17-20
Typ, wersja	Octavia 2.0 TDI SCR Style DSG
Numer rejestracyjny	CB115PS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	212 262 km
Data 1. rej./rok prod.	27-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	20-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Chromowane listwy wokół szyb bocznych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DSR - system odpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 TRIUS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lakier uni, Lampki boczne w bagażniku (jedna wyjmowana), Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Przegródka wnęki nadkoka z wyjmowaną listwą ograniczającą - prawa i lewa strona bagażnika, Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Spryskiwacze lamp przednich, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyt ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby tylnej, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyli, Bluetooth Comfort dla systemu nawigacji satelitarnej (z obsługa WLAN i obsługa głosową), Lakier metalik, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją p/ślepieniową i oświetleniem przestrzeni wokół drzwi, Pakiet amazing, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, System nawigacji satelitarnej Amundsen (mapa Europy, gniazdo SD, USB, AUX, 8 cali, Smart Link+), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BFGOODRICH, G-FORCE WINTER 2	225/45 17 94H	5,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, G-FORCE WINTER 2	225/45 17 94H	5,0 mm
tylna	prawe	BFGOODRICH, G-FORCE WINTER 2	225/45 17 94H	5,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, G-FORCE WINTER 2	225/45 17 94H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni prawy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Drzwi przednie prawe	150 - 200
6	Drzwi tylne lewe	150 - 200
7	Drzwi tylne prawe	150 - 200
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Dach	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
2	Okladzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru	NA	
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
4	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
5	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
6	Błotnik przedni L	odpryski lakieru		
7	Błotnik przedni R	odpryski lakieru		
8	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
9	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
10	Dach	odpryski lakieru		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
14	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
15	Lampa tylna LED L	zarysowanie		
16	Błotnik tylny L	wgniecenie, zarysowanie		
17	Błotnik tylny R	odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie, zarysowanie		
18	Pokrywa tylna	zarysowanie		
19	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
20	Pokrywa schowka	zarysowanie		
21	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

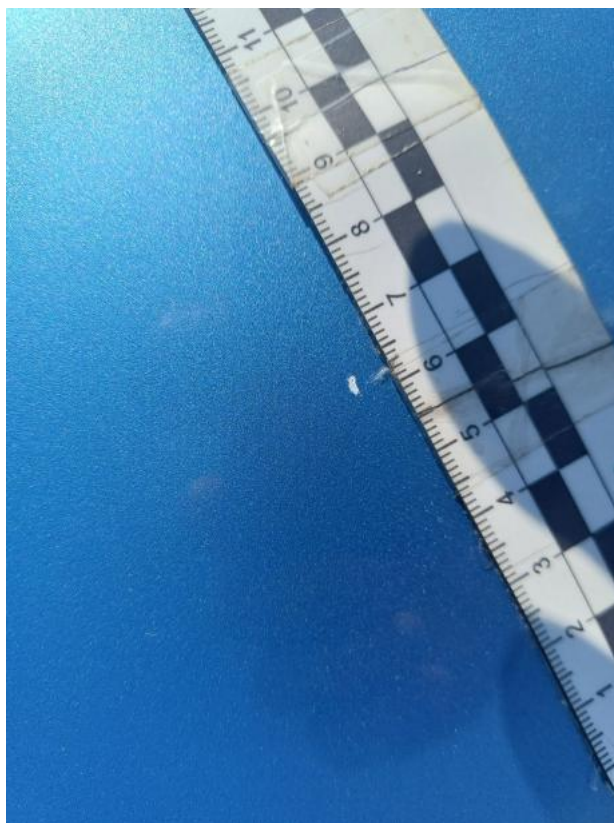

Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

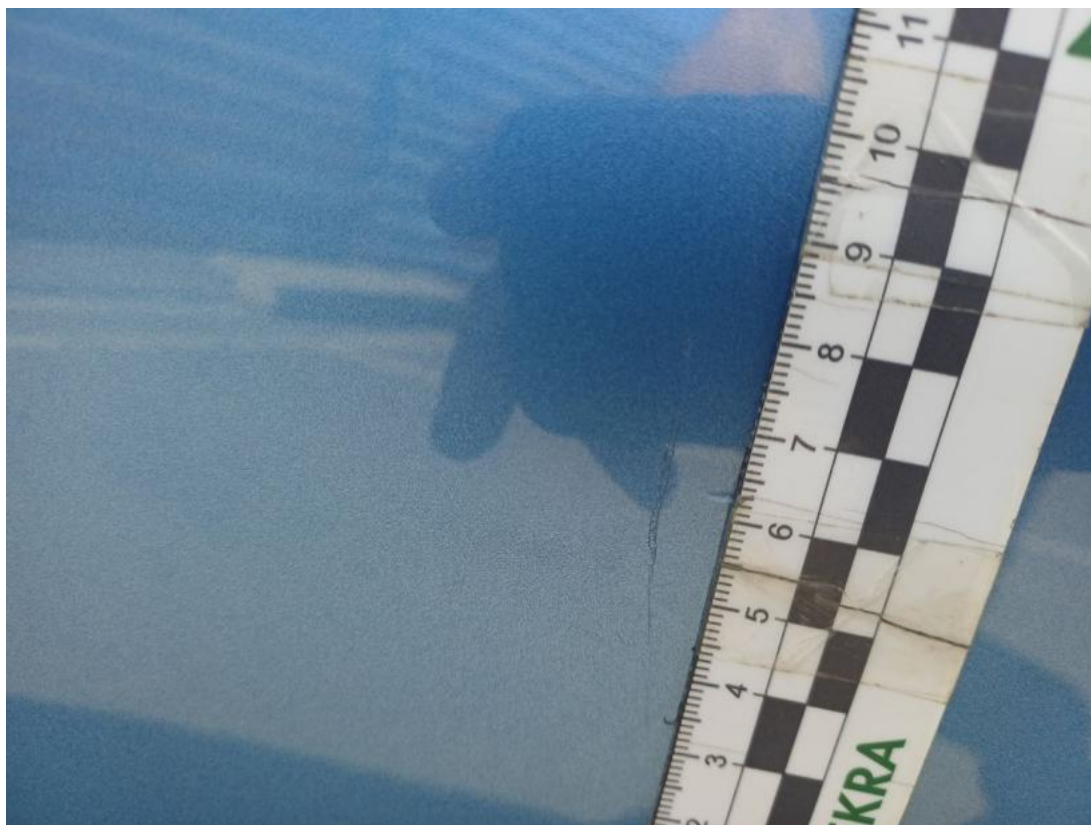

Fot. 61

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

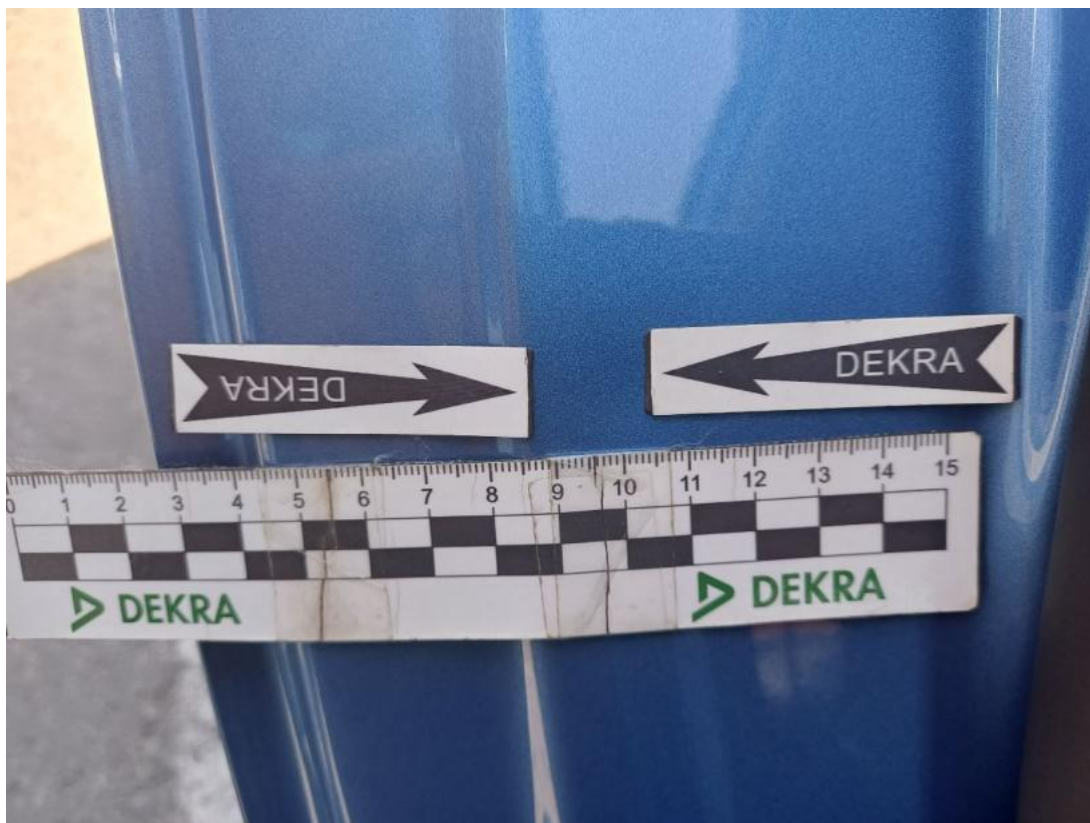

Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Zderzak tylny cz górna() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny cz śr - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 84


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Lampa tylna zew L - zdjęcie poglądowe 1

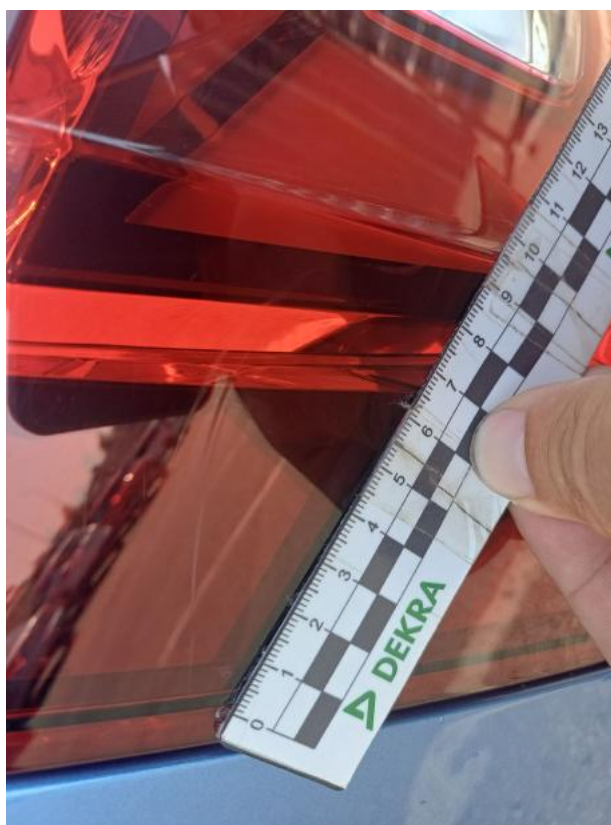

Fot. 86

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 2



Fot. 88

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 92

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 2



Fot. 98

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 100

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 102

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 104

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 106

Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 108

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1