

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219884/7/26-11401	Data raportu	10-07-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/59261/26/06/29	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VR3EFBHYBKN513955
Marka, model	PEUGEOT Partner 1.6 BlueHD...
Typ, wersja	Partner 1.6 BlueHDi L1 Premium
Numer rejestracyjny	WD7822R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1560 ccm/73 kW
Stan licznika	180 131 km
Data 1. rej./rok prod.	27-06-2019/2019
Data nast. bad. techn.	15-06-2027
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania nagłego hamowania, ASR, Automatyczny włącznik reflektorów, Czujnik spadku ciśnienia w oponach, Drzwi boczne prawe przesuwne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESC, ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcją Hill Assist, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15", Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędż.,wzdłużna,wysokości,pochylenia,zagłówka) + podłokietnik, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Hamulec postojowy elektryczny, Kierownica regulowana na wysokość i głębokość, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Poduszka czołowa dla kierowcy, Podłoga przedziału bagażowego wyłożona tworzywem sztucznym, Przegroda stała, pełna, Półka nad głową kierowcy i pasażera, System audio RD6, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy, Zamek centralny, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Lakier niemetalizowany płatny, Pakiet Użytkowy (gniazdo 12v, wzmocnione oświetlenie i 4 uchwyty do mocowania ładunku), Ławka 2-osobowa Multi-Flex, Czujniki parkowania - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECOWING	195/65 15 91H	6,5 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING	195/65 15 91H	6,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECOWING	195/65 15 91H	6,0 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING	195/65 15 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupka przedni lewy	do 150
5	Słupka przedni prawy	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Słupka środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.2
2	Dywaniki bagażnika	rozerwanie	WY	0.2

3	Światnik przedni R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Śłupki przedni (A) z progami L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
6	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
7	Próg L	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Światnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
10	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, różnica odcienia lakieru	NA	0.5
11	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie		
15	Ochrona światnika tylnego, dolna L	zarysowanie		
16	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

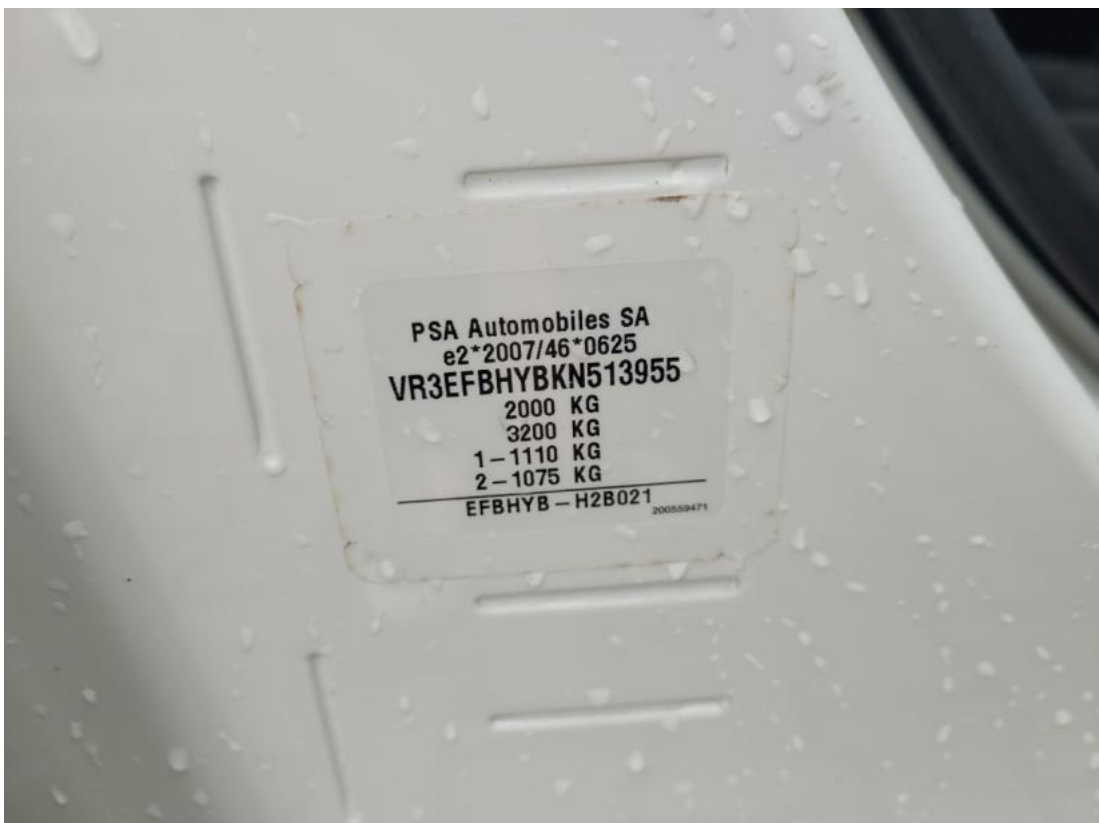

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje

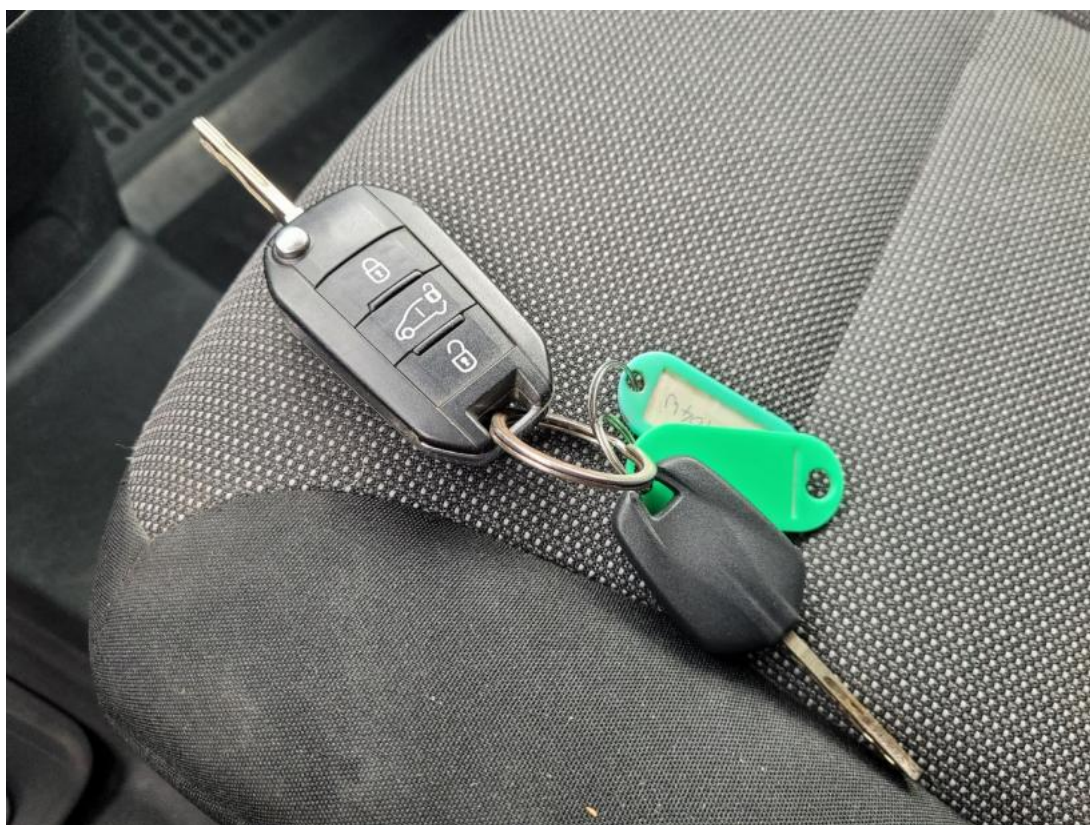

Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Próg P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie poglądowe 2

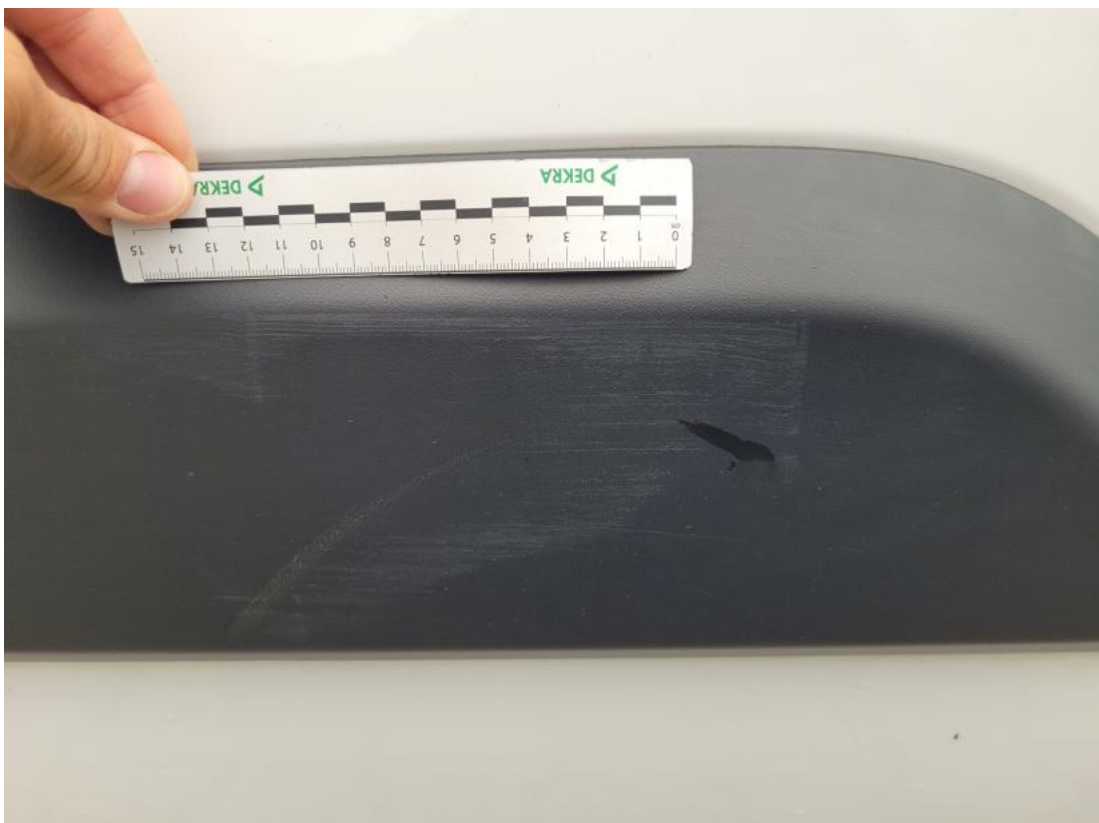

Fot. 62

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Słupiek przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 70

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 72

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1