

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216918/10/25-11401	Data raportu	27-10-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80418/25/10/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF72RHNPMM4150268
Marka, model	CITROEN C3 Aircross 21-24
Typ, wersja	C3 Aircross 1.2 PureTech Shin...
Numer rejestracyjny	PY93077
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/81 kW
Stan licznika	98 959 km
Data 1. rej./rok prod.	06-07-2021/2021
Data nast. bad. techn.	02-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego, Alarm niezamierzonego przekroczenia linii, Asystent ruszania na wzniesieniach, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Citroen Connect Box, Citroën Connect NAVi 3D: Bluetooth, nawigacja, 6 głośników, ekran 9 cali, USB, DAB, Mirror Screen, Coffee Brake Alert, Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki przednie), Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dach w kolorze nadwozia, ESP + ASR, Felgi aluminiowe 16 X Cross Diamond Cut z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Gniazdo 12V w drugim rzędzie, Kanapa tylna składana i dzielona 2/3 - 1/3, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica skórzana, Kieszenie w obiciach drzwi z przodu i z tyłu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z pilotem (x1) oraz podstawowy (x1) - 3 przyciski, Komputer pokładowy, Kontrola ciśnienia w ogumieniu, Lampy tylne 3D z żarówkami, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne podgrzewane, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie wnętrza z przodu LED, Pakiet kolorystyczny Shiny Black (lusterka, zderzaki, chromowa dekoracja słupka), Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłoga bagażnika, dwupoziomowa, REF - elektroniczny system rozdziału siły hamowania, Reflektory główne ECOLED, Relingi dachowe wzdłużne Noir Onyx brillant, Schowek na rękawiczki w konsoli centralnej, zamykany, System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Szyby boczne barwione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzetrzaskowe, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa Mica Grey, Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, tarcze hamulcowe z tyłu, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty na kubki w konsoli centralnej z przodu, Wspomaganie kierownicy, Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym, białymi wskazówkami i chromowanymi dekoracjami, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgienne LED z funkcją doświetlania zakrętów, ADML - Dostęp i uruchamianie bezkluczykowe, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód + kamera cofania, Lakier metalik, System hamowania awaryjnego - Active Safety Brake

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
10	Zderzak, róg L	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

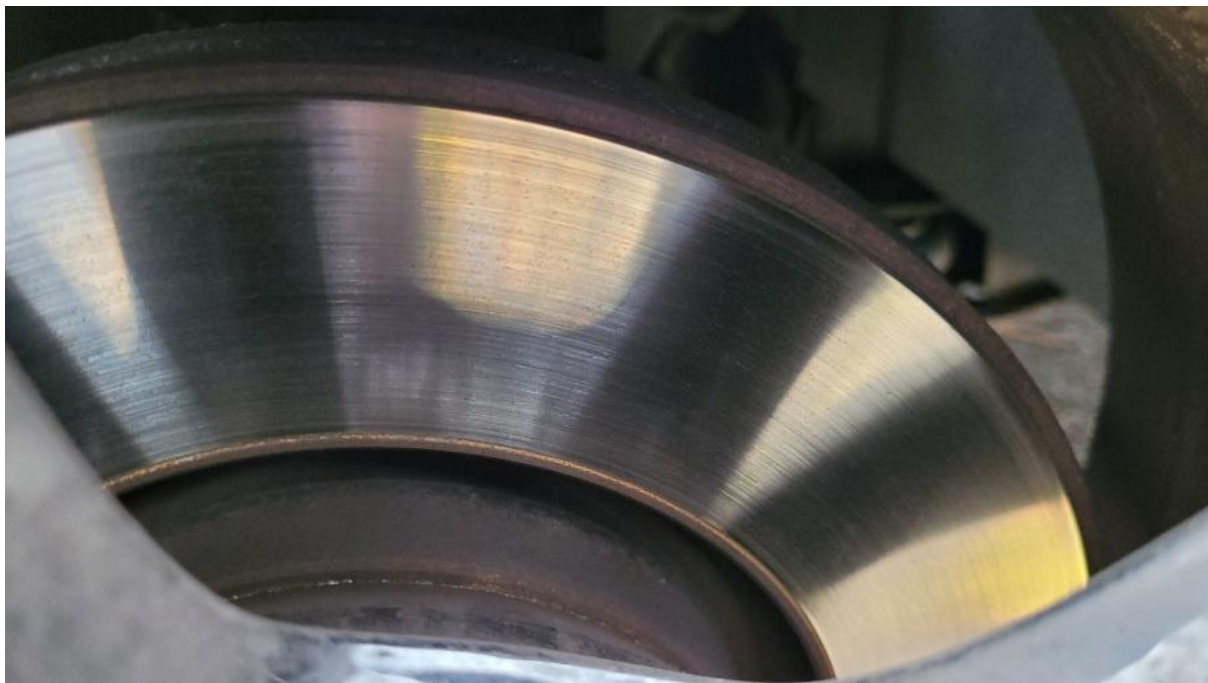

Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Dowód rej. Str. 1



Fot. 12

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje




Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

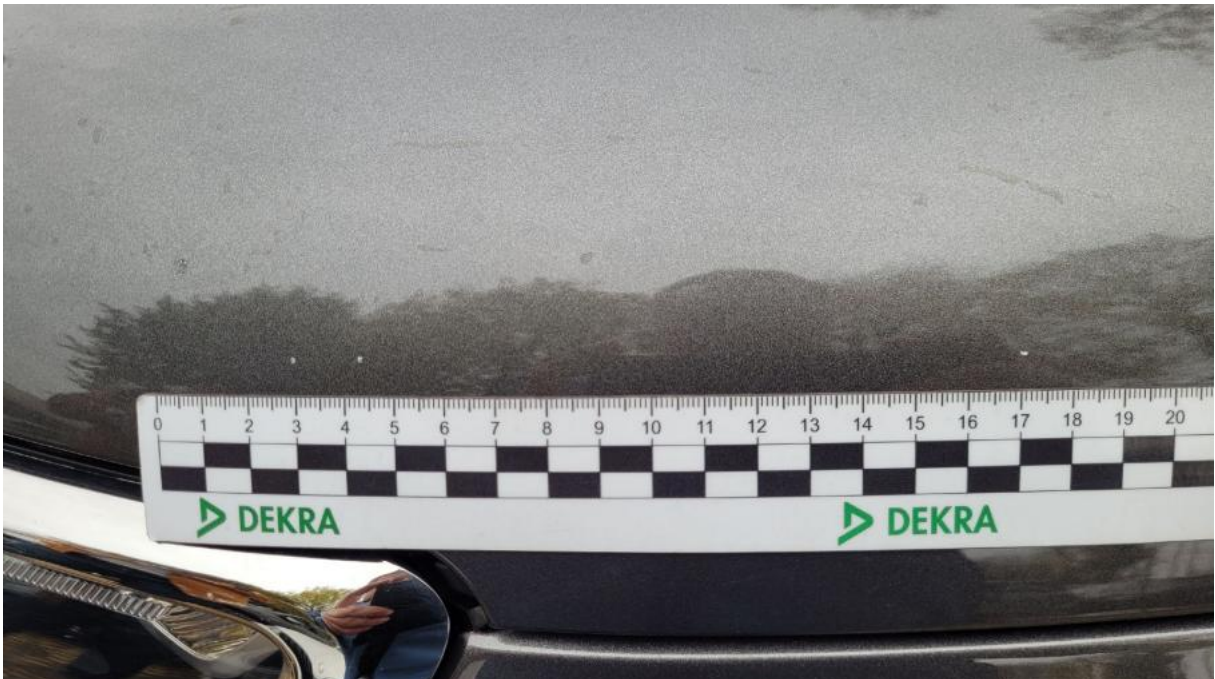

Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

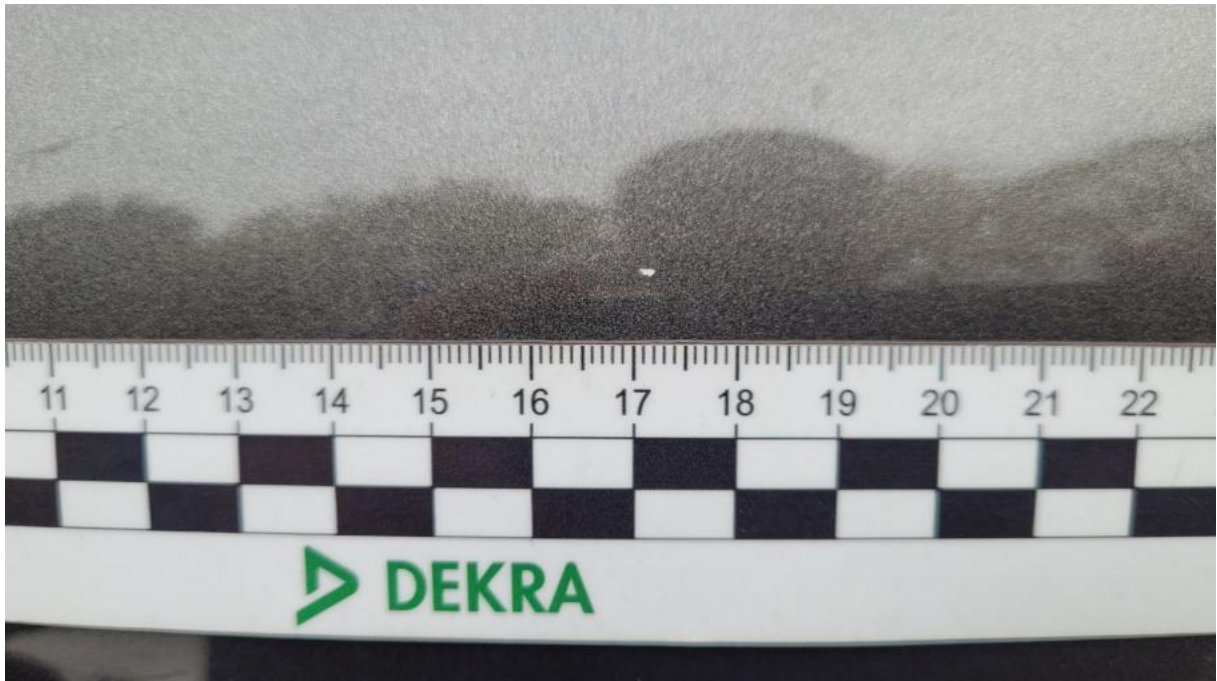

Fot. 37


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

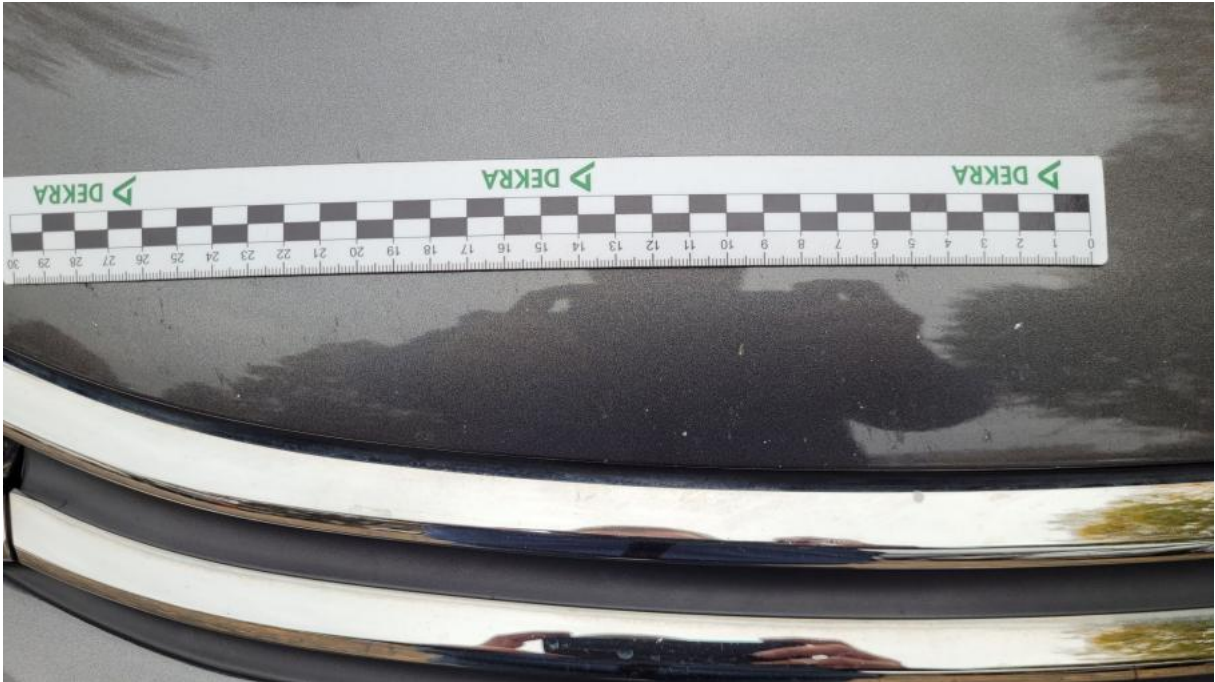

Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40


Łotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2

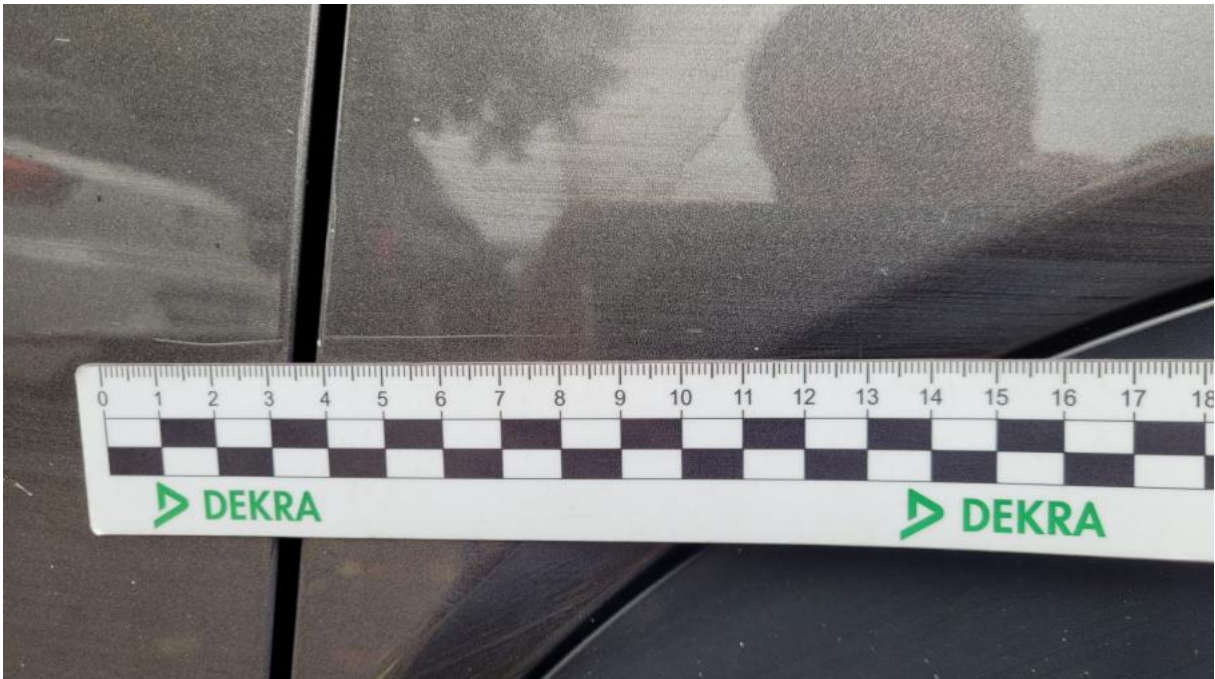

Fot. 42


Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

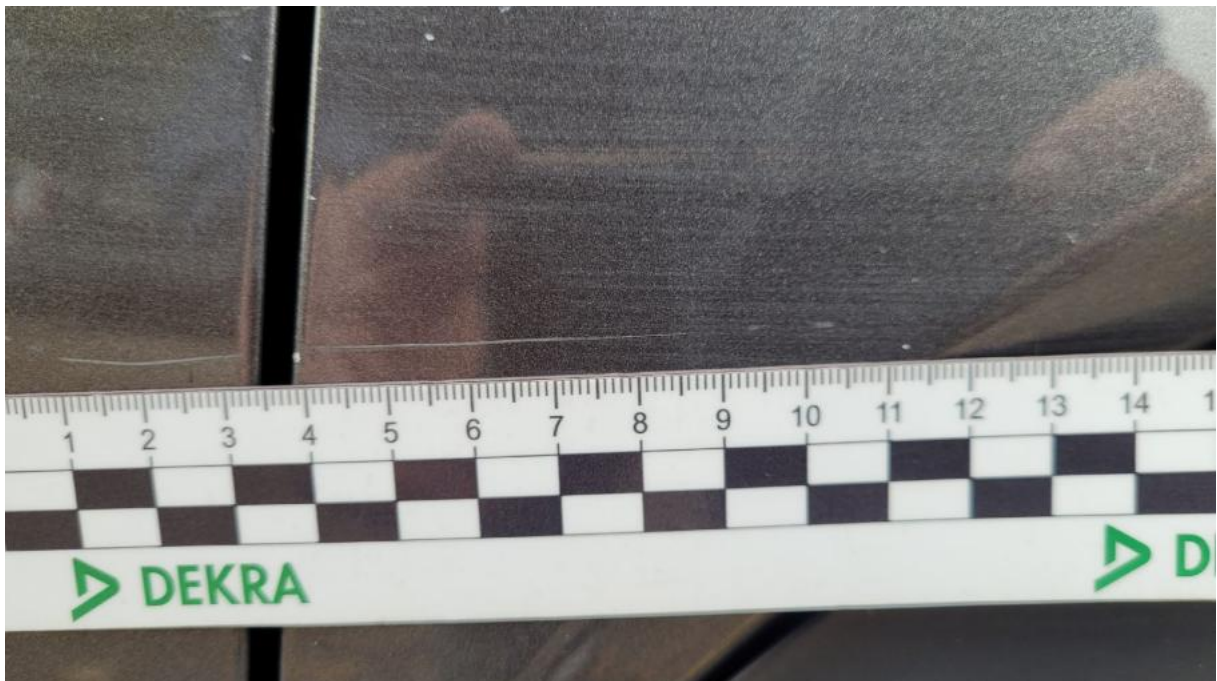

Fot. 44

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Inne 2



Fot. 58

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

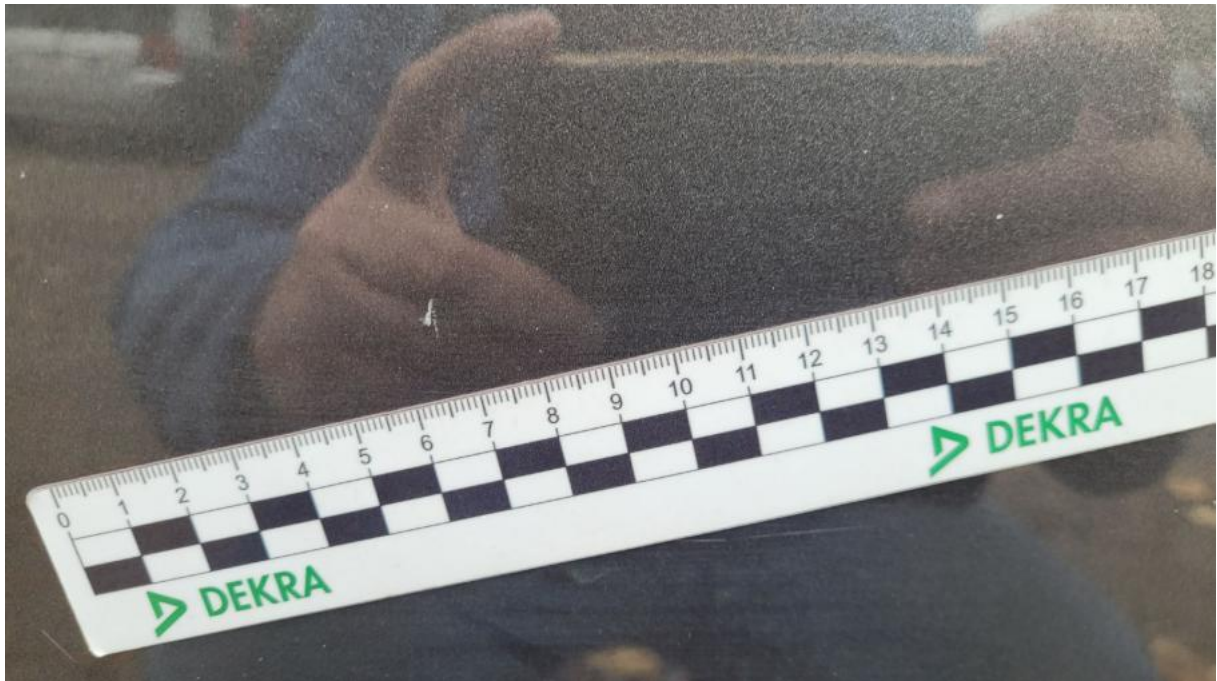

Fot. 61

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Próg P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 70

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 74

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Zderzak tylny cz L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 80

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 82

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 84

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2