

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12911/8/26-15201	Data raportu	04-08-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	28-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/68479/26/07/23Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EF9K8066081
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD0377N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	137 381 km
Data 1. rej./rok prod.	11-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	08-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, QUARTARIS 5	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	BARUM, QUARTARIS 5	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	BARUM, QUARTARIS 5	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	BARUM, QUARTARIS 5	205/55 16 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	inne	NA	0.2
2	Dach	zarysowanie	NA	
3	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
4	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
5	Pokrywa przednia	wgniecenie, wgniecenie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
8	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		

9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie, odpryski lakieru		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
11	Błotnik tylny L	wgniecenie		
12	Pokrywa tylna	wgniecenie		
13	Spoiler tylny, góra	zarysowanie		
14	Kolpak koła przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

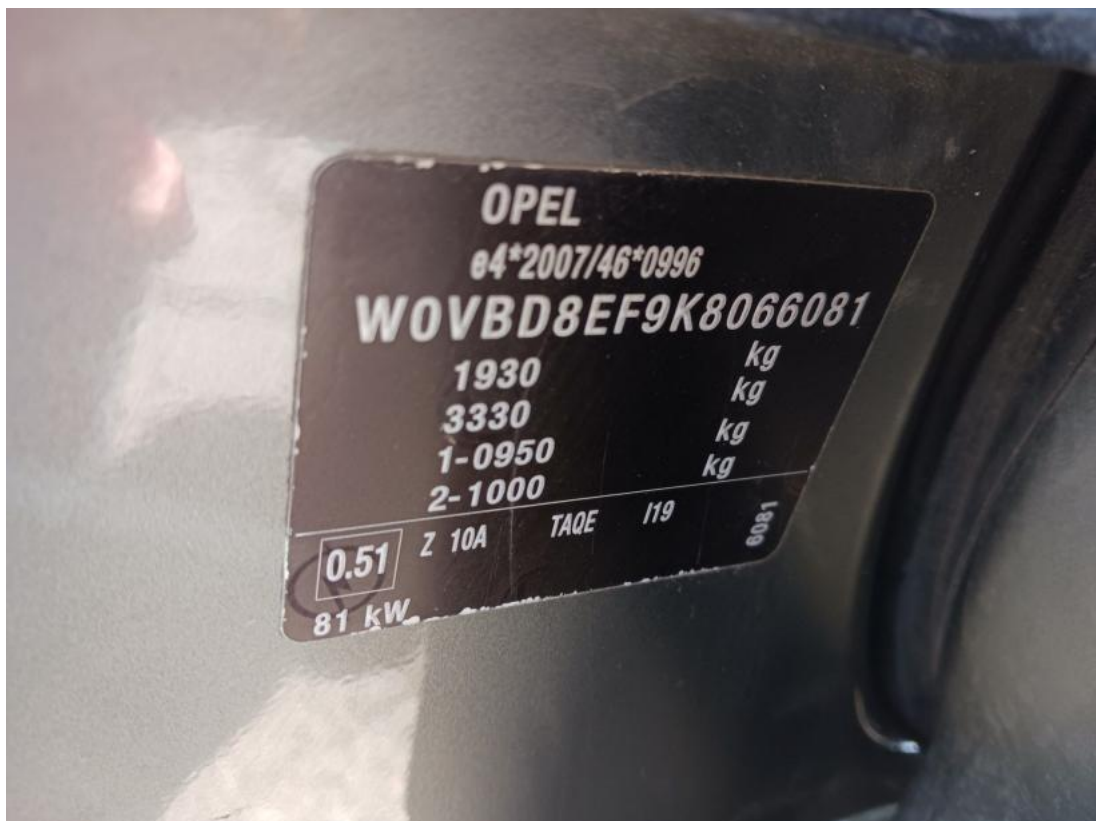

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

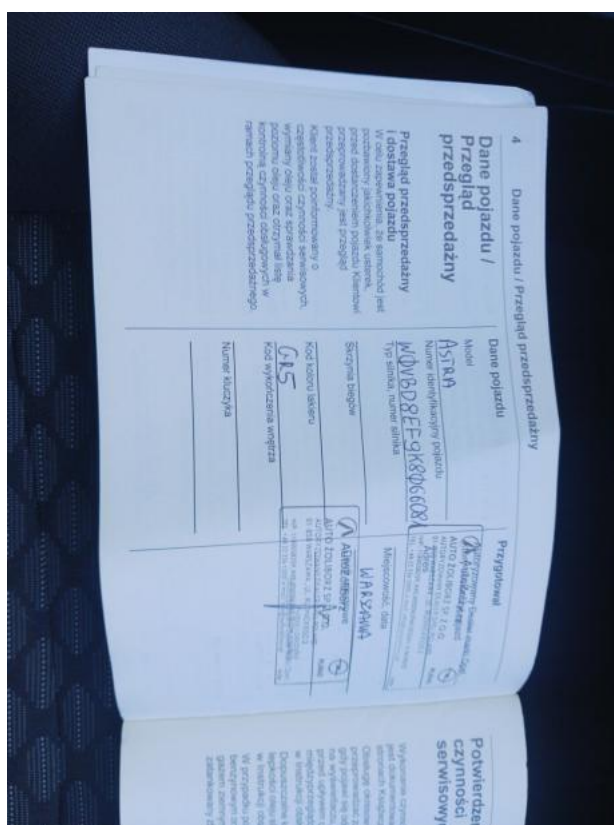

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz P - Inne 1



Fot. 44

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Nakładka pokryw tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3