

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00882/8/26-17802	Data raportu	15-08-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zareba (WSP) Michał Lipowski (WSP)	Data oględzin	11-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/68227/26/07/22	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJ3811AJJ667371
Marka, model	HYUNDAI Tucson 15-19
Typ, wersja	Tucson 1.6 GDI BlueDrive Styl...
Numer rejestracyjny	GD4E126
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1591 ccm/97 kW
Stan licznika	147 482 km
Data 1. rej./rok prod.	08-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	17-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Automatyczne światła, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przodem, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/60, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Gniazda AUX i USB, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica pokryta skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki wewnętrzne - chromowane, Klamki zewnętrzne, chromowane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kluczyk typu Smart Key (system kluczyka bezdotykowego), Lakier uni, Lampki do czytania LED, Lampy przednie LED z systemem doświetlania zakrętów, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Osłony zderzaków - przód/tył, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Spryskiwacze lamp przednich, System Flex Steer, System nawigacji satelitarnej z kamerą ułatwiającą cofanie (8 calowy ekran), System rozpoznawania znaków drogowych SLIF, System utrzymywania pasa ruchu LKAS, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne boczne szyby oraz szyba tylna dodatkowo przyciemnione, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zegary Super Vision (centralny kolorowy wyświetlacz 4,2 cala), Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WEATHERPROOF 1	225/55 17 99V	5,5 mm
	lewe	NOKIAN, WEATHERPROOF 1	225/55 17 99V	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WEATHERPROOF 1	225/55 17 99V	7,0 mm
	lewe	NOKIAN, WEATHERPROOF 1	225/55 17 99V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Próg L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	
2	Próg R	wgniecenie/odkształcenie, głębokie, rysa/odprysk	NA	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
5	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
9	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowania eksploatacyjne		
10	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowania eksploatacyjne		
11	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowania eksploatacyjne		
12	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

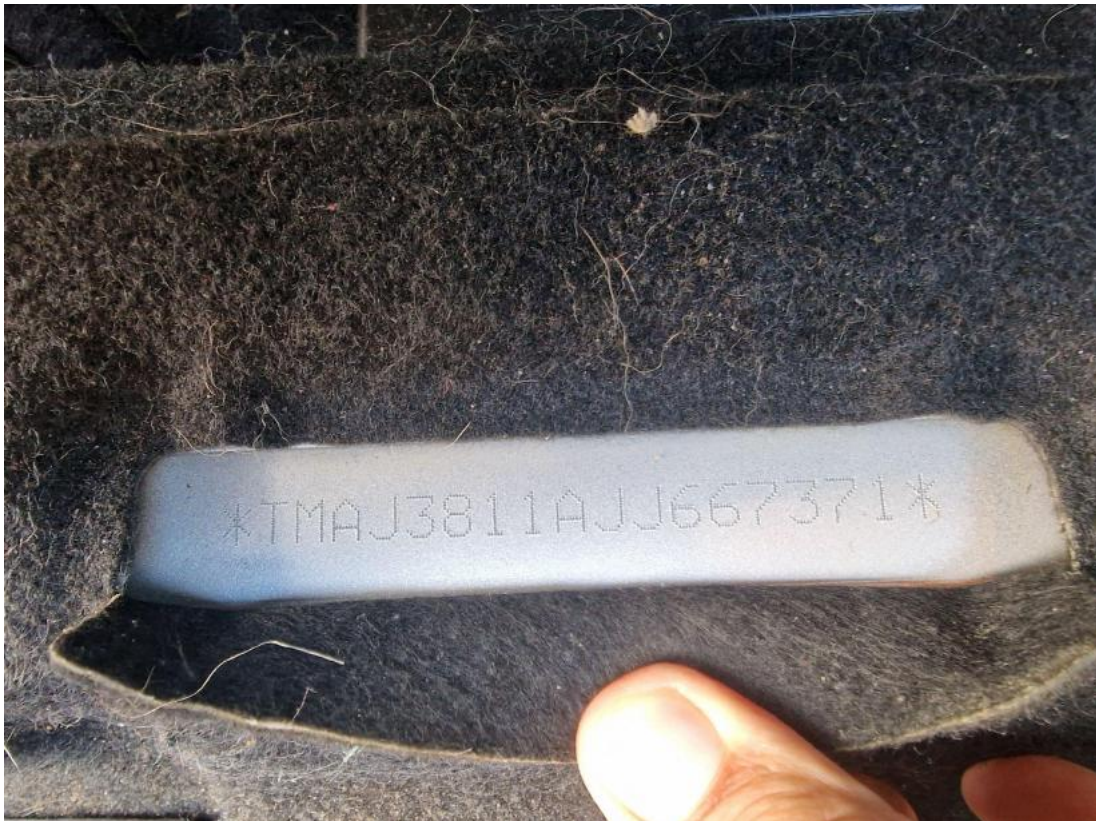

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 12


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

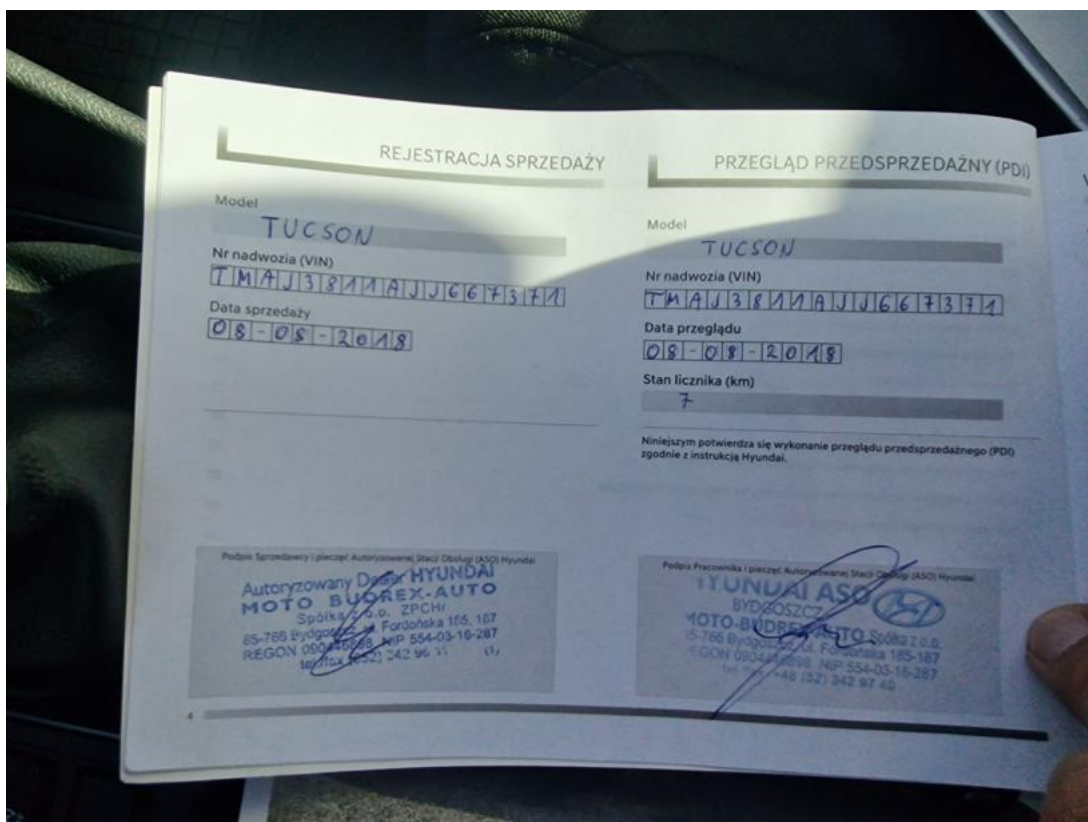

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

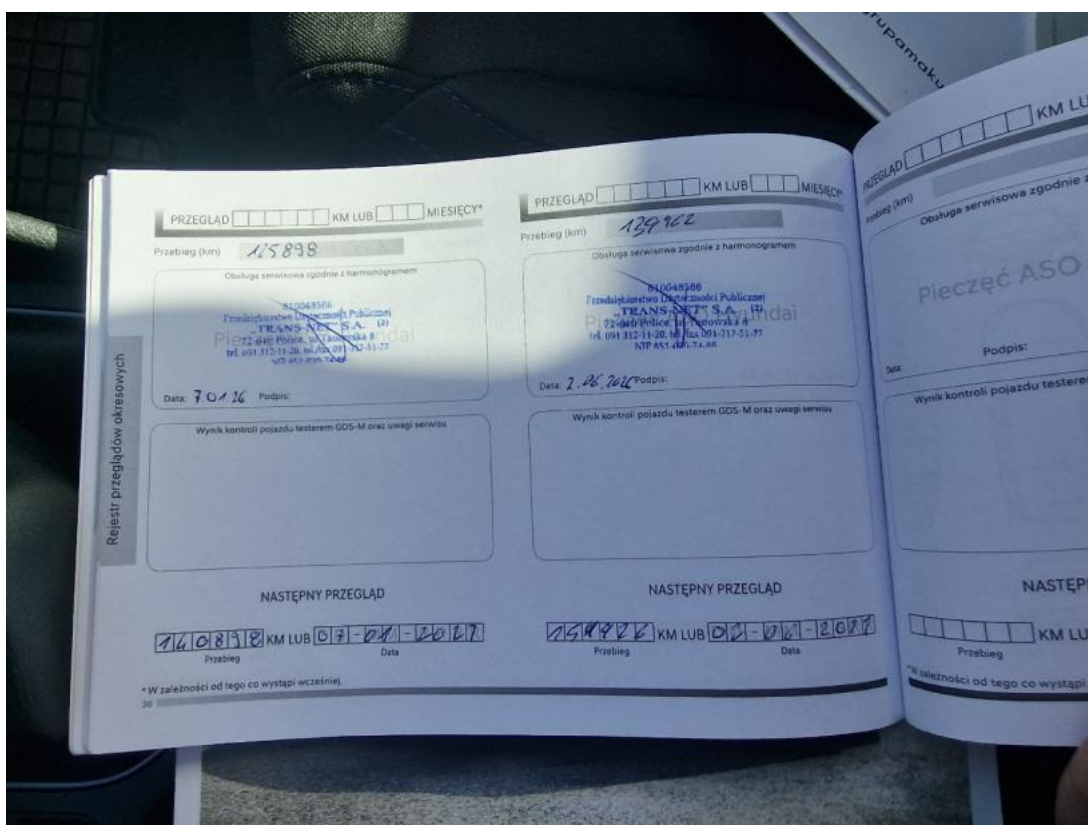

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1