

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13169/8/26-15201	Data raportu	18-08-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/74004/26/08/07Miejsce oględzin MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EKXJ8015233
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	WD9723J
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	184 913 km
Data 1. rej./rok prod.	31-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	30-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, pakiet, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91T	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91T	6,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91T	5,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Osłona przeciwsłoneczna L	ubytki materiału	WY	0.3
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	

3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	
4	Dach	wgniecenie		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
6	Próg L	wgniecenie		
7	Próg R	zarysowanie		
8	Nakładka słupka C L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

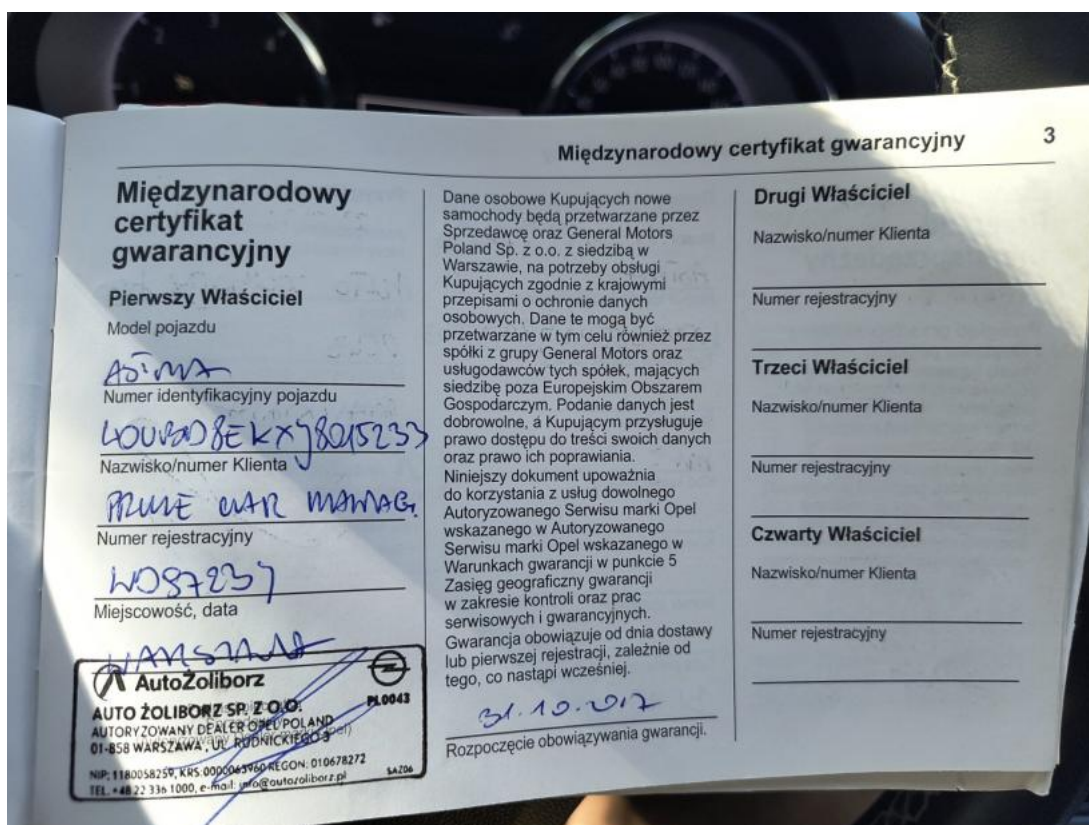

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

8 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 30.10.2024 km: 167313	Data: 30.10.2025 km: 182414	Data: _____ km: _____
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐	Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐	Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐
Lepkość: _____ W- _____	Lepkość: _____ W- _____	Lepkość: _____ W- _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak ☐ Nie ☐	Tak ☐ Nie ☐	Tak ☐ Nie ☐
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtrowanie paliwa ☐ Filtrowanie gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtrowanie paliwa ☐ Filtrowanie gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtrowanie powietrza ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtrowanie paliwa ☐ Filtrowanie gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu
Następny przegląd według wskazań Data: 30.10.2025 km: 182414	Następny przegląd według wskazań Data: 30.10.2025 km: 182414	Następny przegląd według wskazań Data: _____ km: _____
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

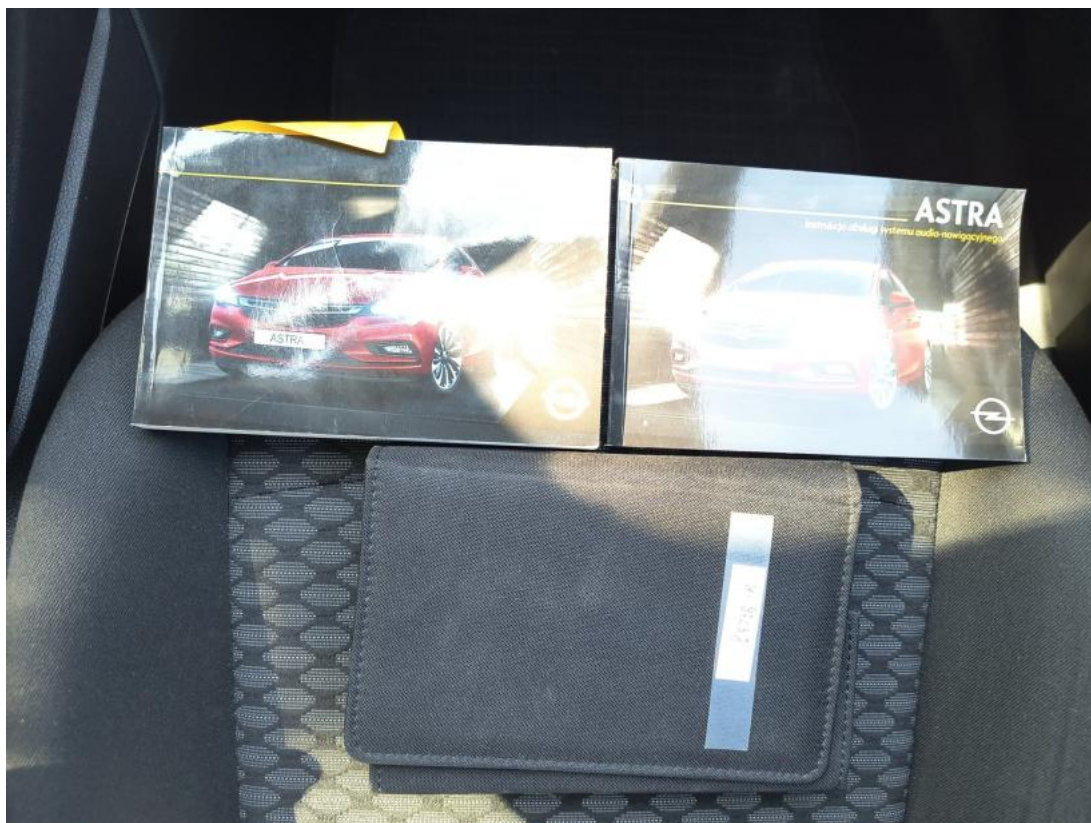

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Ostony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Ośłony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Ośłona p/słoneczna lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Ostona p/słoneczna lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1