

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219674/6/26-11401	Data raportu	26-06-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	22-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/56143/26/06/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WV1ZZZSYZN9002944
Marka, model	VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI...
Typ, wersja	Crafter 35 TDI (9,9m3)
Numer rejestracyjny	WD9853P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/103 kW
Stan licznika	176 608 km
Data 1. rej./rok prod.	08-09-2021/2021
Data nast. bad. techn.	27-08-2026
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	żółty/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Adaptive ESP 9i (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu), Asystent bocznego wiatru, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, EBC (zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem), EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości, Gniazdo 12V w kabinie kierowcy, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hill Decent Control (asystent ruszania ze wzniesienia), Immobiliser, Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Poduszka powietrzna kierowcy, Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic, Radio Composition Audio, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System start-stop z funkcją odzyskiwania energii hamowania, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej, Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Ściana działowa bez okna, Światła do jazdy dziennej, Akumulator AGM (92 Ah, 520 A) i alternator (180 A) - wzmacnione, Akumulator AGM (drugi) z przełącznikiem rozłączającym (92 Ah, 520 A) i funkcją monitorowania, Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, dozorem wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem, Czujnik zmęczenia kierowcy, Czujniki deszczu i zmiernych, Fotel kierowcy ergoComfort (regulacja manualna pochyleń i elektryczna podparcia lędźwiowego), Front Assist, Klimatyzacja Climatic półautomatyczna, Lampy typu LED (4 sztuki) w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej, Oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej oraz oświetlenie w drzwiach, Pakiet zimowy, Park Distance Control (czujniki parkowania przedni i tylny), Poduszki powietrzne boczne oraz kurtyny powietrzne w kabinie kierowcy, Poduszki powietrzne dla pasażera, Radio Composition Media, Reflektory LED z przodu (ze światłami do jazdy dziennej LED), Schowek z pokrywą w desce rozdzielczej, oświetlany, Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania, Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem, Wentylator dachowy, mechaniczny bez mechanizmu zamykania, Zawieszenie wzmacnione i amortyzatory, wzmacnione stabilizatory, Światła boczne pozycyjne, Światła przeciwmgielne z przodu ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Zabudowa warsztatowa, Przygotowanie do usług We Connect oraz We Connect Plus, eCall - system powiadamiania ratunkowego, Funkcja SAFELOCK do zamka centralnego

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, LINAM VAN01	205/75 16 113111R	3,0 mm
	lewe	FALKEN, LINAM VAN01	205/75 16 113111R	3,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, LINAM VAN01	205/75 16 113111R	3,0 mm
	lewe	FALKEN, LINAM VAN01	205/75 16 113111R	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi przednie prawe	150 - 200
9	Drzwi tylne prawe	150 - 200
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

12	Pokrywa bagażnika	150 - 200
----	-------------------	-----------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie	WY	0.9
2	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.7
3	Emblemat (monogram)	brak	WY	0.2
4	Pokrycie, dół	brak	WY	0.2
5	Tapicerka siedziska 1.rząd	przepalenie	WY	0.5
6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.7
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Poszycie progu R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
11	Ściana boczna część przednia dolna R	rysa/odprysk	NA	0.5
12	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
13	Pokrycie	zarysowanie		
14	Błotnik przedni (góra) R	wgniecenie/odkształcenie		
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
16	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
17	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk		
18	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk		
19	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

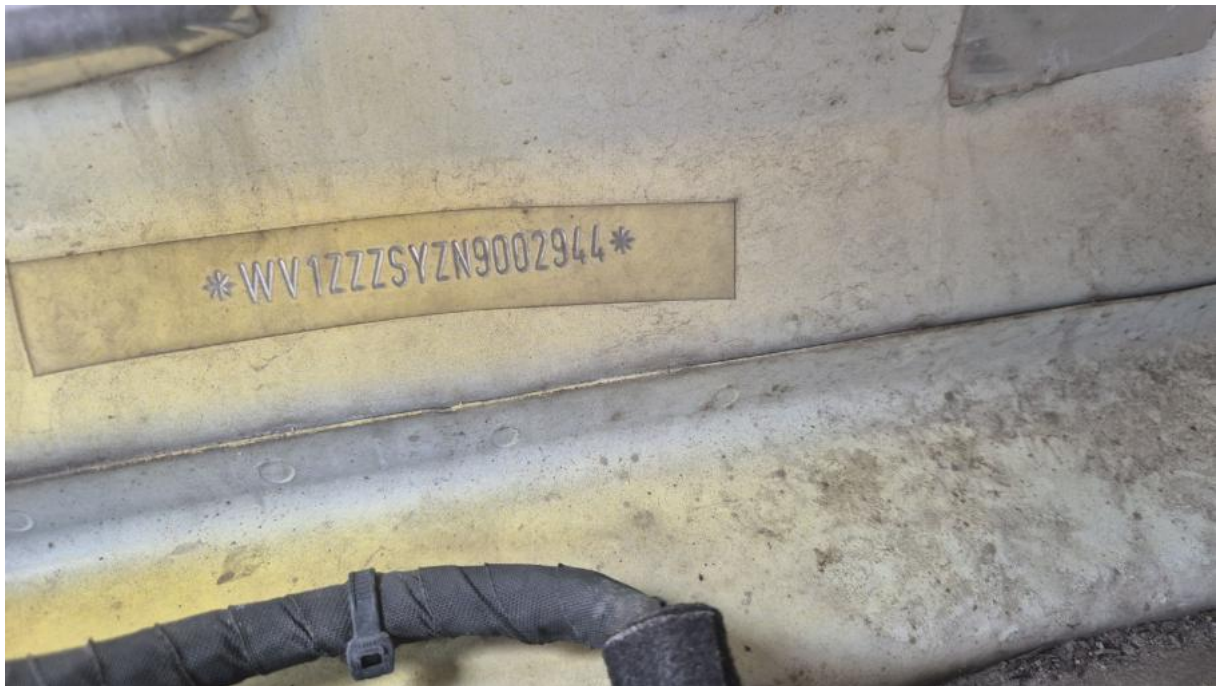

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

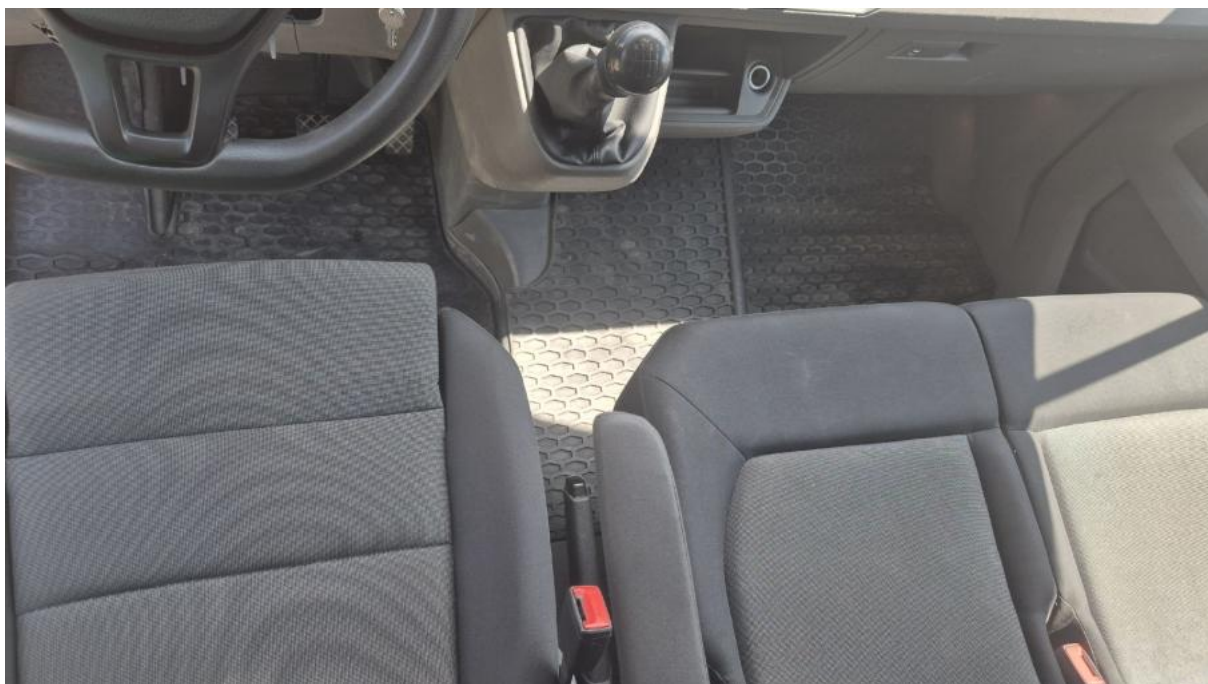

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

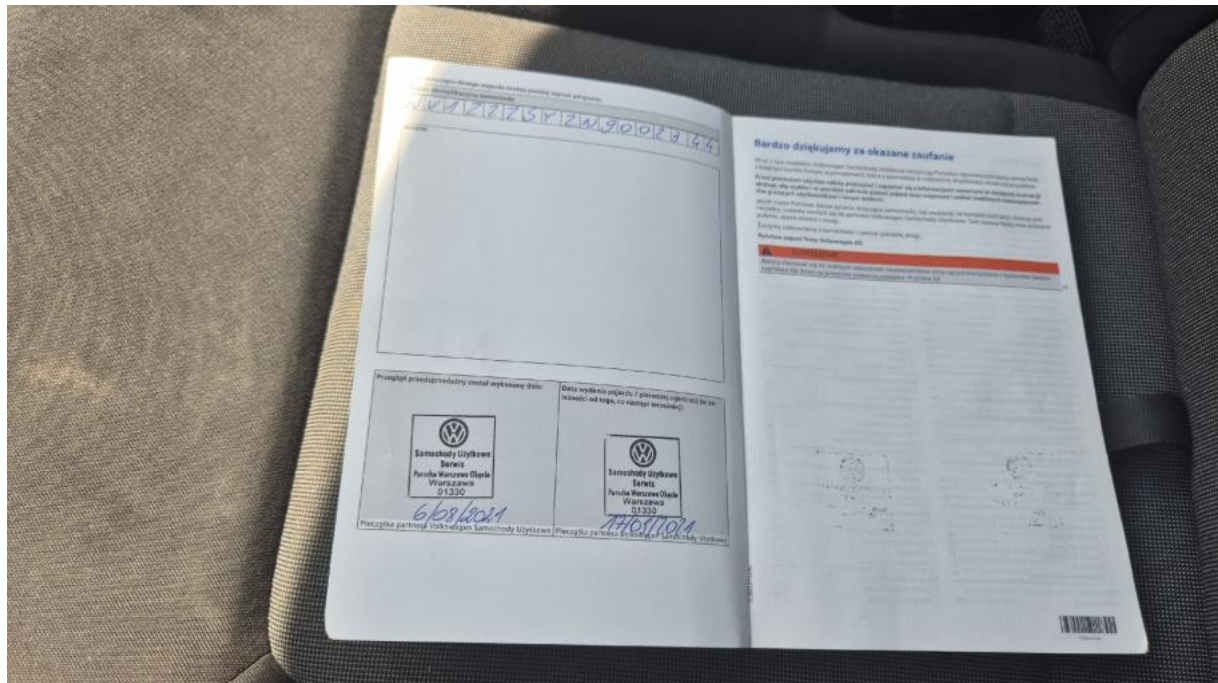

Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Dowód rej. str. 2

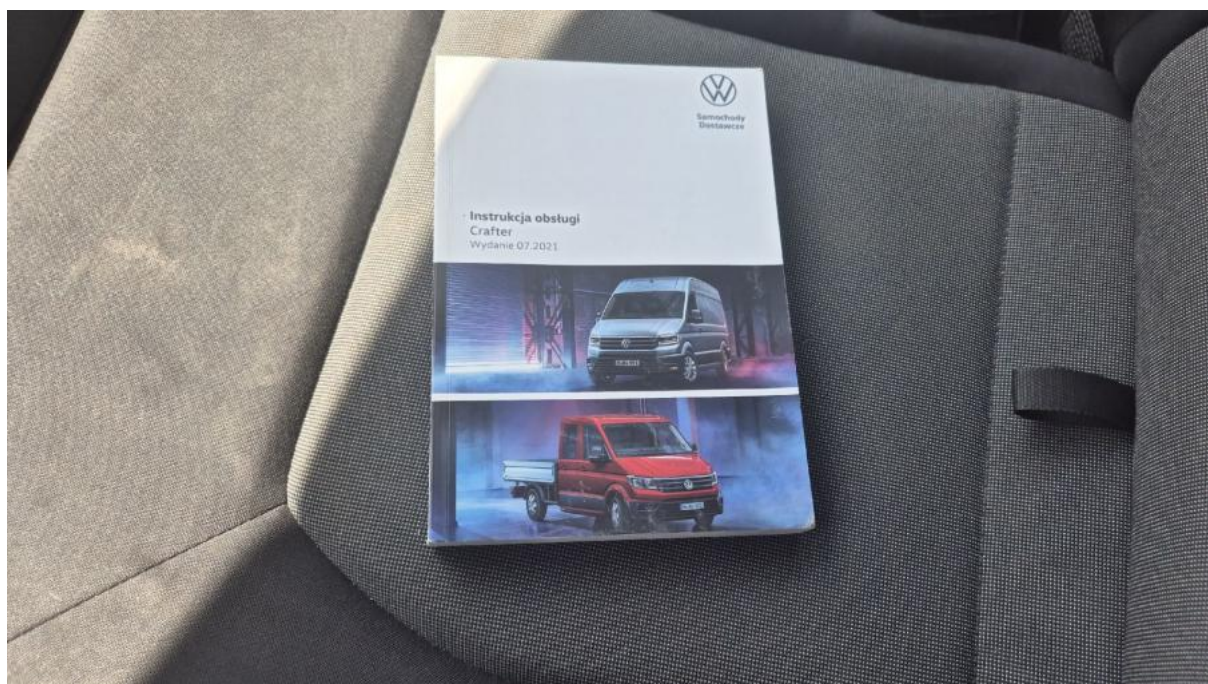

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

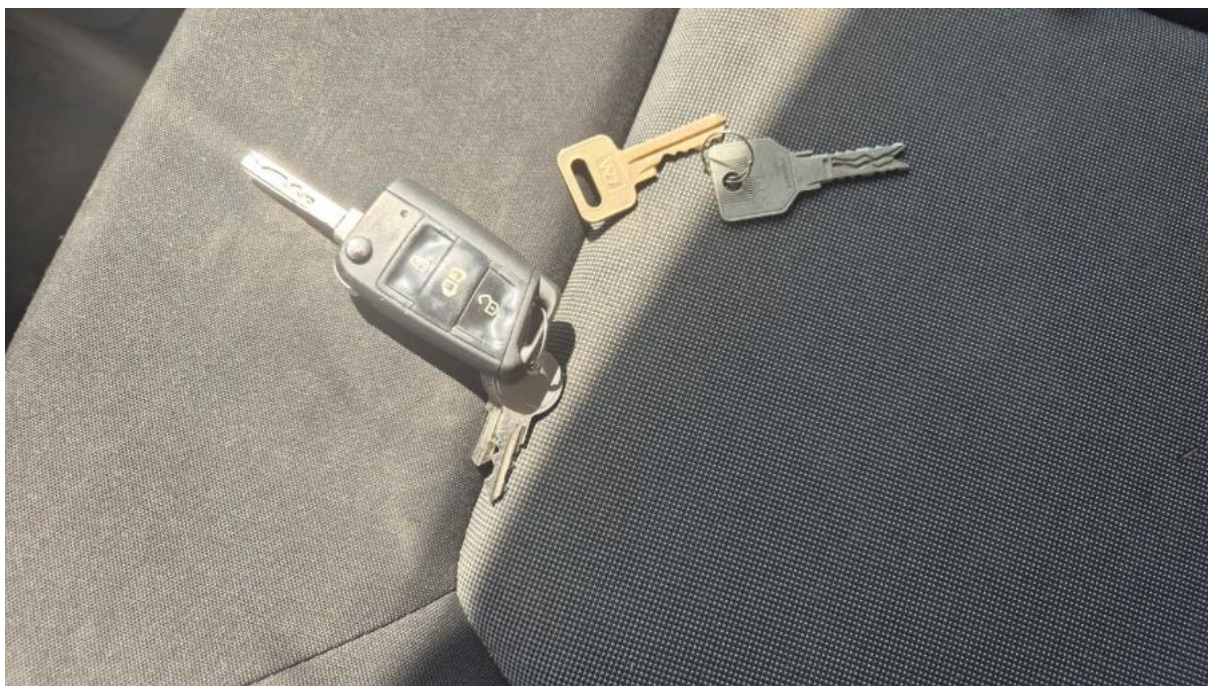

Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu

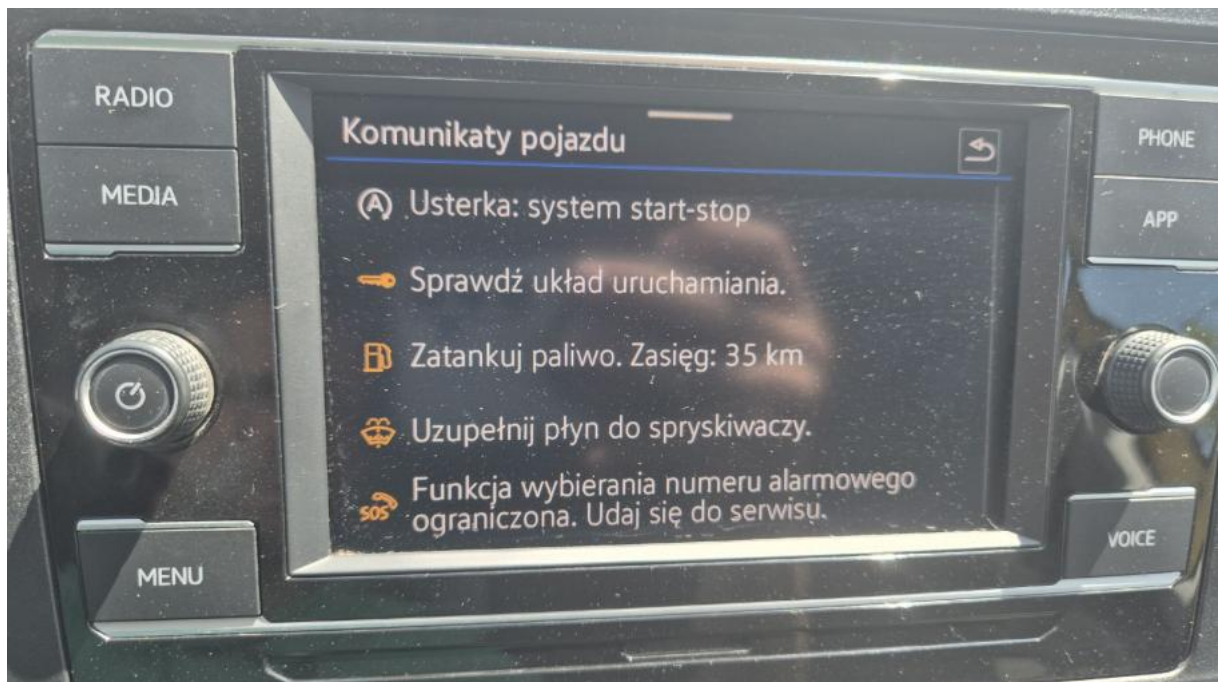

Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Emblemat tylny - Inne 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

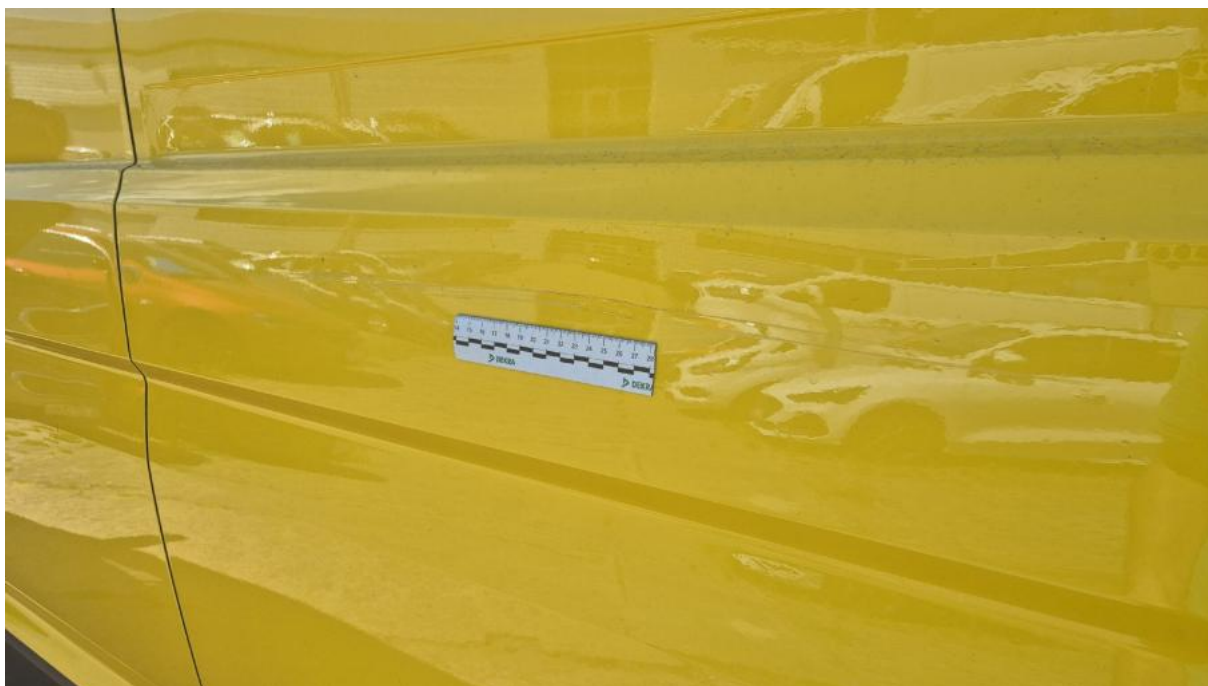

Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

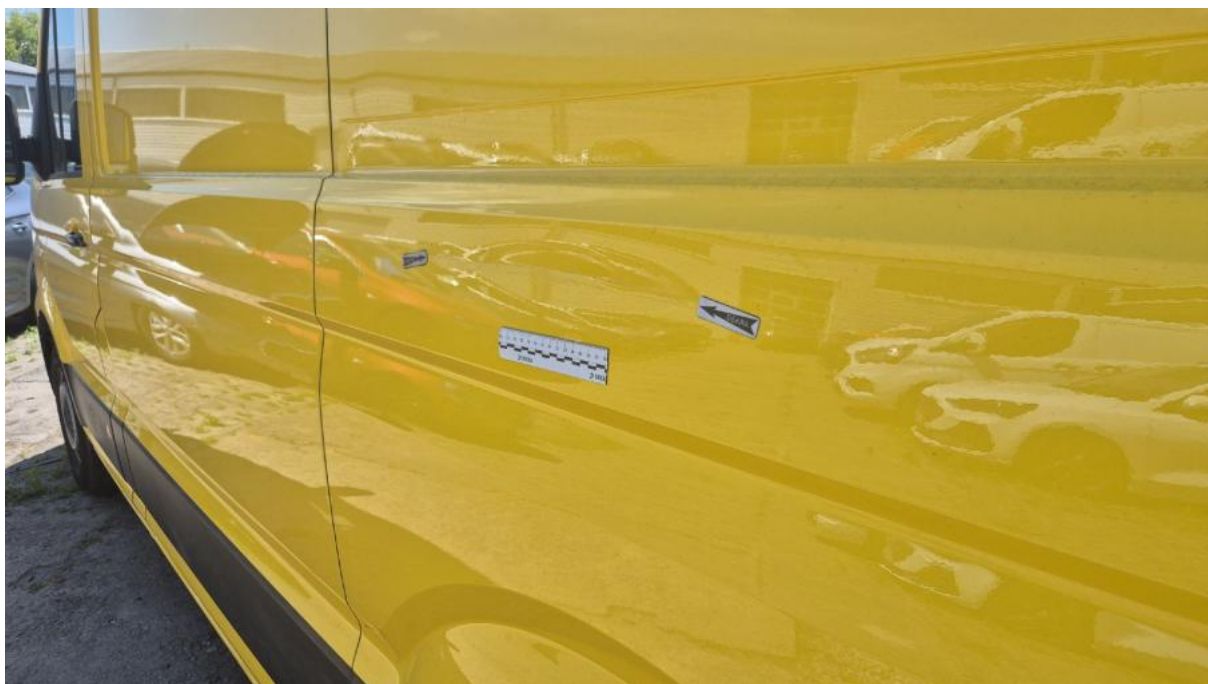

Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 2