

Nr zlecenia: 20/13/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/13

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	WDB9702431L013939
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	WA49750
Model pojazdu:	1018 Atego 2 E4 10.5t	Nr Info-Ekspert:	022-09246
Wersja:	1018	Rok produkcji:	2005
Data pierwszej rejestracji	2005/04/21		
Data ważności badania technicznego	2025/12/11		
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa		
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	krótka (odchylana) / S		
Dop. masa całkow.	10500 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Rozstaw osi	4220 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	4250 ccm / 130kW (177KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E4		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	6	Ogranicznik prędkości
2	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	7	Siedzenie dodatkowe na tunelu silnika
3	Kolumna kierownicy regulowana	8	Szyby regulowane elektrycznie
4	Komputer pokładowy	9	Tachograf elektroniczny
5	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	10	Wyświetlacz wielofunkcyjny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*RIKEN 235/75 R17,5 ROADREADY	6,0
Przednie prawe:	*RIKEN 235/75 R17,5 ROADREADY	6,0
Tylne LZ:	*SAVA 235/75 R17.5 ORJAK 4	10,0
Tylne LW:	*SAVA 235/75 R17.5 ORJAK 4	10,0
Tylne PZ:	*SAVA 235/75 R17.5 ORJAK 4	10,0
Tylne PW:	*SAVA 235/75 R17.5 ORJAK 4	10,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Jacek Brzozowski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski


Podczas oględzin brak możliwości odczytania przebiegu pojazdu. Przebieg przyjęty na podstawie odczytu z bazy CEPiK na dzień 11.12.2024.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski, pęknięcia		
2	Ściana tylna		Odpryski, ogniska korozji, perforacja		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

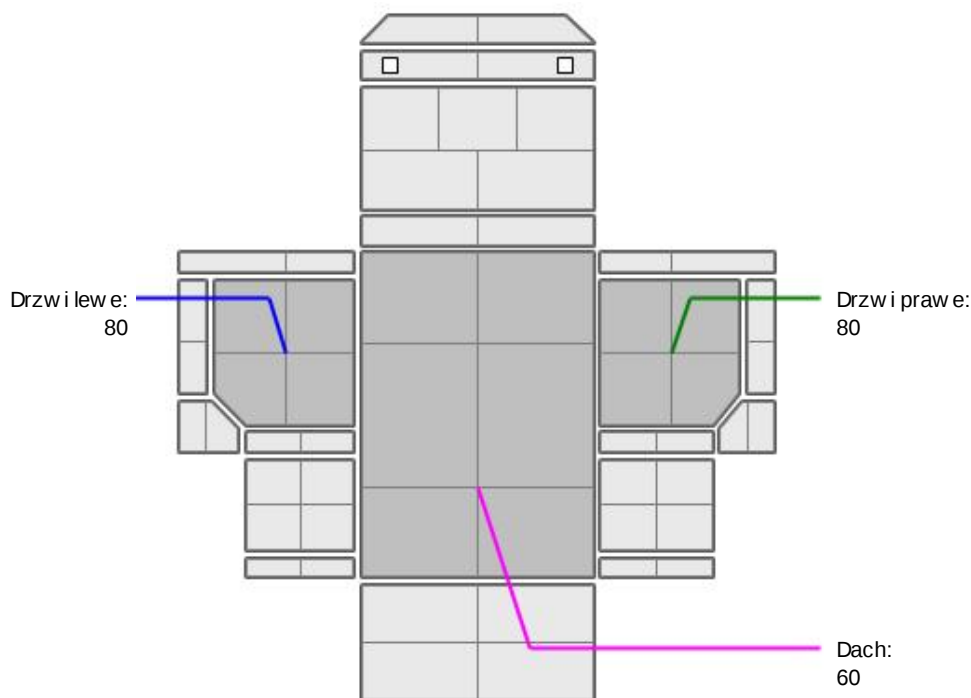
KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Dach		60	
2	Drzwi	L	80	
3	Drzwi	P	80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.


WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, pęknięcia		
2	Reflektor	L	Pęknięty klosz		
3	Reflektor	P	Pęknięty klosz		
4	Zderzak tylny		Zarysowania, ogniska korozji, wgniecenia		
5	Błotnik tylny	L	Pęknięty, odkształcony, ślady napraw		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowania		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona, otwory		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone		
6	Akumulator		Niesprawny		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	L	Uszkodzona		
2	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
5	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		



NADWOZIE ŁADUNKOWE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Osłona boczna	L	Zarysowania, ogniska korozji		
2	Osłona boczna	P	Zarysowania, ogniska korozji		
3	Zbiornik		Odpryski, złuszczenia		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na rozładowany akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Import indywidualny
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Zweryfikowano w bazie CEPIK

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

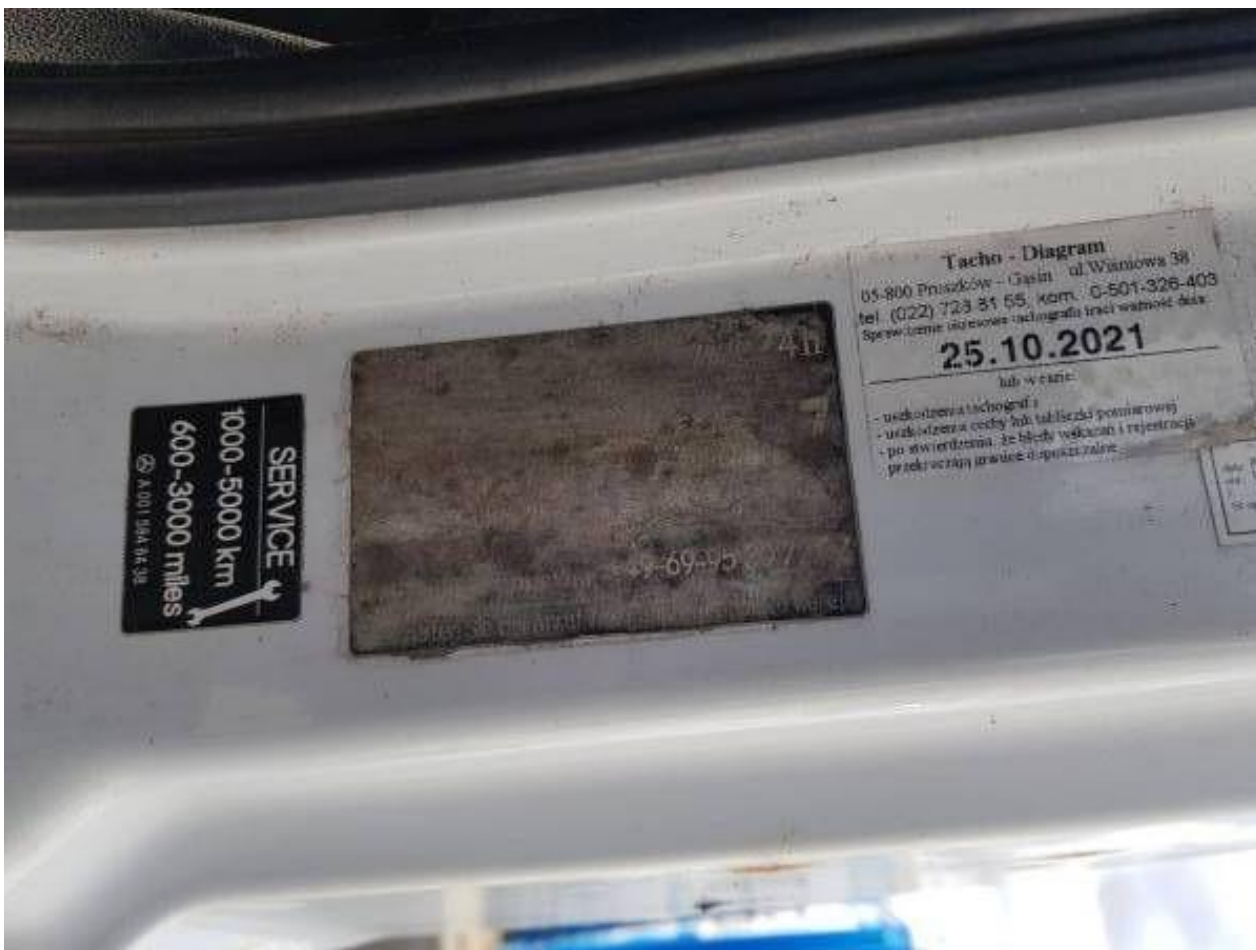

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32

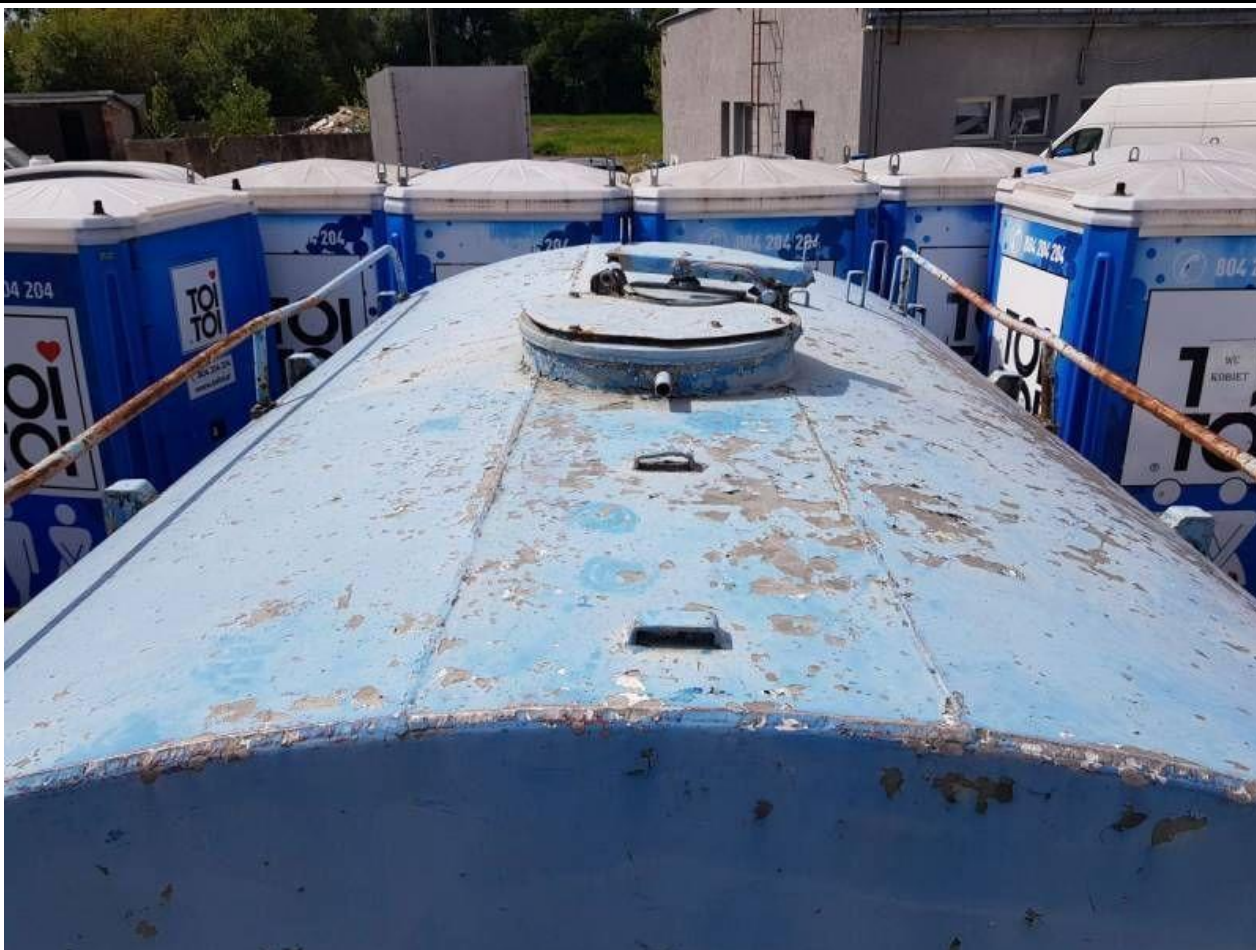


Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

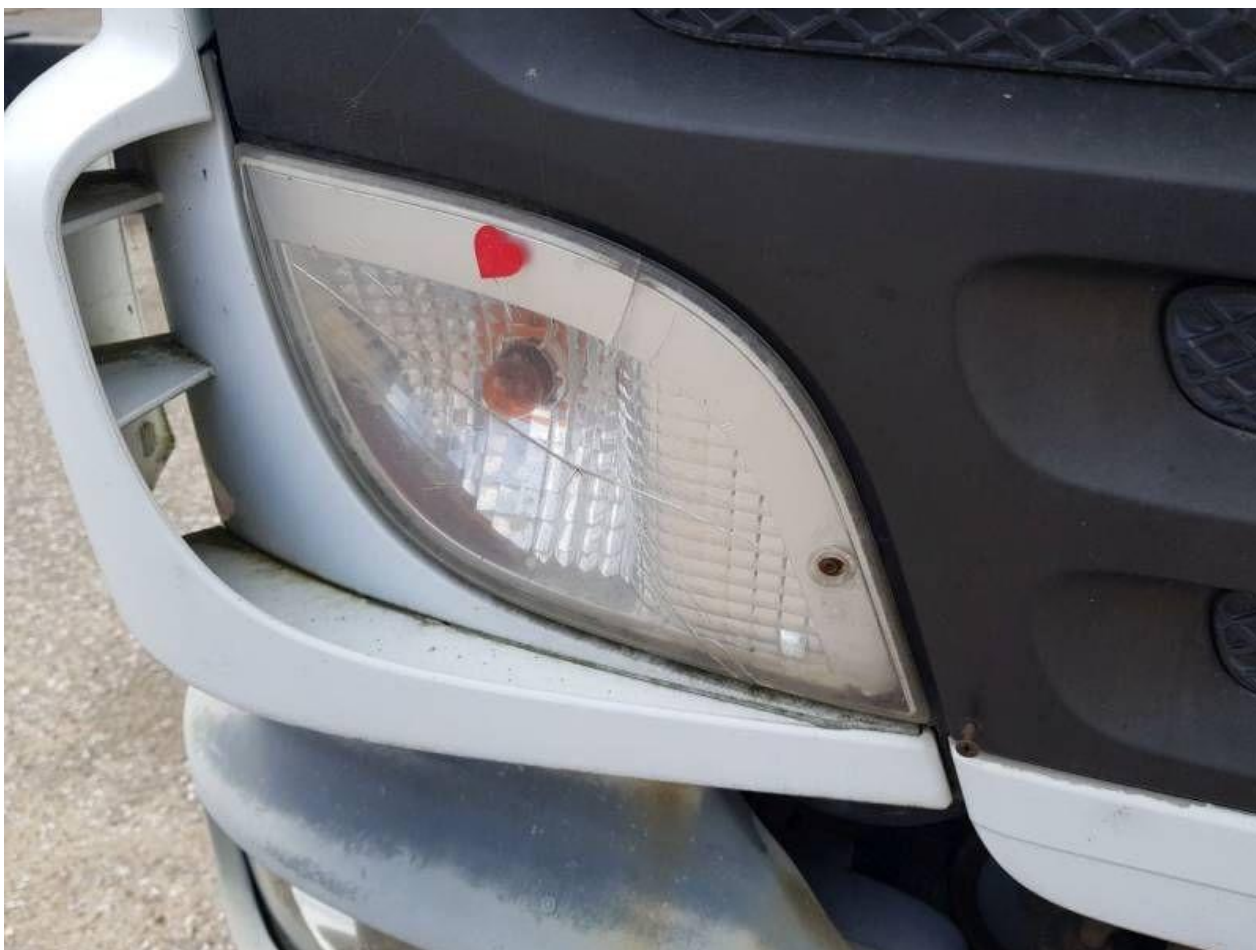


Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

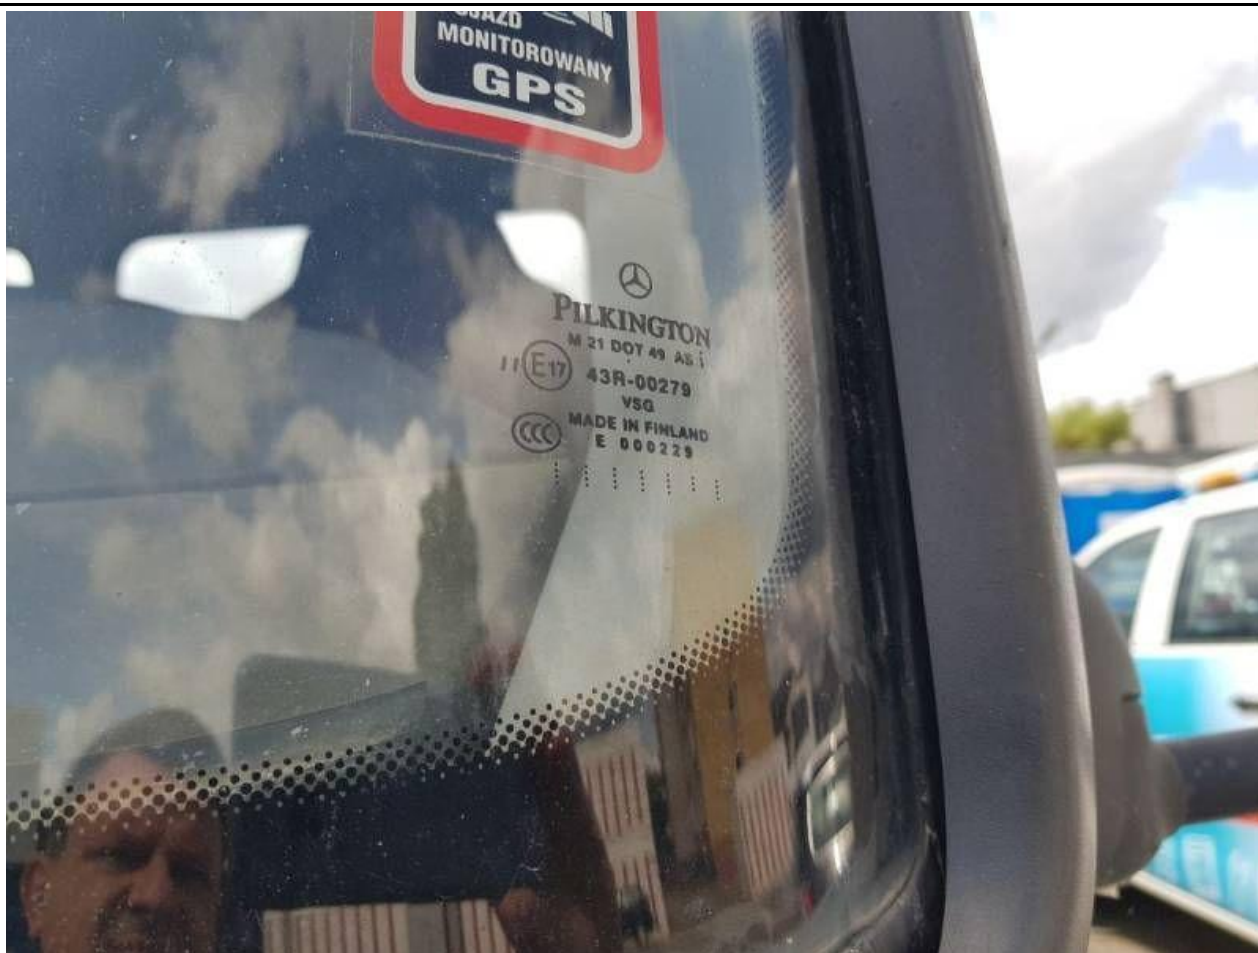

Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu