

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13176/8/26-15201	Data raportu	18-08-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/74571/26/08/11	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFHP12660
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 14-19
Typ, wersja	Mondeo 2.0 TDCi Edition
Numer rejestracyjny	LU558ST
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	233 643 km
Data 1. rej./rok prod.	15-05-2017/2017
Data nast. bad. techn.	01-08-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier Uni, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podgrzewane przednie fotele, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System nawigacji satelitarnej CD/SD, Ford SYNC 3, wyświetlacz 8 cali, 8 głośn., 2xUSB, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Tapicerka materiałowa Cypres (z komfortowymi fotelami), Tempomat z Intelligent Speed Limiter, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (4.2-cala), Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Lakier metalik, Nagrzewnica dodatkowa - zasilana paliwem z funkcją programowania i pilotem zdalnego sterowania

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, WINGUARD ICE PLUS	215/60 16 99T	5,0 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD ICE PLUS	215/60 16 99T	5,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, WINGUARD ICE PLUS	215/60 16 99T	4,0 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD ICE PLUS	215/60 16 99T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	wgniecenie	WY	1.8
2	Spoiler zderzaka tylnego	zarysowanie	WY	0.6
3	Przysłona pokrywy tylnej	pęknięcie	WY	0.6
4	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, wgniecenie, inne	NA	1
5	Dach	odpryski lakieru	NA	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.2
7	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
8	Pokrywa tylna	odpryski lakieru	NA	
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
10	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie		
13	Rama drzwi, przód L	odpryski lakieru		
14	Rama drzwi, przód R	odpryski lakieru		
15	Próg R	wgniecenie		
16	Błotnik tylny , część górna L	zarysowanie		
17	Błotnik tylny , część górna R	zarysowanie		
18	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane

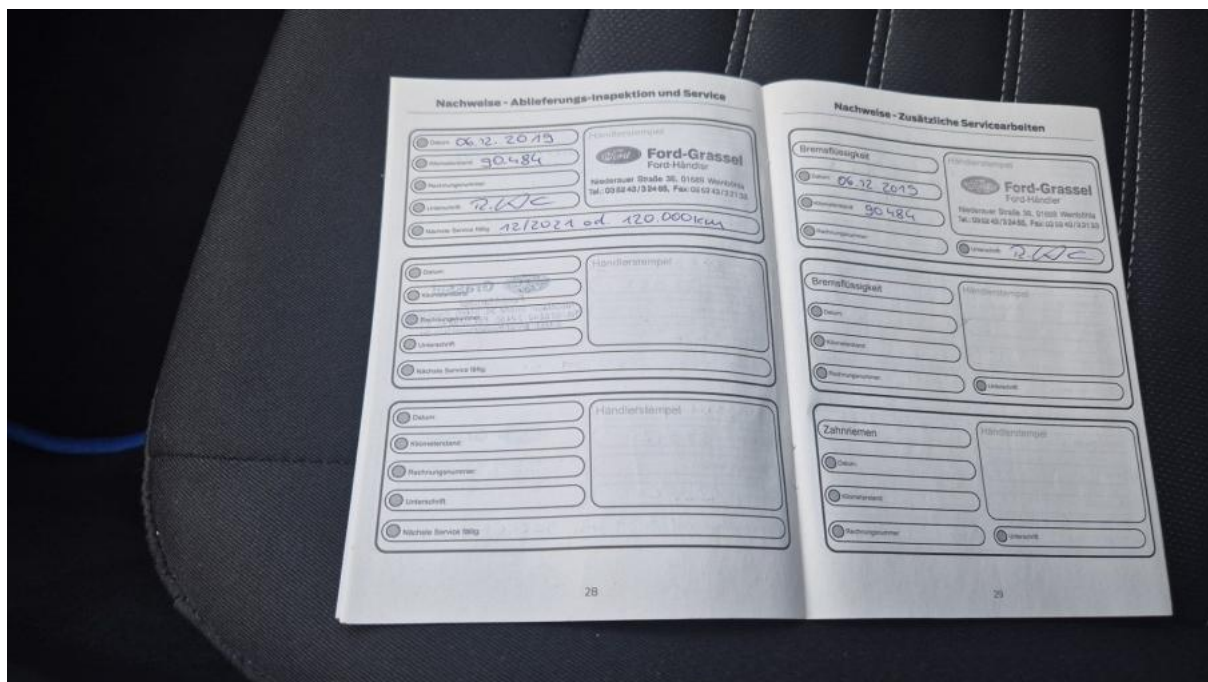

Fot. 34


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2

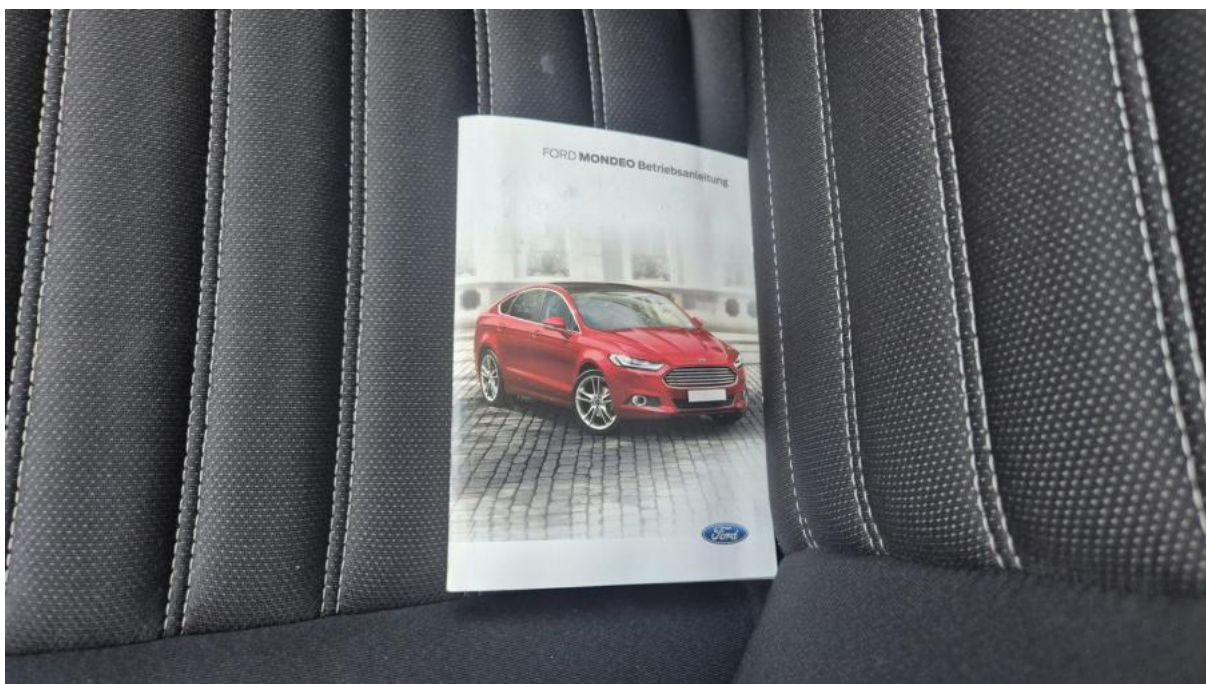

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 42

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Inne 2



Fot. 62

Dach() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68


Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

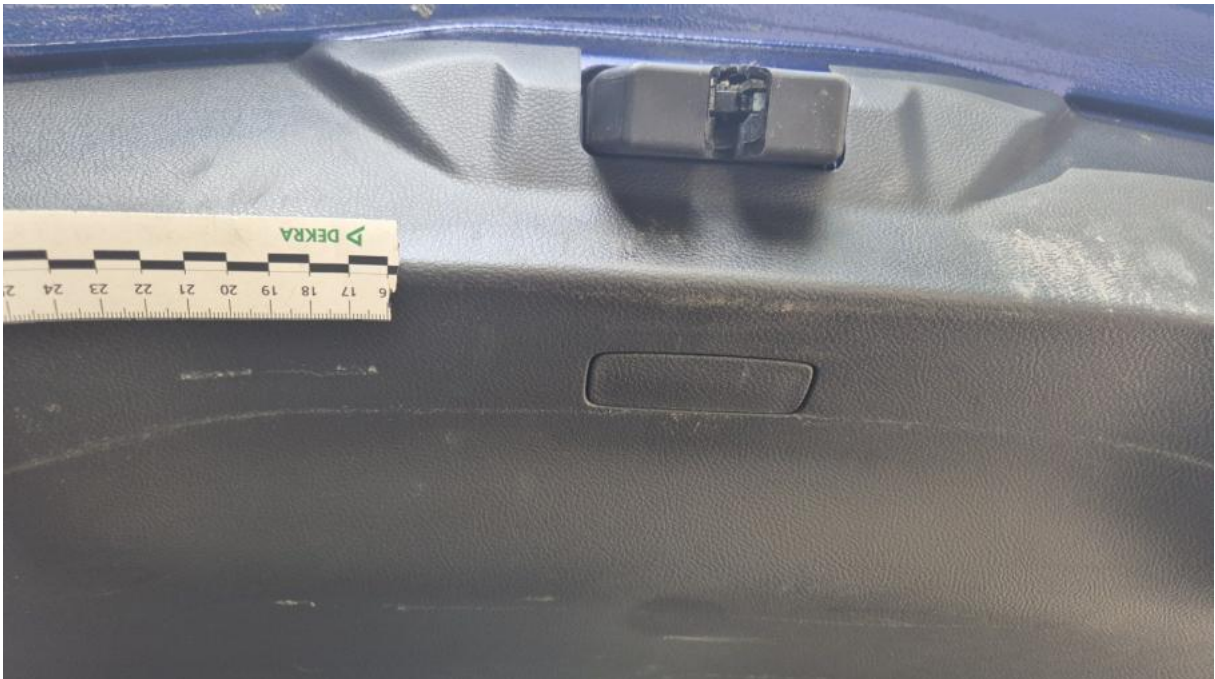

Fot. 70

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1