

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00888/8/26-17802	Data raportu	15-08-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) Michał Lipowski (WSP)	Data oględzin	11-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69891/26/07/28	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0EXXTTREKM18978
Marka, model	FORD Transit 350 EcoBlue Eu...
Typ, wersja	Transit 350 L3H2 Ambiente
Numer rejestracyjny	WJ1308N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/96 kW
Stan licznika	183 272 km
Data 1. rej./rok prod.	19-12-2019/2019
Data nast. bad. techn.	13-10-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/6
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszkłone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez szyb, kąt otwarcia 180 stopni, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Gniazdo 2x12V, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, LAC - system kontroli obciążenia pojazdu, Lakier uni, Nagrzewnica – recyrkulacja, Schowek podręczny, System Auto Start Stop, System wlewu paliwa Ford Easy Fuel, Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem i zamykaniem szyby kierowcy, Wskaźnik zmiany biegu, Wybór trybu jazdy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego ze sklejki, pełnej wysokości

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER VAN 01	235/65 16 113R	4,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER VAN 01	235/65 16 113R	4,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER VAN 01	235/65 16 113R	4,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER VAN 01	235/65 16 113R	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	pęknięcie	WY	1.1
2	Kierunkowskaz boczny L	pęknięcie	WY	0.2
3	Dywanik środkowy	pęknięcie	WY	1.8
4	Kontrolka silnika	inne		
5	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie		
8	Zderzak, środek	rysa/odprysk		
9	Błotnik tylny L	zarysowanie		
10	Słupki tylny (D) L	zarysowania eksploatacyjne		
11	Słupki tylny (D) R	zarysowania eksploatacyjne		

12	Oslona blotnika tylnego, dolna przednia L	zarysowanie		
13	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	zarysowania eksploatacyjne		
14	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	zarysowania eksploatacyjne		
15	Tarcza koła przód L	zarysowania eksploatacyjne		
16	Tarcza koła przód R	zarysowania eksploatacyjne		
17	Tarcza koła tył L	zarysowania eksploatacyjne		
18	Tarcza koła tył R	zarysowania eksploatacyjne		
19	Deska rozdzielcza	rysa/odprysk		
20	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki

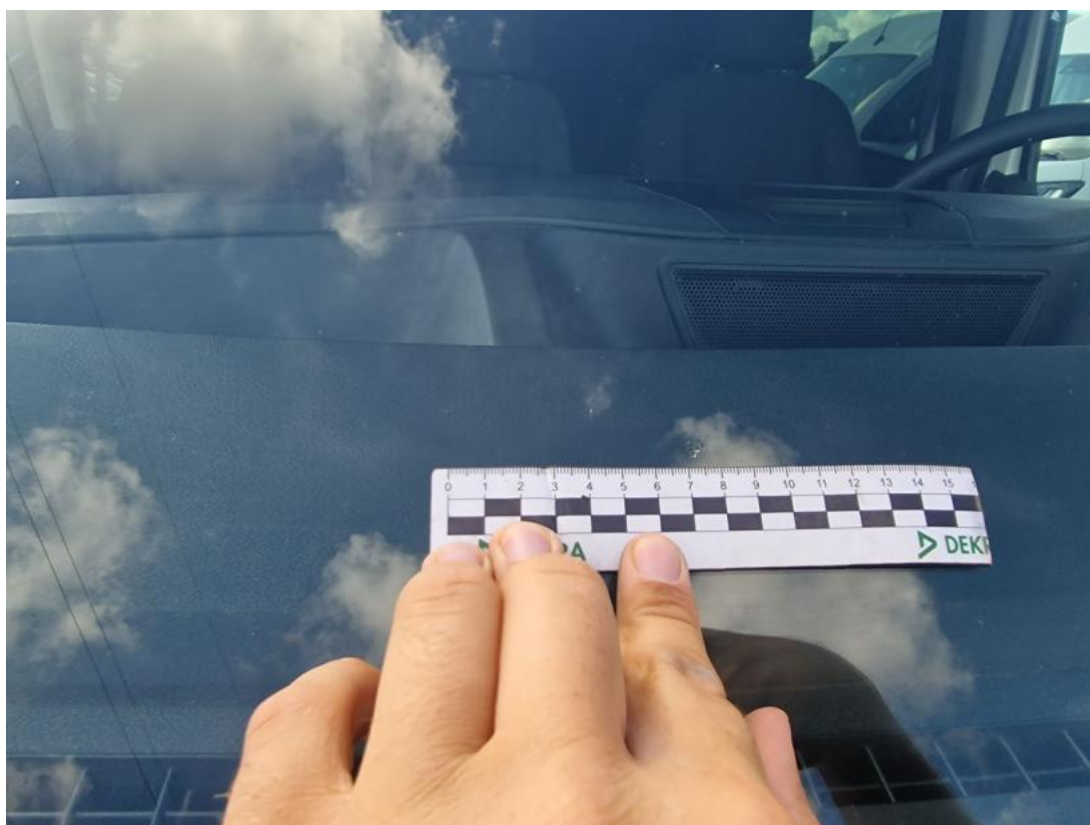

Fot. 36
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga przednia P - Inne 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga tylna P - Inne 1



Fot. 48

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Felga tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Lusterko zew L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Felga przednia L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Deska rozdzielcza() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Dywanik tyl L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Dywanik tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73


Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 74

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

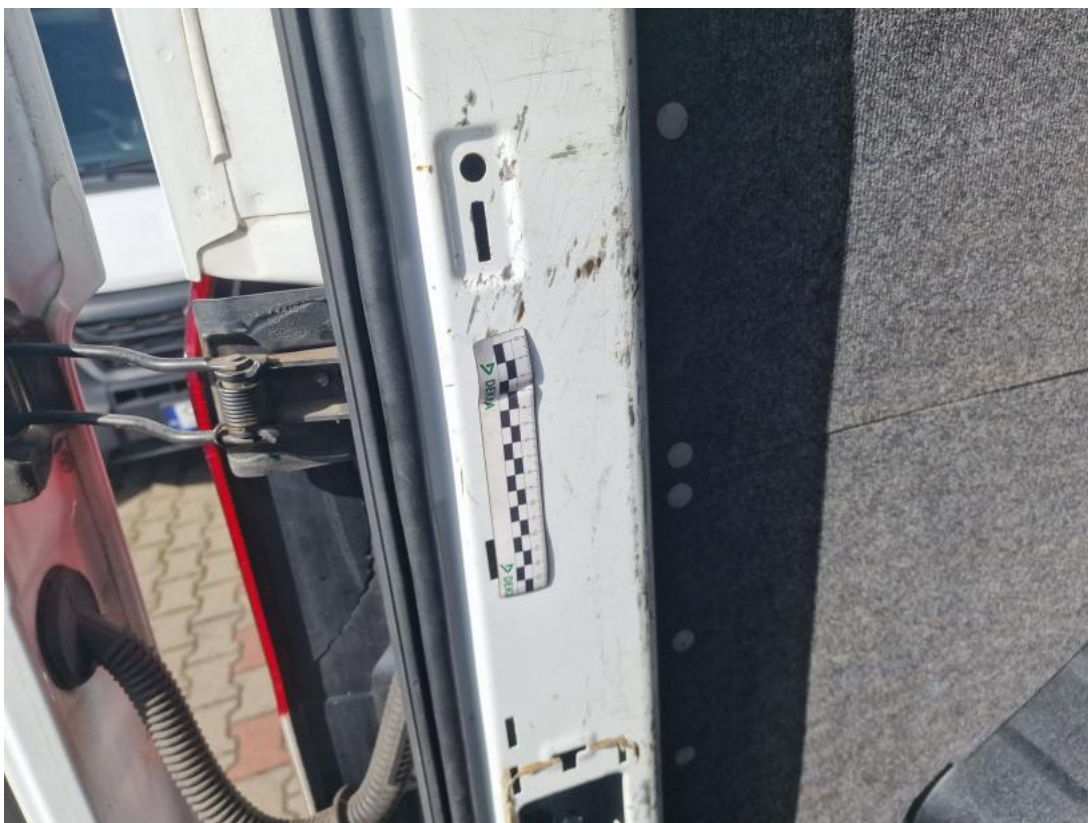

Fot. 75

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1