

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                               |               |            |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| Numer raportu | 12916/8/26-15201                              | Data raportu  | 04-08-2026 |
| Rzeczoznawcy  | Arthur Rusik                                  | Data oględzin | 28-07-2026 |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/67736/26/07/21 Miejsce oględzin |               |            |
|               | MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...              |               |            |

### Dane pojazdu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMBEP6NHXJ4572982</b>    |
| Marka, model                | SKODA Rapid Spaceback 17-19 |
| Typ, wersja                 | Rapid Spb. 1.0 TSI Ambition |
| Numer rejestracyjny         | WU6113G                     |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./999 ccm/70 kW         |
| Stan licznika               | 132 417 km                  |
| Data 1. rej./rok prod.      | 04-07-2018/2018             |
| Data nast. bad. techn.      | 23-06-2026                  |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5               |
| Lakier                      | srebrny/2-warstwowy         |
|                             | metalizowany                |
| Skrzynia biegów             | manualna                    |



### Wyposażenie pojazdu

4 głośniki z przodu, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza w kolorze czarnym, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skózanym, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania - przód, Lampy tylne przyciemniane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Podpowiedź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Półka nad częścią bagażową, Radio Blues (SD, USB, AUX-in), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skózanym, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | DEBICA, FRIGO  | 185/65 15 88T | 6,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO  | 185/65 15 88T | 6,0 mm           |
| tylna    | prawe | DEBICA, FRIGO  | 185/65 15 88T | 8,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO  | 185/65 15 88T | 8,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                 | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                   | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                  | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 10   | Dach                                  | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne lewe                      | do 150                                     |
| 12   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |
| 13   | Pokrywa bagażnika                     | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie prawe | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części        | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie lewe | 150 - 300                                  |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 200 - 500                                  |

W zakresie do 1000 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 1000                                 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń                     | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Kierunkowskaz boczny L          | inne                               | WY        | 0.3           |
| 2    | Okładzina zderzaka przedniego   | zarysowanie                        | NA        |               |
| 3    | Błotnik przedni L               | ślady korozji                      | NA        |               |
| 4    | Pokrywa przednia                | liczne, wgniecenie                 | NA        | 3             |
| 5    | Dach                            | liczne, wgniecenie                 | NA        | 6             |
| 6    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | zarysowanie                        | NA        |               |
| 7    | Próg L                          | ślady korozji                      | NA        |               |
| 8    | Tapicerka siedziska 2.rząd      | zabrudzenie                        | NA        |               |
| 9    | Słupki przedni (A) L            | wgniecenie                         |           |               |
| 10   | Słupki przedni (A) R            | wgniecenie                         |           |               |
| 11   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | wgniecenie                         |           |               |
| 12   | Spoiler tylny, góra             | wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy




**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

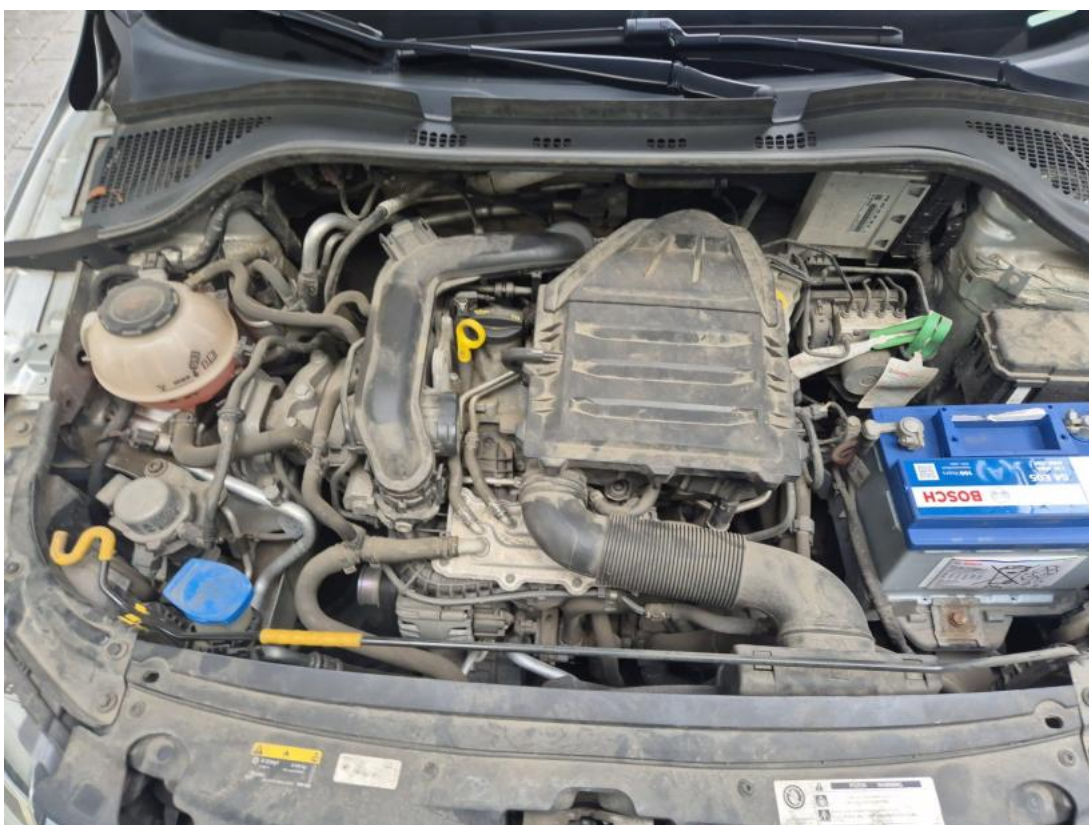

**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34**

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje

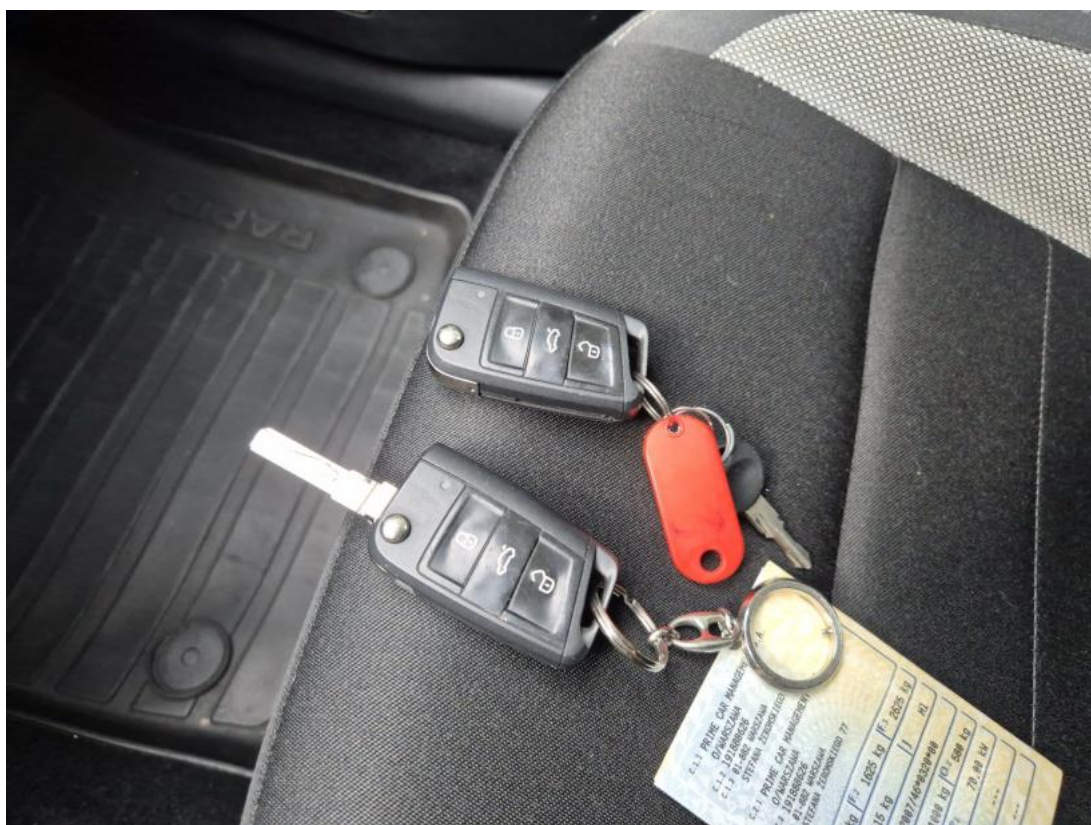

**Fot. 36**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Fot. 46**

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Inne 1



**Fot. 50**

Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Kanapa tyl. - Inne 1