

Nr zlecenia: 81/19/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/19

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	W0L6VYC1AG9584671
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	PO5N867
Model pojazdu:	Combo 1.3 CDTI MR`12 E5 2.2t	Nr Info-Ekspert:	028-04327
Wersja:	L1H1 Tour Van	Rok produkcji:	2015
Wskaźnik drogowy	204980 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/12/31		
Data ważności badania technicznego	2027/08/23		
Rodzaj nadwozia	furgon 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkowita / ładowność	1990 kg / 750 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2755 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1248 ccm / 66kW (90KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Drzwi tyłu nadwozia podnoszone przeszklone
- 3 Fotel pasażera regulowany
- 4 Gniazdo 12V dodatkowe
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Kołpaki kół
- 7 Poduszka powietrzna kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 8 Przeszklenie furgonu
- 9 Przygotowanie do montażu radia
- 10 Roleta do bagażnika
- 11 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 12 Tarcze kół stalowe 15"
- 13 Wspomaganie układu kierowniczego
- 14 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną

- Drzwi boczne lewe przesuwne
- Szyba w drzwiach lewych przesuwnych otwierana
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwane z szybą otwieraną
- Drzwi boczne prawe przesuwne przeszkłone
- Szyba w drzwiach prawych przesuwnych otwierana
- 3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- Siedzenia tylne dzielone
- Siedzenia tylne składane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Klimatyzacja
- 2 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FALKEN	195/65	R15	91T	SINCERA	7,0
Przednie prawe:	*FALKEN	195/65	R15	91T	SINCERA	7,0
Tylne lewe:	*FALKEN	195/65	R15	91T	SINCERA	7,0
Tylne prawe:	*FALKEN	195/65	R15	91T	SINCERA	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia, odpryski, zarysowania	Okleiny reklamowe	
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski	Okleiny reklamowe	
5	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecenia, odpryski, zarysowania		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski		
7	Dach		Wgniecenia		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski		
9	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

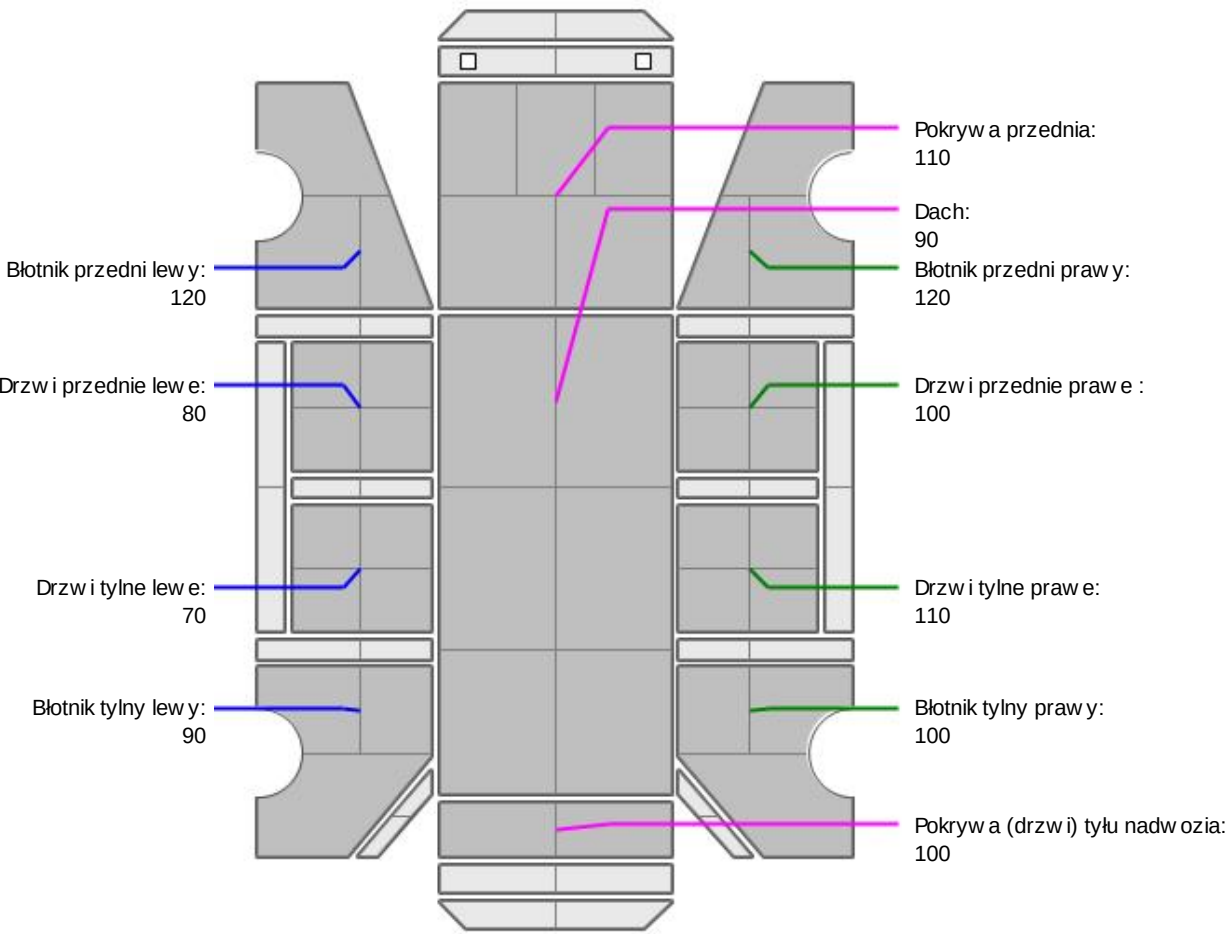

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	70	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

 WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Reflektor	L	Zmatowiały		
2	Reflektor	P	Zmatowiały		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowania		

 NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

 ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

 UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości odbycia jazdy kontrolnej. Silnika nie udało się uruchomić. Rozrusznik sprawny.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
- Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
- Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
- Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

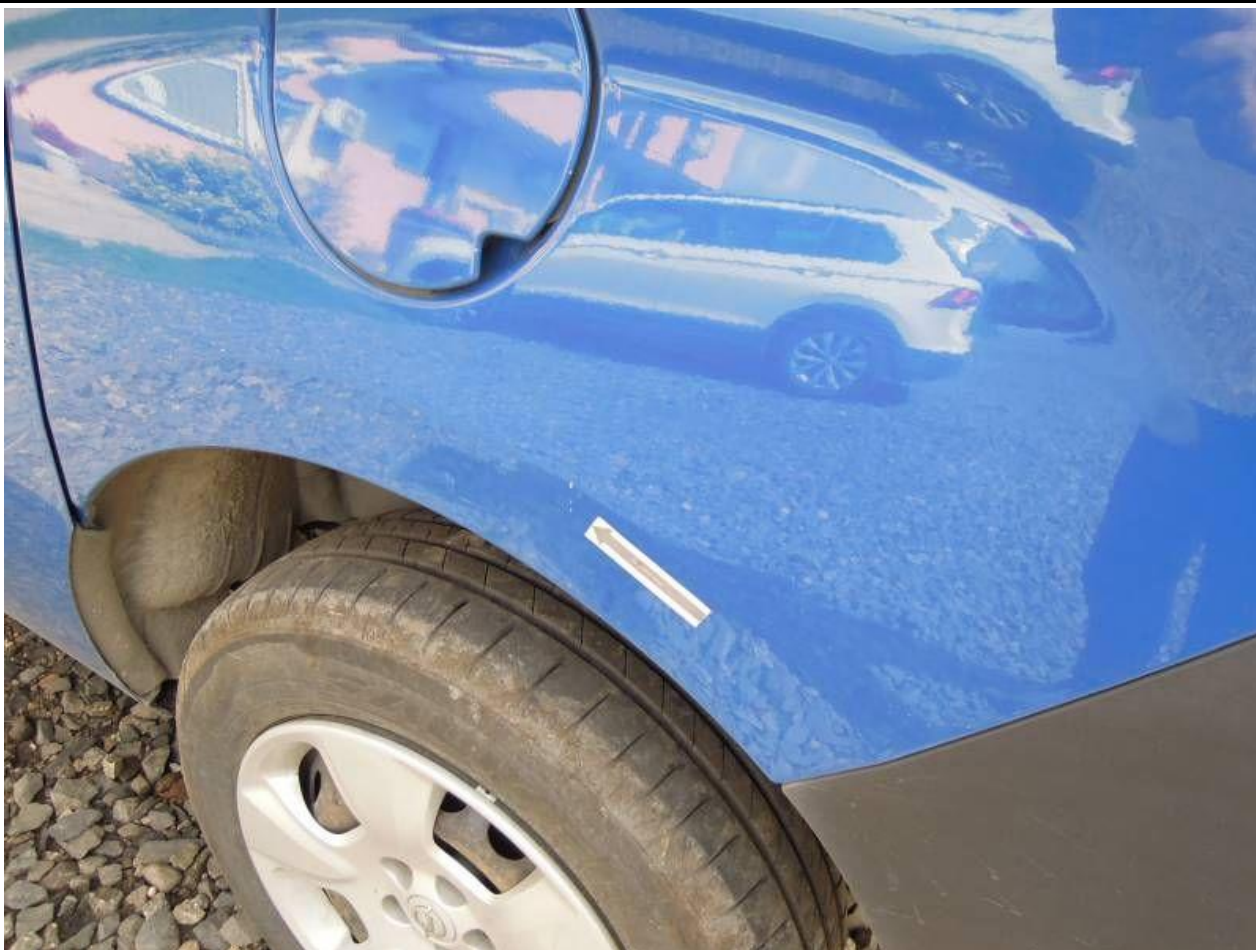

Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

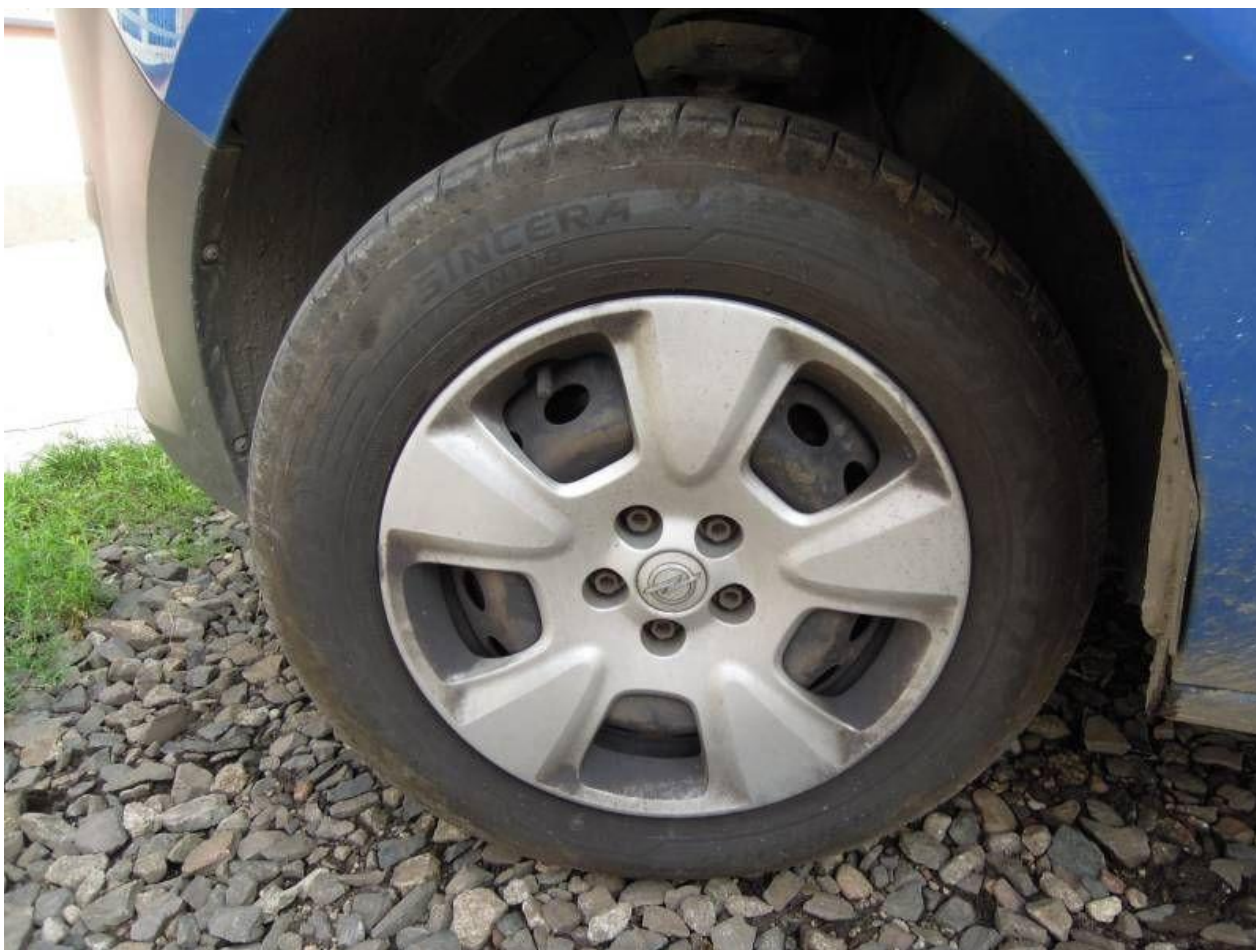

Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

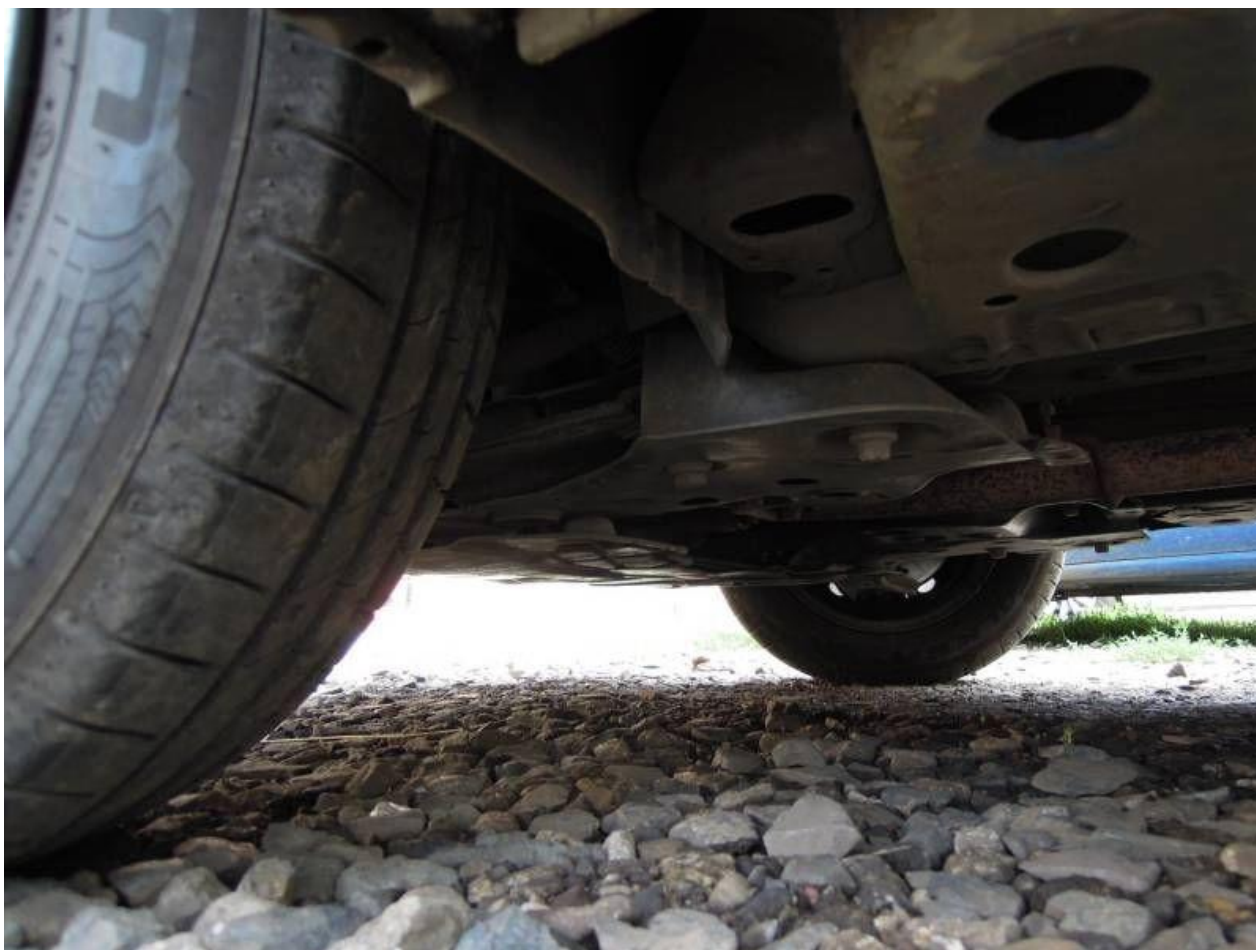

Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

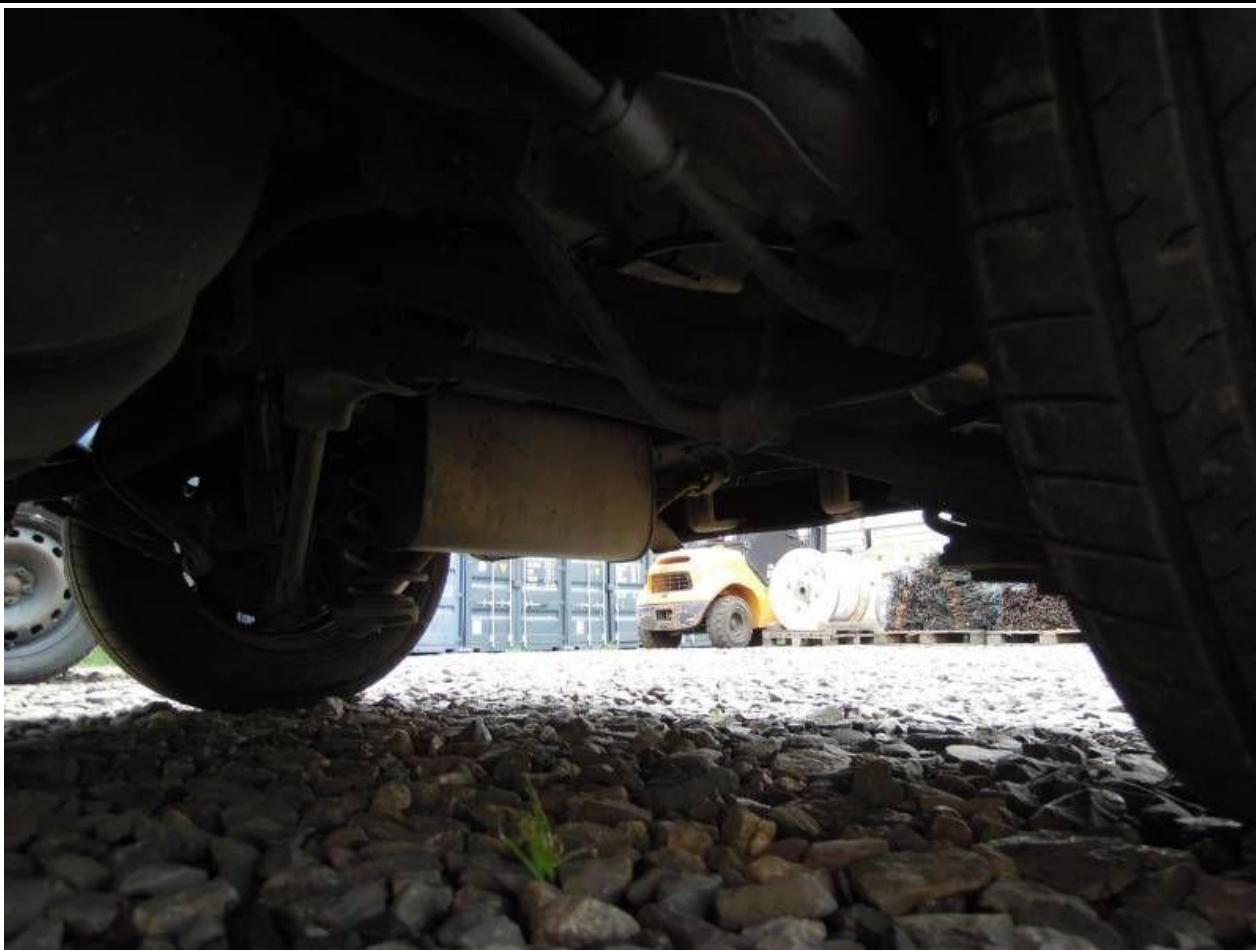

Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu