

Nr zlecenia: 113/11/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/11

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	Z C F C 2 7 0 C 1 H 5 1 2 5 2 2 1
Marka:	IVECO	Nr rejestracyjny:	SK087SH
Model pojazdu:	70C17H Daily HI-MATIC MR`14 E6 7.0t	Nr Info-Ekspert:	142-06307
Wersja:	VL	Rok produkcji:	2016

Wskazanie drogomierza	263091 km
Data pierwszej rejestracji	2016/12/07
Data ważności badania technicznego	2027/01/29
Rodzaj nadwozia	furgon z wysokim dachem, wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całkow. / Ładowność	7000 kg / 3980 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Rozstaw osi	4100 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 125kW (170KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	6	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Fotel kierowcy regulowany	7	Przygotowanie do montażu radia
3	Izolacja termiczna tylnej ściany	8	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Koło zapasowe	9	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Kosz na koło zapasowe	10	Zamek centralny zdalnie sterowany
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK	225/75 R16C	VANTRA ST AS2	7,0
Przednie prawe:	*HANKOOK	225/75 R16C	VANTRA ST AS2	7,0
Tylne LZ:	*KUMHO	225/75 R16C	PORTRAN 4S	8,0
Tylne LW:	*KUMHO	225/75 R16C	PORTRAN 4S	8,0
Tylne PZ:	*KUMHO	225/75 R16C	PORTRAN 4S	8,0
Tylne PW:	*KUMHO	225/75 R16C	PORTRAN 4S	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Filip Maryńczak

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Termin następnego badania UDT Luty 2029.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony, zarysowania, odpryski, ogniska korozji		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, ogniska korozji		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, wgniecenia		
5	Słupek tylny	L	Zarysowania, odpryski, wgniecenia		
6	Słupek tylny	P	Zarysowania, odpryski, wgniecenia		
7	Dach		Odpryski, ogniska korozji		
8	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji		
9	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, wgniecenia		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji, pęknięcia	Ślady nieprofesjonalnych napraw	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazony w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

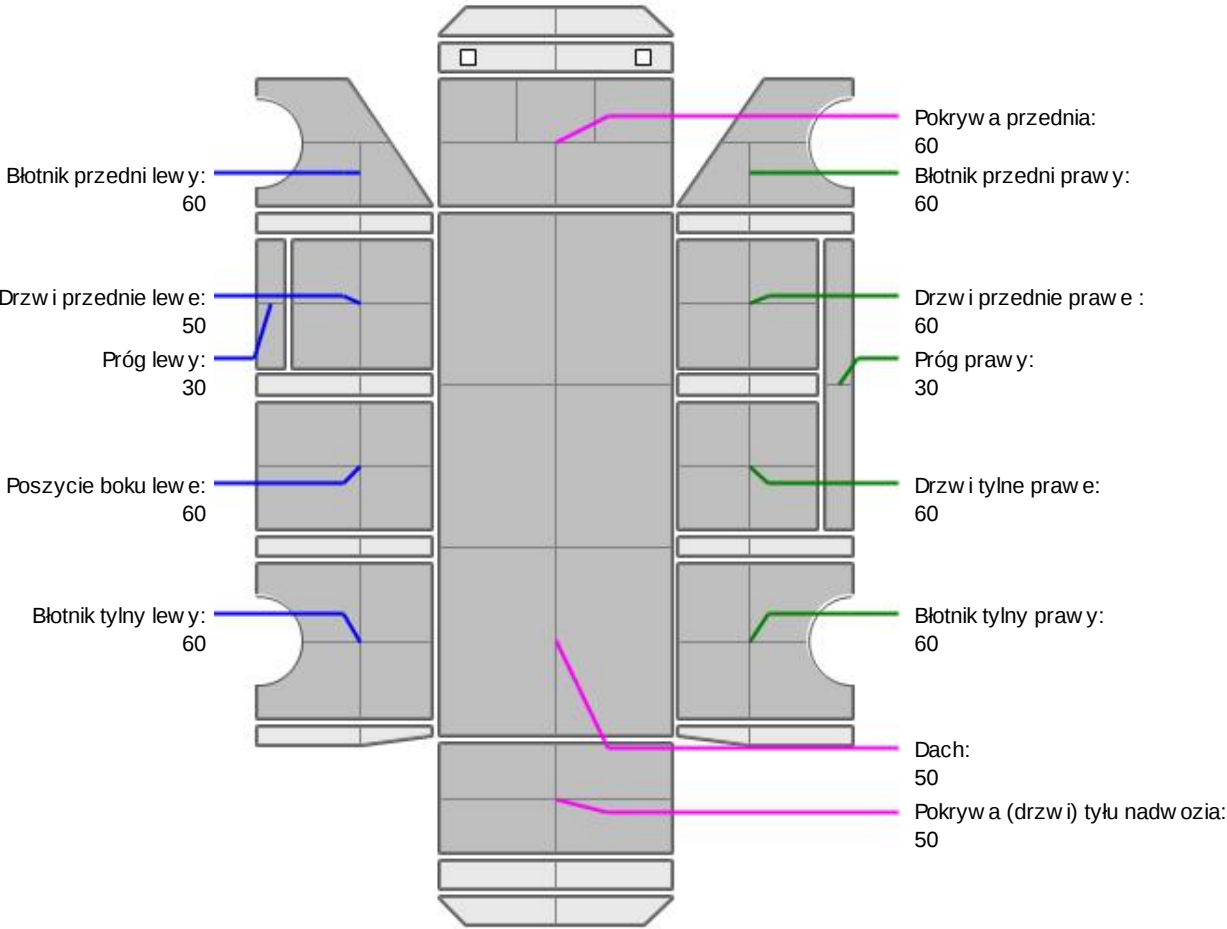

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		50	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Próg	L	30	
5	Drzwi przednie	L	50	
6	Poszycie boku	L	60	
7	Błotnik tylny	L	60	
8	Błotnik przedni	P	60	
9	Próg	P	30	
10	Drzwi przednie	P	60	
11	Drzwi tylne	P	60	
12	Błotnik tylny	P	60	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		50	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, brak zaślepki, wgnieciony, ślady nieprofesjonalnych napraw		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowania, pęknięcia		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowania, pęknięcia		
5	Lampa zespolona tylna	L	Niepoprawnie zamocowana		
6	Lampa zespolona tylna	P	Niepoprawnie zamocowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania, zabrudzenia		
4	Schówek		Uszkodzony		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
8	Wykładzina podłogi		Poplamiona		
9	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, wgniecenia, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Osłona dolna	Połamana		

Widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8

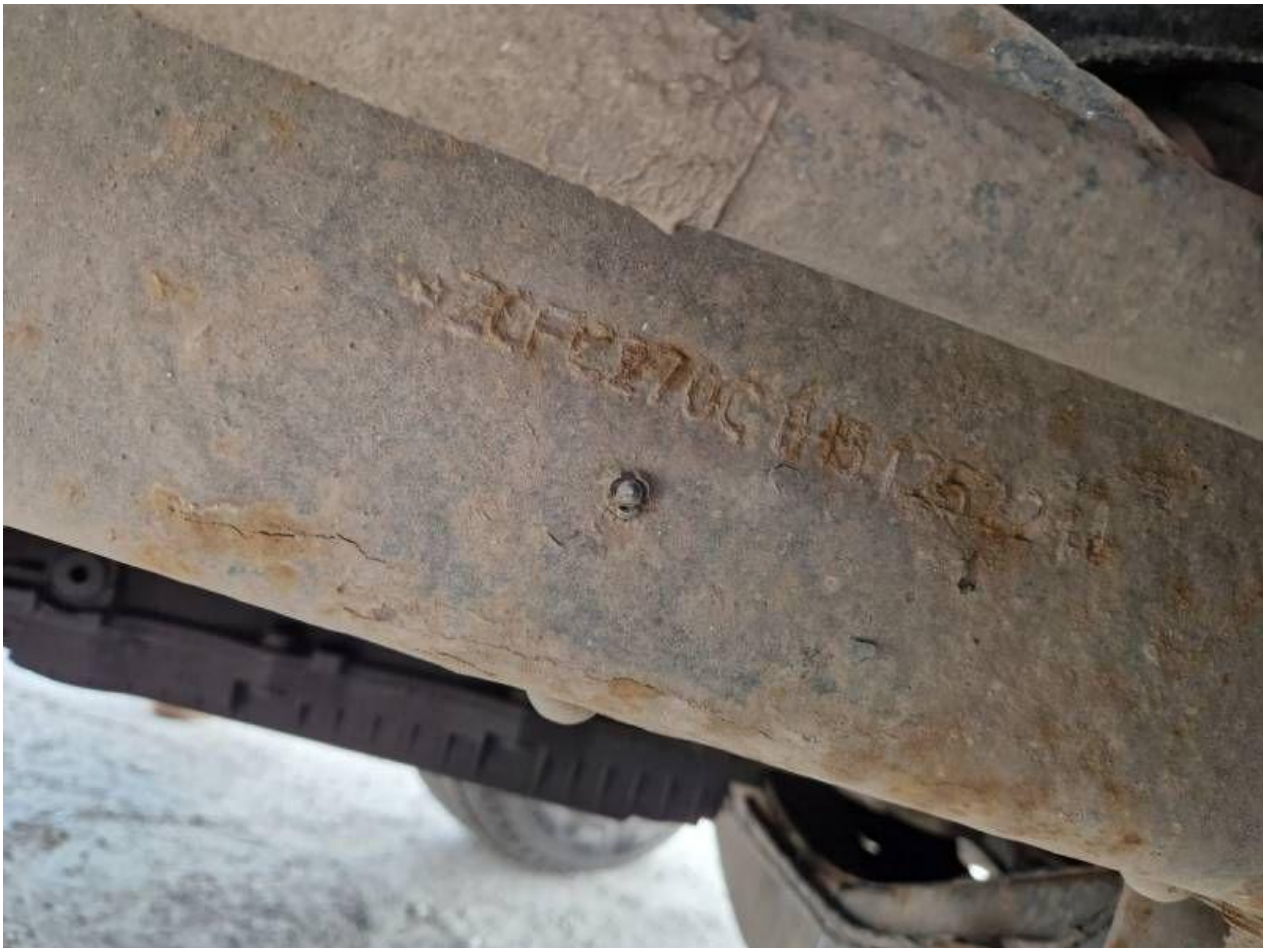

Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

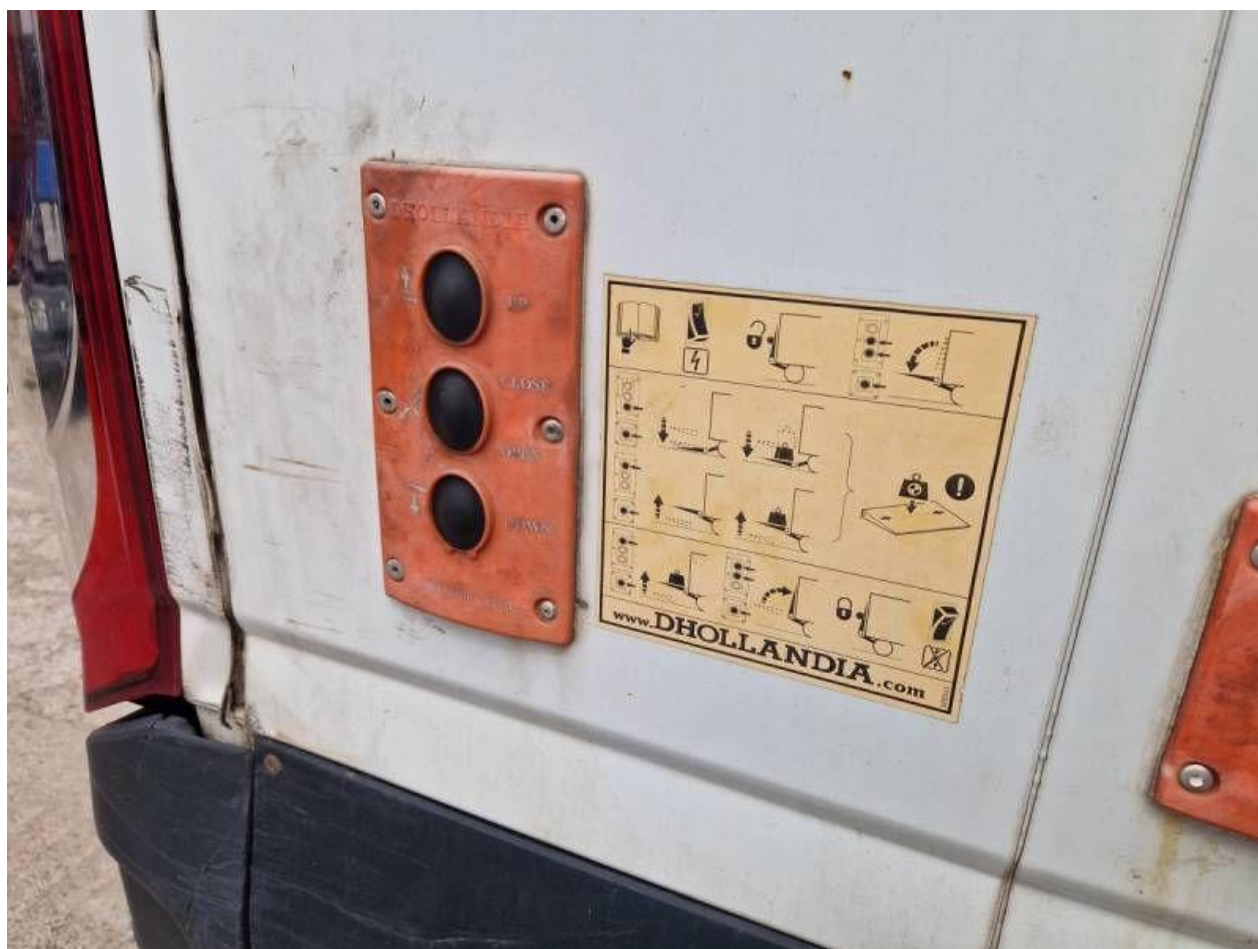

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

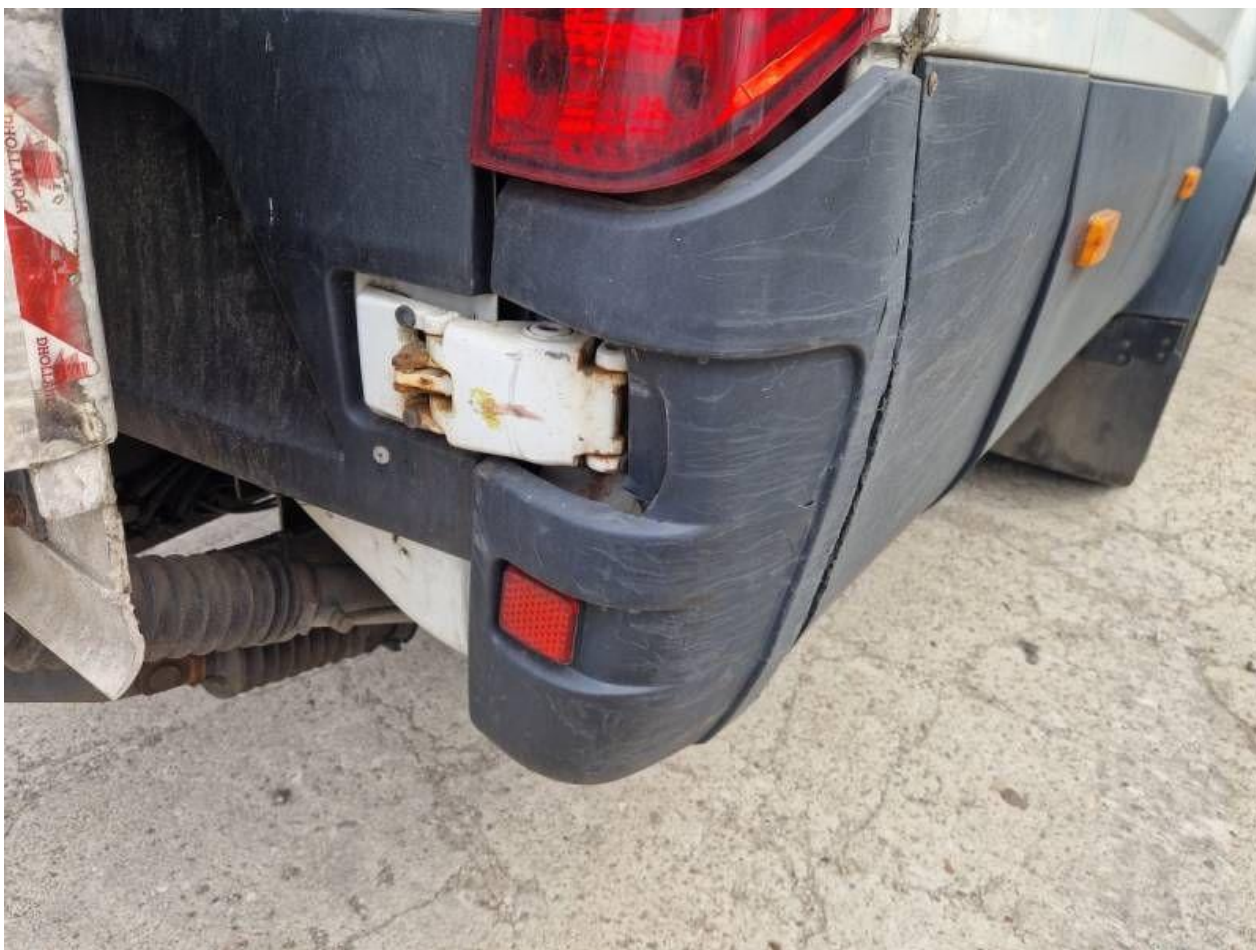

Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

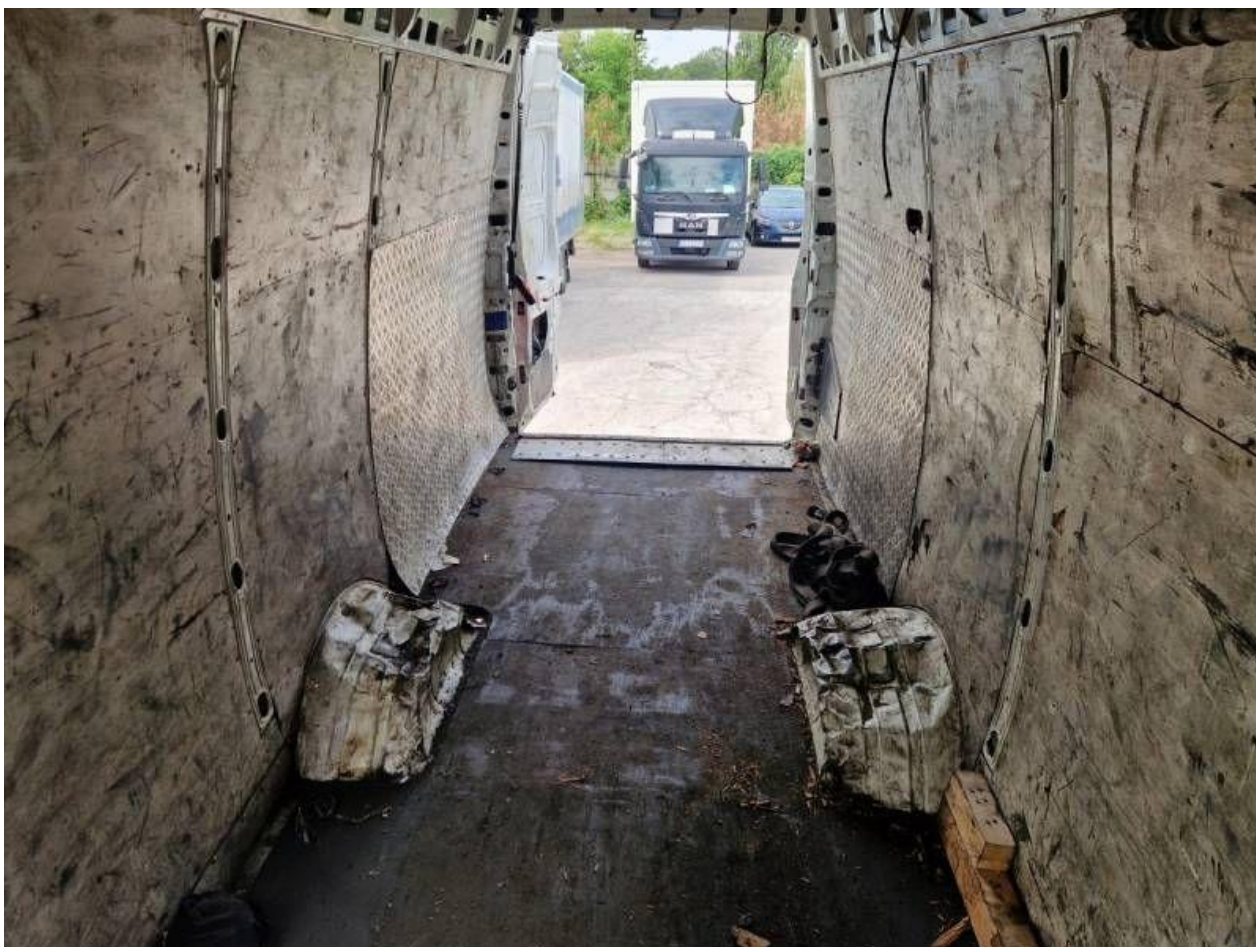

Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

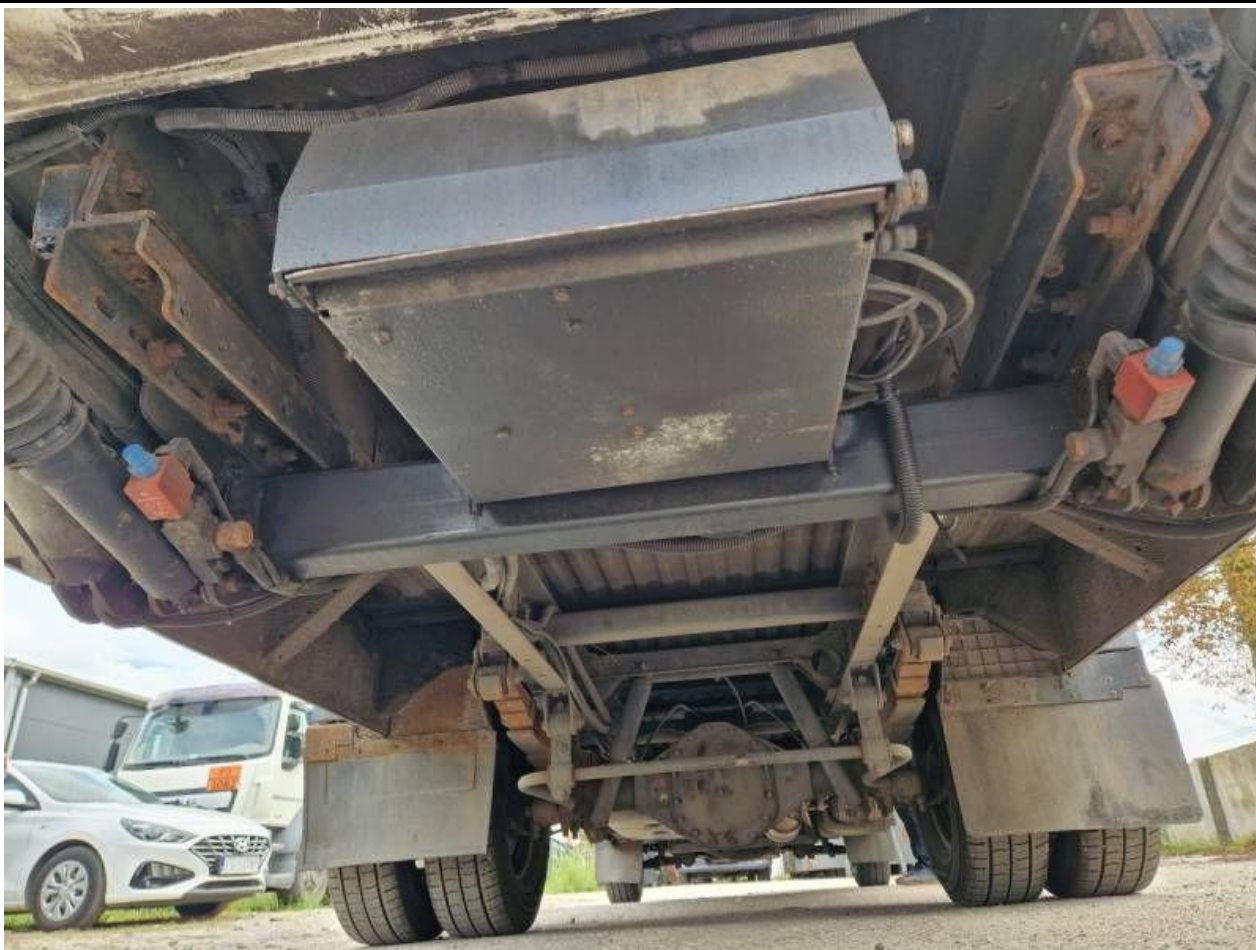

Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103

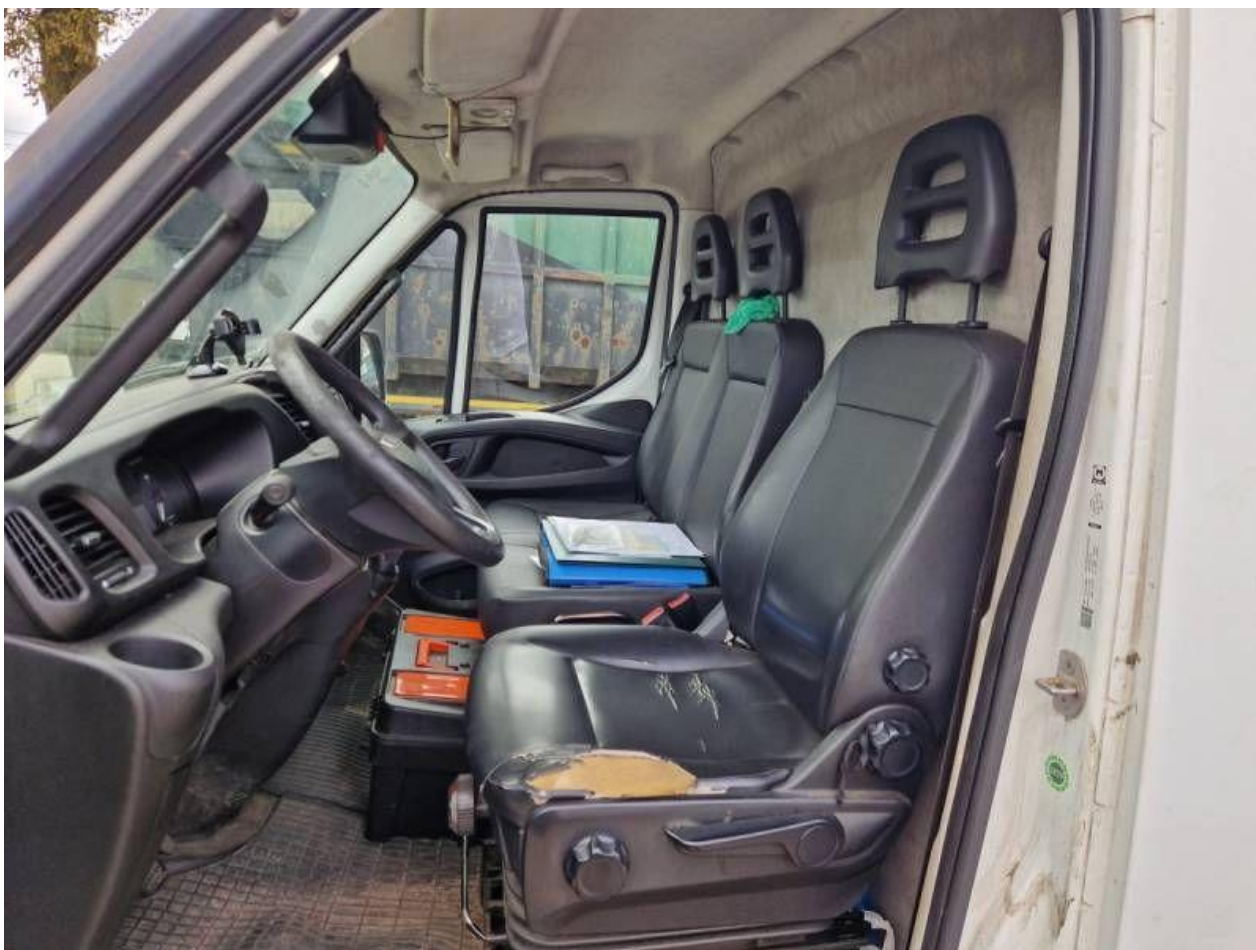

Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



3.251 Lic. 11013 Hubert Izdebski