

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13022/8/26-15201	Data raportu	12-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	03-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/70106/26/07/28	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VF7G603JV621457
Marka, model	OPEL Vivaro 1.6 CDTi Euro 6 ...
Typ, wersja	Vivaro L1H1 2,9t Edition
Numer rejestracyjny	WL134570
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/88 kW
Stan licznika	225 142 km
Data 1. rej./rok prod.	27-02-2018/2018
Data nast. bad. techn.	16-06-2027
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st., ESP z systemem wspomagania ruszania na pochyłościach, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera podwójny, Kierownica z przyciskami sterowania, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Podłokietnik fotela kierowcy, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka Tricess Blue, czarno-niebieska, kokpit w kolorze czarno-niebieskim, Tempomat, Uchwyty do mocowania ładunku, Układ ABS z systemami EBD i EBA, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Czujnik parkowania z tyłu, Przegroda kabiny przeszklona, Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją impulsową

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	205/65 16 107105T	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	205/65 16 107105T	6,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	205/65 16 107105T	7,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	205/65 16 107105T	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy prawy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	pow. 2000
2	Drzwi tylne prawe	pow. 2000
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000
4	Pokrywa bagażnika	pow. 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.3
2	Zderzak, środek	pęknięcie	WY	
3	Zderzak, róg R	zarysowanie	WY	1
4	Lampa dolna tylna, pełna R	pęknięcie	WY	
5	Krata wlotu powietrza góra zewnętrz. L	pęknięcie	WY	0.2
6	Dywaniki podłogi przód	pęknięcie/rozerwanie	WY	2
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.2
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.5
9	Rama drzwi, przód L	wgniecenie	NA	2
10	Rama drzwi, przód R	wgniecenie	NA	1.5
11	Błotnik tylny L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
12	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
13	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie	NA	2
14	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
15	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
16	Dach kabiny	wgniecenie		
17	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
18	Drzwi części ład.przesuwne R	odpryski lakieru, wgniecenie		
19	Przedłużenie podłogi tylnej, boczne R	inne		
20	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

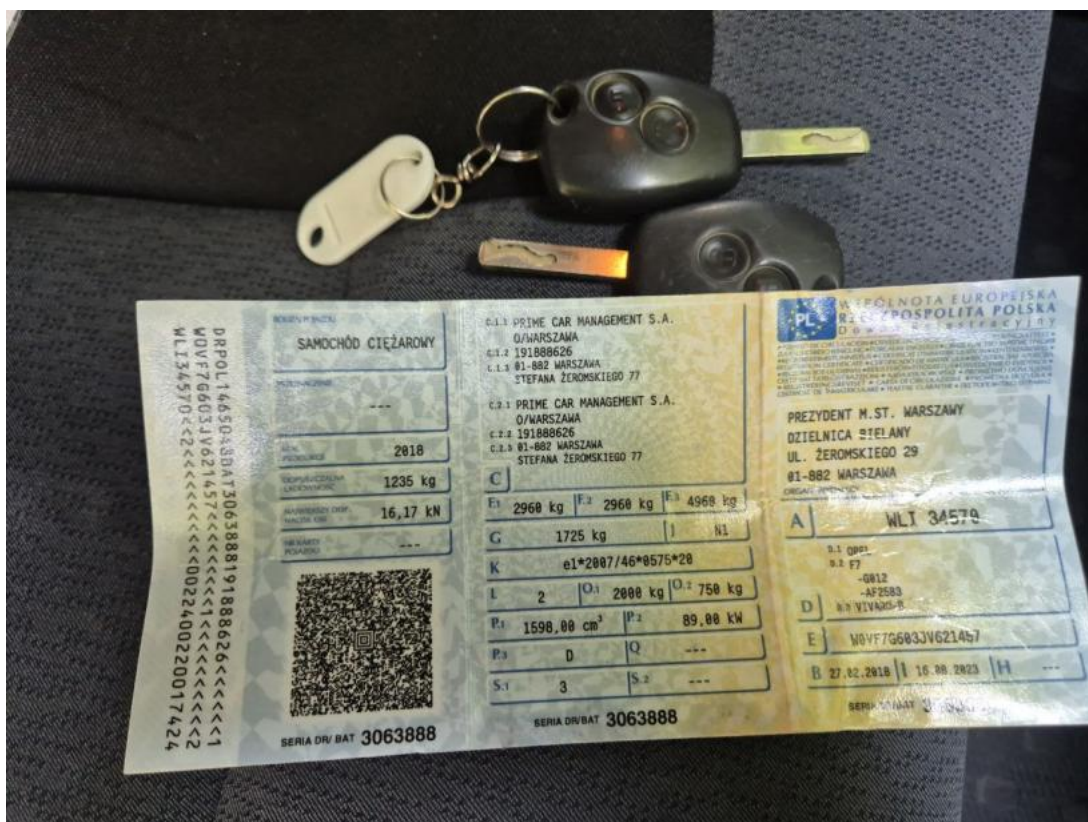

Fot. 13


Dowód rej. Str. 1

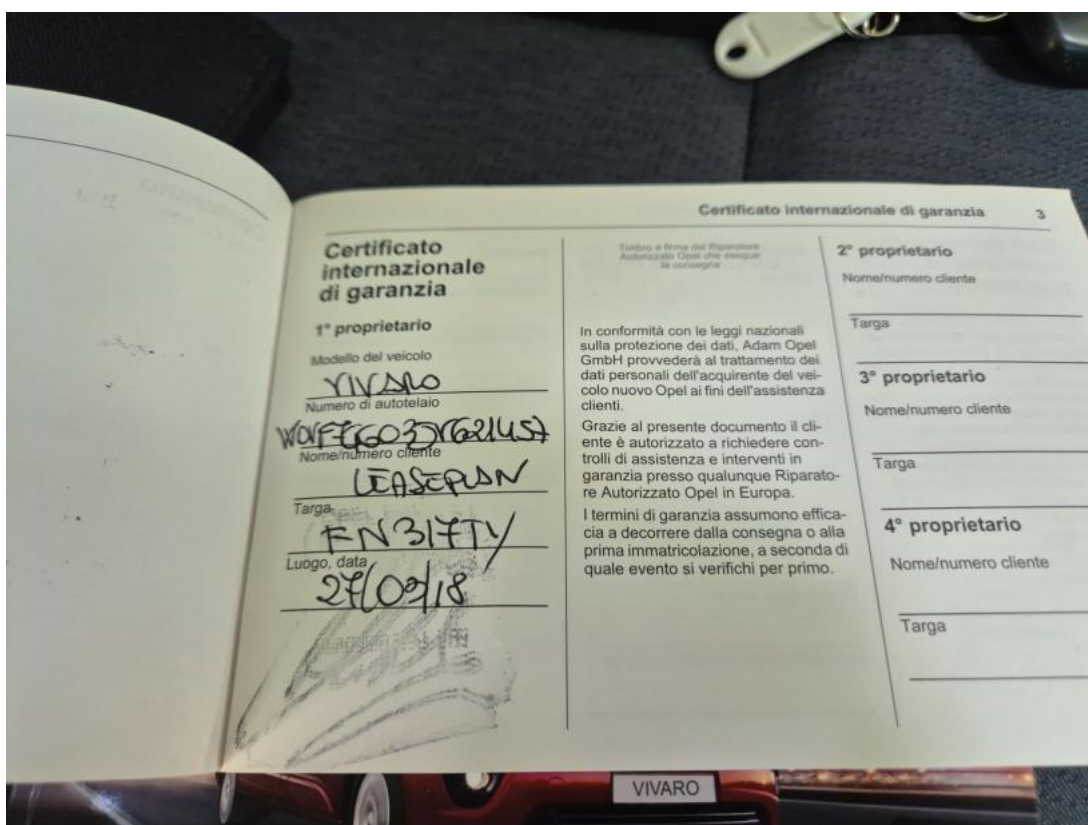

Fot. 12

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

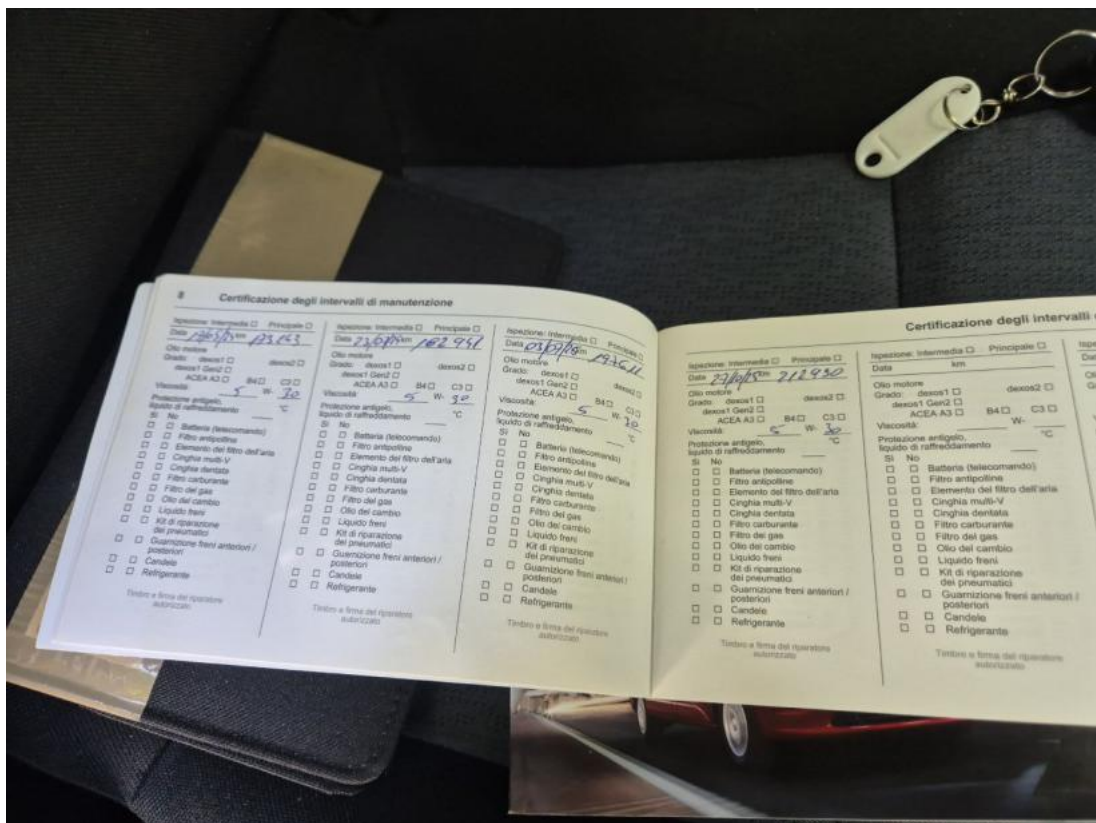

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje

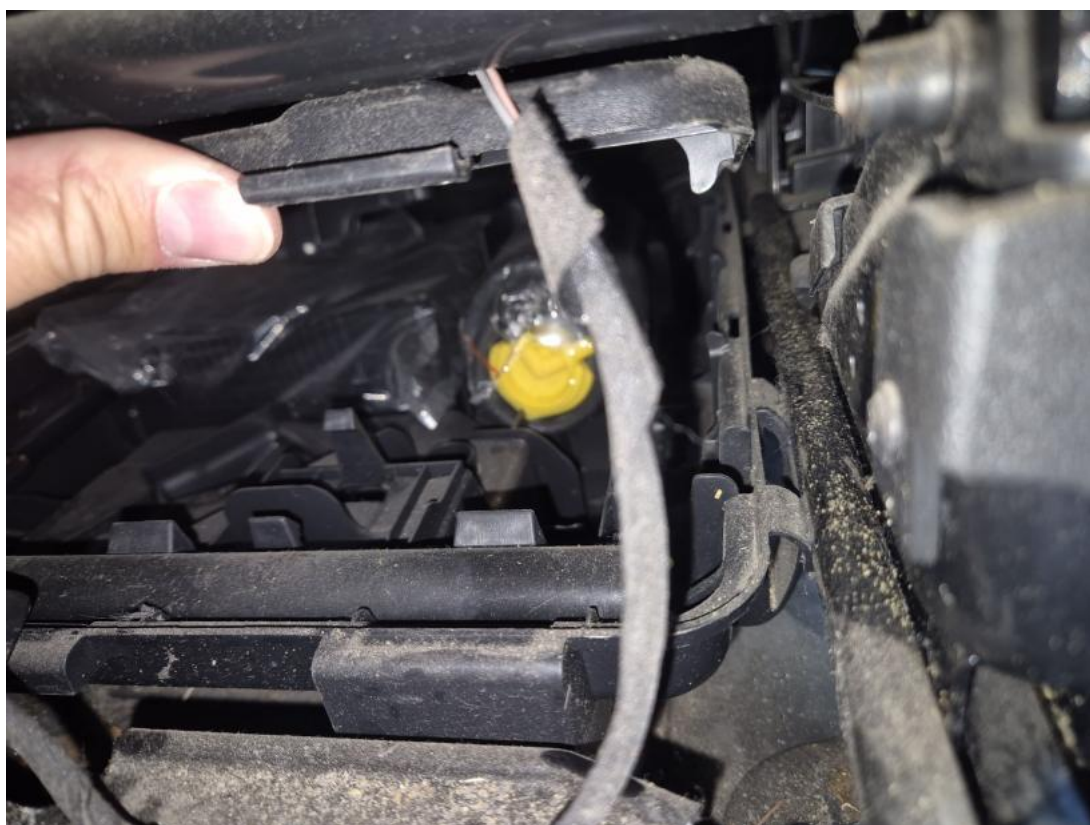

Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

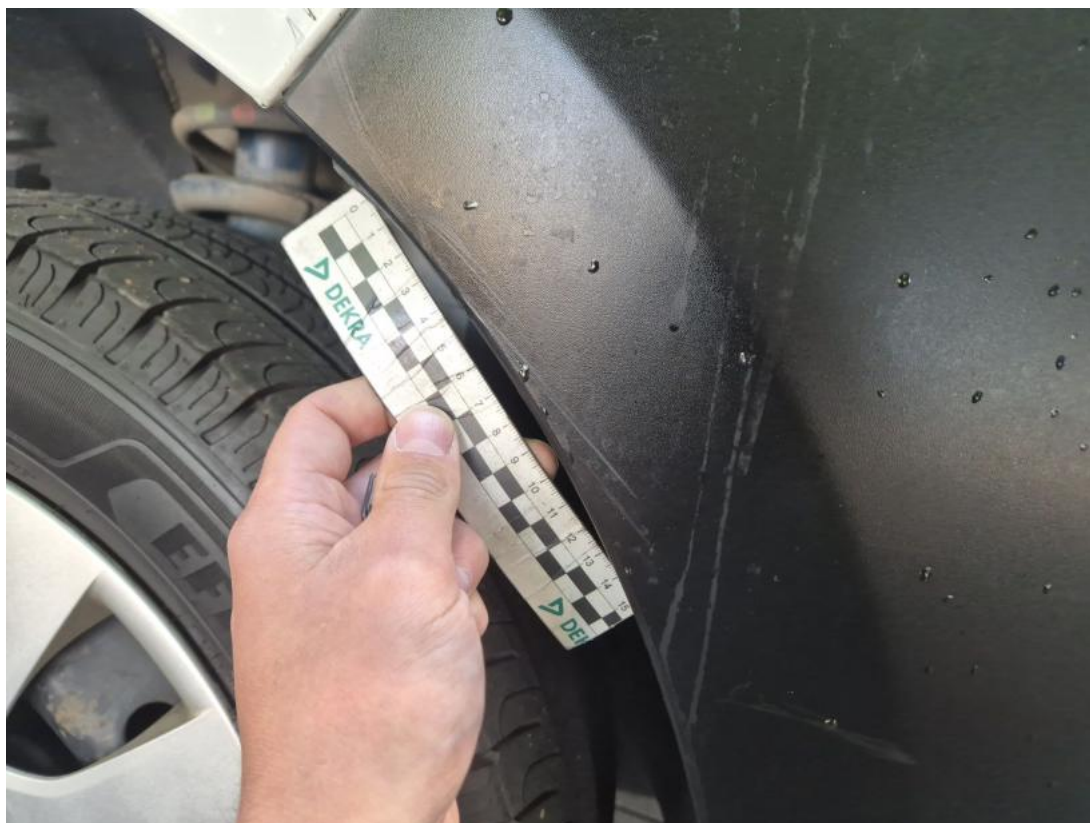

Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

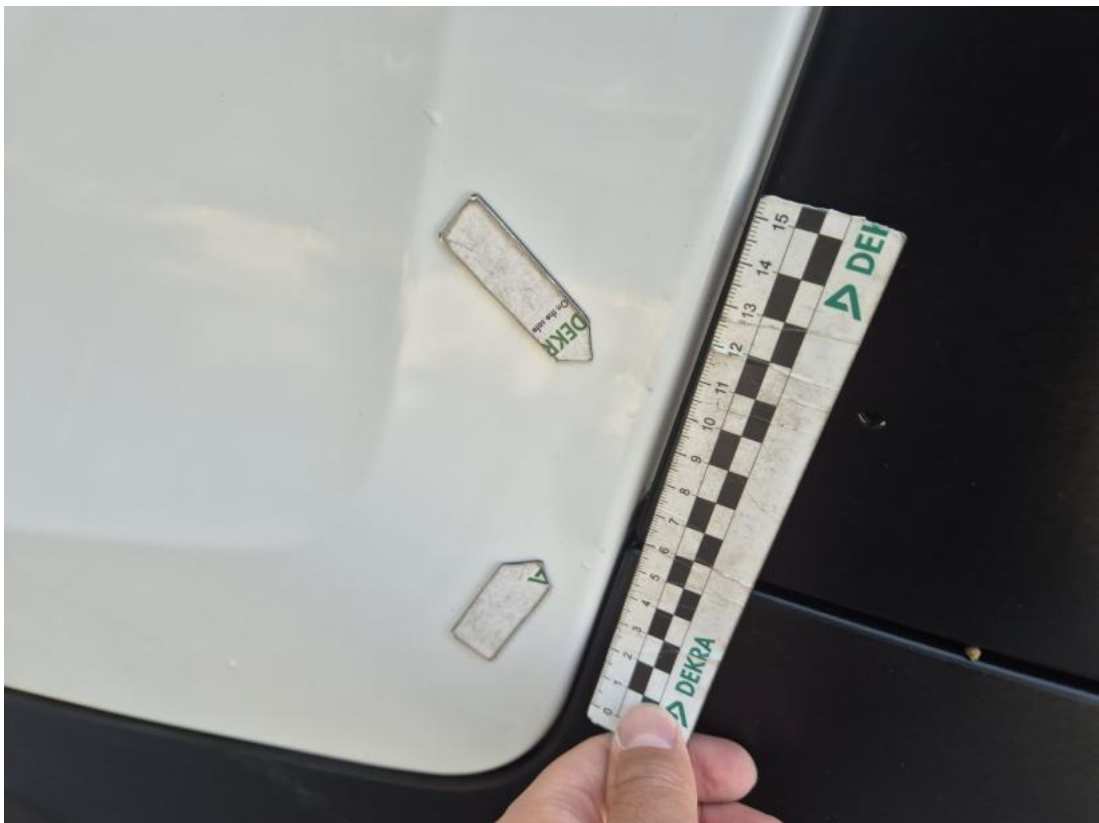

Fot. 56

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Inne 1



Fot. 64

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Drzwi tyłu lewe() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Podłoga - Inne 1