

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00871/8/26-17802	Data raportu	14-08-2026
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (WSP) Michał Lipowski (WSP)	Data oględzin	10-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/72747/26/08/04	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VJ7D605JV644828
Marka, model	OPEL Vivaro 1.6 BiTurbo CDTI...
Typ, wersja	Vivaro L1H1 2,9t Edition
Numer rejestracyjny	DW9WC11
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/92 kW
Stan licznika	223 129 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	05-08-2027
Nadwozie	FUR 4/9
Lakier	zielony/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os., Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st., ESP z systemem wspomagania ruszania na pochyłościach, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera podwójny, Kierownica z przyciskami sterowania, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Panele z tworzywa do poziomu okien ze schawkami, Podsufitka z centralną lampką, Podłokietnik fotela kierowcy, Przegroda kabiny przeszklona, Przegroda pełna z oknem za drugim rzędem siedzeń, Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB, System Start/Stop, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka Tricess Blue, czarno-niebieska, kokpit w kolorze czarno-niebieskim, Tempomat, Uchwyt do mocowania ładunku, Układ ABS z systemami EBD i EBA, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Czujnik parkowania z tyłu, Drzwi boczne prawe przesuwne z szybą odsuwaną, Drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180 st., Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą, Panel boczny lewy z otwieranym oknem, Poduszka powietrzna pasażera, Wycieraczka i ogrzewanie szyby tylnej, Światła do jazdy dziennej LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, ALL SEASON VAN DRIVER	215/65 16 109T	4,0 mm
	lewe	IMPERIAL, ALL SEASON VAN DRIVER	215/65 16 109T	4,0 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, ALL SEASON VAN DRIVER	215/65 16 109T	5,0 mm
	lewe	IMPERIAL, ALL SEASON VAN DRIVER	215/65 16 109T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi tylne prawe	do 150
8	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Blotnik przedni lewy	150 - 200
3	Blotnik przedni prawy	150 - 200
4	Próg lewy	150 - 200
5	Drzwi przednie lewe	150 - 200
6	Drzwi przednie prawe	150 - 200
7	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi części ład.przesuwne L	po naprawie, rysa/odprysk	NA	
2	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie		
3	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
4	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		

5	Oslona lusterka zewnetrznego R	zarysowanie		
---	--------------------------------	-------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

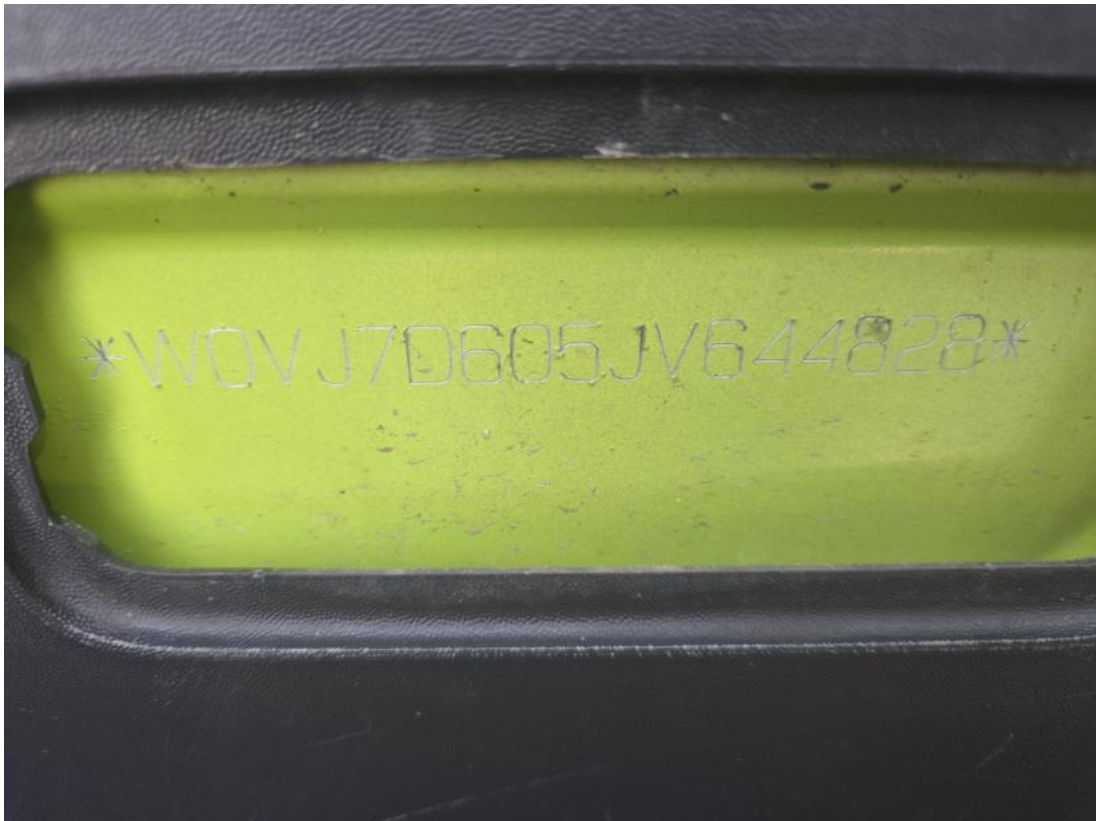

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Przebieg pojazdu.



Fot. 36

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

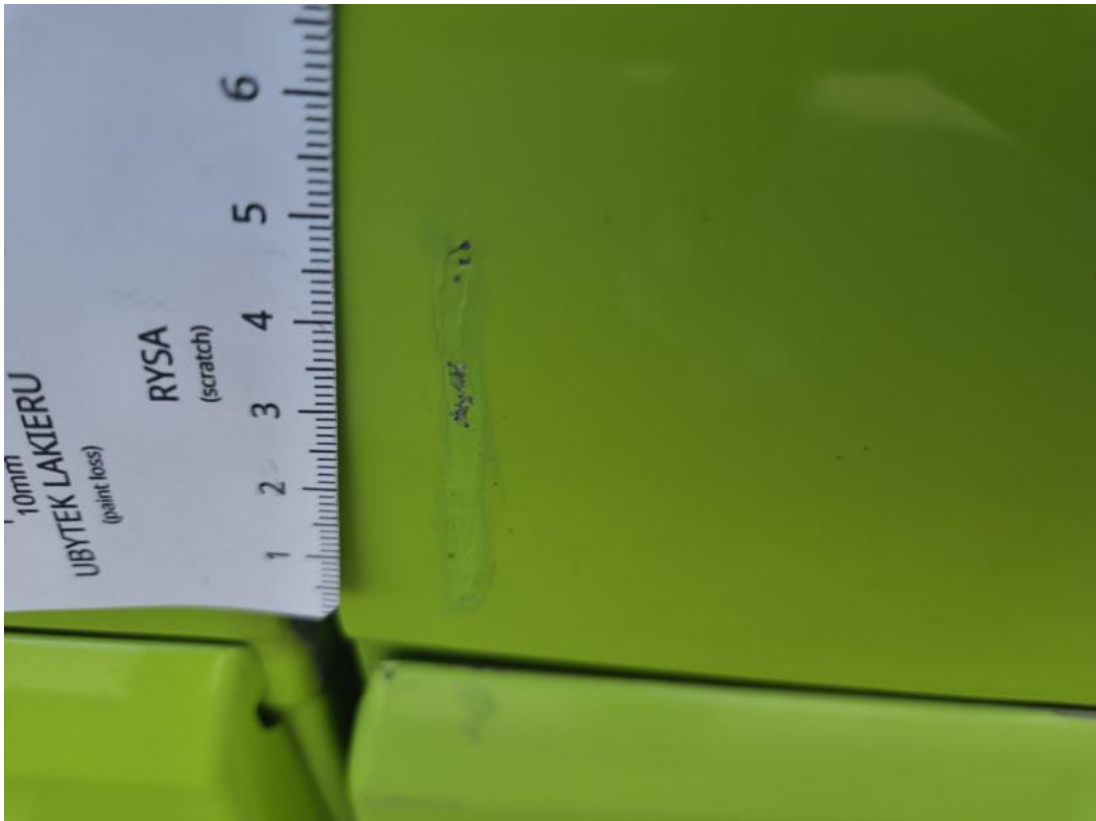

Fot. 45

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1