

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218292/2/26-11401	Data raportu	25-02-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	19-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/10758/26/02/10	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF48PA027623
Marka, model	AUDI A4 Allroad [8W] 19-24
Typ, wersja	A4 Allroad 40 TDI mHEV Quatt...
Numer rejestracyjny	GD3G219
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/150 kW
Stan licznika	109 415 km
Data 1. rej./rok prod.	23-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	20-11-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/55, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem, Końcówki układu wydechowego podwójne, chromowane, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe z wkładką aluminiową, z logo allroad z przodu, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Mata na dno bagażnika, Ogranicznik prędkości, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podosufitka materiałowa, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód, Podłoga dwustronna w bagażniku, Podłokietnik przedni, Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i zamykania bagażnika, Reflektory przednie w technologii LED, Relingi dachowe - czarne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia dźwiękoszczelna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zawieszenie o podwyższonej wytrzymałości, Zbiornik SCR 12l (Adblue), Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi samochodowych, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii, Hak holowniczy, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana, Klamki w drzwiach chromowane (gładkie), Koło zapasowe, dojazdowe + kompresor, Lampy przednie i tylne w technologii LED(diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu, Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki, Osłona przeciwsłoneczna z wysuwanym elementem na całą boczną szybę, Pakiet optyczny aluminium, Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Technology, Pakiet promocyjny Travel, Pakiet systemów wspomagających Miasto, Poduszki powietrzne, boczne dla drugiego rzędu siedzeń, Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych, System szyn z zestawem do mocowania, Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości, Zbiornik SCR 24l (Adblue), Złącze do ładowania USB dla pasażerów z tyłu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/55 17 101V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/55 17 101V	3,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/55 17 101V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/55 17 101V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna boczna, dół R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	1.2
2	Spojler czołowy, boczny R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	WY	
3	Nakładka zderzaka tylnego, dół	pęknięcie	WY	1.3
4	Spoiler czołowy cz. dolna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Światnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

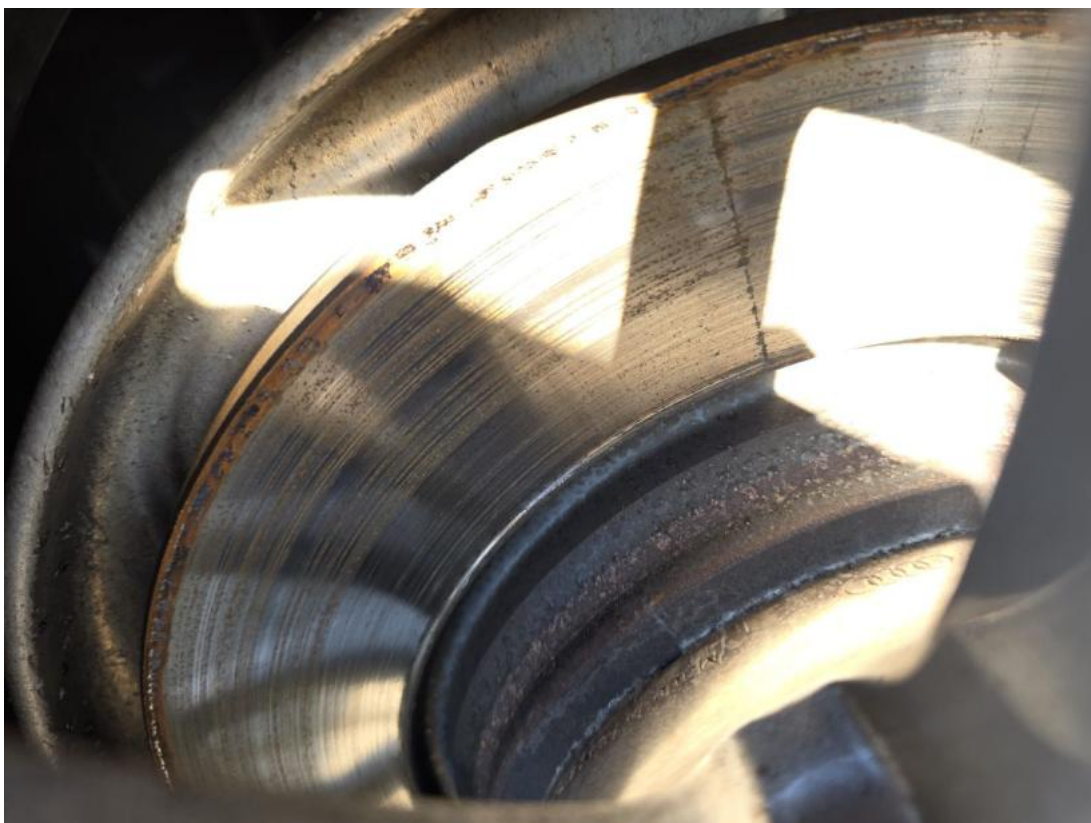

Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Kratka/zaślepka halogenu P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Kratka/zaślepka halogenu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 38

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 50

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - Inne 2