

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217639/12/25-11401	Data raportu	30-12-2025
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/98837/25/12/15	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNTAAJ12U1001241
Marka, model	NISSAN Qashqai 21-24
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T mHEV Pre...
Numer rejestracyjny	GD297YF
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/103 kW
Stan licznika	108 729 km
Data 1. rej./rok prod.	23-07-2021/2021
Data nast. bad. techn.	17-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Asystent przejazdu przez skrzyżowanie, Asystent zmiany pasa ruchu, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód, Czujniki parkowania, tył, Dach panoramiczny, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (x2), Gniazdo USB z tyłu (x2), Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie z funkcją Auto Hold, Interfejs Bluetooth, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Klamka zewnętrzna z przyciskiem, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Koło zapasowe - dojazdowe, LSD - mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, Lampy przednie w technologii Bi-LED, Lampy tylne w technologii LED, Listwa bagażnika, chromowana, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oświetlenie ambientowe konsoli centralnej, Oświetlenie bagażnika, podwójne, Podłoga bagażnika - ruchoma, Podłokietnik - tył, Półka bagażnika, Radio z tunerem DAB, Relingi dachowe, System A-IVC z obsługą CRM, System Drive Assist, System I-Key z przyciskiem Start/Stop oraz dostępem bezkluczykowym, System audio z 6 głośnikami, System eCall, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, System kamer 360, System nawigacji satelitarnej z ekranem 9", System ostrzegający o możliwej kolizji, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System ostrzegania i interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System regulowania prędkości, inteligentny, System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania pieszych/rowerzystów, System zapobiegania kolizjom podczas cofania, Szyba przednia podgrzewana, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Szyby przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, inteligentny, Tylne kanapa dzielona 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty do mocowania bagażu (6x), Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty na kubki z tyłu, VDC - System kontroli trakcji, Wlew paliwa, bezkorkowy, Wybór charakterystyki trybu jazdy, Wykończenie deski rozdzielczej miękkim materiałem w miejscu styku z kolanami kierowcy, Wyświetlacz Head-Up, Zegary cyfrowe TFT 12,3", Ładowarka bezprzewodowa, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	235/55 18 104V	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	235/55 18 104V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	235/55 18 104V	4,8 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	235/55 18 104V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa ozdobna koła przód R	brak	WY	0.2
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	1.3
3	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	0.8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

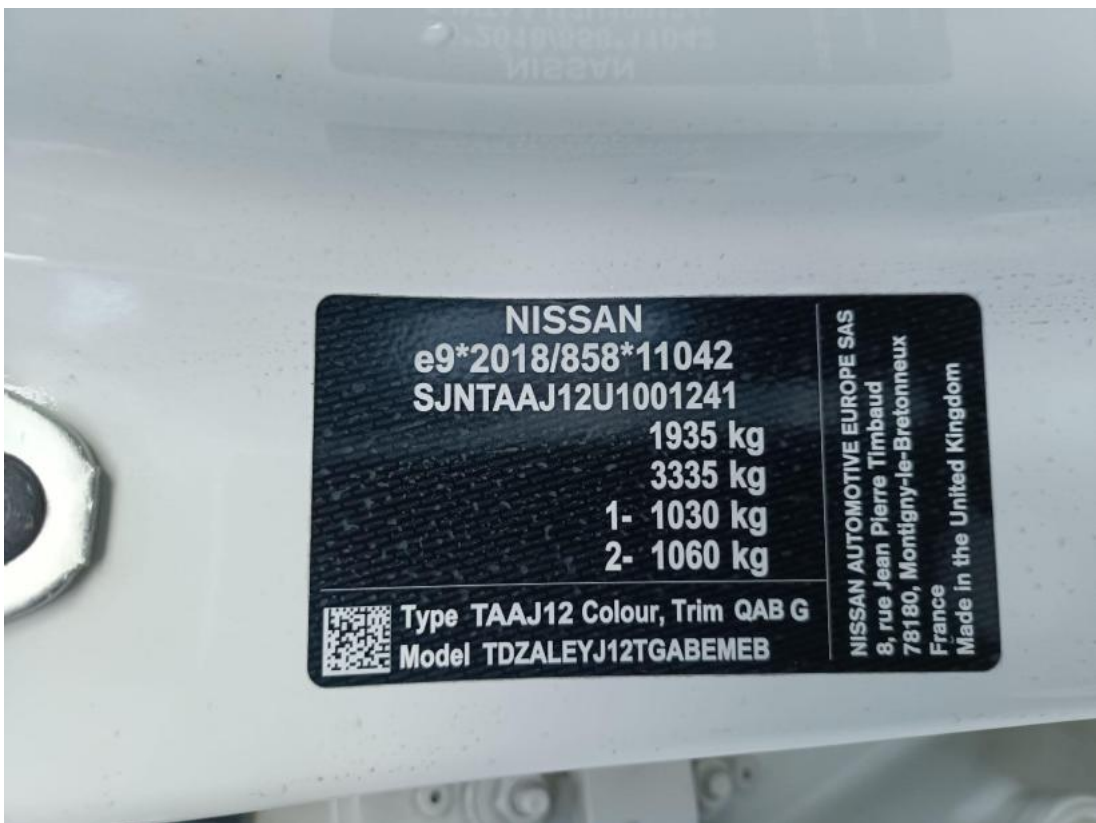

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

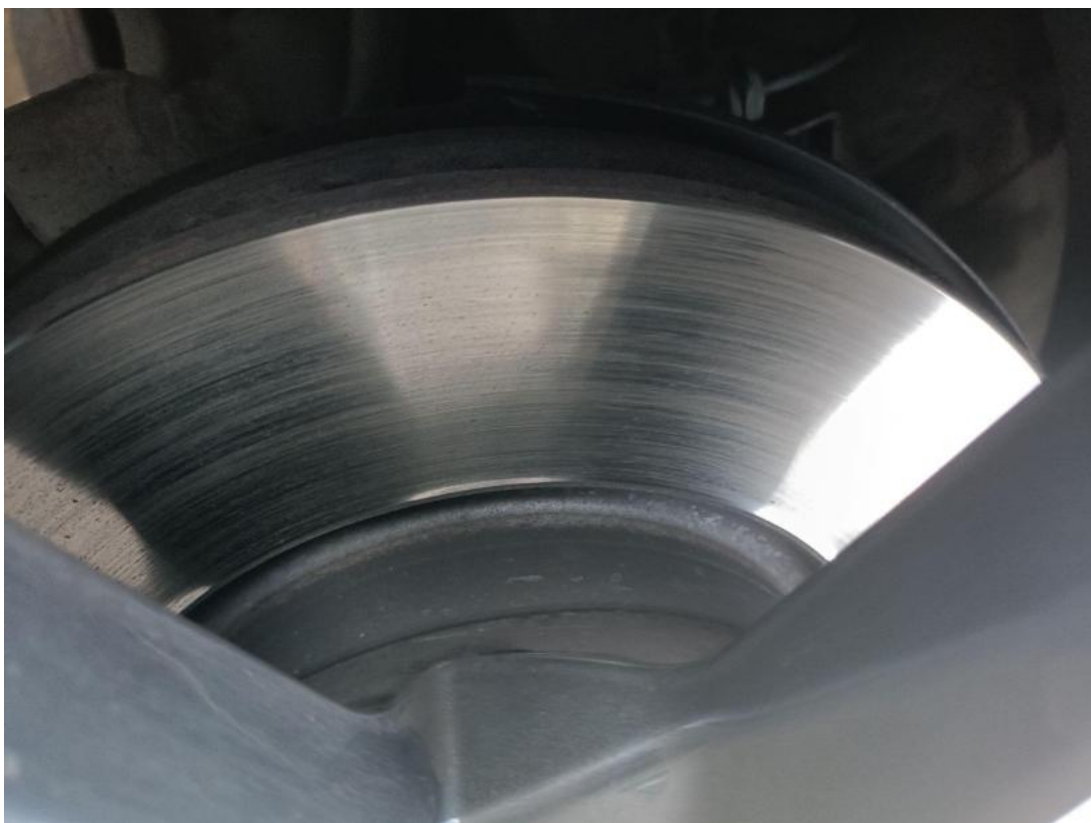

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a metal lathe in operation. A cylindrical workpiece is being turned, with a cutting tool visible on the right side, creating a smooth, reflective surface. The background shows the complex machinery of the lathe, including the headstock and tailstock, in a dimly lit industrial setting.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

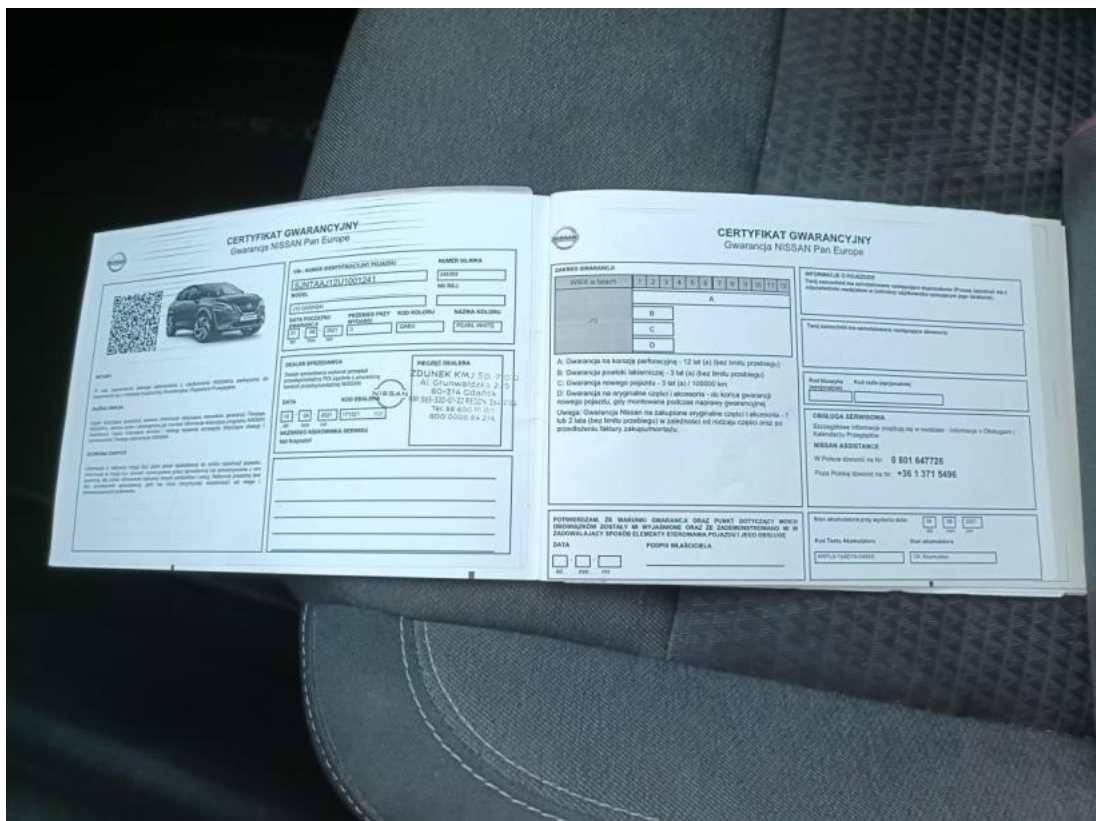

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

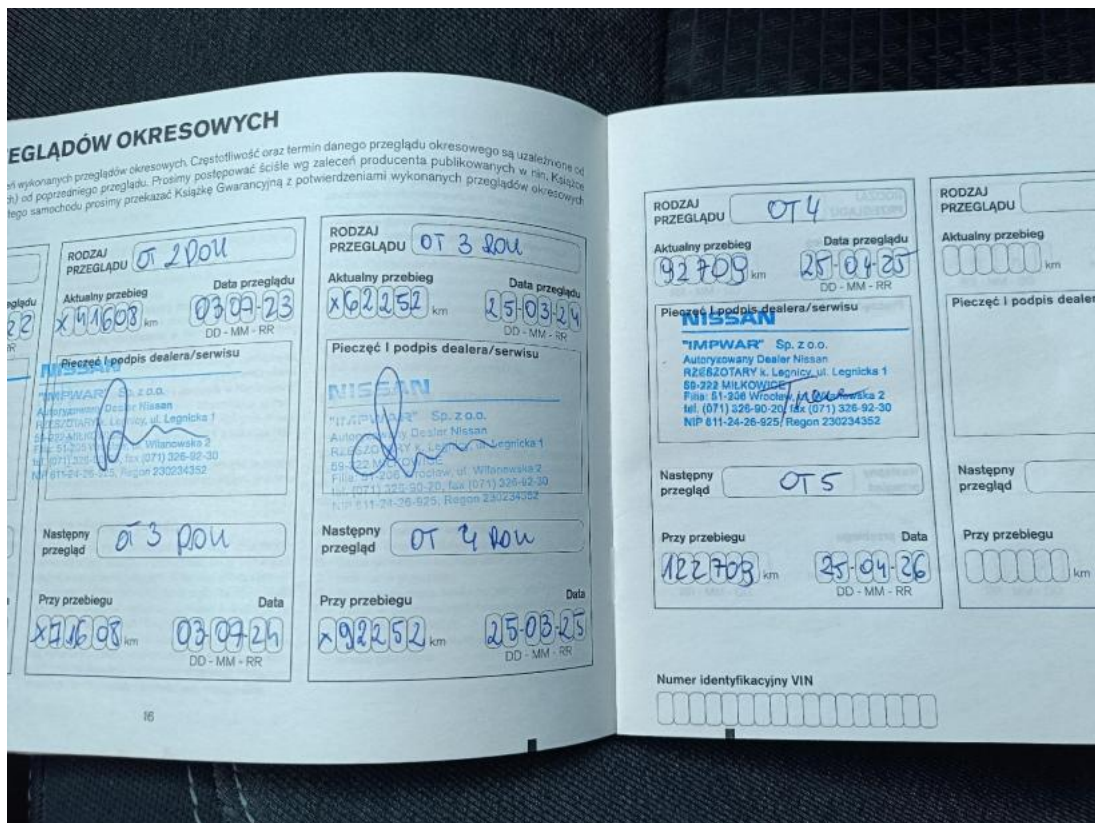

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

wzmocnienie prawe ramy poszycia dachu z grubością powłoki lakierowej do 240 mikrometrów, wzmacnienie lewe ramy poszycia dachu z powłoką lakierową normatywną to jest do około 100 mikrometrów

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

wzmocnienie lewe, ten sam punkt mniej więcej



Fot. 52

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Słupek przedni L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel prz. lew. - Inne 2