

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13370/8/26-15201	Data raportu	31-08-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Szukalski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	26-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/77764/26/08/19	Miejsce oględzin	Toruńska 85, 87-162 Lubicz Dolny, 87-1...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZCDZNW520314
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VIII Varia...
Typ, wersja	Golf VIII 1.5 TSI EVO Life
Numer rejestracyjny	CT437AA
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	145 632 km
Data 1. rej./rok prod.	25-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	24-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników, App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu i zjazdu, Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik ciśnienia w oponach, Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, personalizowany, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Felgi aluminiowe 16 Norfolk z ogumieniem + śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym, Fotele przód z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna i dźwignia biegów skórzane z elementami dekoracyjnymi w kolorze, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, z filtrem Air Care, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lakier uni, Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED), Lampy tylne LED, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki powietrzne (czołowe, boczne, kurtynowe), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do We connect Plus (1 rok) zawiera We Connect, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix, Radio Composition z 8,25 calowym, kolorowym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym i Bluetooth, Relingi dachowe - czarne, System Keyless Go - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Maze, Tempomat proaktywny ACC z funkcją "stop & go", Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, Wykończenie wnętrza Nature Cross, Wylłącznik poduszki powietrznej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła autostradowe, Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home, Kamera parkowania - rear assist, Koło zapasowe aluminiowe, pełnowymiarowe, Lakier metalik, Pakiet Business dla nawigacji, Pakiet Zimowy, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO2	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO2	205/55 16 91H	4,6 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO2	205/55 16 91H	4,7 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO2	205/55 16 91H	4,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 200
2	Słupki przedni prawy	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200

4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Czujnik odstęp tylny L	wgniecenie	WY	
2	Czujnik odstęp tylny, boczny wew. L	wgniecenie	WY	0.7
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	liczne, wgniecenie	NA	
4	Błotnik tylny R	liczne, wgniecenie	NA	2.5
5	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
6	Błotnik tylny L	zarysowanie		
7	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa

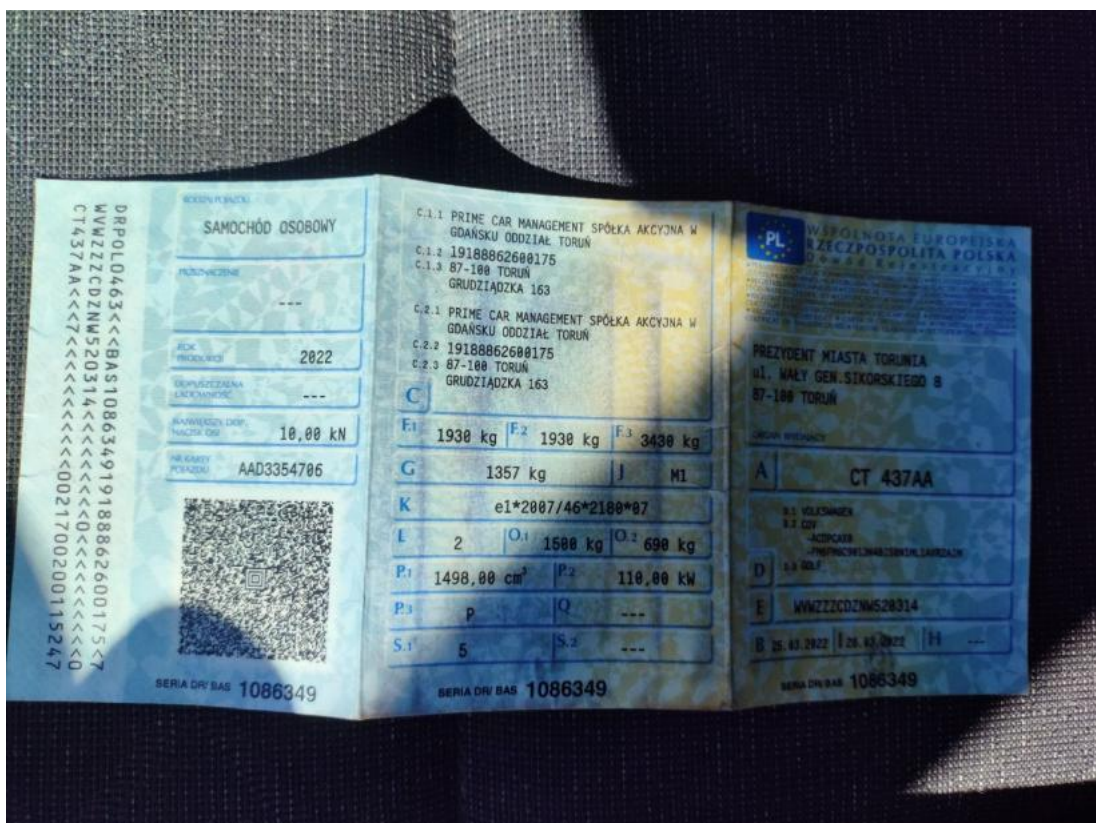

Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

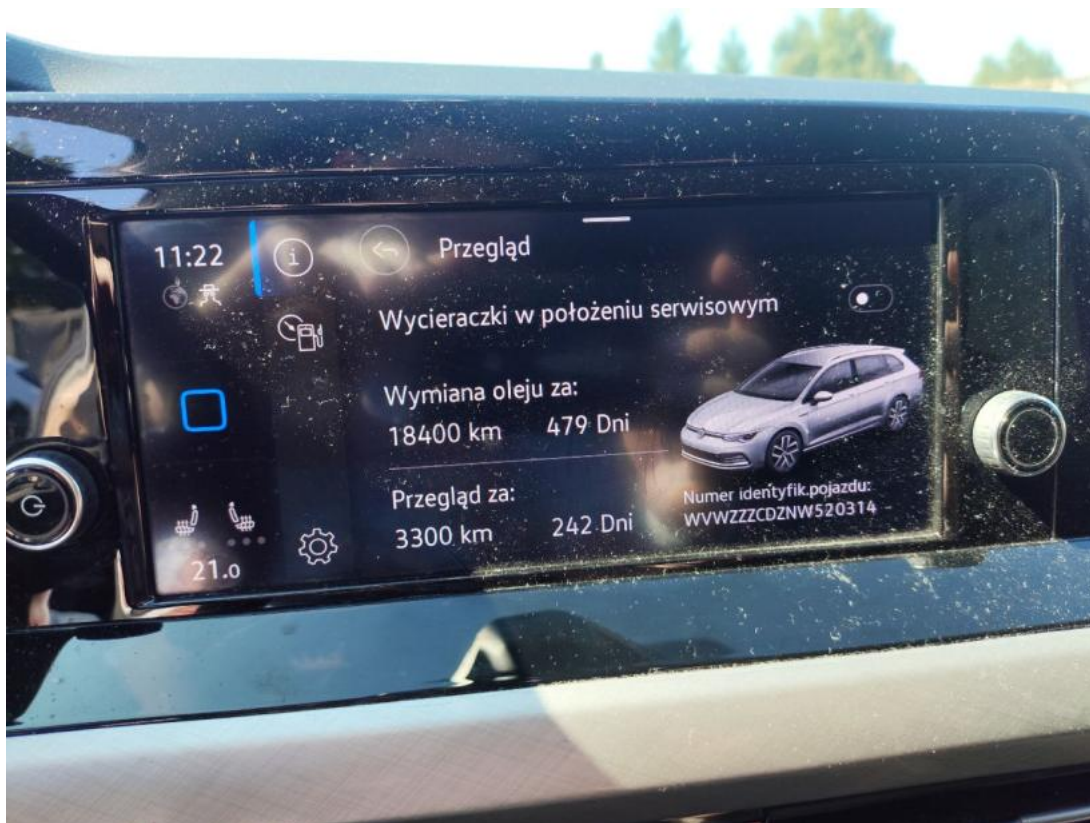

Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz górna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz górna - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1