

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13216/8/26-15201	Data raportu	20-08-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	18-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/72800/26/08/04	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEYCCPFCPG009779
Marka, model	OPEL Movano CDTI Euro 6 21...
Typ, wersja	Movano CDTI L3H2
Numer rejestracyjny	DW6VY94
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	137 215 km
Data 1. rej./rok prod.	29-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	29-05-2028
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (BAS), Airbag kierowcy, Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone, Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową oraz podłokietnikiem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i wysokości, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem tworzącym stolik, Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie na głębokość, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, jedna, Lampki w przedziale ładunkowym, dwie, Listwy boczne ochronne w kolorze czarnym, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe przód, z napinaczami, ogranicz. siły napięcia i czujnikami zapięcia, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio DAB z USB, Bluetooth, czterema głośnikami i sterowaniem w kierownicy, Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Siedzenie pasażera dwumiejscowe, System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Szyby barwione, Szyby boczne sterowane elektrycznie, po stronie kierowcy sterowane sekwencyjnie, Tapicerka materiałowa Darko, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku: 2 na tylnej ścianie kabiny, 10 na podłodze, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki komfortowe w fotelach przednich, Zagłówki przednich foteli z regulacją położenia, Zamek centralny, zdalnie sterowany z funkcją doryglowania zamków, Zbiornik paliwa 90 litrów, Zderzak przedni w kolorze czarnym, Zderzak tylny w kolorze czarnym, Zestaw naprawczy do opon, Koło zapasowe pełnowymiarowe z felgą stalową + podnośnik, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ZEETEX, WV1000	215/70 15 109107S	1,0 mm
	lewe	ZEETEX, WV1000	215/70 15 109107S	1,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 100	215/70 15 109107S	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 100	215/70 15 109107S	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie	WY	1.1
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.7
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
6	Nakładka pokrywy tylnej dół L	pęknięcie	WY	0.4
7	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
8	Rama drzwi,przód L	zarysowanie, ślady korozji	NA	
9	Rama drzwi,przód R	ślady korozji	NA	
10	Łotnik tylny L	liczne, wgniecenie, zarysowanie	NA	3
11	Łotnik tylny R	liczne, wgniecenie	NA	2.5
12	Narożnik L	zarysowanie	NA	
13	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.2
14	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie, wgniecenie		
16	Drzwi części ład.przesuwne R	zarysowanie, wgniecenie		
17	Zderzak, róg L	zarysowanie		
18	Łotnik tylny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

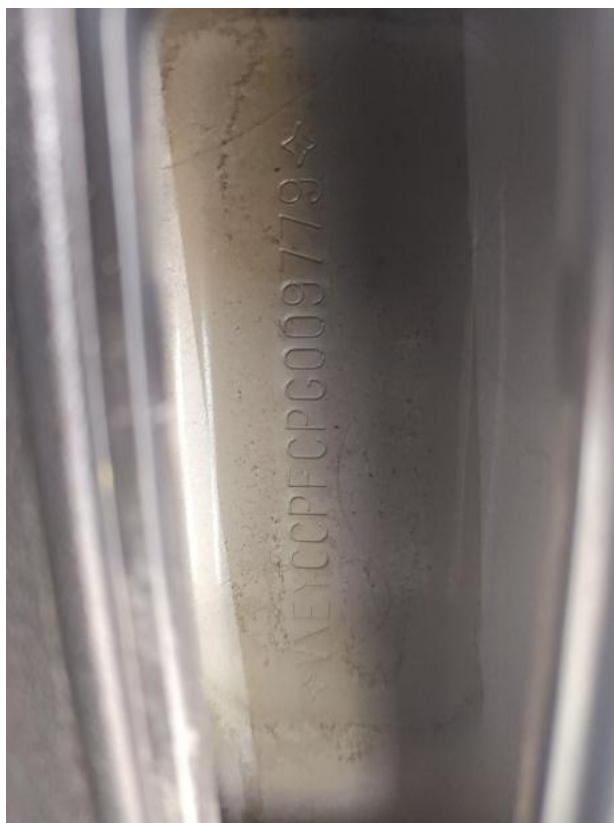

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane

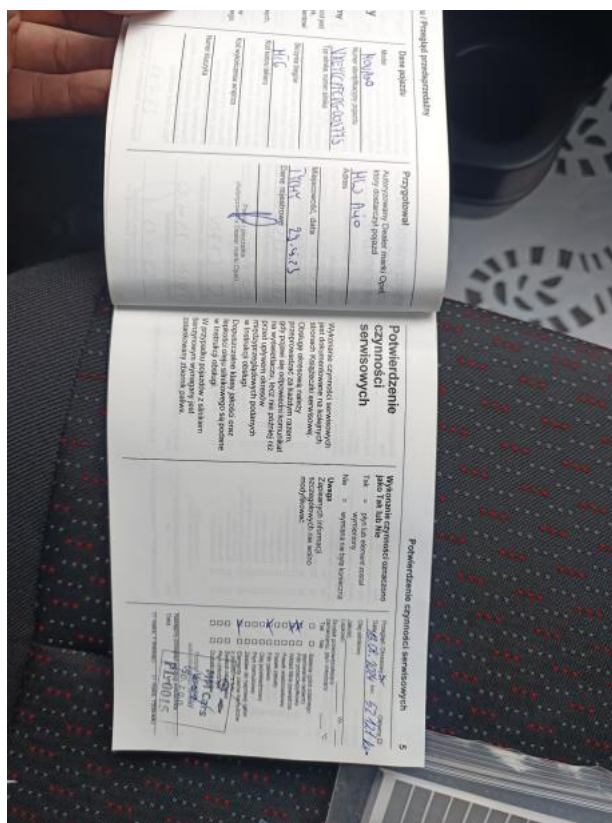

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Szyba czołowa atermiczna - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa atermiczna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Inne 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

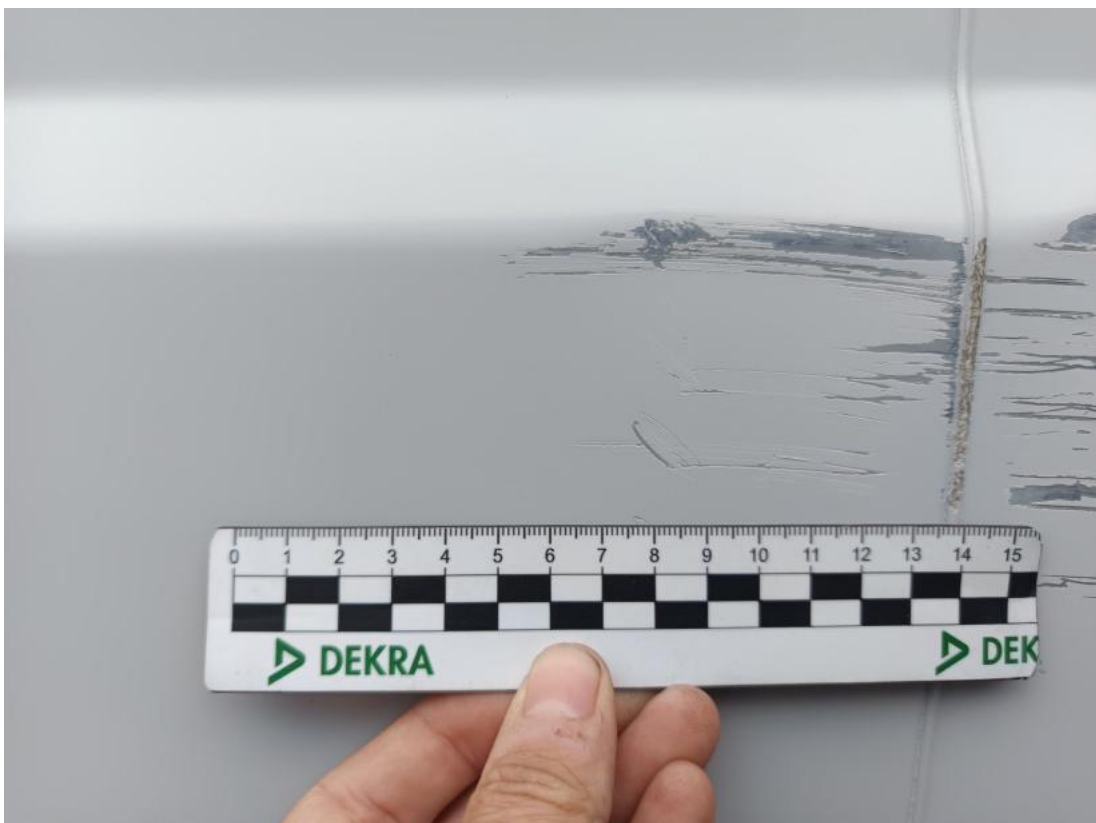

Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Słupek tylny lewy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Słupek tylny lewy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 76

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 78

Fotel prz. lew.() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1