

Nr zlecenia: 38/27/08/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/07/27

Zleceniodawca:

Stellantis DAWRO
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzecznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	VF30URHE8ES014966
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KR347YT
Model pojazdu:	3008 HDI MR`14 E5	Nr Info-Ekspert:	029-02904
Wersja:	Allure 150	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji	2014/03/06		
Data ważności badania technicznego	2020/03/20		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	1947 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały		

Wartość pojazdu brutto (zadana)

12 800 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Czujniki parkowania - tył	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

3	Deska rozdzielcza z konsolą w kolorze czarnym Nacre	37	odłączenia
4	Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym	38	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	39	Pokrywa bagażnika dzielona
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	40	Rolety p/słoneczne II rzędu siedzeń
7	Fotel pasażera z regulacją wysokości	41	Schówek w podłokietniku przednim klimatyzowany
8	Gniazdo 12V 2 szt.	42	Schowki w podłodze w drugim rzędzie siedzeń
9	Gniazdo 12V w bagażniku	43	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
10	Hamulec postojowy elektryczny	44	Sterowanie tempomatem z kolumny kierownicy
11	Immobilizer	45	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
12	Klamki wewnętrzne chromowane	46	System DRC
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	47	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Klimatyzacja automatyczna	48	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
15	Kolumna kierownicy regulowana	49	System rozdzielania siły hamowania REF
16	Koło zapasowe pełnowymiarowe	50	System sygnalizacji hamowania awaryjnego
17	Komputer pokładowy	51	System wspomagania nagłego hamowania
18	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	52	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
19	Latarka przenośna dodatkowo oświetlająca bagażnik	53	Szyba przednia z izolacją akustyczną
20	Listwy boczne ochronne chromowane	54	Szyba tylna ogrzewana
21	Listwy progowe aluminiowe	55	Szyby barwione
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	56	Szyby przednie regulowane elektrycznie
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	57	Szyby tylne regulowane elektrycznie
24	Lusterka zewnętrzne w obudowie chromowanej	58	Światła do jazdy dziennej LED
25	Łuki ozdobne nad bocznymi oknami chromowane	59	Światła dzienne włączane automatycznie
26	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	60	Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał
27	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	61	Tarcze kół aluminiowe 17" "Aregia"
28	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	62	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
29	Oparcie fotela pasażera składane do postaci stolika	63	Wskaźnik zmiany biegu
30	Oparcie siedzeń tylnych składane z bagażnika	64	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
31	Oświetlenie Ambiente	65	Wyświetlacz monochromatyczny graficzny C-na desce rozdzielczej
32	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	66	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
33	Podłoga bagażnika regulowana 3-poziomowa	67	Zamek centralny zdalnie sterowany
34	Podłokietnik siedzeń tylnych		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Dach panoramiczny Cielo
 - Roleta dachowa sterowana elektrycznie
 - Dach panoramiczny Cielo
- Kierownica sportowa skórzana z chromowym wykończeniem
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
 - Kierownica z chromowanym wykończeniem
- Konsola centralna z podłokietnikiem
 - Podłokietnik centralny przedni
 - Konsola centralna
- Pakiet Lusterka
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie

- 5 Pakiet Widoczność
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie
 - System "Follow-me home"
- 6 Pakiet WIP Nav 2
 - System nawigacji satelitarnej
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "USB"
 - Dysk twardy
 - Wyświetlacz kolorowy 7"
 - Funkcja przesyłania muzyki Stearming Audio
- 7 Pakiet WIP Sound
 - Radioodtwarzacz CD
 - Głośniki 6 szt.
 - Odtwarzacz MP3
 - Złącze "AUX"
 - Sterowanie systemem audio przy kierownicy
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat
- 9 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
 - Spryskiwacz szyby tylnej
 - Wycieraczka szyby tylnej
- 10 Wyświetlacz Head-Up
 - Wyświetlacz Head-Up
 - Czujnik spadku ciśnienia w oponach DSG
- 11 Zagłówki przednie i tylne regulowane
 - Zagłówki foteli przednich regulowane
 - Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	STOMIL OLSZTYN 225/50 R17 98V XL ULTRA HIGH PERFORMANCE	6,5
Przednie prawe:	STOMIL OLSZTYN 225/50 R17 98V XL ULTRA HIGH PERFORMANCE	6,5
Tylne lewe:	STOMIL OLSZTYN 225/50 R17 98V XL ULTRA HIGH PERFORMANCE	7,0
Tylne prawe:	STOMIL OLSZTYN 225/50 R17 98V XL ULTRA HIGH PERFORMANCE	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (147 mies.) *		24 522 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 239 PLN po korekcie:	24 283 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Aktualność badań technicznych	- 242 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-6 070 PLN	
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	-5 342 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 11 654 PLN po korektach:	12 629 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	147 PLN po korekcie:	12 776 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		12 800 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Karol Bączkowski

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl:

01.08.2022

Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

OSTATNI ZAPISANY PRZEBIEG W BAZIE CEPIK: 189310km - 20-03-2019r.

UWAGA:

Stan nadwozia wskazuje na długotrwałe składowanie pojazdu na zewnątrz, w warunkach podwyższonej wilgotności i ograniczonego nasłonecznienia. Na znacznej powierzchni nadwozia stwierdzono rozległy nalot pochodzenia biologicznego, charakterystyczny dla długotrwałego postoju w bezpośrednim sąsiedztwie roślinności. Stan pojazdu wskazuje, że przez dłuższy okres pozostawał on wyłączony z bieżącej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono rozładowany akumulator. Pojazd podłączono do zewnętrznego źródła zasilania, jednak pomimo podjętej próby nie udało się uruchomić silnika. W związku z powyższym nie przeprowadzono próby ruchowej ani nie zweryfikowano działania układów i systemów pojazdu w warunkach eksploatacyjnych. Nie było również możliwości odczytania wskazania przebiegu. Z uwagi na długotrwały postój pojazdu, brak możliwości jego uruchomienia oraz ograniczony zakres weryfikacji technicznej istnieje ryzyko ujawnienia dodatkowych wad, uszkodzeń lub braków w wyposażeniu i podzespołach podczas dalszej diagnostyki lub po przywróceniu pojazdu do eksploatacji.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2026 roku wynosi:

12800 PLN

(słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 2393,50 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2026 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zabrudzony		
2	Błotnik przedni	P	Zabrudzony		
3	Dach		Zabrudzony		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia		
5	Drzwi boczne przednie	L	Zabrudzone		
6	Drzwi boczne przednie	P	Zabrudzone	Litswa oderwana	
7	Drzwi boczne tylne	L	Zabrudzone		
8	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Ze względu na zabrudzenia nadwozia nie było możliwości szczegółowej weryfikacji stanu poszczególnych elementów. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po umyciu.

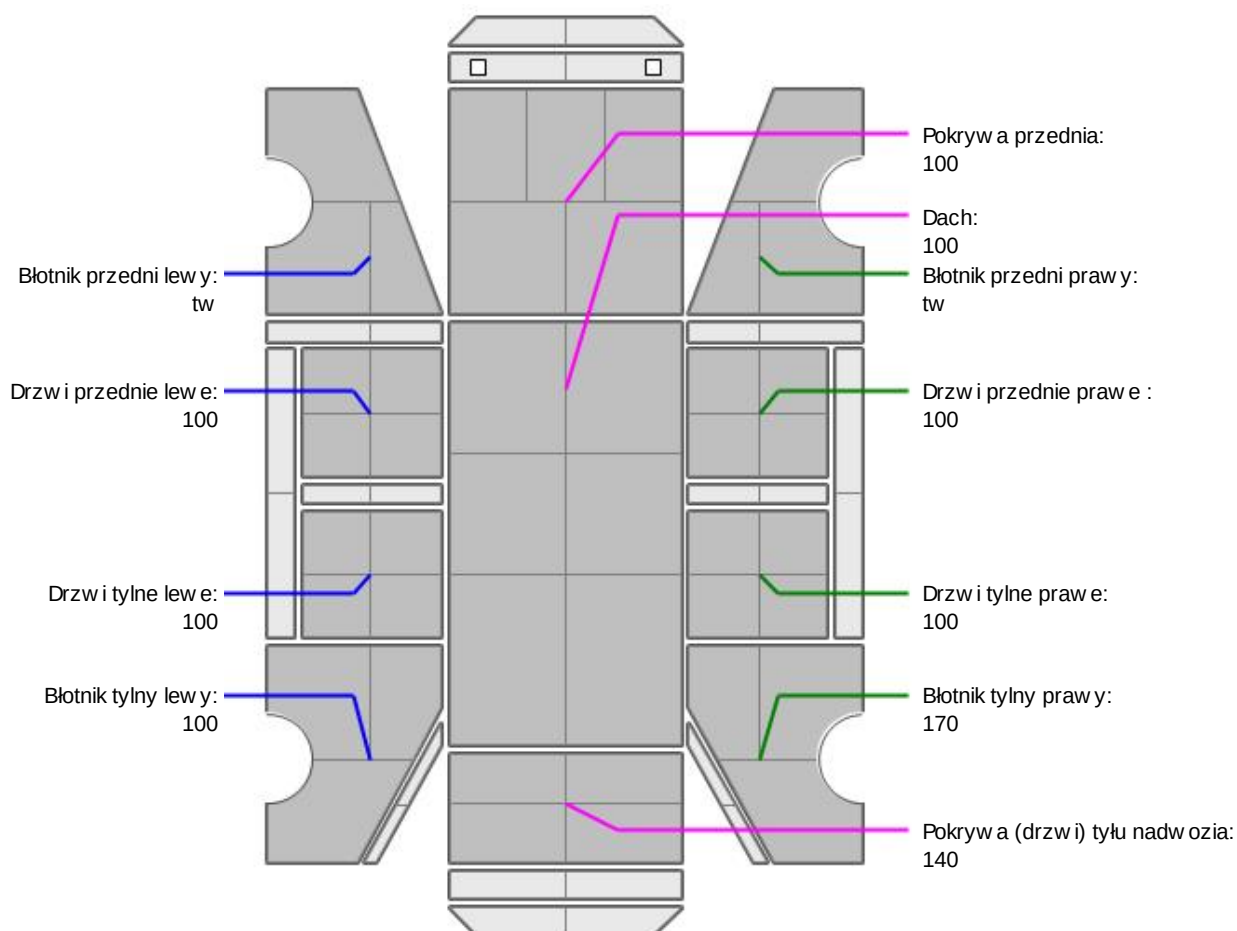
NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	tw	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Błotnik tylny	L	100	
6	Błotnik przedni	P	tw	
7	Drzwi przednie	P	100	
8	Błotnik tylny	P	170	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140	
10	Drzwi tylne	L	100	
11	Drzwi tylne	P	100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Odkształcony		
3	Lampa zespolona tylna	P	Zbita		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Fotel tylny		Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Popękana		
2	Opona koła przedniego	P	Popękana		
3	Opona koła tylnego	L	Popękana		
4	Opona koła tylnego	P	Popękana		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

Tarcze hamulcowe skorodowane.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6

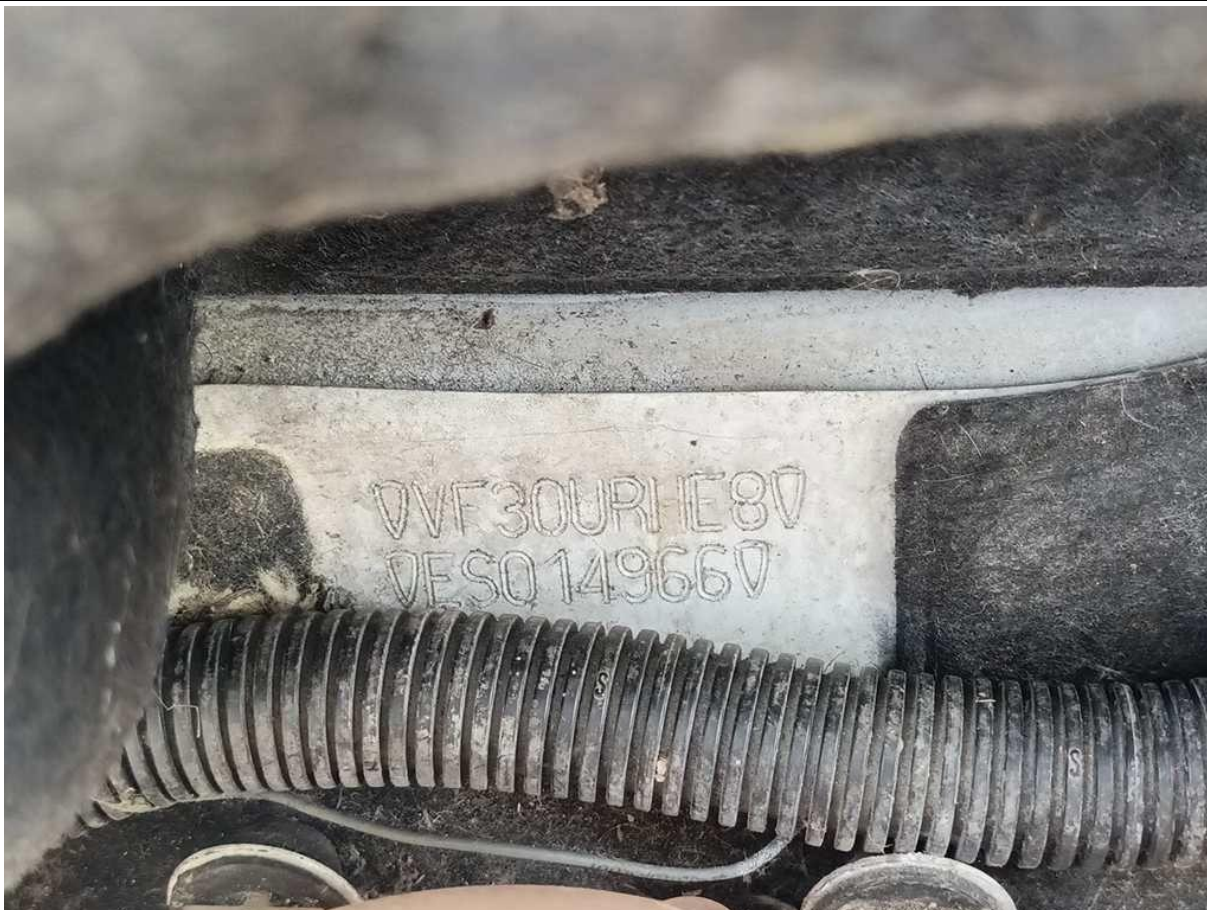

Fot. nr 7

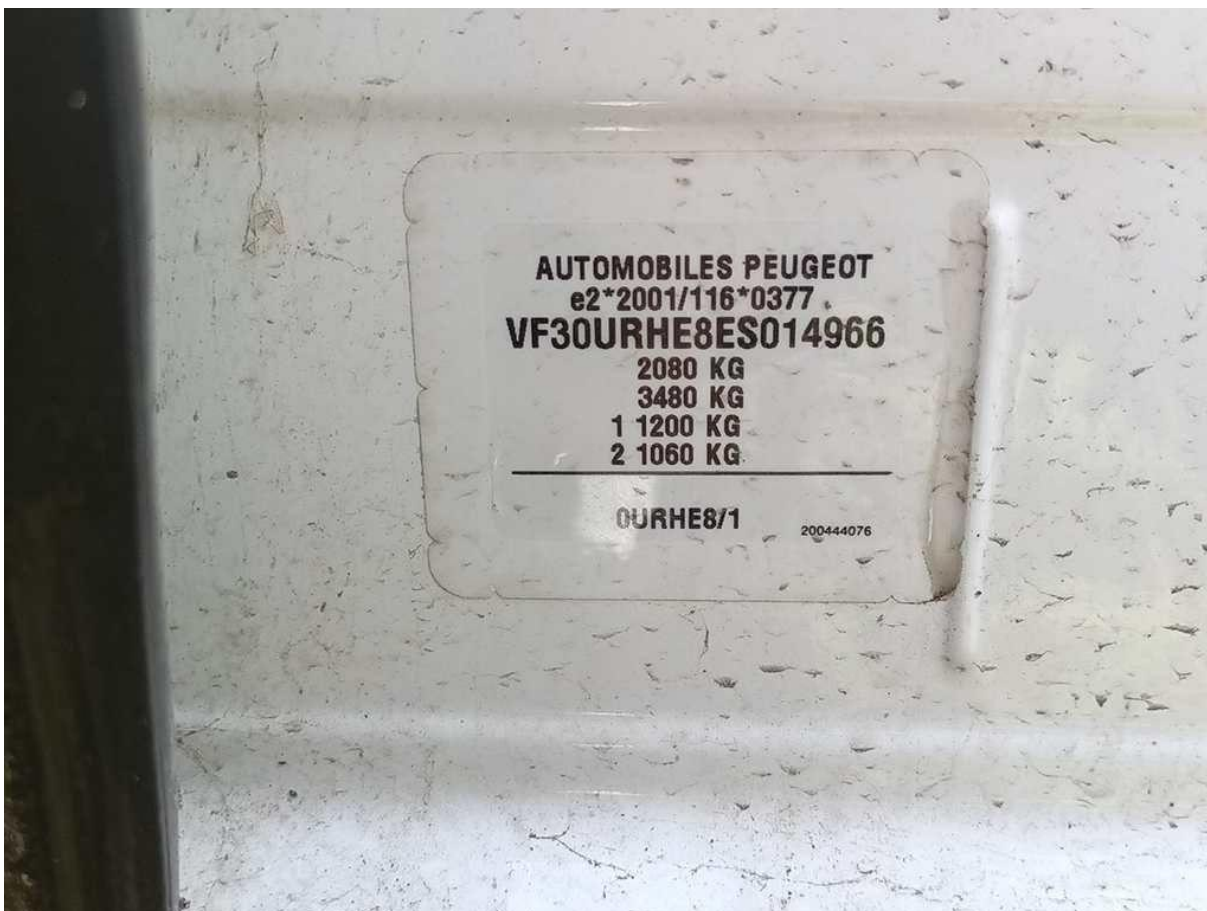

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14

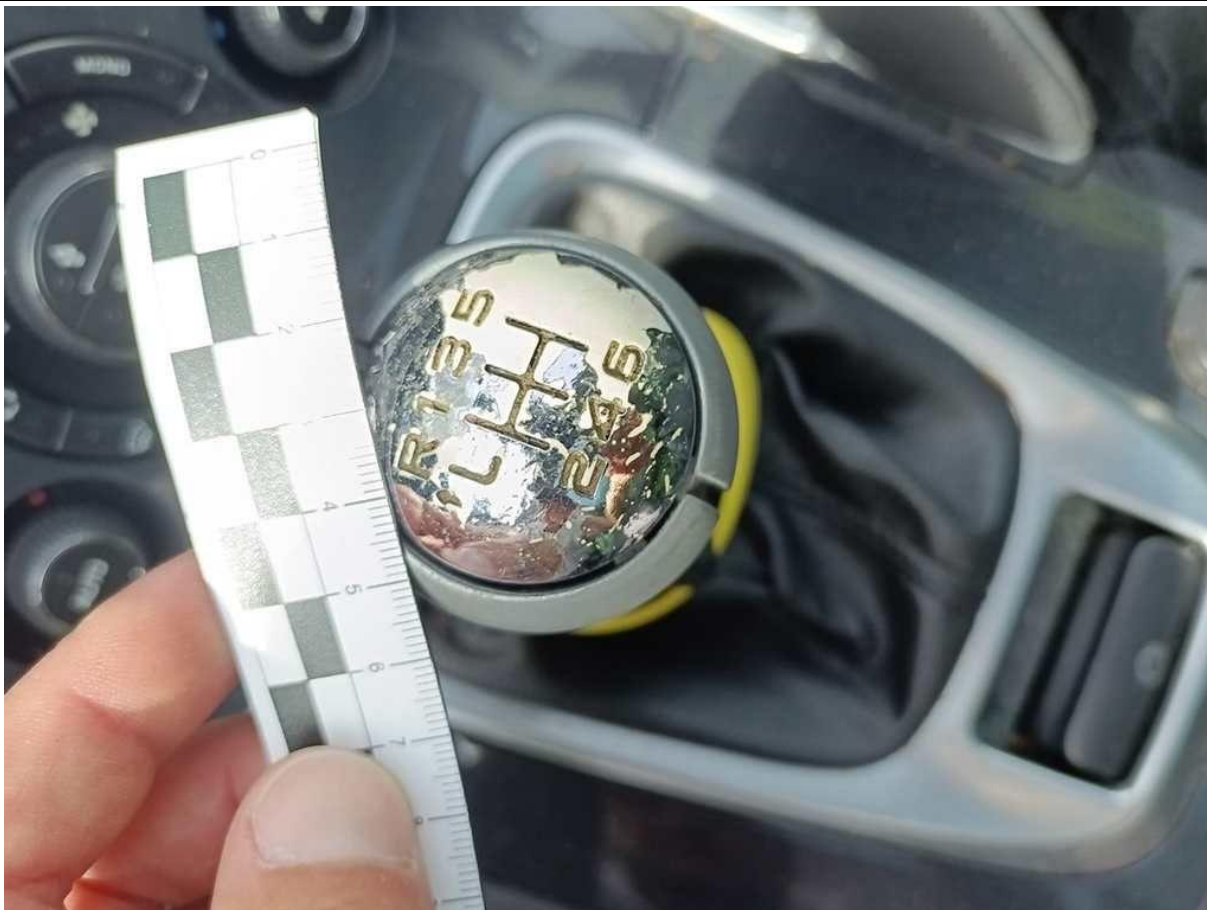

Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

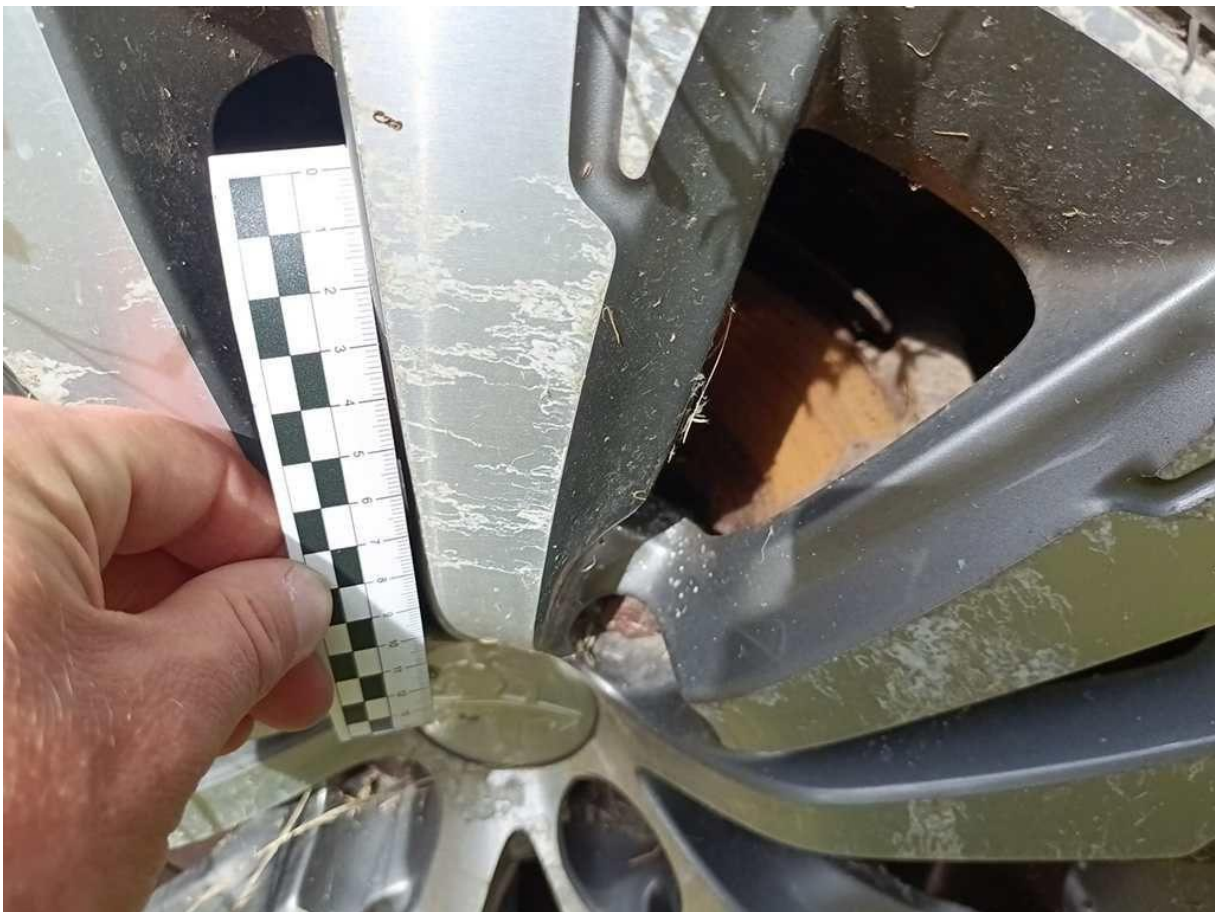

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

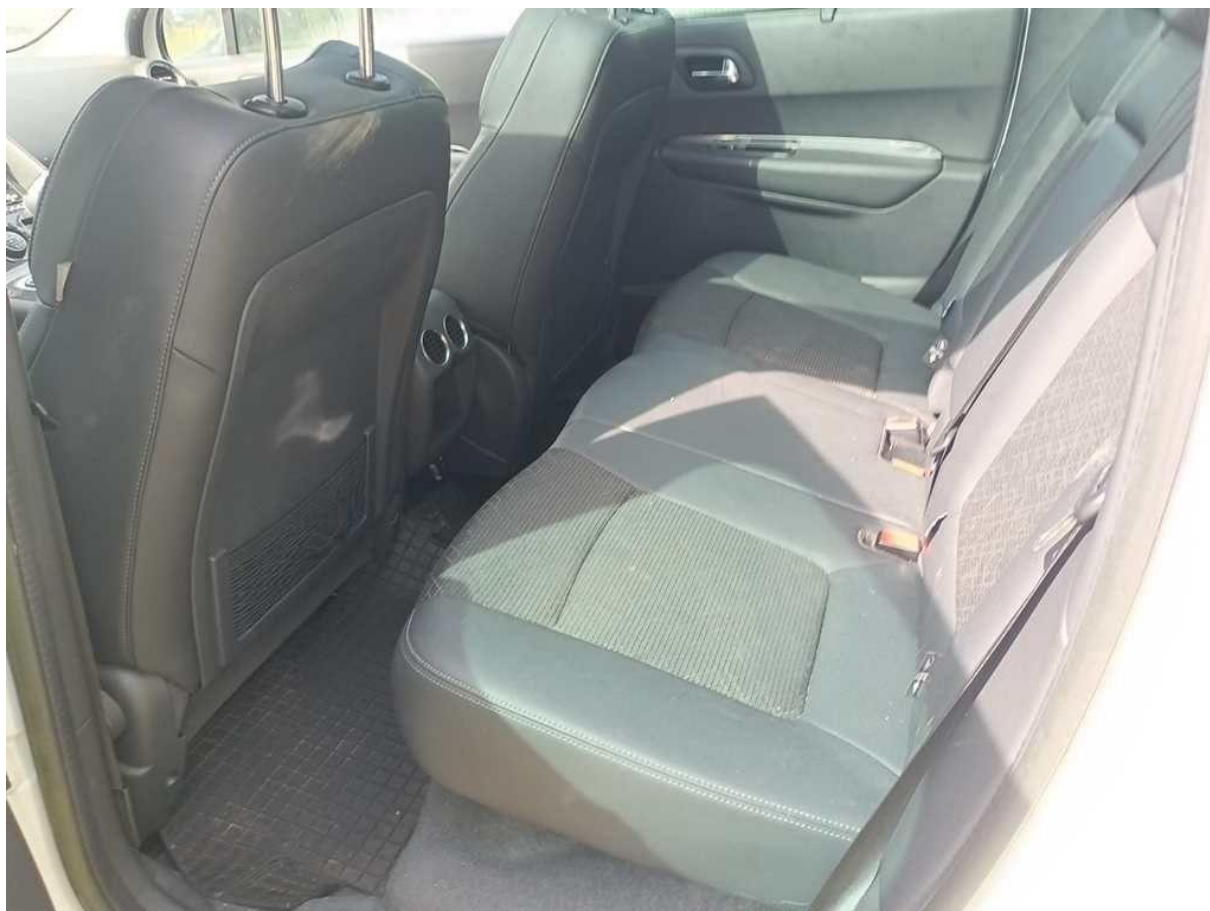

Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 65

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu