

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13160/8/26-15201	Data raportu	17-08-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Laskowski (WSP) O/Lesno mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	13-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/74043/26/08/07	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0V0XEP68J4390655
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 Enjoy
Numer rejestracyjny	SK095PE
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1398 ccm/55 kW
Stan licznika	74 101 km
Data 1. rej./rok prod.	11-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	05-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, obudowy i wsporniki w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Tapicerka materiałowa Spot, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Kierownica trójramienna pokryta skórą z przyciskami sterowania, tempomat, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Lampki do czytania z przodu, Radio R 3.0 BT z CD, Bluetooth oraz wejściami Aux-In i USB, Sterowanie radiem z kierownicy, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, ALLSEASON	185/65 15 92V	6,0 mm
	lewe	KORMORAN, ALLSEASON	185/65 15 92V	7,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, ALLSEASON	185/65 15 92V	7,0 mm
	lewe	KORMORAN, ALLSEASON	185/65 15 92V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie, odpryski lakieru	WY	0.9
2	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	liczne, zarysowanie	NA	
4	Błotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie, inne	NA	1.5
5	Oslona przeciw kamieniom boczna L	zarysowanie		
6	Oslona przeciw kamieniom boczna R	zarysowanie		
7	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	rysa/odprysk		
8	Błotnik przedni L	zarysowanie		
9	Błotnik przedni R	zarysowanie		
10	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk, zarysowanie		
11	Dach	zarysowanie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie, odpryski lakieru		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
14	Próg L	zarysowanie		
15	Błotnik tylny L	odpryski lakieru		
16	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
17	Radio	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa

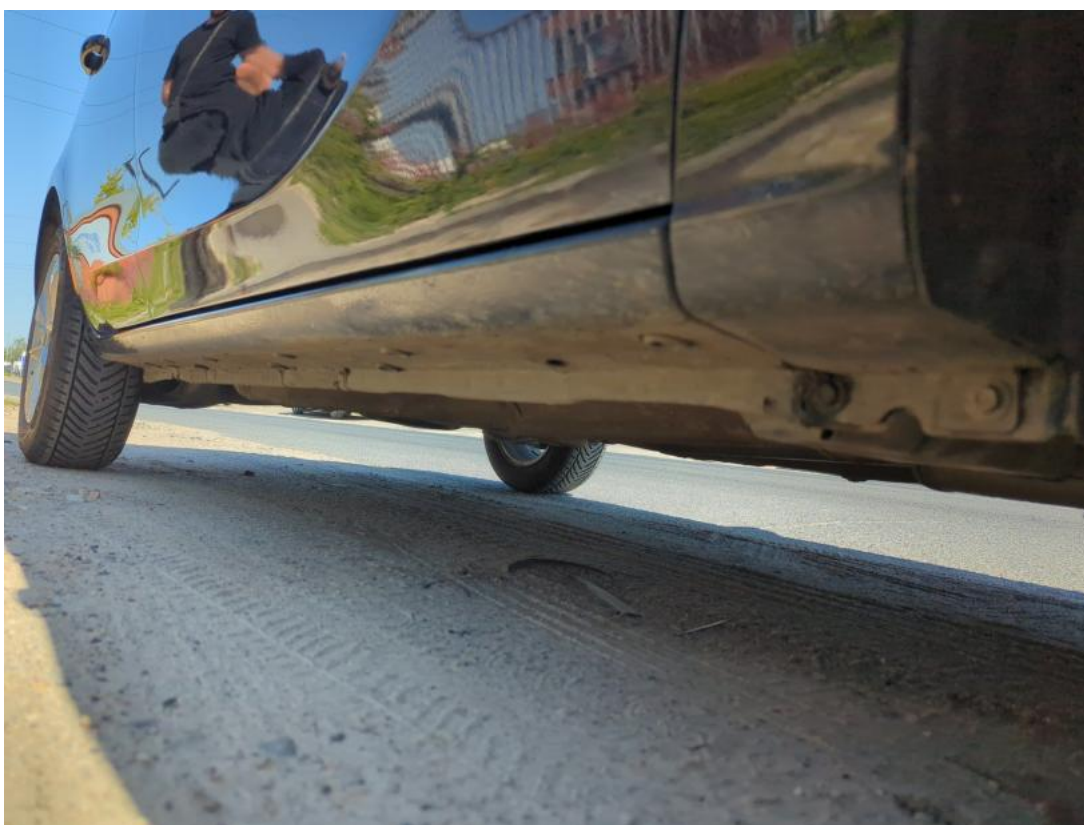

Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

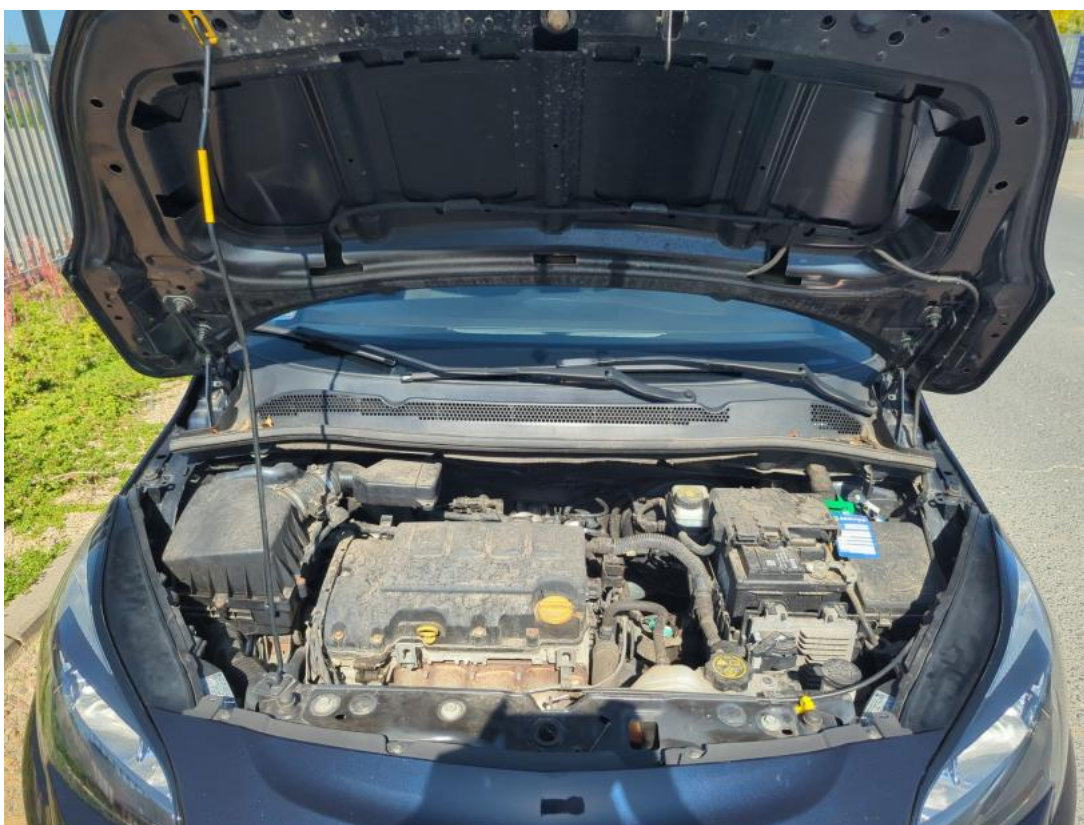

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

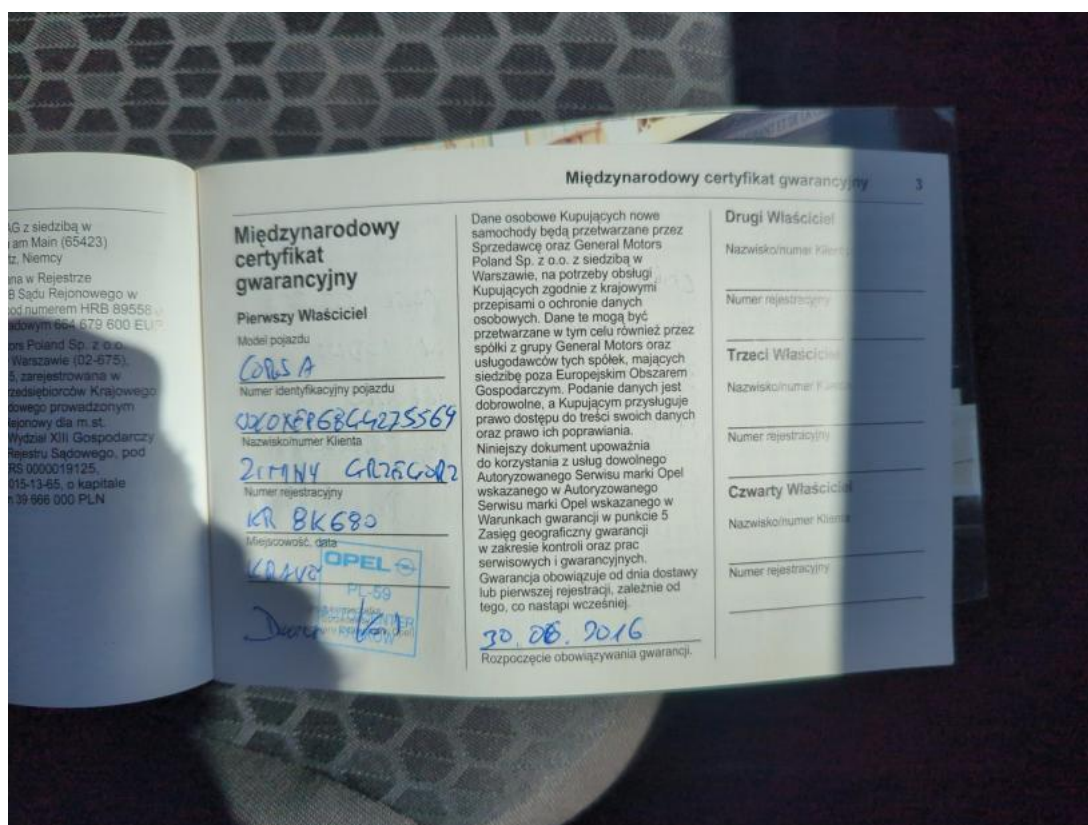

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

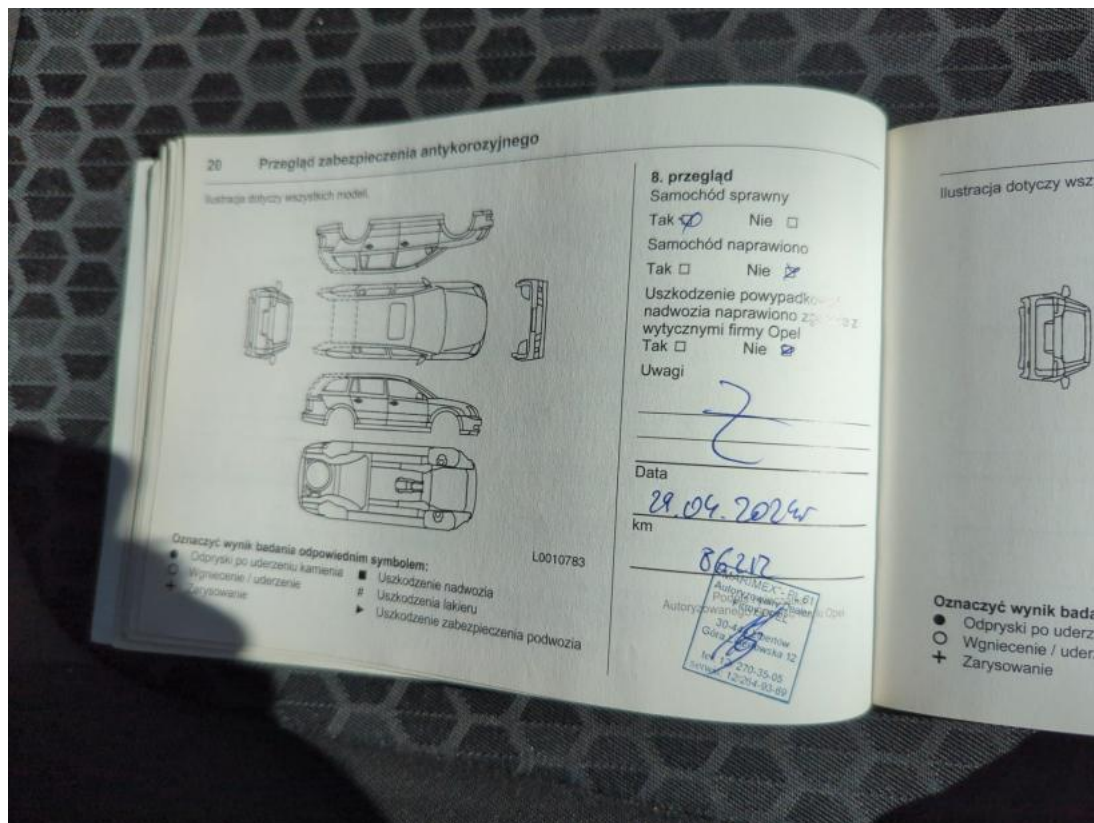

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

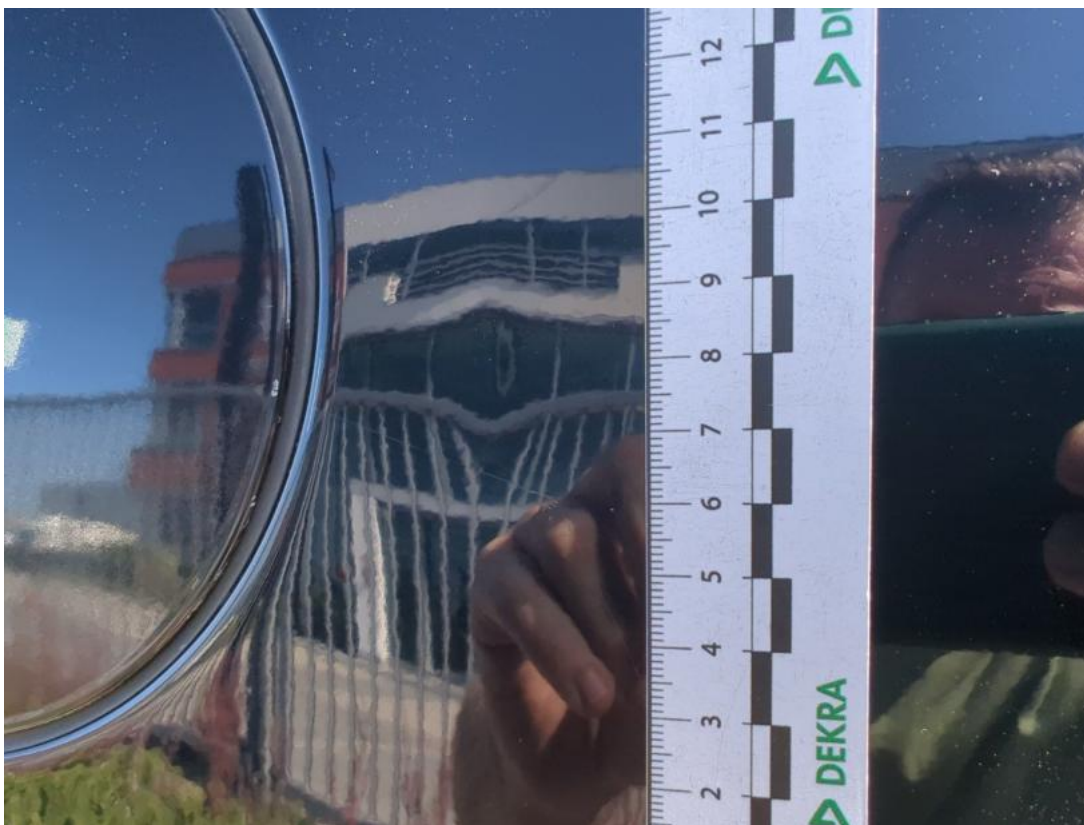

Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

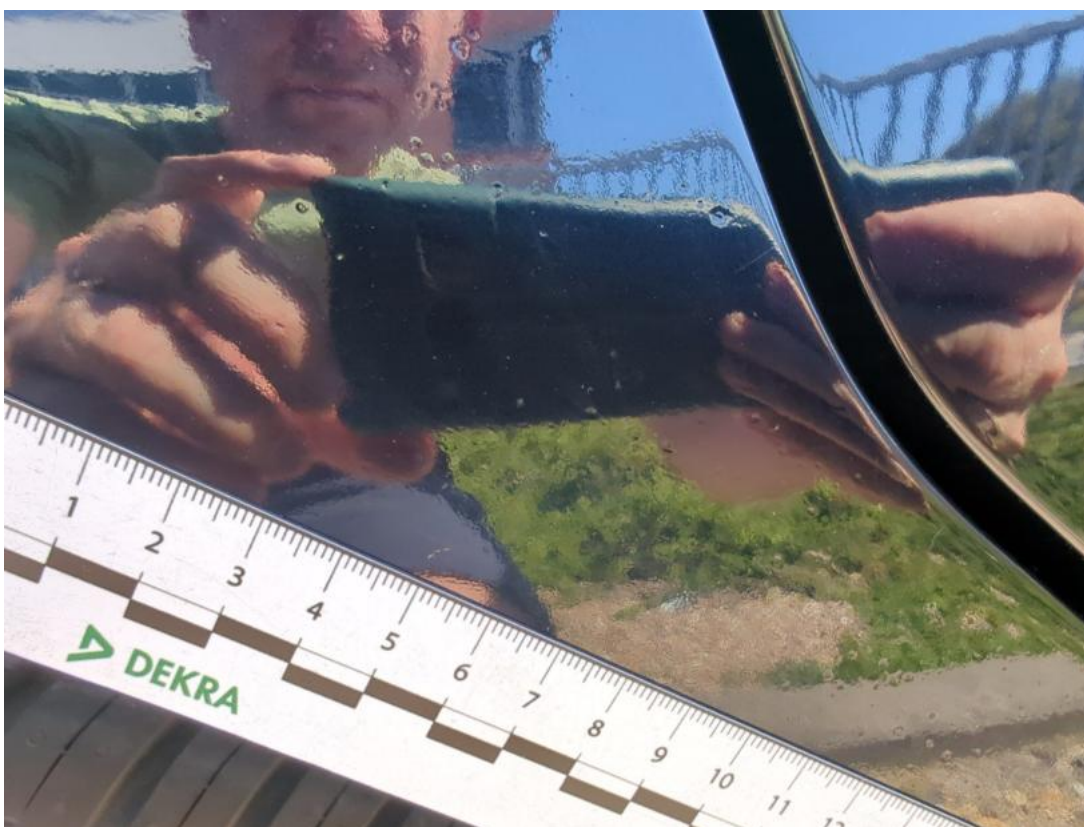

Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62


Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

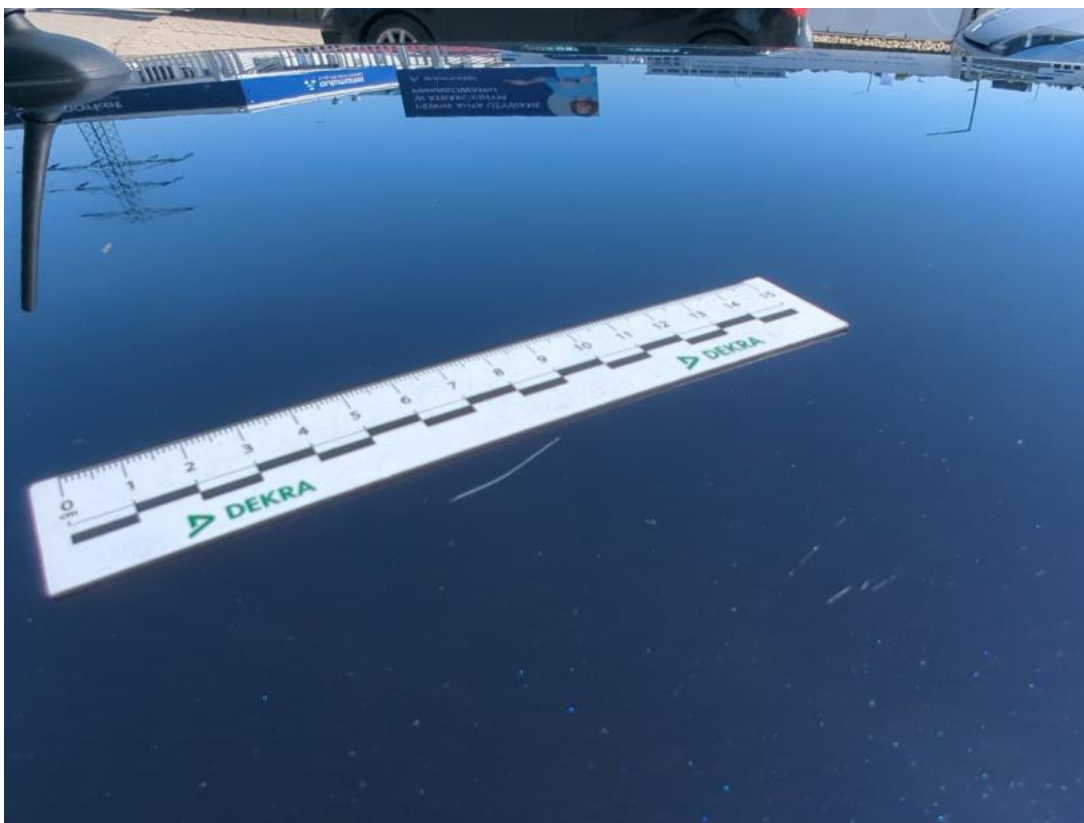

Fot. 63

Dach - Rysa/odprysk 1

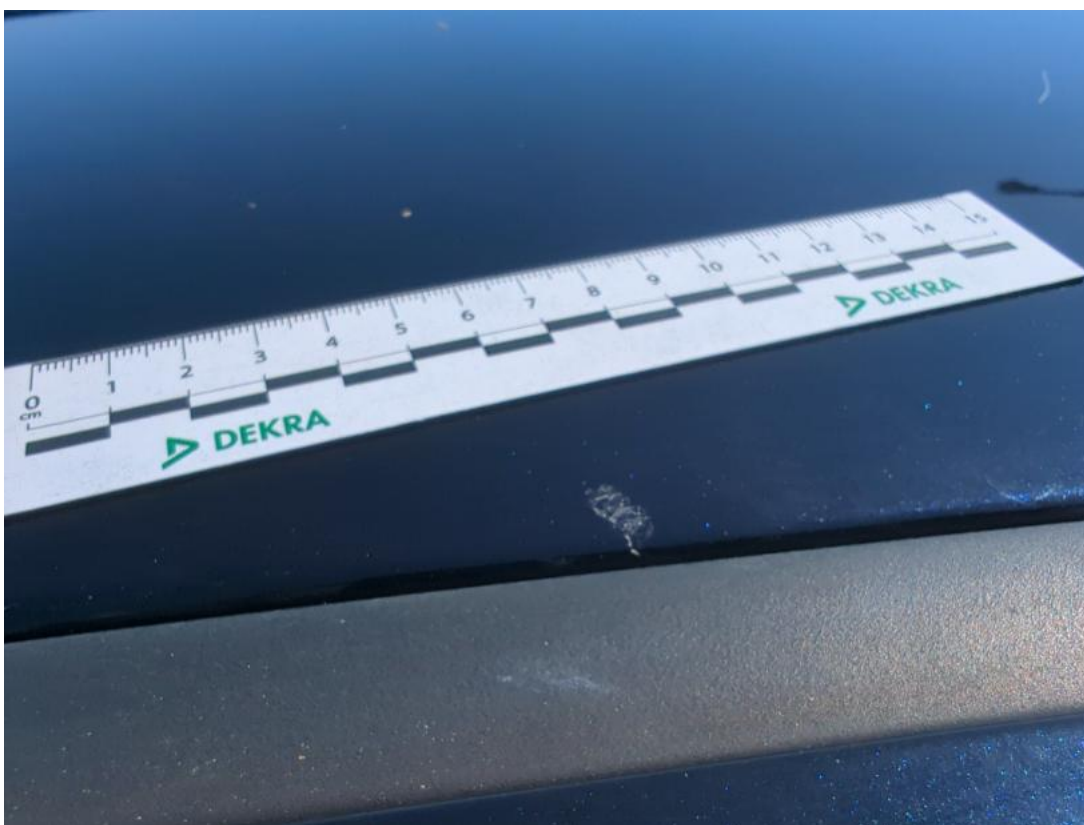

Fot. 64

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 70

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

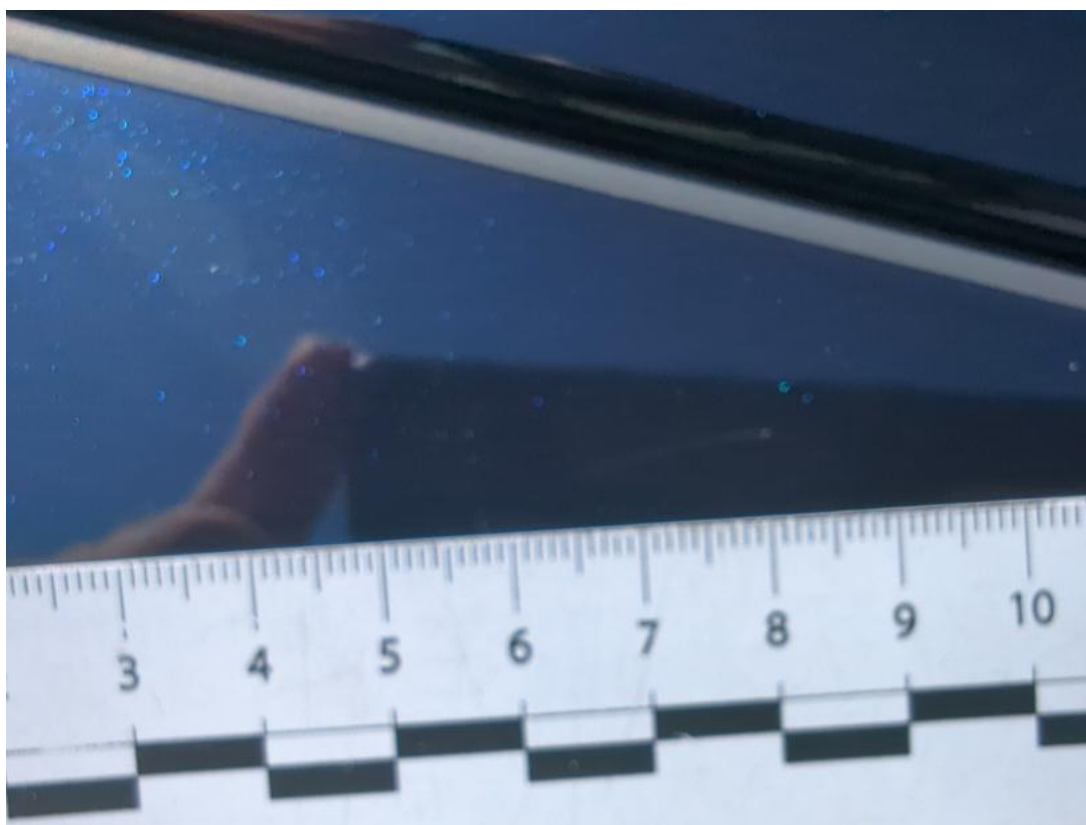

Fot. 76

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 78

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 80

Próg L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1